


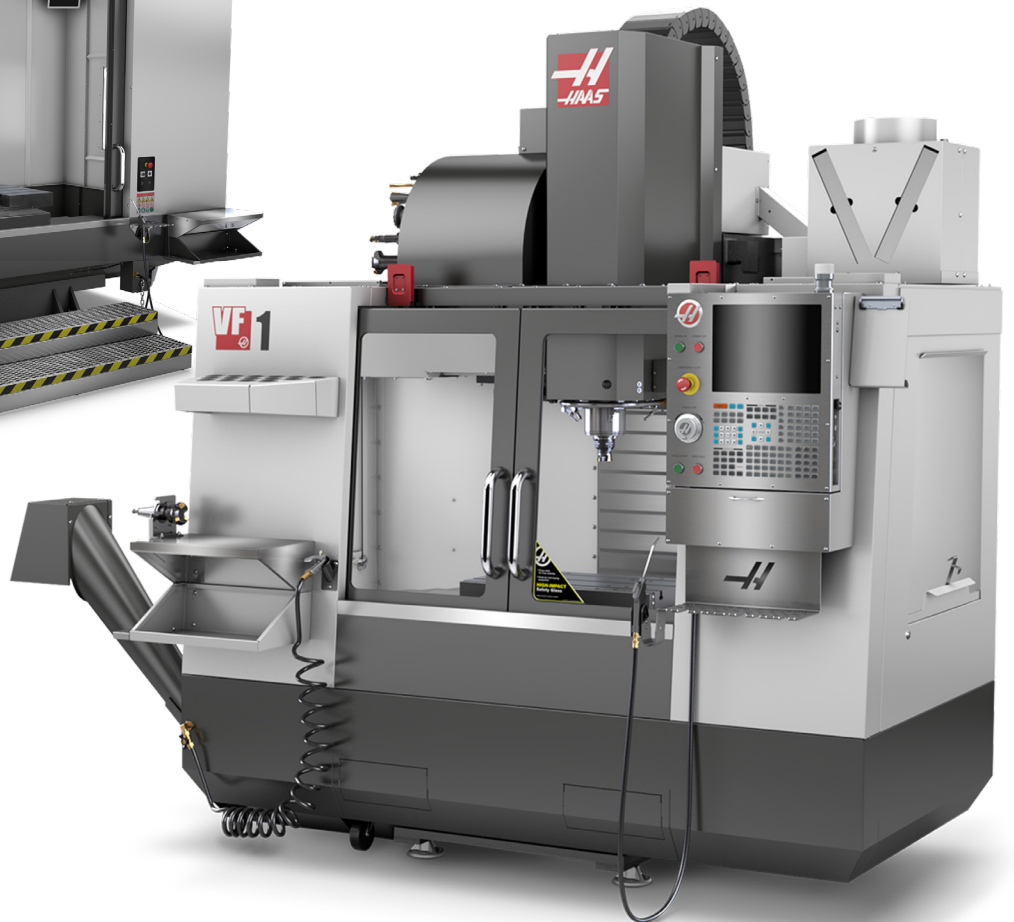

2023 밀 작업자 매뉴얼

Mill CNC 기계의 특징점 및 기능.

- | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 1.1 개요 /2 | 7.1 터치 스크린 기능 /70 | 14.1 제어 장치 아이콘 /141 |
| 2.1 법률 정보 /12 | 8.1 공작물 설정 /76 | 15.1 원격 조그 핸들 /147 |
| 3.1 안전 /17 | 9.1 엠브렐라 공구 교환장치 /84 | 16.1 옵션 프로그래밍 /155 |
| 4.1 제어 펜던트 /31 | 10.1 SMTC /87 | 17.1 G-코드 /163 |
| 5.1 제어 화면 /43 | 11.1 조작 /95 | 18.1 M-코드 /177 |
| 6.1 장치 관리자 /61 | 12.1 프로그래밍 /102 | 19.1 설정 /179 |
| | 13.1 매크로 /114 | 20.1 기타 장비 /187 |





스캔하여 대화형 보기
밀 조작자 매뉴얼

1.2 | 수직 밀 개요

수직 밀 - 기능(전면도)

다음 그림은 Haas 수직 밀의 표준 및 옵션 기능 몇 가지를 보여줍니다. 이 그림들은 대표적 예일 뿐이며, 해당 기계의 외관은 모델 및 설치된 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.



1. 측면 장착 공구 교환장치(옵션)
2. 자동 도어(옵션)
3. 주축 어셈블리
4. 전기 제어 상자
5. 작업등(2개)
6. 창 제어장치
7. 보관 트레이
8. 에어컨
9. 전면 작업 테이블
10. 칩 컨테이너
11. 공구 고정 바이스
12. 칩 컨베이어(옵션)
13. 공구 트레이
14. 고휘도 라이트 (2개)(옵션)
- A. umbrella 공구 교환장치(표시되지 않음)
- B. 제어 펜던트
- C. 스피들 헤드 어셈블리

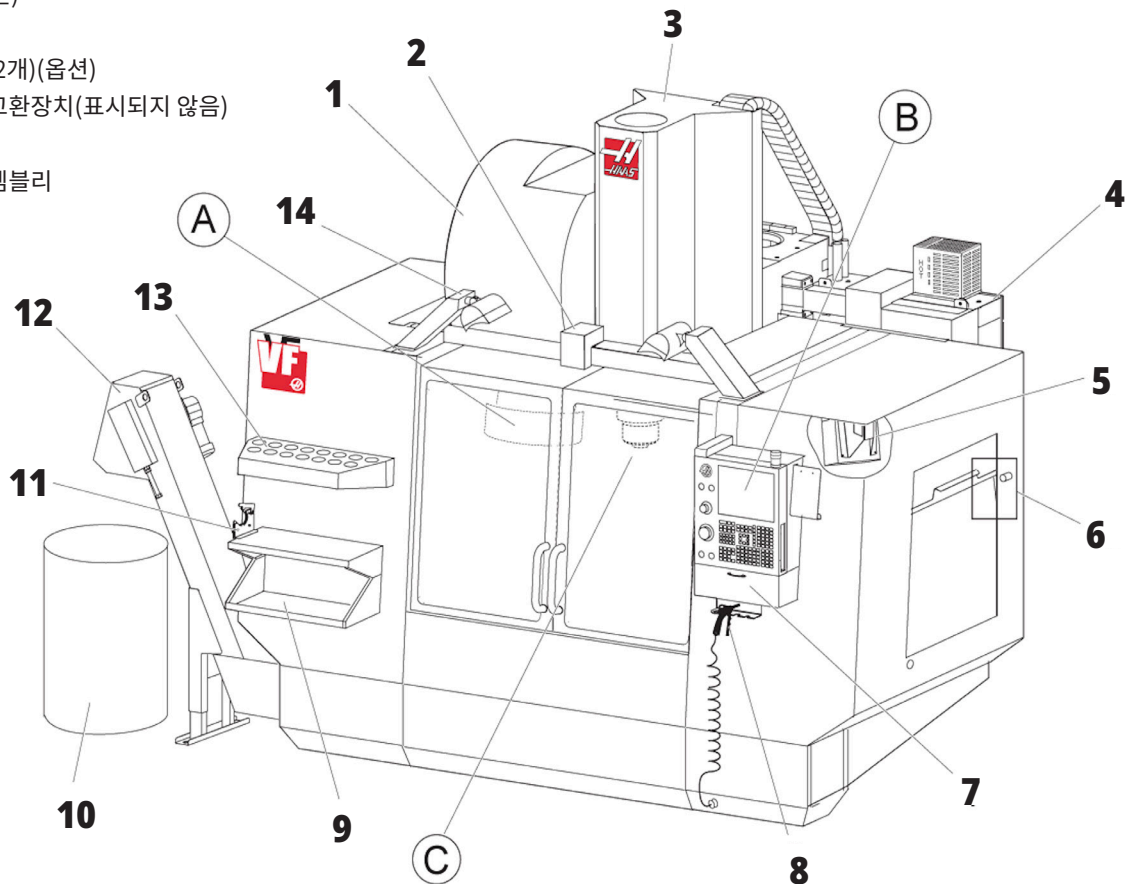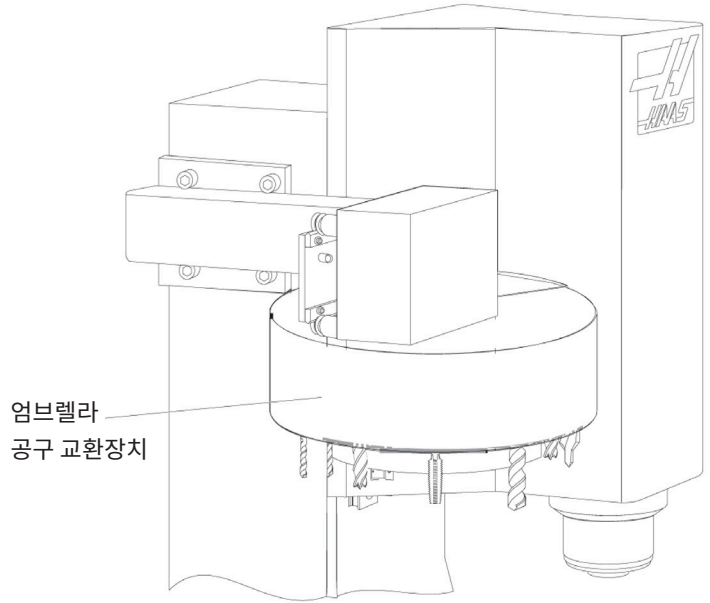

1.2 | 수직 밀 개요

제어장치 펜던트

1. 클립보드
2. 작업 지시등
3. 실행 정지(장착된 경우)
4. 바이스 핸들 홀더
5. 스토리지 풀다운 액세스 도어
6. 공구 트레이
7. G 및 M 코드 참조 목록
8. 조작자 매뉴얼과 어셈블리 데이터(내부 저장)
9. 원격 조그 핸들

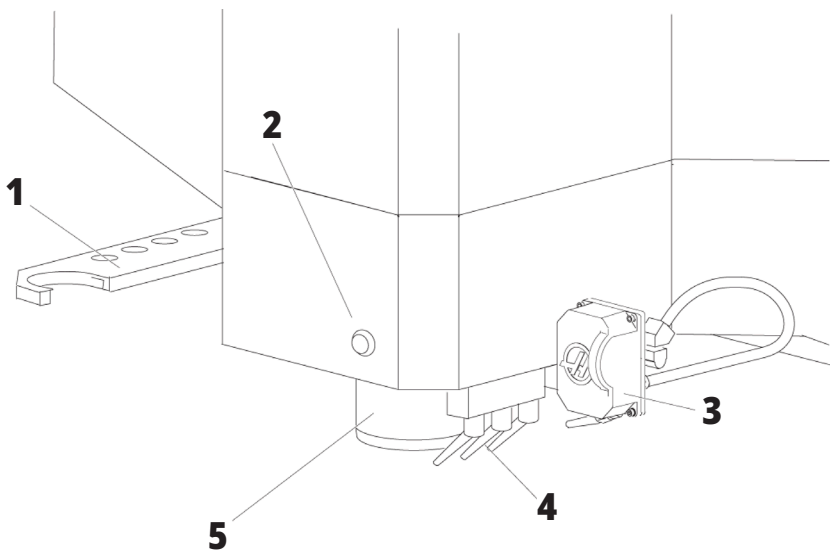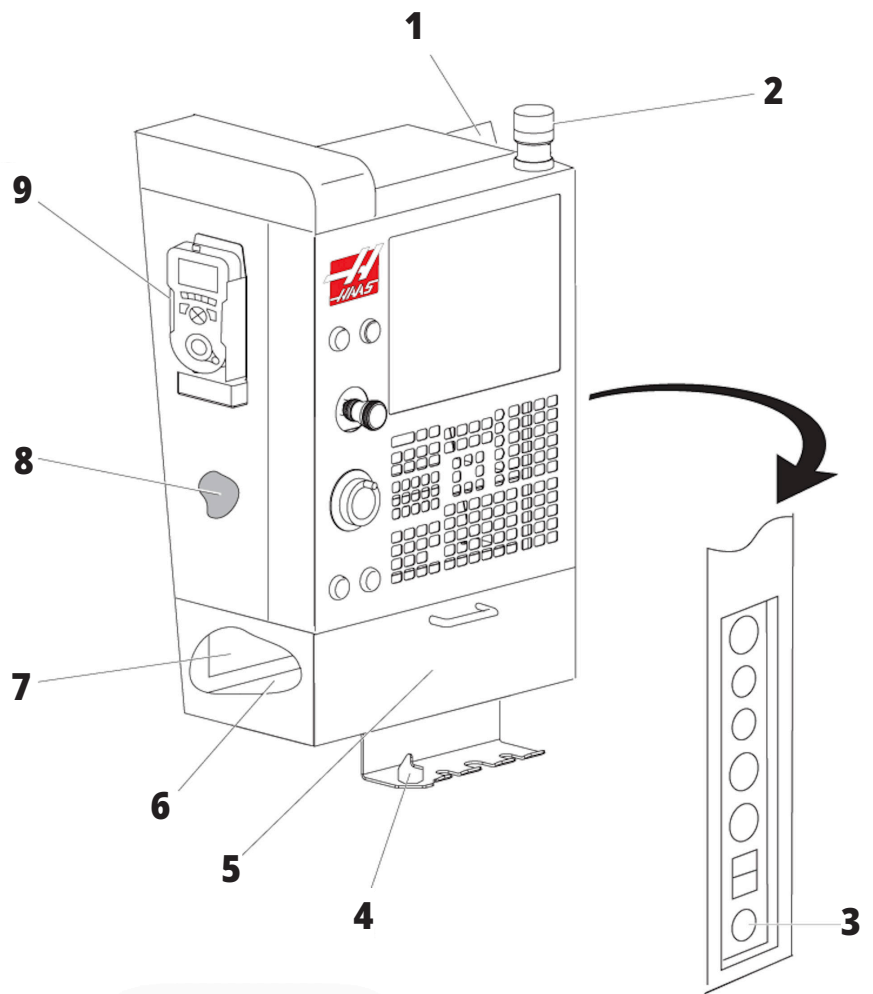


주축두 어셈블리

1. SMTC 더블 암(장착된 경우)
2. 공구 배출 버튼
3. 프로그래밍 가능한 절삭유(옵션)
4. 절삭유 노즐
5. 스피들


1.2 | 수직 밀 개요

수직 밀 기능(후면도)

1. 데이터 플레이트
 2. 주회로 차단기 스위치
 3. 벡터 드라이브 팬(간헐 동작)
 4. 제어 캐비닛
-
- A 전기 커넥터
 - B 절삭유 탱크 어셈블리(이동식)
 - C 전기 제어 캐비닛 측면 패널
 - D 통합 공기유탈 모듈(CALM)

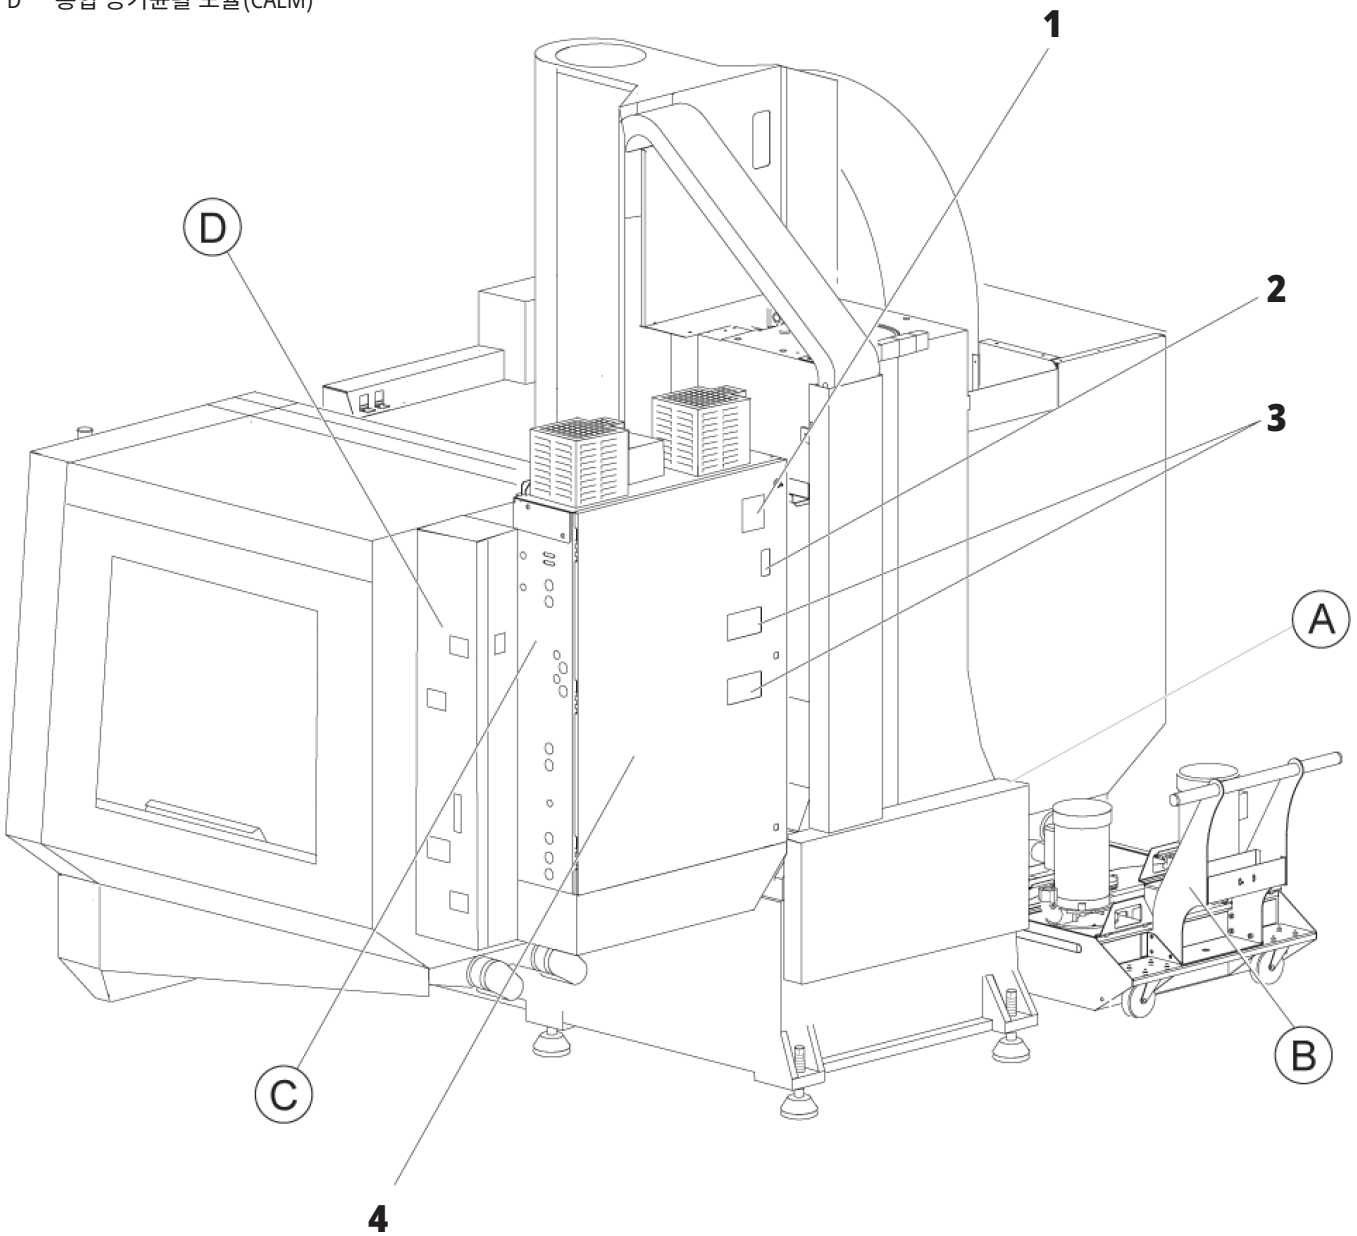

1.2 | 수직 밀 개요

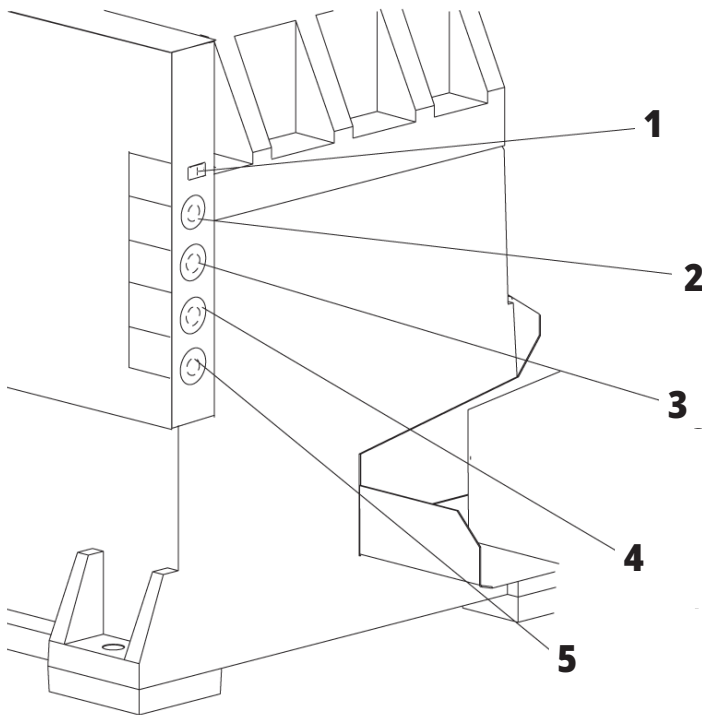


전기 커넥터

1. 절삭유 레벨 센서
2. 절삭유(옵션)
3. 보조 절삭유(옵션)
4. 세척(옵션)
5. 컨베이어(옵션)

절삭유 탱크 어셈블리


1. 표준 절삭유 펌프
2. 절삭유 레벨 센서
3. 칩 트레이
4. 스트레이너
5. TSC 펌프

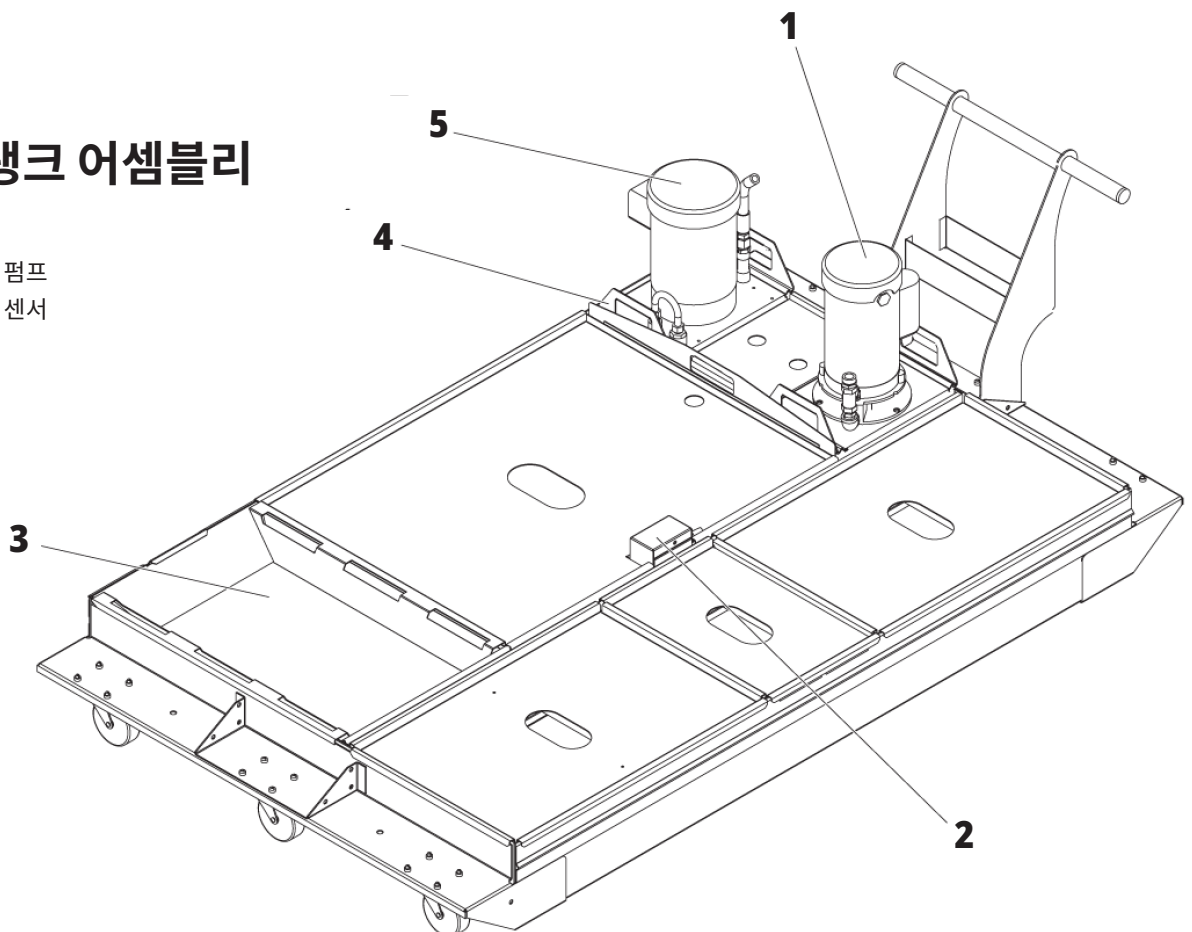

1.2 | 수직 밀 개요

전기 제어 캐비닛 측면 패널


1. 이더넷(옵션)
2. A축 확대 축소(옵션)
3. B축 확대 축소(옵션)
4. A축 전원(옵션)
5. A축 인코더(옵션)
6. B축 전원(옵션)
7. B축 인코더(옵션)
8. 115VAC @ 0.5A

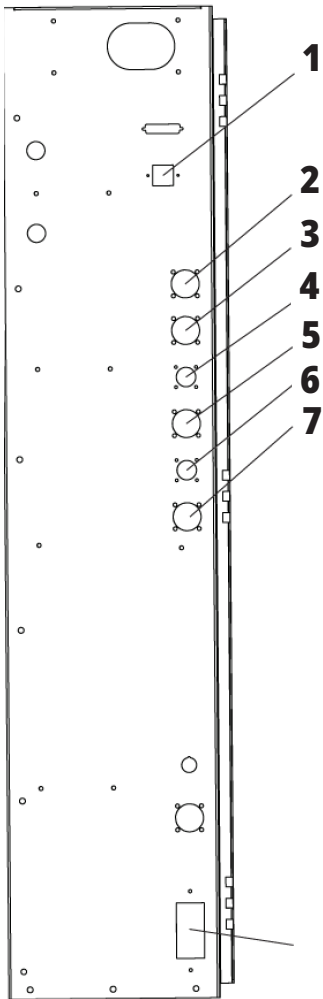

통합 공기운환 모듈(CALM)

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. 최소 윤활 오일 솔레노이드 | 10. 주축 윤활 투시창(2) |
| 2. 공기압 게이지 | 11. 축 윤활 오일 탱크 |
| 3. 공기 제거 밸브 | 12. 유압 게이지 |
| 4. 회전 테이블 공기 공급 | |
| 5. 공기/물 분리기 | |
| 6. 공기 차단 밸브 | |
| 7. 제거 솔레노이드 | |
| 8. 공기 흡입구 포트 | |
| 9. 주축 윤활 탱크 | |

참고: 자세한 내용은 액세스 도어의 내부 라벨에 표시되어 있습니다.

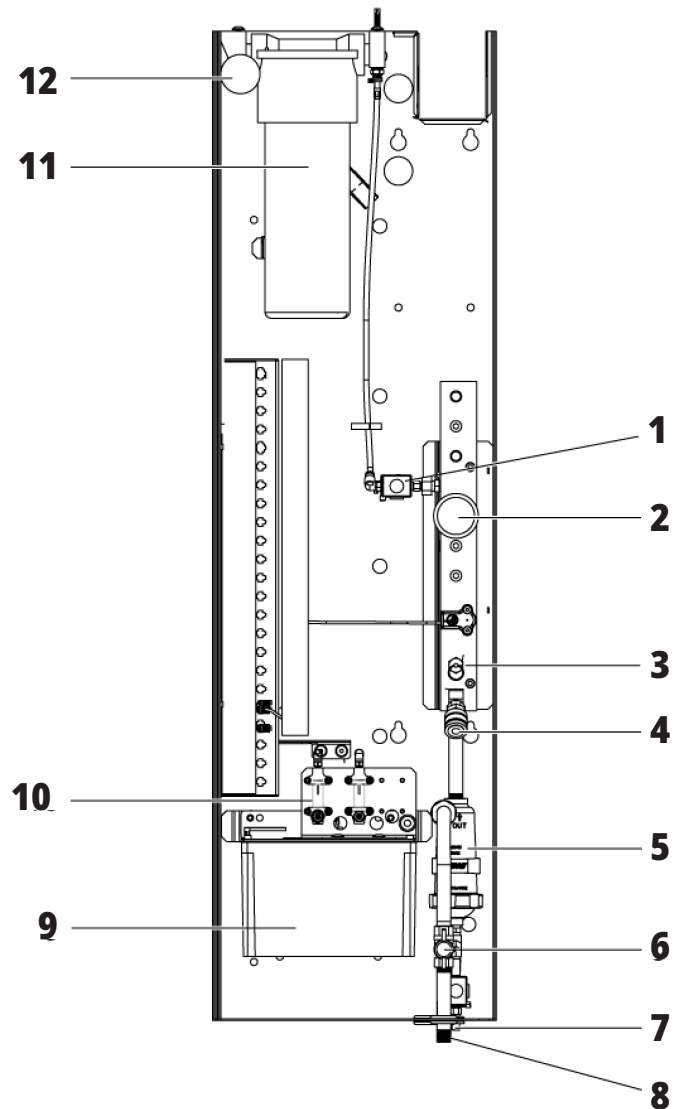

1.3 | 수평 밀 개요


EC-400, EC-500 개요

다음 그림은 EC-400, EC-500 수평 밀의 표준 및 옵션 기능을 몇 가지 보여줍니다. 일부 기능은 수직 밀과 공통입니다.

참고: 이 그림은 대표적 예일 뿐이며, 해당 기계의 외관은 모델 및 설치된 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.


수평 밀 기능 (EC-400/EC-500, 전면도)

1. 로드 스테이션 비상 정지
2. 에어 건
3. 공구 고정 바이스
4. 전면 테이블
5. 공구 크립
6. 제어장치 펜던트
7. 전기 캐비닛
8. 절삭유 필터
9. 측면 장착 공구 교환장치

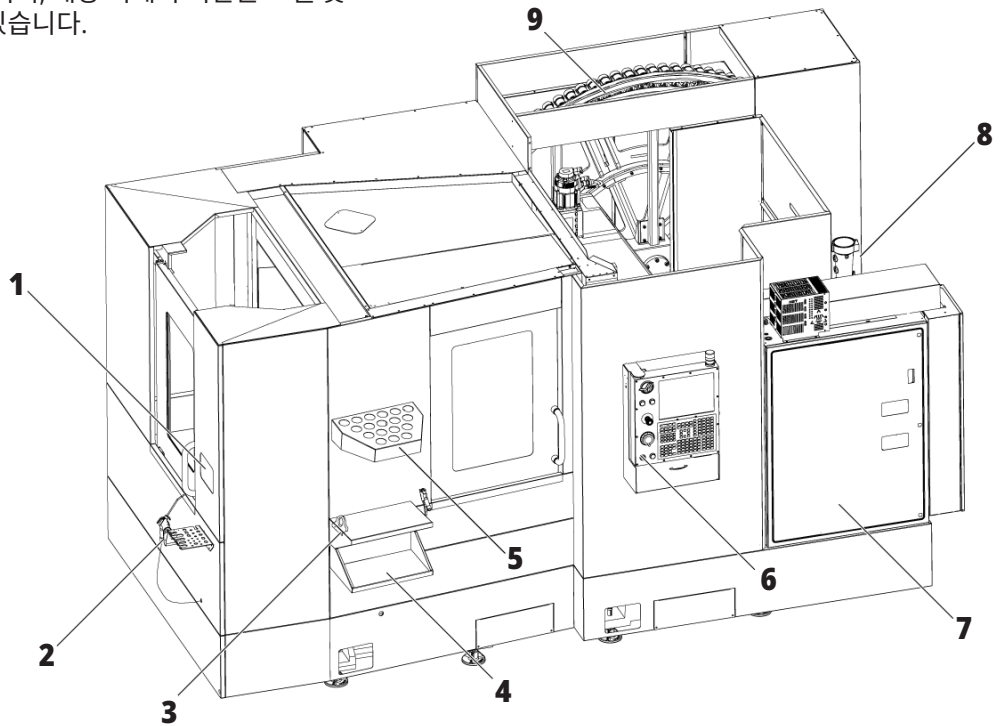

수평 밀 기능 (EC-400/EC-500, 왼쪽 후면도)

1. 윤활 패널
2. 칩 컨베이어
3. 공구 교환장치 액세스 도어
4. 공구 교환장치 비상 정지
5. 유압 오일 리필

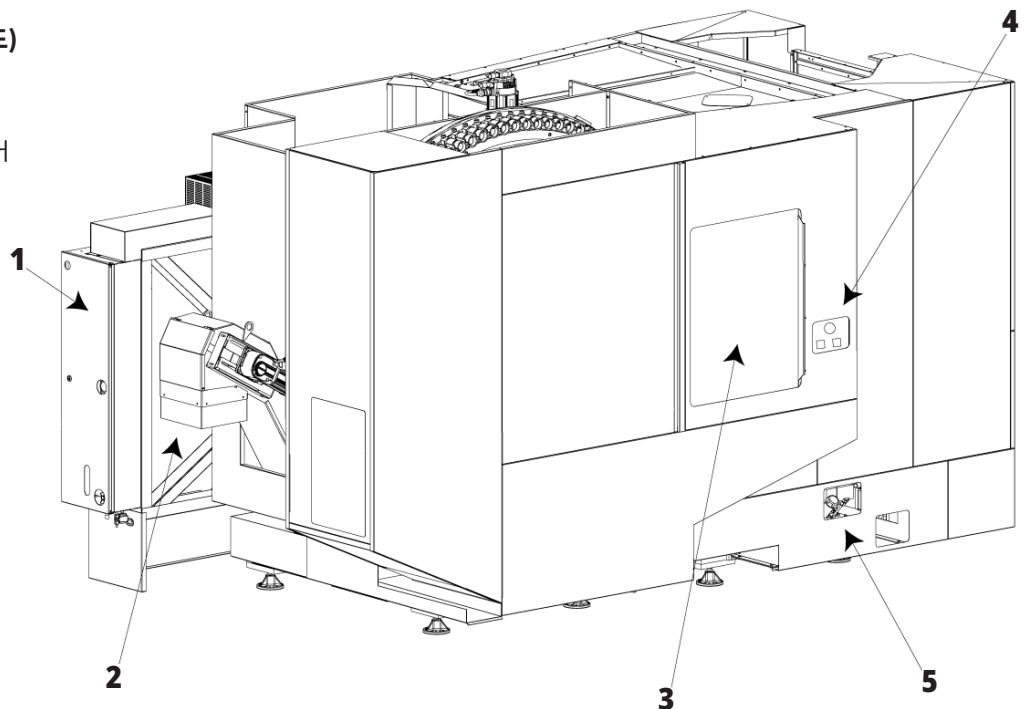


1.3 | 수평 밀 개요

EC-400PP 개요

다음 그림은 EC-400PP 수평 밀의 표준 및 옵션 기능을 몇 가지 보여줍니다. 일부 기능은 수직 밀과 공통입니다.

참고: 이 그림은 대표적 예일 뿐이며, 해당 기계의 외관은 모델 및 설치된 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. 팔레트 풀 기계에 대한 자세한 내용은 팔레트 풀 조작자 매뉴얼을 참조하십시오.

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. 팔레트 풀 어셈블리 | 8. 전기 캐비닛 |
| 2. 팔레트 풀 비상 정지 | 9. 윤활 패널 |
| 3. 팔레트 풀 로드 스테이션 | 10. 절삭유 필터 |
| 4. 에어컨 | 11. 측면 장착 공구 교환장치 |
| 5. 전면 테이블 | 12. 공구 교환장치 비상 정지 |
| 6. 공구 크립 | 13. 유압 오일 리필 |
| 7. 제어장치 펜던트 | 14. 팔레트 풀 슬라이더 어셈블리 |

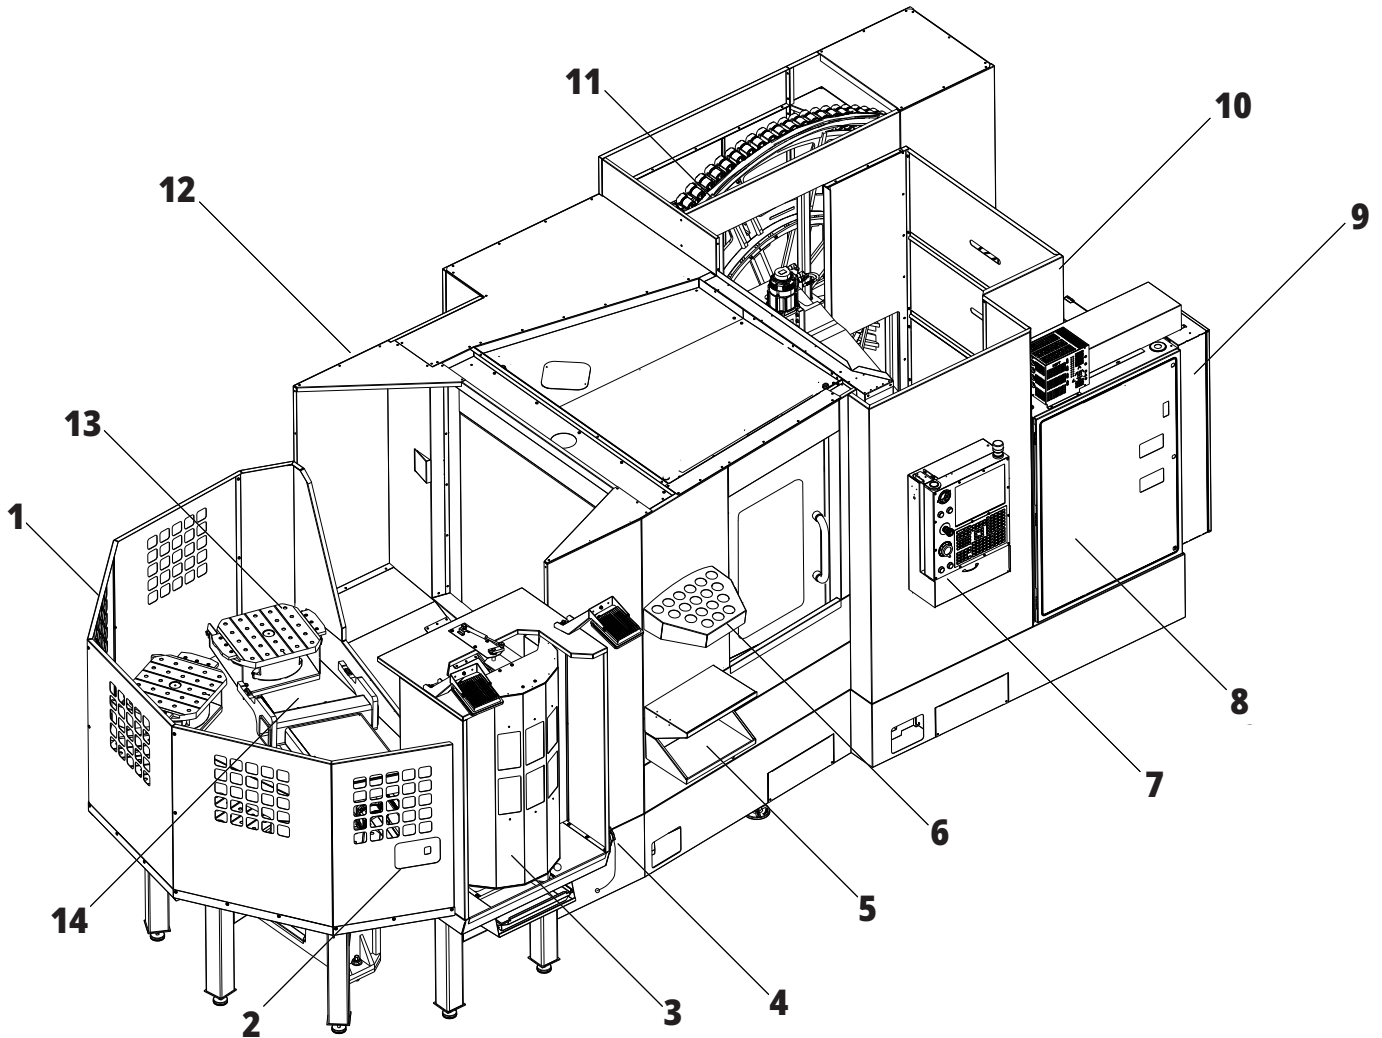


1.3 | 수평 밀 개요

EC-1600 개요

다음 그림은 EC-1600 수평 밀의 표준 및 옵션 기능을 몇 가지 보여줍니다. 일부 기능은 수직 밀과 공통입니다.

참고: 이 그림은 대표적 예일 뿐이며, 해당 기계의 외관은 모델 및 설치된 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.



- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. 측면 장착 공구 교환장치 SMTC | 9. 에어 건 홀더 |
| 2. 제어장치 펜던트 | 10. 절삭유 탱크 어셈블리(이동식) |
| 3. 통합 공기유통 모듈(CALM) | 11. 이중 칩 컨베이어 |
| 4. 전기 제어 상자 | 12. 엔클로저 배기 시스템(옵션) |
| 5. 조작자 주축 액세스 도어 | A 로터리 제어 장치 |
| 6. 공구 트레이 | B 공작물 액세스 스텝 |
| 7. 전면 작업 테이블 | C 보조 ATC 제어장치 |
| 8. 공작물 액세스 도어 | |

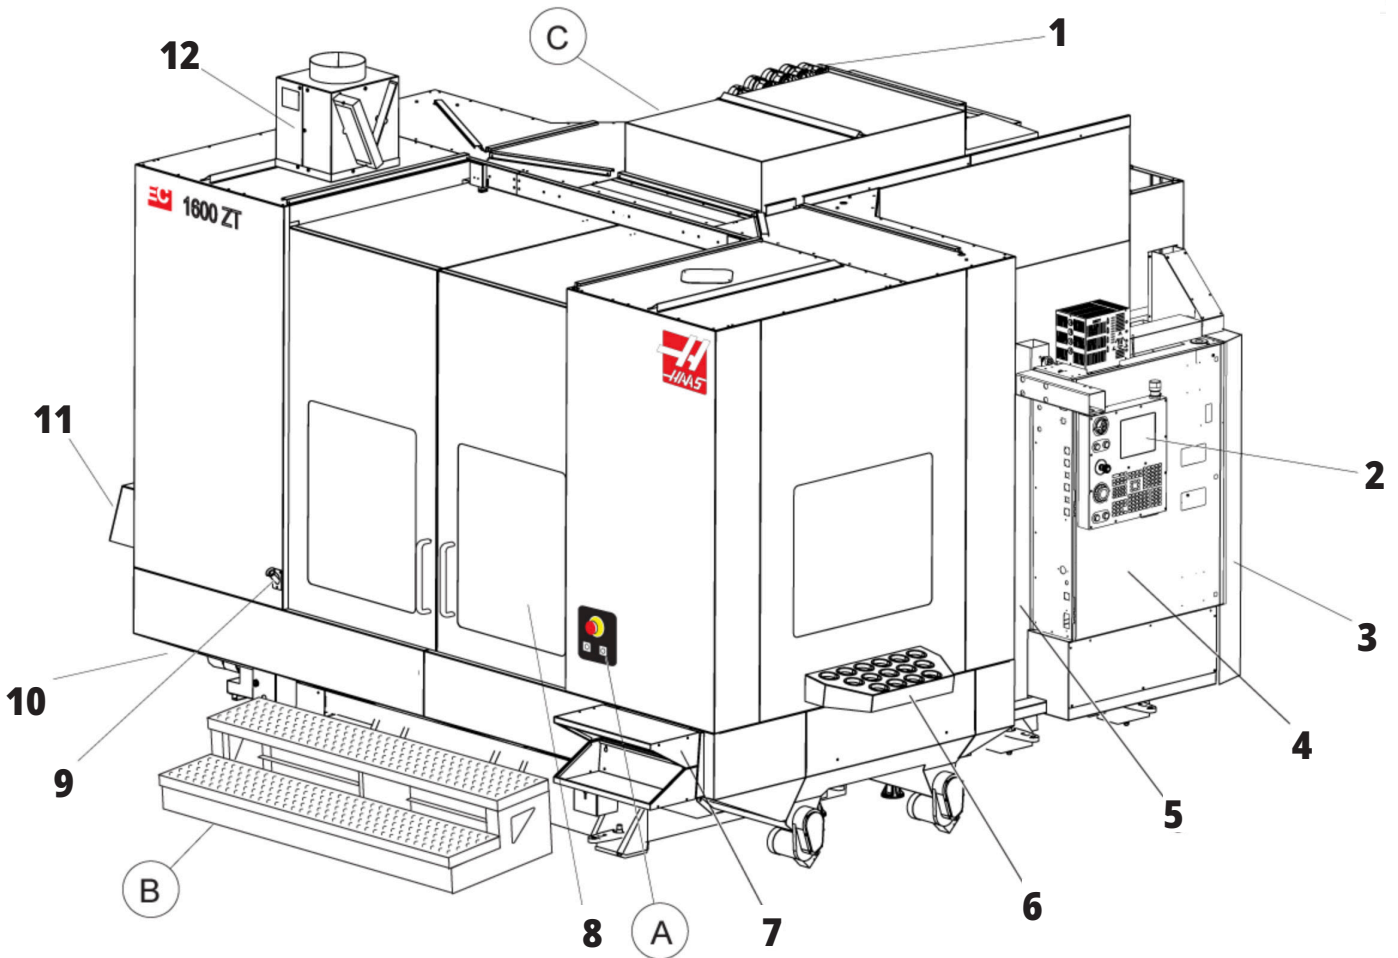

1.3 | 수평 밀 개요

A) 회전 제어장치

1. 비상 정지 버튼
2. (옵션)
3. (옵션)
4. (옵션)
5. 회전 인덱스 버튼

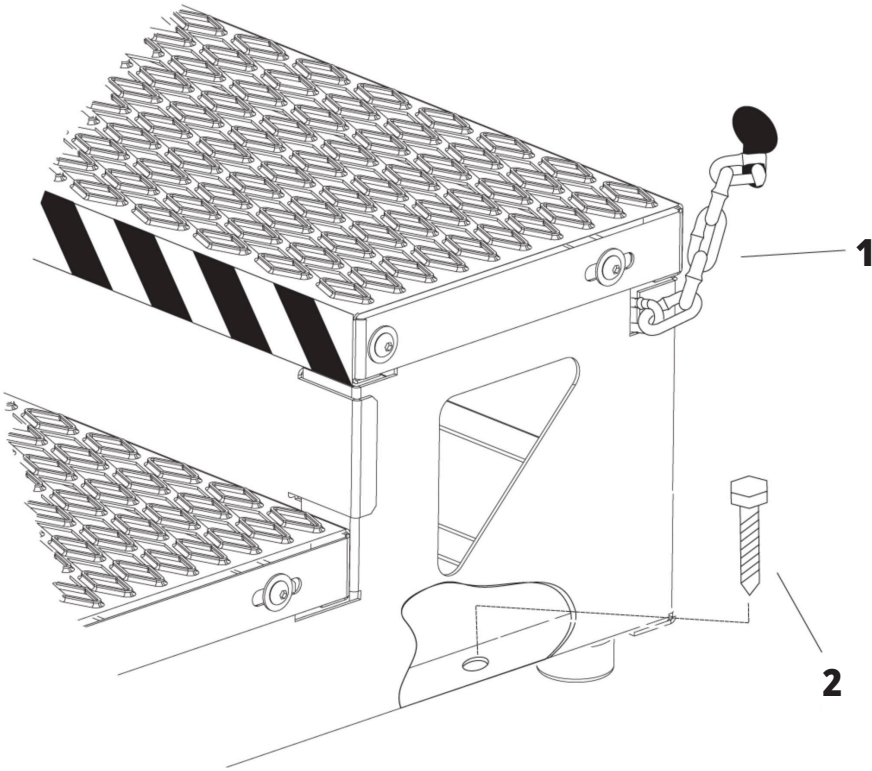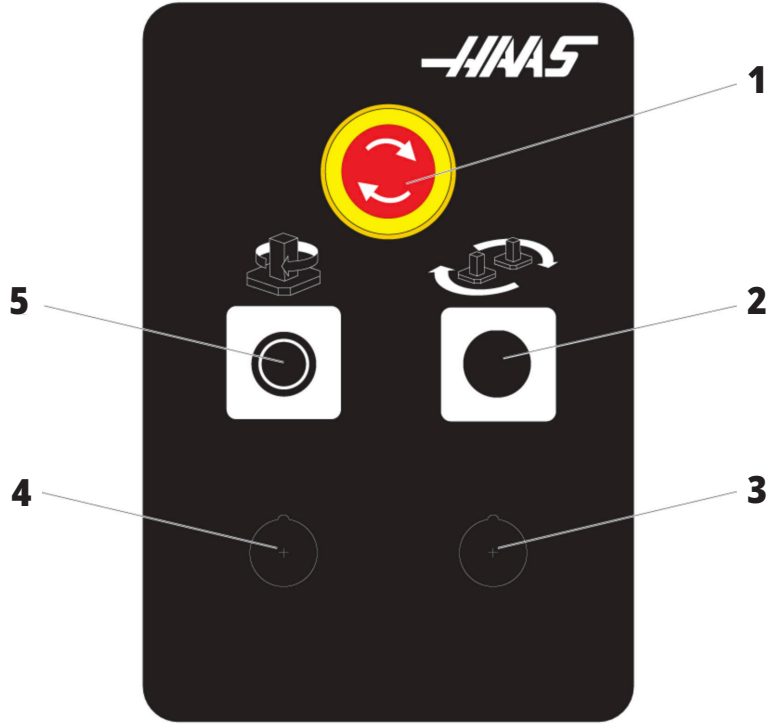


B) 공작물 액세스 스텝

1. 엔클로저에 대한 체인
2. 바닥 고정 볼트
3. 작업대를 엔클로저에 체인 또는 바닥에 볼트로 고정

1.3 | 수평 밀 개요

C 보조 ATC 제어장치

1. 보조 ATC 정회전 버튼
2. 수동/자동 공구 교환 스위치([1] 및 [4] 버튼 활성화/비활성화)
3. 비상 정지 버튼
4. 보조 ATC 역회전 버튼

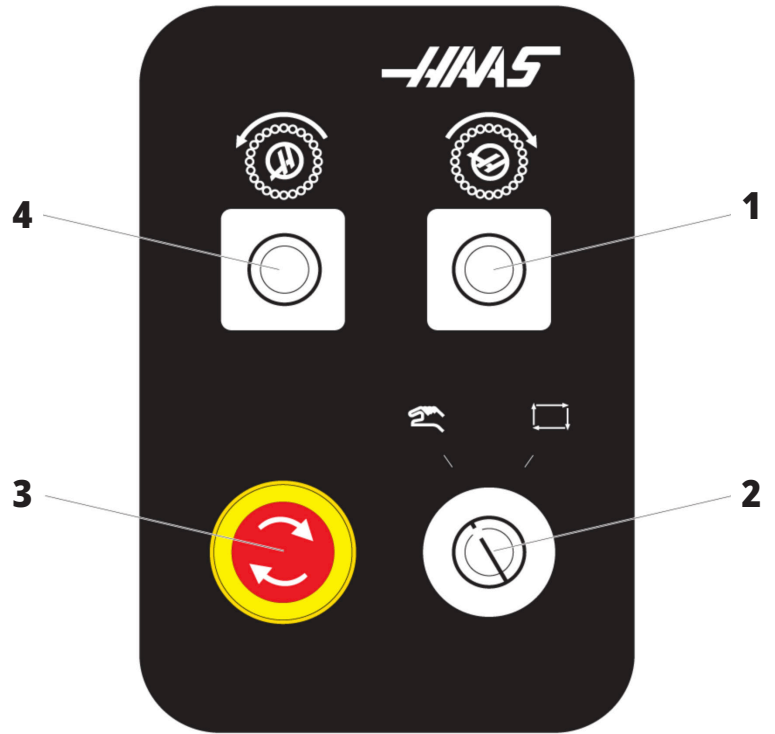

1.4 | 수평 밀 사양

수평 밀 사양

수평 밀 시리즈 - 기술 사양의 경우 사전 설치 QR 코드를 스캔하십시오.



EC-400/40T -
사전 설치
사양



EC-500/40T -
사전 설치
사양



EC-500/50T -
사전 설치
사양



EC-1600 -
사전 설치
사양



EC-1600ZT -
사전 설치
사양



EC-1600ZT-5AX -
사전 설치
사양

저작권 정보

All rights reserved. 본 출판물의 어떤 부분도 Haas Automation, Inc.의 서면 허가 없이 어떤 형식 또는 기계, 전자, 복사, 녹화 등 어떤 수단에 의해 재생되거나 검색 시스템에 저장되거나 전송될 수 없습니다. 특히 책임은 여기에 포함된 정보의 사용과 관련하여 어떤 책임도 지지 않습니다. 더욱이 Haas Automation은 고품질 제품을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있으므로 본 매뉴얼에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. Haas Automation은 본 매뉴얼 준비 시 모든 주의를 기울이지만 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 이 출판물에 포함된 정보 사용으로 인한 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.



Java 지원

이 제품은 Oracle Corporation의 Java Technology를 사용합니다. 사용자는 Oracle이 Java 상표와 모든 Java 관련 상표를 소유한다는 점을 인정하고 상표 가이드라인 (WWW.ORACLE.COM/US/LEGAL/THIRD-PARTY-TRADEMARKS/INDEX.HTML)을

준수한다는 데 동의해야 합니다.

Java 프로그램의 추가 배포(이 기기/기계를 넘어)는 Oracle과의 법적 구속력 있는 최종 사용자 라이선스 계약에 따릅니다. 생산 목적의 상용 기능 사용은 Oracle에 별도 라이선스를 요구합니다.

2.2 | 밀 - 제한 보증서

제한 보증서

Haas Automation, Inc.
Haas Automation, Inc., CNC 기계에 적용

발효일 2010년 9월 1일

Haas Automation Inc.(이하 "Haas" 또는 "제조업체")는 Haas에 의해 제조되고 Haas 또는 그 공인 판매업체에 의해 판매된 모든 신형 밀, 터닝 센터 및 회전 기계(이하 "CNC 기계"로 통칭)와 그 부품(아래의 보증의 제한 및 예외에 명시된 부품을 제외하고)에 대해 본 보증서에 명시된 바와 같이 제한적 보증을 제공합니다. 이 보증서에 명시된 보증은 제한적 보증이며 제조업체에 의한 유일한 보증이며 이 보증서의 조건에 따릅니다.

제한 보증 범위

각 CNC 기계 및 해당 부품(이하 "Haas 제품"으로 통칭)은 소재와 제조의 결함에 대해 제조업체에 의해 보증을 받습니다. 이 보증은 CNC 기계의 최종 사용자(이하 "고객")에게만 제공됩니다. 이 제한 보증의 기간은 일(1)년입니다. 보증 기간은 CNC 기계가 고객의 시설에 설치된 날짜에 시작됩니다. 고객은 소유 첫 해 동안 언제든지 공인 Haas 대리점으로부터 보증 기간 연장을 구매할 수 있습니다(이하 "보증 연장").

수리 또는 교체만 해당

이 보증 하에 모든 Haas 제품과 관련된 제조업체의 유일한 책임과 고객의 유일한 구제 조치는 제조업체의 재량에 따라 결함 있는 Haas 제품의 수리 또는 교체로 제한됩니다.

보증 책임 부인

이 보증은 제조업체의 유일한 보증이며 상업성에 대한 모든 묵시적 보증, 특정 목적에 대한 적합성에 대한 묵시적 보증 또는 품질 또는 성능 또는 권리 비침해에 대한 기타 보증 등을 포함해 모든 종류 또는 성격의 명시적 또는 묵시적인, 서면의 또는 구두의 모든 다른 보증을 대신합니다. 모든 종류의 기타 보증은 이 보증에 따라 제조업체에 의해 부인되며 고객에 의해 포기됩니다.

보증의 제한 및 예외

도장, 창 마감 작업과 상태, 전구, 실, 와이퍼, 개스킷, 칩 제거 시스템(예: 오거, 칩 슈트), 벨트, 필터, 도어 롤러, 공구 교환장치 핑거 등과 같이 정상적인 사용과 시간 경과에 따라 마모되기 쉬운 부품은 이 보증에서 제외됩니다. 이 보증을 유지하려면 제조업체에서 지정한 유지 관리 절차를 준수하고 기록해야 합니다. 이 보증은 제조업체가 다음과 같이 판단할 경우 무효가 됩니다: (i) Haas 제품이 부적합한 절삭유 또는 기타 유액 사용을 포함하여 잘못 취급되거나 오남용되거나 부주의하게 관리되거나 사고를 일으키거나 잘못 설치되거나 잘못 유지보수되거나 잘못 보관되거나 잘못 조작되거나 잘못 사용되고 있다. (ii) Haas 제품이 고객, 비공인 정비 기술자 또는 기타 무허가자에 의해 잘못 수리되거나 정비되었다. (iii) 고객 또는 다른 사람이 제조업체의 사전 서면 승인 없이 Haas 제품을 개조하거나 개조하려고 한다. 마지막으로/또는 (iv) Haas 제품이 비상업적 목적(개인적 용도로 또는 집에서 사용하기 위해)으로 사용되었다. 이 보증은 도난, 고의적인 파괴, 화재, 기상 조건(비, 홍수, 낙뢰 또는 지진 등) 또는 전쟁 또는 테러 행위 등과 같이 제조업체가 합리적으로 통제할 수 없는 외부적인 영향 또는 상황으로 인한 손상 또는 결함에 적용되지 않습니다.

이 보증서에서 설명한 예외 또는 제한 사항의 범용성을 제한하지 않는 이 보증은 Haas 제품이 구매자의 생산 규격 또는 기타 요구사항을 충족한다거나 Haas 제품이 중단되지 않고 또는 오류 없이 작동한다는 어떤 보증도 포함하지 않습니다. 제조업체는 구매자의 Haas 제품 사용과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으며, 제조업체는 보증에서 위에서 명시한 것과 동일한 수리 또는 교체 이외에 Haas 제품의 설계, 생산, 작동, 성능 등의 모든 결함에 대해서 어느 누구에게도 어떤 책임도 지지 않습니다.

제한 보증서(계속)

책임 및 손해의 제한

제조업체는 제조업체 또는 기타 공인 판매업체, 제조업체의 정비 기술자 또는 기타 허가된 대리인(이하 "허가된 대리인"으로 통칭)에 의해서 제공되는 Haas 제품, 기타 제품 또는 서비스와 관련하여 계약, 불법 행위 또는 다른 법률적 또는 형평법적 이론에 의한 조치에 의해, 또는 Haas 제품 사용에 의해 발생하는 부품 또는 제품의 고장에 의해 발생하는 모든 보상적, 우발적, 결과적, 징벌적, 특수한 또는 기타 손해 또는 배상 청구에 대해, 제조업체 또는 허가된 대리인이 그러한 손해의 가능성에 대해 통지받은 경우에도, 고객 또는 어떤 다른 사람에게도 책임지지 않습니다. 그러한 손해 또는 배상 청구에는 이익 손실, 데이터 손실, 제품 분실, 수입 손실, 사용 중지, 고장시간 비용, 영업권, 구매자의 장비, 건물 또는 기타 재산에 끼친 손해, Haas 제품의 오작동에 의해 유발될 수 있는 모든 손해 등이 포함됩니다. 그러한 모든 손해와 배상 청구는 제조업체 의해 부인되며 고객에 의해 포기됩니다. 모든 원인으로 인한 손해 및 배상 청구에 대한 제조업체의 유일한 책임과 고객의 유일한 구제 조치는 제조업체의 재량에 따라 이 보증에 명시된 대로 Haas 제품의 수리 또는 교체로 제한됩니다.

고객은 제조업체 또는 그 허가된 대리인과의 거래의 일환으로서 손해 회복 권리에 대한 제한 등을 포함해 이 보증서에 명시된 제한 규정을 수락했습니다. 고객은 제조업체가 이 보증의 범위를 벗어나는 손해 및 배상 청구에 대해 책임을 져야 하는 경우 Haas 제품 가격이 상승한다는 것을 이해하고 인정합니다.

전체 계약

이 보증서는 이 보증서의 주제와 관련하여 당사자 사이에 또는 제조업체에 의해 구두 또는 서면으로 이루어진 모든 다른 합의, 약속, 진술 또는 보증을 대신하며 그러한 주제와 관련해 당사자 사이에 또는 제조업체에 의해 이루어진 모든 약정과 합의를 포함하고 있습니다. 이 보증에 따라 제조업체는 이 보증서의 조건에 추가되거나 이 보증서의 조건과 불일치하는 구두 또는 서면으로 이루어진 다른 모든 합의, 약속, 진술 또는 보증을 명시적으로 거부합니다. 이 보증서에 명시된 어떤 조건도 제조업체와 고객 모두에 의해 서명된 합의서에 의하지 않을 경우 변경되거나 수정될 수 없습니다. 상기 규정에도 불구하고, 제조업체는 해당 보증 기간을 연장하는 경우에만 보증 연장을 제공할 것입니다.

양도

이 보증은 CNC 기계가 보증 기간 만료 이전에 사적 판매를 통해서 판매되는 경우에 원래의 고객에서 다른 당사자에게 양도될 수 있습니다. 단, 이에 대한 통지서가 제조업체에게 제공되고 이 보증이 이전 당시에 무효가 아닐 경우에만 가능합니다. 이 보증의 양수인은 이 보증서의 모든 조건을 준수해야 합니다.

기타

이 보증은 캘리포니아 주법에 준거하며 법률의 충돌에 대한 규칙은 적용되지 않습니다. 이 보증과 관련해 발생하는 모든 분쟁은 캘리포니아 주의 벤추라 카운티, 로스앤젤레스 카운티 또는 오렌지 카운티에 위치한 해당 관할 법원에서 해결됩니다. 이 보증서의 조건 중에서 어떤 관할구에서도 어떤 상황에서도 무효이거나 실행할 수 없는 어떤 조건도 어떤 다른 상황에서도 또는 어떤 다른 관할구에서도 이 보증서의 나머지 조건의 유효성 또는 실행 가능성에 대해, 또는 해당 조건의 유효성 또는 실행 가능성에 대해 영향을 주지 않습니다.

2.3 | 고객 만족 정책

고객 만족 정책

Haas 고객 귀하

귀하의 완전한 만족과 좋은 평판은 귀하가 기계를 구입하신 Haas Automation, Inc.과 Haas 판매점(Haas 직영 창고 매장) 모두에게 가장 중요합니다. 일반적으로 Haas 직영 창고 매장에서 판매 거래나 기계 조작에 대한 모든 사항을 신속하게 해결합니다.

그러나 문제가 해결되지 않아 완벽한 만족을 얻지 못하고 문제를 Haas 직영 창고 매장 직원, 일반 관리자 또는 Haas 직영 창고 매장 소유주와 직접 논의하신 경우 다음과 같이 조치하십시오.

Haas Automation의 Customer Service Advocate(고객 서비스 지원 부서)(805-988-6980)에 문의하십시오. 가능한 빨리 문제를 해결할 수 있도록 전화할 때는 다음과 같은 정보를 준비하시기 바랍니다.

- 회사 이름, 주소 및 전화 번호
- 기계 모델과 일련 번호
- Haas 직영 창고 매장 이름과 Haas 직영 창고 매장에서 최근 상담한 담당자 이름
- 문제의 특징

Haas Automation에 우편으로 보내려면 다음 주소를 사용하십시오.

Haas Automation, Inc. 미국.
2800 Sturgis Road
Oxnard CA 93030
Att: Customer Satisfaction Manager
이메일: customerservice@HaasCNC.com

Haas Automation 고객 서비스 센터에 문의한 경우 최선을 다해 귀하 및 Haas 직영 창고 매장과 직접 협력하여 문제를 신속하게 해결할 것입니다. Haas Automation에서는 좋은 고객-대리점-제조업체 관계가 관련 당사자 모두의 지속적인 성공을 보장한다고 믿고 있습니다.

국제:

Haas Automation, 유럽
Mercuriusstraat 28, B-1930
Zaventem, Belgium
이메일: customerservice@HaasCNC.com

Haas Automation, 아시아
No. 96 Yi Wei Road 67,
Waigaoqiao FTZ
Shanghai 200131 P.R.C.
이메일: customerservice@HaasCNC.com

고객 의견

이 조작자 매뉴얼에 관해 궁금한 사항이 있을 경우 당사 웹사이트 www.HaasCNC.com에 있는 연락처로 문의하십시오. “Contact Us(문의하기)” 링크를 사용하여 Customer Advocate(고객 지원 부서)에 의견을 보내주십시오.

2.4 | 적합성 선언

적합성 선언

제품: 밀(수직 및 수평)*

*인증된 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 의해서 공장 또는 현장에서 설치되는 모든 옵션을 포함

제조사:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030
805-278-1800

당사는 이 적합성 선언이 언급하는 상기 제품이 머시닝 센터에 대한 CE 지침에 명시된 규정을 준수함으로써 선언하여 이를 전적으로 책임집니다.

기계 지침 2006/42/EC
전자파 적합성 지침 2014/30/EU
저전압 지침 2014/35/EC

추가 표준:

EN 12417:2001+A2:2009
EN 60204-1:2018
EN ISO 13849-1:2015
ISO 10218:1-2:2011(로봇이 포함된 경우)
RoHS2: 생산자 문서에 따라 면제에 의한 (2011/65/EU) 준수.

예외:

- 대형 정지형 산업 공구.
- 강, 알루미늄 및 동의 합금 요소인 납.
- 전기 접점의 카드뮴 및 그 화합물.

기술 파일을 편집할 권한이 있는 사람:

크리스틴 드 브리에
전화 번호: +32 (2) 4272151

주소:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgium

캐나다: 오리지널 장비 제조업체로서 우리는 열거된 제품이 기계 보호 규정 및 표준을 위한 산업체를 위한 직업보건안전법 규제의 규정 851의 제7조 시작전 보건안전 검토에 명시된 규제를 준수함을 선언합니다.

또한 본 문서는 온타리오주 보건안전 가이드라인인 2016년 11월의 PSR 가이드라인에 명시된 대로 열거되어 있는 기계류에 대한 시작전 검사의 면제를 위한 서면 통지 조항을 만족합니다. PSR 가이드라인은 해당 표준을 준수하기 위한 오리지널 장비 제조업체의 서면 통지를 시작전 보건안전 검토의 면제를 위해 받아들일 수 있는 것으로 허용합니다.

모든 Haas CNC 공작 기계에는 ETL 등록 표시가 되어있는데, 이는 이들 공구가 산업 기계에 관한 NFPA 79 전기 표준과 캐나다의 동급 표준인 CAN/CSA C22.2 No. 73을 준수하고 있음을 인증하는 것입니다. ETL Listed 및 cETL Listed 마크는 UL(Underwriters' Laboratories) 대신에 선택 가능한 ITS(Intertek Testing Services)의 테스트를 성공적으로 치른 제품에 부여됩니다.

Haas Automation은 ISO 9001에 규정된 조항을 준수하는 것으로 평가 받았습니다. 2015. 등록 범위: CNC 공작 기계 및 부속장치, 판금 조립에 관한 설계 및 제조 이 등록 인증을 유지할 수 있는 조건은 ISA 등록 정책 5.1에 명시되어 있습니다. 이 등록의 유지 여부는 조직에서 정해진 표준을 계속 준수하는가에 달려 있습니다. 이 인증의 효력은 계속 진행되는 감리 결과에 달려 있습니다.



안전 정보

주의: 허가받고 숙련된 작업자만 이 장비를 조작해야 합니다. 항상 조작자 매뉴얼, 안전 라벨, 안전 절차 및 기계 안전 조작 지침에 따라야 합니다. 비숙련 작업자는 자신과 기계에 위험을 초래합니다.

중요: 모든 경고, 주의 및 지침을 읽은 후에 이 기계를 조작하십시오.

주의: 이 매뉴얼의 예제 프로그램은 정확도 검사를 했지만 설명용일 뿐입니다. 프로그램이 공구, 오프셋 또는 피삭재를 정의하지 않습니다. 공작물 고정 또는 다른 고정장치에 대해 설명하지 않습니다. 기계에서 예제 프로그램을 실행하려면 GRAPHICS 모드에서 실행하십시오. 익숙하지 않은 프로그램을 실행할 때는 항상 안전한 가공 방법을 따르십시오.

모든 CNC 기계에는 회전 절삭 공구, 벨트와 풀리, 고압 전기, 소음 및 압축 공기로 인한 위험이 있습니다. CNC 기계와 해당 부품을 사용할 때는 부상과 기계 손상의 위험을 줄이기 위해 기본적인 안전 주의 사항을 항상 준수해야 합니다. 선명한 시야를 보장하고 기계를 안전하게 조작할 수 있도록 작업 영역의 조명은 적절하게 밝아야 합니다. 여기에는 조작자의 작업 영역과 유지보수 또는 청소 시 접근할 수 있는 기계의 모든 영역이 포함됩니다. 적절한 조명은 사용자의 책임입니다.

절삭 공구, 공작물 고정, 공작물, 절삭유는 Haas Automation, Inc.의 관리 범위를 벗어납니다. 이들과 관련된 잠재적인 위험 요소(날카로운 모서리, 무거운 리프트 고려 사항, 화학 조성 등)는 사용자의 책임이니 적절한 조치(PPE, 교육 등)를 취하십시오.

정상적인 사용 중 및 유지보수/수리에 앞서 기계를 청소해야 합니다. 세척 호스, 칩 컨베이어, 칩 오거처럼 청소에 도움이 되는 장비(선택사항)를 사용할 수 있습니다. 이러한 장비를 안전하게 사용하려면 교육이 필요하며 적절한 PPE가 필요할 수 있습니다. 이 모두는 사용자의 책임입니다.

본 조작자 매뉴얼은 참조 가이드를 위한 용도이며 유일한 교육 자료는 아닙니다. 공인 Haas 대리점에서 조작자를 위한 전체 교육을 받을 수 있습니다.

Haas 자동화 기계 공구의 조작 유형 요약

Haas CNC 밀은 금속 및 기타 단단한 피삭재를 절삭 및 성형하기 위한 제품입니다. 본래 범용으로 사용하기 위해 제작되었으므로 해당하는 모든 피삭재와 절삭 유형의 목록은 완전할 수 없습니다. 거의 모든 절삭과 성형은 주축에 장착된 회전 공구로 수행됩니다. 밀의 회전이 필요하지는 않습니다. 일부 절삭 조작에는 액체 절삭유가 필요합니다. 또한 절삭유는 절삭 유형에 따라 달라지는 선택 사항입니다.

Haas 밀의 조작은 세 분야로 구분됩니다. 각 분야는 다음과 같습니다. 조작, 유지보수 및 서비스. 조작 및 유지보수는 숙련된 유자격 기계 조작자가 수행해야 합니다. 이 조작자 매뉴얼에는 기계를 조작하는 데 필요한 몇 가지 정보가 포함되어 있습니다. 다른 모든 기계 조작은 서비스로 간주됩니다. 서비스는 특별 교육 받은 서비스 직원에 의해서만 수행됩니다.

3.1 | 밀 - 안전

이 기계의 조작은 다음과 같이 구성됩니다.

- 1. 기계 설정**
기계 설정은 나중에 기계 조작이라고 하는 반복적인 기능을 수행하기 위해 필요한 공구, 오프셋, 치구를 처음에 설정하기 위해 수행됩니다. 일부 기계 설정 기능은 도어를 연 상태에서 수행할 수 있지만 "실행 정지"로 제한됩니다.
- 2. 자동 모드에서의 기계 조작**
자동 조작은 Cycle-Start로 시작되며 도어를 닫은 채로만 수행할 수 있습니다.
- 3. 작업자의 자재(공작물) 적재 및 하역**
공작물 적재 및 하역은 자동 조작의 선행 및 후속 작업입니다. 이 작업은 도어를 연 상태에서 수행해야 하며 도어를 열면 모든 기계 자동 동작이 중지됩니다.
- 4. 조작자의 절삭 공구 적재 및 하역**
공구 적재 및 하역은 설정보다 덜 자주 수행됩니다. 보통은 공구가 마모되어 교체해야 하는 경우에 필요한 기능입니다.

유지보수는 다음으로만 구성됩니다.

- 1. 절삭유의 추가 및 유지 조건**
정기적으로 절삭유를 추가하고 절삭유 농도를 유지해야 합니다. 이는 정상적인 조작자 기능이며 작업 엔클로저 밖의 안전한 위치에서 수행되거나 도어를 연 채로 그리고 기계가 멈춘 상태에서 수행됩니다.
- 2. 윤활유 추가**
정기적으로 스피들 및 축에 윤활유를 추가해야 합니다. 기간은 보통 몇 개월 또는 몇 년입니다. 이는 정상적인 조작자 기능이며 항상 작업 엔클로저 밖의 안전한 위치에서 수행됩니다.
- 3. 기계의 칩 청소**
수행하는 기계 유형에 따라 간격을 두고 칩을 청소해야 합니다. 이것은 정상적인 조작자 기능입니다. 도어가 열린 상태에서 수행되며 모든 기계 조작이 중지됩니다.

서비스는 다음으로만 구성됩니다.

- 1. 올바르게 작동하지 않는 기계 수리**
올바르게 작동하지 않는 모든 기계는 공장에서 훈련받은 기술자의 서비스를 받아야 합니다. 이것은 절대로 조작자 기능이 아닙니다. 이는 유지보수로 간주되지 않습니다. 설치 및 서비스 지침은 조작자 매뉴얼과는 별도로 제공됩니다.
- 2. 기계 이동, 포장 풀기 및 설치**
Haas 기계는 거의 바로 조작할 수 있는 상태에서 사용자 위치로 배송됩니다. 설치를 완료하려면 여전히 숙련된 서비스 직원이 필요합니다. 설치 및 서비스 지침은 조작자 매뉴얼과는 별도로 제공됩니다.
- 3. 기계 포장**
배송을 위해 기계를 포장하려면 Haas가 원래 배송할 때 공급한 것과 동일한 포장재가 필요합니다. 포장의 경우에 설치를 완료하기 위해 숙련된 서비스 직원이 필요합니다. 배송 지침은 조작자 매뉴얼과는 별도로 제공됩니다.
- 4. 해체, 분해 및 폐기**
기계를 배송하기 위해 분해할 필요는 없으며, 기계를 설치했던 방식과 동일한 방식으로 전체 상태로 이동할 수 있습니다. 기계는 폐기를 위해 제조업체의 대리점으로 반환할 수 있으며 제조업체는 2002/96/EC 지침에 따라 재활용하기 위해 어떠한/모든 구성품을 받습니다.
- 5. 수명 만료 폐기**
수명 만료 폐기는 기계가 위치한 지역의 법과 규정을 준수해야 합니다. 이는 기계의 소유자와 판매자의 공동 책임입니다. 위험 분석은 이러한 단계를 다루지 않습니다.

조작 전 숙지 사항

위험: 기계가 동작 중일 때 또는 기계 동작이 가능할 때는 가공 영역으로 들어가지 마십시오. 중상을 입거나 사망할 수 있습니다. 전원이 켜져 있고 기계가 [EMERGENCY STOP]에 있지 않을 때 작동할 수 있습니다.

기본 안전:

- 이 기계는 심각한 부상을 야기할 수 있습니다.
- 이 기계는 자동으로 제어되며 언제든지 시동될 수 있습니다.
- 기계를 조작하기 전에 현지 안전 법규와 규정을 참조하십시오. 안전 문제에 관해 의문사항이 있으면 대리점에 문의하십시오.
- 기계로 작업하기 전에 기계의 설치와 조작을 담당하는 모든 사람이 기계와 함께 제공된 조작 및 안전 지침을 완전히 숙지했는지 확인할 책임은 기계 소유주에게 있습니다. 안전에 대한 궁극적인 책임은 기계 소유주와 기계로 작업하는 개인에게 있습니다.
- 기계를 조작할 때 적절한 시력 및 청력 보호 장구를 사용하십시오.
- 가공된 피삭제를 제거하거나 기계를 청소할 때는 적절한 장갑을 사용하십시오.
- 손상되거나 많이 굽힌 창은 즉시 교체하십시오.
- 작동 중 측면 창을 잠금 상태로 두십시오(해당되는 경우).

전기 안전:

- 전원은 필수 규격에 부합해야 합니다. 다른 전원을 사용하여 기계를 조작하려고 하면 심각한 손상을 초래할 수 있으며 보증 수리를 받을 수가 없습니다.
- 배전반은 닫아 두어야 하며 제어 캐비닛의 키와 래치는 설치와 수리 기간을 제외하고 항상 고정해 두어야 합니다. 이 때는 숙련된 전기 기술자만 배전반에 접근해야 합니다. 주회로 차단기가 켜져 있으면 회로 기판과 논리 회로를 포함한 전기 패널에 고압 전류가 흐르며 일부 부품은 높은 온도에서 동작합니다. 따라서 세심한 주의가 요구됩니다. 기계를 설치하고 나면 제어 캐비닛은 잠가 두어야 하며 키는 숙련된 정비 요원만 사용해야 합니다.
- 고장 원인을 조사하고 파악하기 전까지 회로 차단기를 리셋하지 마십시오. Haas에서 훈련시킨 정비 요원이 문제를 해결하고 Haas 기계를 수리해야 합니다.
- 기계가 완전히 설치되기 전에 제어 펜던트의 [POWER UP]를 누르지 마십시오.

안전 조작:

위험: 부상을 방지하기 위해 도어를 열기 전에 주축이 회전을 멈췄는지 확인하십시오. 전력이 손실되었을 경우, 주축이 회전을 멈추는 데는 시간이 평소보다 오래 걸릴 것입니다.

- 도어가 닫혀 있지 않고 도어 인터록가 제대로 작동하지 않는 경우에는 기계를 조작해서는 안 됩니다.
- 본 기계를 조작하기 전에 공작물과 공구가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 공작물이나 공구는 숙련된 작업자가 적절하게 수리 또는 교체해야 합니다. 올바르게 작동하지 않는 부품이 있을 경우 본 기계를 조작해서는 안 됩니다.
- 회전 절삭 공구에 의해 심각한 부상을 당할 수 있습니다. 프로그램을 실행 중일 때는 밀 테이블과 주축두는 언제든지 빠르게 이동할 수 있습니다.
- 부적절하게 고정된 상태에서 고속/높은 이송속도에서 가공되는 공작물이 튕겨나와 엔클로저에 구멍이 생길 수 있습니다. 너무 크거나 느슨하게 고정된 공작물을 가공하는 것은 안전하지 않습니다.

주의: 인클로저 도어의 수동 혹은 자동 닫힘은 잠재적인 핀치 포인트입니다. 자동 도어를 사용하면 도어가 자동으로 닫히도록 프로그래밍하거나, 작업자 펜던트의 도어 열기/닫기 버튼을 눌러 도어를 닫을 수 있습니다. 수동 또는 자동으로 닫을 때 도어에 손이나 부속물을 넣지 마십시오.

기계에서 사람이 갇힌 경우:

- 작동 중에는 기계 안에 사람이 있어서는 안 됩니다.
- 만일 기계 내부에 사람이 갇힌 경우에는 즉시 비상 정지 버튼을 눌러서 사람을 꺼내야 합니다.
- 사람이 끼거나 얽혀 들어간 경우에는 기계의 전원을 꺼야 합니다. 그런 후에 큰 외부 힘을 사용하여 필요한 방향으로 기계 축을 이동하여 사람을 꺼낼 수 있습니다.

3.2 | 밀 - 조작 전 숙지 사항

걸리거나 막힌 경우에 복구하기:

- 칩 컨베이어의 경우 - Haas 서비스 사이트에서 작업 시 청소 지침을 따라주십시오(www.haascnc.com로 이동하여 서비스 탭 클릭). 필요한 경우, 도어를 닫고 컨베이어를 반대로 돌려 걸린 부분 또는 피삭재에 접근한 후 빼내십시오.
- 무겁고 다루기 힘든 공작물을 들어 올릴 때는 리프팅 장비를 사용하거나 도움을 받으십시오.
- 공구 및 피삭재/공작물의 경우 - 도어를 닫고 [RESET]을 눌러 알람을 소거하고 표시합니다. 축을 조그하면 공구 및 피삭재가 소거됩니다.
- 자동 공구 교환장치/공구 및 주축의 경우 - [RECOVER]를 누르고 화면의 지침을 따릅니다.
- 알람이 리셋되지 않거나 막힌 것을 해결할 수 없다면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 문의하여 도움을 받으십시오.

기계로 작업할 때는 다음 지침을 따르십시오.

- 일반 조작 - 기계가 작동하는 동안 도어를 닫아 두고 가드를 정위치에 두십시오(밀폐형이 아닌 기계의 경우).
- 공작물 적재 및 제거 - 조작자가 도어를 열고, 작업을 완료하고, 도어를 닫은 다음 [CYCLE START](자동 동작 시작)를 누릅니다.
- 가공 작업 설정 - 설정이 완료되면 설정 키를 돌려 설정 모드를 잠그고 키를 제거합니다.
- 유지보수/기계 청소 작업자 - 엔클로저에 들어가기 전에 기계의 [EMERGENCY STOP] 또는 [POWER OFF]를 누르십시오.

기계 안전 기능 정기 검사:

- 기능에 이상이 없고 제대로 맞는지 확인하기 위해 도어 인터록 메커니즘을 점검합니다.
- 손상 또는 누출이 없는지 안전 창과 엔클로저를 점검합니다.
- 모든 엔클로저 패널이 제자리에 있는지 확인합니다.

도어 안전 인터록 검사:

- 도어 인터록를 점검하고, 도어 인터록 키가 휘어지지는 않았는지, 정렬이 어긋나지는 않았는지, 모든 패스너가 설치되었는지 확인합니다.
- 도어 인터록 자체에 장애물이 있는지 혹은 정렬이 어긋난 징후가 있는지 점검합니다.
- 이 기준을 충족하지 않는 도어 안전 인터록 시스템의 부품은 즉시 교체하십시오.

도어 안전 인터록 확인:

- 기계가 실행 모드에 있는 상태에서 기계의 도어를 닫고 100RPM으로 주축을 구동한 다음, 도어를 당겨 문이 열리지 않는지 확인합니다.

기계 엔클로저 및 안전 유리 검사 및 테스트:

정기 검사:

- 엔클로저 및 안전 유리에 왜곡, 파손 또는 기타 손상 징후가 있는지 육안으로 점검하십시오.
- Lexan 창은 7년 후에 또는 손상되었거나 심하게 긁혔다면 교체하십시오.
- 작동 시 기계를 제대로 볼 수 있도록 모든 안전 유리 및 기계 창을 깨끗하게 유지하십시오.
- 모든 패널이 제자리에 있는지 확인하기 위해 기계 엔클로저에 대한 육안 검사를 매일 실시해야 합니다.

기계 엔클로저 시험:

- 기계 엔클로저에 대한 시험은 필요하지 않습니다.

3.3 | 밀 - 기계 제한

기계 환경 제한

다음 표는 안전한 조작을 위한 환경 한계 목록입니다.

환경 제한(실내 전용)

	최저	최고
동작 온도	41°F(5.0°C)	122°F(50.0°C)
보관 온도	-4°F(-20.0°C)	158°F (70.0°C)
주변 습도	상대습도 20%, 비응축	상대습도 90%, 비응축
고도	해발	6,000ft(1,829m)

주의: 기계를 폭발 환경(폭발성 증기 및/또는 입자 물질)에서 조작하지 마십시오.

Haas 로봇 패키지 기계

기계 및 로봇 환경은 기계 공장 또는 산업 설치를 목적으로 합니다. 상점 조명은 사용자의 책임입니다.

기계 소음 제한

주의: 기계/가공 소음으로 인한 청각 손상을 주의하여 방지하십시오. 귀마개를 착용하고, 응용 작업(틀링, 주축 회전수, 축 회전수, 고정, 프로그래밍된 경로)을 변경하여 소음을 줄이거나 절삭 중에 기계 구역 접근을 제한하십시오.

참고: 피삭재를 절삭하는 동안 발생하는 실제 소음의 수준은 사용자가 선택한 피삭재, 절삭 공구, 속도와 이송, 공작물 고정 및 기타 요소에 크게 영향을 받습니다. 이러한 요인은 응용 장치마다 다르며 Haas Automation Inc.가 아닌 사용자에게 의해 제어됩니다.

정상 작동 중 조작자의 위치에서 들을 수 있는 일반적인 소음 수준은 다음과 같습니다.

- **A-특성** 음압 레벨을 측정하면 69.4dB 이하입니다.
- **C-특성** 순간 음압 수준은 78.0dB 이하입니다.
- **LwA**(사운드 전원 수준 A-특성)는 75.0dB 이하입니다.

3.4 | 밀 - 자동 조작


자동 조작

완전 밀폐형 Haas CNC 기계는 무인 조작이 가능하도록 고안되어 있습니다. 그러나 가공 공정은 자동 조작에 적합한 정도로 안전하지 않을 수도 있습니다.

기계를 안전하게 설치하고 모범적인 가공 기법을 사용하는 것은 업주의 책임이기 때문에 이러한 방법들의 사용 상황을 관리하는 것도 소유주의 책임입니다. 가공 공정을 모니터링하여 위험 상태가 발생할 경우 손상, 부상 또는 인명 손실을 방지해야 합니다.

예를 들어, 가공된 피삭재로 인해 화재 위험이 있을 경우, 적절한 소화 설비를 설치하여 사람, 기계, 건물에 대한 피해 위험을 줄여야 합니다. 전문가에게 문의하여 감시 도구를 설치한 다음에 기계의 자동 조작을 허용합니다.

사람 개입 없이 문제를 즉시 발견하고 적절한 조치를 수행할 수 있는 모니터링 장비를 선택하는 것이 특히 중요합니다.

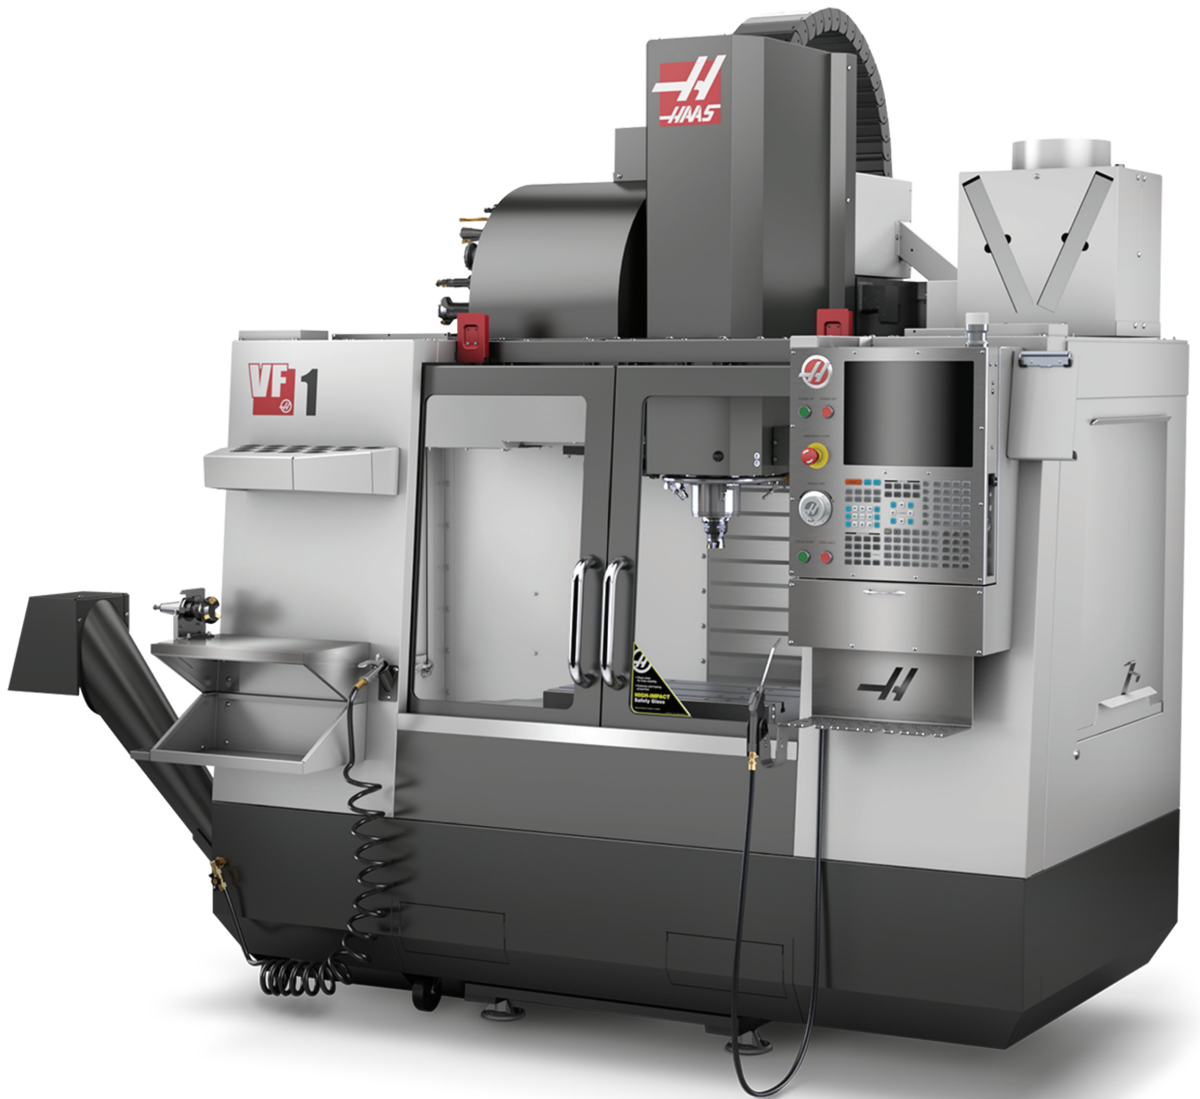

실행/설정 모드 제한

모든 Haas CNC 기계의 조작자 도어에는 잠금 장치가 탑재되어 있고 제어장치 펜던트에는 설정 모드를 잠그고 잠금 해제하기 위한 키 스위치가 탑재되어 있습니다. 일반적으로 설정 모드 상태(잠금/잠금 해제)는 도어가 열려 있을 때 기계가 조작하는 방식에 영향을 줍니다.

설정 모드는 대부분의 경우 잠겨 있습니다(키 스위치는 수직의 잠금 위치에 있음). 실행 및 설정 모드에서 엔클로저 도어는 CNC 프로그램 실행, 스피들 회전 또는 축 이동 중에 잠긴 상태로 닫혀 있습니다. 도어는 기계가 주기에 있지 않을 때 자동으로 잠금 해제됩니다. 도어가 열린 상태에서는 많은 기계 기능을 이용할 수 없습니다.

잠금 해제되면 설정 모드에서 숙련된 기술자가 기계에 더 많이 액세스하여 작업을 설정할 수 있습니다. 이 모드에서 기계 동작은 도어의 열림 또는 닫힘 여부에 좌우됩니다. 다음 차트에는 모드와 사용 가능해진 기능이 요약되어 있습니다.

참고: 이러한 모든 조건은 다음과 같은 가정을 따릅니다. 도어는 열린 상태이며 그 전에도, 작업이 발생한 동안에도 열린 상태를 유지합니다.

위험: 안전 기능을 무효화하지 마십시오. 안전 기능을 무효화하면 기계가 안전하지 못하고 보증 수리를 받을 수 없습니다.

기계 기능	실행 모드	설정 모드
공기 분사장치 (AAG) 켜기	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
펜던트 핸들 조그를 사용한 축 조그	허용되지 않습니다.	허용됩니다.
RJH 핸들 조그를 사용한 축 조그	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
RJH 셔틀 노브를 사용한 축 조그	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
원점 G28 또는 두 번째 원점을 사용한 축 급속 이송	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
축 영점 복귀	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
자동 팔레트 변경	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
APC 조작 버튼	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
칩 컨베이어 칩 FWD, REV	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
펜던트 버튼의 절삭유	허용되지 않습니다.	허용됩니다.
RJH의 절삭유.	허용되지 않습니다.	허용됩니다.
프로그래밍형 절삭유 꼭지 이동	허용되지 않습니다.	허용됩니다.
스핀들 방향 지정	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
펜던트의 프로그램 사이클 시작버튼 실행	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
RJH의 프로그램 사이클 시작 버튼 실행	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
프로그램 실행 (팔레트)	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
펜던트의 FWD/REV 버튼 스피들	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
RJH의 FWD/REV 스피들	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
공구 교환 ATC FWD/ATC REV.	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
스핀들에서 공구 해제	허용됩니다.	허용됩니다.
스핀들 통과 절삭유 (TSC) 켜기	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.
공구 공기 분사장치 (TAB) 켜기	허용되지 않습니다.	허용되지 않습니다.

로봇 셀

로봇 셀에 있는 기계는 실행-설정 키의 위치와 상관없이 문이 열려있는 동안에 프로그램을 실행할 수 있게 되어 있습니다. 도어가 열려있는 동안 주축 회전수는 공장 RPM 한계치 또는 설정 292, 도어 개방 주축 회전수 한계치 중에서 가장 낮은 값으로 제한됩니다. 주축 RPM이 한계치를 넘을 때 도어가 열리면 주축은 한계 RPM까지 속도를 줄입니다. 도어를 닫으면 해당 한계치가 제거되고 프로그래밍된 RPM이 복원됩니다.

이러한 도어 열림 상태는 로봇이 CNC 기계와 통신하고 있는 동안에만 허용됩니다. 일반적으로 로봇과 CNC 기계 사이의 인터페이스는 두 기계의 안전을 다룹니다.



3.7 | 밀 - 안개 추출 / 엔클로저 대피

안개 추출 / 엔클로저 대피

일부 모델에는 미스트 추출기를 기계에 부착하기 위한 장치가 있습니다.

또한 기계 엔클로저 밖으로 안개를 내보내는 데 도움이 되는 엔클로저 배기 시스템(옵션)도 있습니다. 응용 장치에 가장 적합한 미스트 추출기의 종류와 미스트 추출기의 사용 여부를 결정하는 것은 전적으로 소유자/조작자에게 달려 있습니다.


소유자/조작자는 안개 추출 시스템 설치에 대한 모든 책임을 집니다.

3.8 | 밀 - 스피들 안전 제한

스핀들 안전 제한

소프트웨어 버전 100.19.000.1100부터 스피들 안전 제한이 제어 장치에 추가되었습니다.

이 기능은 [FWD] 또는 [REV]버튼을 누르고 이전에 명령한 스피들 속도가 스피들 최대 수동 속도 파라미터보다 높은 경우 경고 메시지를 표시합니다. 이전에 명령한 스피들 속도로 이동하려면 [ENTER]를 누르고 작업을 취소하려면 [CANCEL]을 누르십시오.

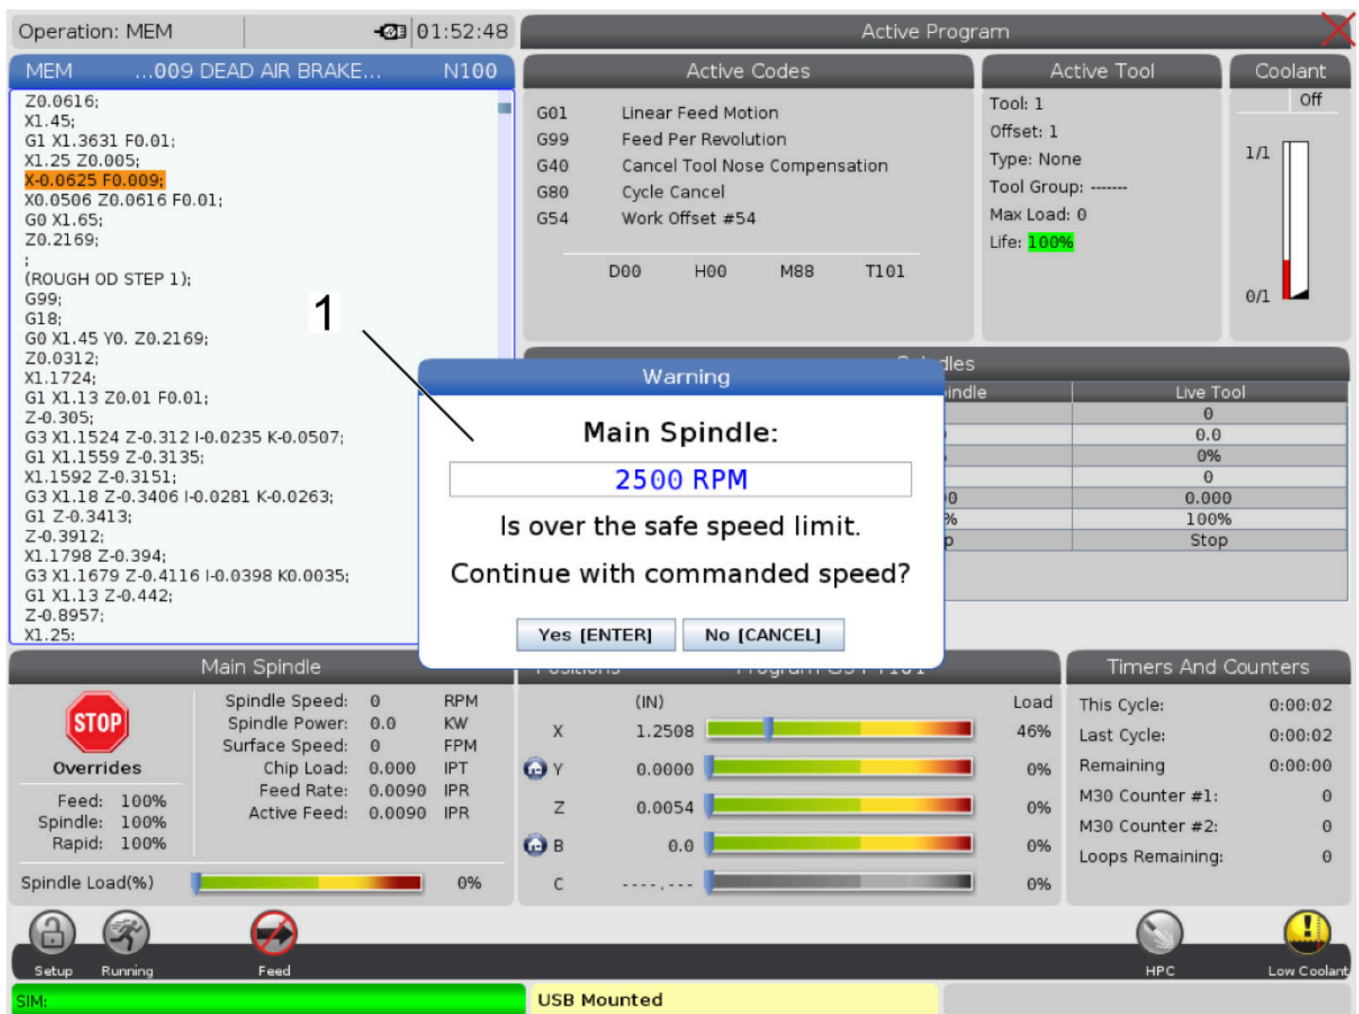

기계/스핀들 옵션	스핀들 최대 수동 속도
밀링:	5000

참고: 이 값은 변경할 수 없습니다.

3.9 | 밀 - 기계 개조

기계 개조

Haas Automation, Inc.는 Haas 기계를 Haas Automation, Inc.가 제조 또는 판매하지 않은 부품 또는 키트로 개조하여 발생한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. 그러한 부품 또는 키트 사용 시 보증 수리를 받을 수 없습니다.

Haas Automation, Inc.과 제조 또는 판매한 일부 부품 또는 키트는 사용자가 설치 가능한 것으로 간주됩니다. 이러한 부품 또는 키트를 직접 설치하려는 경우 동봉한 설치 지침을 반드시 숙지하십시오.

시작하기 전에 절차와 안전한 설치 방법을 이해했는지 확인하십시오. 절차를 마무리할 수 있을지 확신할 수 없는 경우 HFO(Haas Factory Outlet)에 문의하여 도움을 받으십시오.

부적합한 절삭유

절삭유는 많은 가공 동작의 중요한 부분입니다. 올바르게 사용되고 유지되면 절삭유는 공작물 정삭을 개선하고, 공구 수명을 연장하고, 녹 및 기타 손상으로부터 기계 부품을 보호할 수 있습니다. 하지만 부적합한 절삭유는 기계에 상당한 손상을 일으킬 수 있습니다.

그러한 손상 발생 시 보증 수리를 받을 수 없으며, 또한 사업장을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 예를 들어, 손상된 씰을 통해 절삭유 누출 시 미끄러질 위험이 있습니다.

부적합한 절삭유 사용에 다음과 같은 사항이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

- 보통 물을 사용하지 마십시오. 그러면 기계 부품에 녹이 생길 수 있습니다.
- 인화성 절삭유를 사용하지 마십시오.
- 스트레이트, 즉 "아무 것도 타지 않은" 광물질 오일 제품을 사용하지 마십시오. 이러한 제품들은 기계 전체에서 고무 씰 및 관을 손상시킵니다. 건식에 가까운 가공을 위해 최소량 윤활 시스템을 사용하는 경우 권장 오일만 사용하십시오.

수용성 합성유 기반 또는 합성 기반 절삭유 또는 윤활유를 기계 절삭유로 사용해야 합니다.

참고: 절삭유 농축물을 허용 수준으로 유지하기 위해 절삭유 혼합물을 유지해야 합니다. 절삭유 혼합물을 제대로 유지하지 않으면 기계의 부품에 녹슬 수 있습니다. 녹슬어 생긴 손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다. 사용할 계획이 있는 특정 절삭유에 대해 궁금한 사항이 있을 경우 HFO나 절삭유 대리점에 문의하십시오.

3.11 | 밀 - 안전 스티커

안전 라벨

가능한 위험을 빨리 전달하기 위해 Haas 공장에서 기계에 라벨을 부착합니다. 라벨이 손상되거나 마모된 경우 또는 특정 위험 지점을 강조하기 위해 추가 라벨이 필요한 경우 HFO(Haas Factory Outlet)에 문의하십시오.

참고: 안전 라벨 또는 기호를 변경 또는 제거하면 안 됩니다.


안전 라벨의 기호를 반드시 숙지하십시오. 기호는 다음과 같이 제공하는 정보 유형을 재빨리 알려주기 위한 것입니다.

- **황색 삼각형** - 위험을 설명합니다.
- **중심에 사선이 있는 적색 원** - 금지된 동작을 설명합니다.
- **녹색 원** - 권장되는 동작을 설명합니다.
- **검은색 원** - 기계 또는 액세서리 조작에 대한 정보를 제공합니다.

안전 라벨 기호 예제:

[1] 위험 설명, [2] 금지된 동작,
[3] 권장되는 동작.

설치된 모델과 옵션에 따라 기계에 다른 라벨들이 있을 수 있습니다. 이러한 라벨을 숙지하십시오.

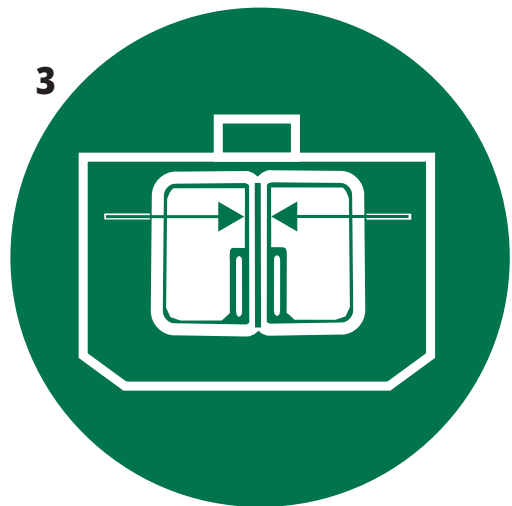

3.11 | 밀 - 안전 스티커

위험 기호 - 황색 삼각형



이동하는 공작물은 얽힘, 끼임, 파쇄 및 절단 가능성이 있습니다.
 기계 부품이 움직이거나 동작 가능성이 있을 때마다 기계 부품에서 거리를 유지하십시오. 전원이 켜져 있고 기계가 **[EMERGENCY STOP]에 있지 않을 때 작동할 수 있습니다.** 느슨한 옷, 머리카락 등을 고정하십시오. 자동으로 제어되는 장치들은 언제든지 시작할 수 있다는 점을 기억하십시오.



회전하고 있는 공구에 접촉하지 마십시오.
 기계 부품이 움직이거나 동작 가능성이 있을 때마다 기계 부품에서 거리를 유지하십시오. 전원이 켜져 있고 기계가 **[EMERGENCY STOP]에 있지 않을 때 작동할 수 있습니다.** 날카로운 공구와 칩에 피부가 베일 수 있습니다.



스핀들 드라이브에서 Regen은 과도한 동력을 방출하는 데 이용되며, 그에 따라 온도도 올라갈 것입니다. Regen 주위에서는 항상 주의하십시오.



해당 기계에는 감전을 유발할 수 있는 고전압 부품이 있습니다. 고전압 부품 주위에서는 항상 주의하십시오.



해당 기계에는 아크 섬락과 감전을 유발할 수 있는 고전압 부품이 있습니다. 부품에 전원이 공급되지 않거나 적절한 개인 보호 장비를 착용하지 않고서는 전기 엔클로저를 열지 않도록 주의하십시오. 아크 섬락 등급은 명판에 있습니다.



긴 공구는 특히 주축 회전수 5000RPM 초과 시 위험합니다. 공구들이 부서져서 기계에서 빠질 수 있습니다. 기계 엔클로저는 절삭유와 칩을 정지시키기 위한 것임을 기억하십시오. 엔클로저가 파손된 공구나 떨어져나간 공작물을 정지시키지 못할 수 있습니다. 가공을 시작하기 전에 항상 설정 및 툴링을 점검하십시오.



가공 작업은 위험한 칩, 먼지 또는 안개를 발생시킬 수 있습니다. 이는 절삭되는 재료, 사용되는 금속 작업 유체 및 절삭 공구, 가공 속도/이송의 기능입니다.

보안경이나 인공호흡기와 같은 개인 보호구의 필요 여부 및 안개 추출 시스템의 필요 여부는 기계의 소유자/조작자가 판단합니다.

일부 모델에는 안개 추출 시스템을 연결하기 위한 장치가 있습니다. 공작물 재료, 절삭 공구, 금속 작업 유체에 대한 안전 데이터 시트(SDS)를 항상 읽고 숙지하십시오.

기타 안전 정보

중요: 설치된 모델과 옵션에 따라 기계에 다른 라벨들이 있을 수 있습니다. 이러한 라벨을 숙지하십시오.

금지된 행동 기호 - 중심에 사선이 있는 적색 원



기계가 자동 동작이 가능할 때 기계 엔클로저에 들어가지 마십시오. 작업을 완료하기 위해 엔클로저에 들어가야 할 때 [EMERGENCY STOP]을 누르거나 기계 전원을 끄십시오. 기계 안에 사람이 있고 기계를 켜거나 조작해서는 안 된다는 것을 다른 사람에게 알리기 위해 제어 팬던트에 안전 태그를 둡니다.



세라믹을 가공하지 마십시오.



주축 도그가 공구홀더 V-플랜지의 컷아웃과 어긋난 공구를 장착하려고 시도하지 마십시오.



가연성 피삭재를 가공하지 마십시오. 인화성 절삭유를 사용하지 마십시오. 입자 또는 증기 형태의 가연성 피삭재가 폭발할 수 있습니다. 기계 엔클로저는 폭발을 억제하거나 화재를 진압하도록 설계되지 않았습니다.



깨끗한 물을 절삭유로 사용하지 마십시오. 그러면 기계 부품에 녹이 생길 수 있습니다. 항상 방청용 절삭유 농축물을 물과 함께 사용하십시오.

금지된 행동 기호 - 중심에 사선이 있는 적색 원



기계 도어를 닫아 두십시오.



기계 가까이 있을 때는 항상 보안경을 착용하십시오. 공기 중에 떠 있는 파편이 눈 손상을 일으킬 수 있습니다. 기계 근처에 있을 때는 청력 보호구를 항상 착용하십시오. 기계의 소음이 70dBA를 초과할 수 있습니다.



주축 도그가 공구 홀더 V-플랜지의 컷아웃과 올바르게 정렬되어 있는지 확인하십시오.



공구 배출 버튼의 위치에 주의하십시오. 공구를 잡은 상태에서 이 버튼을 누르십시오. 일부 공구는 매우 무겁습니다. 공구를 조심스럽게 다루고 양손을 사용해서 다른 사람이 공구 배출 버튼을 누르게 하십시오.

정보 기호 - 검은색 원



권장 절삭유 농축물을 유지관리하십시오. "농도가 옅은" 절삭유 혼합물(권장치보다 농도가 낮은)은 기계 부품에 녹이 생기는 것을 효과적으로 막지 못할 수 있습니다. "농도가 짙은" 절삭유 혼합물(권장치보다 농도가 높은)은 권장 농축물 이상의 추가 효과 없이 절삭유 농축물을 낭비합니다.

4.1 | 밀 - 제어 펜던트

제어 펜던트 개요

제어장치 펜던트는 Haas 기계에 대한 주요 인터페이스입니다. 프로그램이 CNC 가공 프로젝트를 실행하는 곳입니다. 이 제어장치 펜던트 방향 단원에서는 다양한 펜던트 단면에 대해 설명합니다.

- 펜던트 전면 패널
- 펜던트 우측, 상부 및 하부
- 키보드
- 기능/커서 키
- Display(표시 화면)/모드 키
- 숫자/알파벳 키
- 조그/오버라이드 키









4.2 | 펜던트 전면 패널

전면 패널 제어장치

이름	이미지	FUNCTION
POWER ON	⏻	기계를 켭니다.
POWER OFF	⏻	기계를 끕니다.
EMERGENCY STOP		모든 축 동작을 정지시키고, 서보를 비활성화하고, 스피들과 공구 교환장치를 정지시키며, 절삭유 펌프를 끄려는 경우에 누릅니다.
HANDLE JOG		이것은 축 조그에 사용됩니다(핸들 조그 모드에서 선택). 편집 중에 프로그램 코드나 메뉴 항목을 스크롤하는 데도 사용됩니다.
CYCLE START		프로그램을 시작합니다. 그래픽 모드에서 프로그램 시뮬레이션을 시작하는 데도 사용됩니다.
FEED HOLD		프로그램 진행 중에 모든 축 이동을 정지합니다. 주축은 계속 실행됩니다. 공정주기 시작을 눌러 취소합니다.

4.2 | 밀 - 펜던트 전면 패널

펜던트 우측, 상부 패널

이름	이미지	FUNCTION
USB		호환되는 USB 장치를 이 포트에 연결하십시오. 제거 가능한 먼지 캡이 있습니다.
메모리 잠금		잠금 위치에서 이 키스위치로 프로그램, 설정, 파라미터, 오프셋의 변경을 방지합니다.
설정 모드		잠금 위치에서 이 키스위치로 모든 기계 안전 기능을 활성화합니다. 잠금 해제 시 설정이 가능합니다(자세한 내용은 이 매뉴얼의 안전 단원에 “설정 모드”를 참조하십시오).
이차 원점		이것을 눌러 설정 268 - 270에서 지정된 좌표로 모든 축을 급속 이동하십시오. (자세한 내용은 이 설명서의 설정 섹션에 있는 "설정 268 - 270"을 참조하십시오.)
자동 도어 오버라이드		자동 도어(장착된 경우)를 열거나 닫으려면 이 버튼을 누르십시오.
작업등		이 버튼들은 내장 작업등과 고휘도 라이트(장착된 경우)를 켜고 끕니다.

펜던트 상부 패널

작업 표시등

기계의 현재 상태를 육안으로 빨리 확인할 수 있게 합니다. 다섯 가지 다른 작업 표시등 상태가 있습니다.


표시등 상태	의미
Off	기계가 공회전 중입니다.
녹색 점등	기계가 가동 중입니다.
녹색 점멸	기계가 정지했지만 준비 상태에 있습니다. 조작자 입력이 있어야만 계속할 수 있습니다.
적색 점멸	오류가 발생했거나 기계가 비상 정지 상태에 있습니다.

4.3 | 밀 - 키보드

키보드

키보드 키는 다음 기능 영역 그룹으로 나뉩니다.

1. 함수
2. 커서
3. 화면
4. 모드
5. 숫자
6. 알파벳
7. 조그
8. 오버라이드

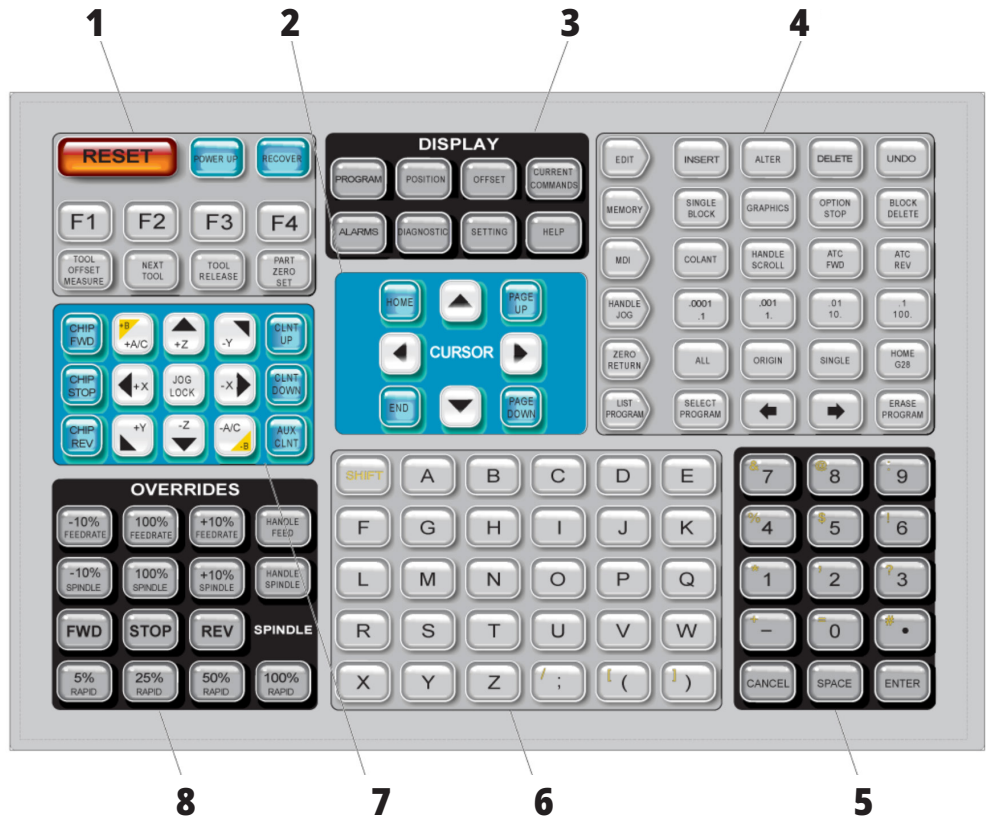

특수 기호 입력

몇몇 특수 기호는 키패드에 없습니다.

이름	기호
—	밑줄
^	캐럿
~	물결무늬
{	열림 중괄호
}	닫힘 중괄호
\	역 슬래시
	파이프
<	미만
>	초과

다음 단계를 따라 특수 기호를 입력하십시오.

1. LIST PROGRAMS(프로그램 목록)를 눌러 저장 장치를 선택하십시오.
2. F3을 누르십시오.
3. 특수 기호를 선택한 후 ENTER를 누르십시오.
4. INPUT bar(입력 표시줄)에 관련 기호를 복사하려면 번호를 입력하십시오.

예를 들어, 디렉터리 이름을 **MY_DIRECTORY(내 디렉터리)**로 변경하려면

1. 변경하려는 이름의 디렉터리를 강조 표시하십시오.
2. MY를 입력하십시오.
3. F3을 누르십시오.
4. SPECIAL SYMBOLS(특수 기호)를 선택한 후 ENTER를 누르십시오.
5. 1을 누릅니다.
6. DIRECTORY(디렉터리)를 입력하십시오.
7. F3을 누르십시오.
8. RENAME(이름 변경)을 선택한 다음 ENTER를 누르십시오.

4.4 | 밀 - 기능/커서 키

기능 키

기능 키 목록과 조작 방법

이름	KEY	FUNCTION
리셋	RESET	알람을 소거합니다. 입력 텍스트를 소거하십시오. 설정 88이 ON이면 오버라이드를 기본값으로 설정합니다.
전원 켜기	전원 켜기	영점이 모든 축을 복귀시키고 기계 제어장치를 초기화합니다.
복구	복구	공구 교환장치 복구 모드를 실행합니다.
F1- F4	F1- F4	이러한 버튼들은 활성화되어 있는 탭에 따라 기능이 다릅니다.
공구 오프셋 측정	공구 오프셋 측정	공작물 설정 중 공구 길이 오프셋을 기록합니다.
다음 공구	다음 공구	공구 교환장치에서 다음 공구를 선택합니다.
공구 배출	공구 배출	MDI, ZERO RETURN(영점 복귀), 또는 HAND JOG(핸들 조그) 모드일 때 스피들에서 공구를 배출합니다.
공작물 영점 설정	PART ZERO SET	공작물 설정 중 공작물 좌표 오프셋을 기록합니다.

커서 키

커서 키를 사용해서 필드들 사이에서 이동하고 프로그램들을 스크롤할 수 있으며 탭 방식 메뉴를 통해 탐색할 수 있습니다.

이름	KEY	FUNCTION
원점	원점	커서를 화면의 최상위 항목으로 이동시키며, 편집 시에 프로그램의 좌측 상부 블록입니다.
커서 화살표	커서 화살표	관련 방향으로 한 항목, 블록 또는 필드를 이동합니다. 키는 화살표를 묘사하지만 이 매뉴얼은 이름의 철자를 기준으로 이 키들을 나타냅니다.
Page Up(페이지 업), Page Down(페이지 다운)	PAGE UP(페이지 업), PAGE DOWN(페이지 다운)	프로그램을 볼 때 화면 변경에 또는 페이지 위/아래 이동에 사용됩니다.
종료	종료	커서를 화면의 최하위 항목으로 이동시킵니다. 편집 시에 이 키는 프로그램의 마지막 블록입니다.

4.5 | 밀 - DISPLAY(표시 화면)/모드 키

화면 키

화면 키를 이용하여 기계 화면, 조작 정보, 도움말 페이지를 볼 수 있습니다.

이름	KEY	FUNCTION
프로그램	PROGRAM	대부분의 모드에서 활성 프로그램 창을 선택합니다.
위치	POSITION	위치 화면을 선택합니다.
오프셋	OFFSET	공구 오프셋 및 공작물 오프셋 탭 방식 메뉴를 표시합니다.
현재 명령	현재의 명령	장치, 타이머, 매크로, 활성 코드, 계산기, 고급 공구 관리(ATM), 공구 테이블 및 미디어에 대한 메뉴를 표시합니다.
알람	ALARMS	알람 뷰어 및 메시지 화면을 표시합니다.
진단	DIAGNOSTIC	기능, 보정, 진단 및 유지보수에 대한 탭을 표시합니다.
설정	SETTING	사용자 설정을 표시하고 변경을 허용합니다.
도움말	HELP	도움말 정보를 표시합니다.

4.5 | 밀 - DISPLAY(표시 화면)/모드 키

모드 키

모드 키는 기계의 조작 상태를 변경합니다. 각 모드 키는 화살표 형태이고 해당 모드 키에 관련된 기능을 수행하는 키 열을 가리킵니다. 현재 모드는 모드:키 표시 형식으로 화면 좌측 상단에 항상 표시됩니다.

참고: EDIT(편집)와 LIST PROGRAMS(프로그램 목록) 또한 표시 키 역할을 할 수 있으며, 여기서 기계 모드를 변경하지 않고 프로그램 편집기 및 장치 관리자에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 기계가 프로그램을 실행하는 동안 프로그램을 정지하지 않고 장치 관리자(LIST PROGRAMS(프로그램 목록)) 또는 백그라운드 편집기(EDIT(편집))를 사용할 수 있습니다.

이름	KEY	FUNCTION
모드 키 편집		
편집	편집	편집기에서 프로그램을 편집할 수 있습니다. EDIT(편집) 탭 방식 메뉴에서 시각적 프로그래밍 시스템(VPS)에 액세스할 수 있습니다.
삽입	삽입	입력 행 또는 클립보드의 텍스트를 커서 위치에서 프로그램에 입력합니다.
변경	변경	강조 표시된 명령 또는 텍스트를 입력 행 또는 클립보드의 텍스트로 대체합니다. 참고: ALTER(변경)는 오프셋에 작용하지 않습니다.
삭제	삭제	커서가 위치한 항목을 삭제하거나, 선택된 프로그램 블록을 삭제합니다.
실행 취소	실행 취소	최근의 40 개 편집 변경 사항을 취소하고, 밝게 표시된 블록의 선택을 해제합니다. 참고: UNDO(실행 취소)는 삭제된 강조 표시 블록에 작용하지 않으며 삭제된 프로그램을 복구하지 않습니다.

MEMORY MODE KEYS

메모리	MEMORY	메모리 모드를 선택합니다. 이 모드에서 프로그램을 실행하고, MEM 열의 나머지 키들은 프로그램이 실행되는 방식을 제어합니다. 좌측 상단 화면에 조작:메모리가 표시됩니다.
단일 블록	SINGLE BLOCK	단일 블록을 켜거나 끕니다. 단일 블록이 ON일 때 제어장치는 CYCLE START(사이클 시작)를 누를 때마다 하나의 프로그램 블록만 실행합니다.
그래픽	GRAPHICS	그래픽 모드를 엽니다.
Option Stop	OPTION STOP	선택적 정지를 켜거나 끕니다. 선택적 정지가 ON일 때 M01 명령에 도달하면 기계가 정지합니다.
블록 삭제	BLOCK DELETE	블록 삭제를 켜거나 끕니다. 블록 삭제가 On이면 제어장치는 같은 행에 있는 슬래시(/) 뒤에 오는 코드를 무시(실행하지 않음)합니다.

4.5 | 밀 - DISPLAY(표시 화면)/모드 키

이름	KEY	FUNCTION
----	-----	----------

MDI MODE KEYS

수동 데이터 입력	MDI	MDI 모드에서, 제어장치에서 입력한 저장되지 않은 프로그램이나 코드 블록을 실행합니다. 좌측 상단 화면에 편집:MDI가 표시됩니다.
절삭유	잘삭유	옵션인 절삭유 펌프를 켜고 끕니다. 또한, SHIFT + COOLANT(절삭유)는 자동 에어 건 / 최저량 윤활 기능을 켜고 끕니다.
핸들 스크롤	HANDLE SCROLL	핸들 스크롤 모드를 전환합니다. 제어장치가 조그 모드일 때 조그 핸들을 사용하여 메뉴에서 커서를 이동할 수 있습니다.
자동 공구 교환장치 정회전	ATC FWD	공구 캐로슬을 다음 공구로 회전시킵니다.
자동 공구 교환장치 역회전	ATC REV	공구 캐로슬을 이전 공구로 회전시킵니다.

HANDLE JOG MODE KEYS

핸들 조그	HANDLE JOG	조그 모드로 전환합니다.
.0001/.1 .001/1 .01/10 .1/100	.0001 / .1, .001 / 1., .01 / 10., .1 / 100.	조그 핸들의 각 클릭에 대한 증분을 선택합니다. 밀이 MM 모드에 있을 때는 축 조그 시에 첫 번째 숫자에 10을 곱합니다(예: .0001은 0.001mm가 됩니다). 최하위 숫자는 JOG LOCK(조그 잠금) 및 축 조그 키를 누르거나 축 조그 키를 누른 채 유지한 후 속도를 설정합니다. 좌측 상단 화면에 설정:조그가 표시됩니다.

ZERO RETURN MODE KEYS

영점 복귀	ZERO RETURN	Zero Return(영점 복귀) 모드를 선택하여 다음 네 가지 다른 범주에서 축 위치를 표시합니다. 조작자, 공작물 G54, 기계, 이동거리라는 네 가지 범주에서 축의 위치를 표시합니다. 탭을 선택하여 범주 사이에서 전환합니다. 좌측 상단 화면에 설정:영점이 표시됩니다.
모두	모두	모든 축을 기계 영점으로 복귀시킵니다. 이것은 공구 교환이 발생하지 않는다는 점을 제외하고 POWER UP(전원 켜기)와 비슷합니다.
원점	ORIGIN	선택된 값을 영점으로 설정합니다.
단일	SINGLE	한 축을 기계 영점으로 복귀시킵니다. 문자 키보드에서 원한 축 문자를 누른 다음 SINGLE(단일)을 누르십시오.
원점 G28	원점 G28	모든 축을 급속 이동을 통해 영점으로 복귀시킵니다. HOME G28(원점 G28)은 또한 SINGLE(단일)과 같은 방식으로 단일 축을 원점 복귀시킵니다. 주의: 이 키를 누를 때 축 이동 경로가 분명한지 확인하십시오. 축 이동이 시작하기 전에 경고 또는 프롬프트가 없습니다.

4.5 | 밀 - DISPLAY(표시 화면)/모드 키

모드 키(계속)

이름	KEY	FUNCTION
LIST PROGRAM MODE KEYS		
프로그램 목록	프로그램 목록	탭 방식 메뉴에 액세스하여 프로그램을 로드하고 저장합니다.
프로그램 선택	프로그램 선택	강조 표시된 프로그램을 활성화합니다.
뒤로	BACK ARROW (뒤로 화살표),	현재 화면 이전에 있었던 화면으로 이동하십시오. 이 키는 웹 브라우저의 BACK(뒤로) 버튼처럼 작동합니다.
정회전	FORWARD ARROW (앞으로 화살표),	뒤로 화살표를 사용한 경우 현재 화면 다음에 오는 화면으로 이동하십시오. 이 키는 웹 브라우저의 FORWARD(앞으로) 버튼처럼 작동합니다.
프로그램 삭제	ERASE PROGRAM	프로그램 목록 모드에서 선택된 프로그램을 삭제합니다. MDI 모드에서 전체 프로그램을 삭제합니다.

4.6 | 밀 - 숫자/알파벳 키

숫자 키

숫자 키를 사용하여 특수 문자와 함께 번호를 입력합니다 (메인 키에 황색으로 출력). SHIFT를 눌러 특수 문자를 입력하십시오.

이름	KEY	FUNCTION
숫자	0-9	번호를 입력합니다.
마이너스 부호	-	입력 행에 마이너스(-) 부호를 추가합니다.
소수점	.	입력 행에 소수점을 추가합니다.
취소	CANCEL	입력한 마지막 문자를 삭제합니다.
스페이스	SPACE	입력에 스페이스를 추가합니다.
Enter	ENTER	프롬프트에 답하고 입력 사항을 써 넣습니다.
특수 문자	SHIFT를 누른 후 숫자 키를 누릅니다.	키의 좌측 상단에 노란색 문자를 삽입합니다. 이 문자들은 주석, 매크로 및 일부 특수 기능에 사용됩니다.
+	SHIFT, 다음에 -	+ 삽입
=	SHIFT, 다음에 0	= 삽입
#	SHIFT, 다음에 .	# 삽입
*	SHIFT, 다음에 1	* 삽입
‘	SHIFT, 다음에 2	‘ 삽입
?	SHIFT, 다음에 3	? 삽입
%	SHIFT, 다음에 4	% 삽입
\$	SHIFT, 다음에 5	\$ 삽입
!	SHIFT, 다음에 6	! 삽입
&	SHIFT, 다음에 7	& 삽입
@	SHIFT, 다음에 8	@ 삽입
:	SHIFT, 다음에 9	: 삽입

4.6 | 밀 - 숫자/알파벳 키

문자 키

문자 키를 사용하여 특수 문자와 함께 알파벳의 글자를 입력합니다(메인 키에 황색으로 출력). SHIFT를 눌러 특수 문자를 입력하십시오.

이름	KEY	FUNCTION
알파벳	A-Z	대문자가 기본값입니다. 소문자는 SHIFT와 문자 키를 누르십시오.
블록 종료부(EOB)	;	이것은 블록 종료부이며 프로그래밍 블록의 종료부를 나타냅니다.
괄호	(,)	사용자 설명에서 CNC 프로그램 명령을 분리합니다. 괄호는 언제나 쌍으로 입력되어야 합니다.
Shift	SHIFT	키보드의 추가 문자에 액세스하거나, 소문자로 이동합니다. 추가 문자들은 일부 알파벳 키와 숫자 키의 좌측 상부에 있습니다.
특수 문자	SHIFT를 누른 후 알파벳 키를 누르십시오.	키의 좌측 상단에 노란색 문자를 삽입합니다. 이 문자들은 주석, 매크로 및 일부 특수 기능에 사용됩니다.
전진 슬래시	SHIFT, 다음에 ;	/ 삽입
격쇠 괄호 열기	SHIFT, 다음에 ([삽입
격쇠 괄호 닫기	SHIFT, 다음에)] 삽입

4.7 | 밀 - 조그/오버라이드 키

조그 키

이름	KEY	FUNCTION
칩 오거 정회전	CHIP FWD	정방향으로 (기계에서) 칩 제거 시스템을 시작합니다.
칩 오거 정지	CHIP STOP	칩 제거 시스템을 정지합니다.
칩 오거 역회전	CHIP REV	"역" 방향으로 칩 제거 시스템을 시작합니다.
축 조그 키	+X/-X, +Y/-Y, +Z/-Z, +A/C/-A/C and +B/-B(SHIFT +A/ C/-A/C)	축을 수동으로 조그합니다. 축 버튼을 누르고 유지하거나 누른 채 유지하여 축을 선택한 다음 조그 핸들을 사용하십시오.
조그 잠금	JOG LOCK	축 조그 키와 함께 작용합니다. JOG LOCK(조그 잠금)을 누른 다음 축 버튼을 누르면 다시 JOG LOCK(조그 잠금)을 누를 때까지 축이 이동합니다.
절삭유 노즐 상승	CLNT UP	옵션인 프로그래밍형 절삭유(P-Cool) 노즐을 상승시킵니다.
절삭유 노즐 하강	CLNT DOWN	옵션인 P-Cool 노즐을 하강시킵니다.
보조 절삭유	AUX CLNT	장착된 경우, TSC(Through-Spindle Coolant) 시스템 조작을 전환하려면 MDI 모드에서 이 키를 누르십시오. 장착된 경우, TAB(Through Tool Air Blast) 기능을 전환하려면 SHIFT + AUX CLNT를 누르십시오. 두 기능 모두 실행-정지-조그-계속 모드에서도 작동합니다.

4.7 | 밀 - 조그/오버라이드 키

오버라이드 키

오버라이드로 프로그램에서 속도 및 이송량을 일시적으로 조절할 수 있습니다. 예를 들어, 한 프로그램을 확인하는 동안 급속 이동을 감속하거나 공작물 정착 등에 대한 그 효과를 실험하기 위해 이송량을 조절할 수 있습니다.

설정 19, 20 및 21을 사용하여 이송량, 스피들 및 급속 오버라이드를 각각 비화성화할 수 있습니다.

FEED HOLD(이송 일시 정지)는 눌렀을 때 급속 이동 및 이송을 정지시키는 오버라이드 버튼으로 동작합니다. FEED HOLD(이송 일시 정지)는 또한 공구 교환 및 공작물 타이머를 정지시키지만 태핑 사이클 또는 일시 정지 타이머를 정지시키지 않습니다.

FEED HOLD(이송 일시 정지) 후 계속하려면 CYCLE START(사이클 시작)를 누르십시오. 설정 모드 키를 잠금 해제했을

때 엔클로저에 있는 도어 스위치는 비슷한 결과를 제공하지만 도어가 열려 있을 때 도어 일시 정지를 표시합니다. 도어가 닫혀 있을 때 제어장치는 Feed Hold(이송 일시 정지) 모드에 있게 되며 따라서 계속 진행하려면 CYCLE START(사이클 시작)를 눌러야 합니다. Door Hold(도어 일시 정지)와 FEED HOLD(이송 일시 정지)는 어떤 보조축도 정지시키지 않습니다.

COOLANT(절삭유)를 눌러 표준 절삭유 설정을 오버라이드할 수 있습니다. 절삭유 펌프는 다음 M 코드나 조작자 조치가 있을 때까지 켜진 상태나 꺼진 상태를 유지합니다(설정 32 참조).

설정 83, 87 및 88을 사용하여 M30 및 M06 명령, 또는 RESET(리셋)으로 각각 오버라이드된 값을 기본값으로 되돌리십시오.

이름	KEY	FUNCTION
-10% 이송량	-10% FEEDRATE	현재의 이송량을 10% 감소시킵니다.
100% 이송량	100% FEEDRATE	오버라이드된 이송량을 프로그래밍된 이송량으로 설정합니다.
+10% 이송량	+10% FEEDRATE	현재의 이송량을 10% 증가시킵니다.
핸들 제어 이송량	HANDLE FEED	조그 핸들을 사용하여 이송량을 1%씩 증분으로 조정할 수 있습니다.
-10% 스피들	-10% SPINDLE	현재의 스피들 회전수를 10% 감소시킵니다.
100% 스피들	100% SPINDLE	오버라이드된 스피들 회전수를 프로그래밍된 회전수로 설정합니다.
+10% 스피들	+10% SPINDLE	현재의 스피들 회전수를 10% 증가시킵니다.
핸들 스피들	HANDLE SPINDLE	조그 핸들을 사용하여 스피들 회전수를 1%씩 증분으로 조정할 수 있습니다.
정회전	FWD	스피들을 시계 방향으로 기동시킵니다.
정지	STOP	스피들을 정지시킵니다.
역회전	REV	스피들을 시계 반대 방향으로 기동시킵니다.
급속 이동	5% RAPID/ 25% RAPID/ 50% RAPID / 100% RAPID	기계 급속 이동을 키의 값으로 제한합니다.


5.1 | 밀 - 제어 화면 개요

제어 화면

제어 화면은 다른 기계 및 화면 모드와 함께 변하는 창들로 구성되어 있습니다.

조작:메모리 모드에서 기본 제어 화면 레이아웃(프로그램이 실행되는 동안)

1. 모드, 네트워크, 시간 상태 표시줄
2. 프로그램 화면
3. 메인 화면(크기는 달라짐)/프로그램/오프셋/현재 명령/설정/그래픽/편집기/VPS/도움말
4. 활성 코드
5. 활성 공구
6. 절삭유
7. 타이머, 카운터/공구 관리
8. 경보 상태
9. 시스템 상태 표시줄
10. 위치 화면 / 축 부하
11. 입력 바
12. 아이콘 표시줄
13. 스피들 상태

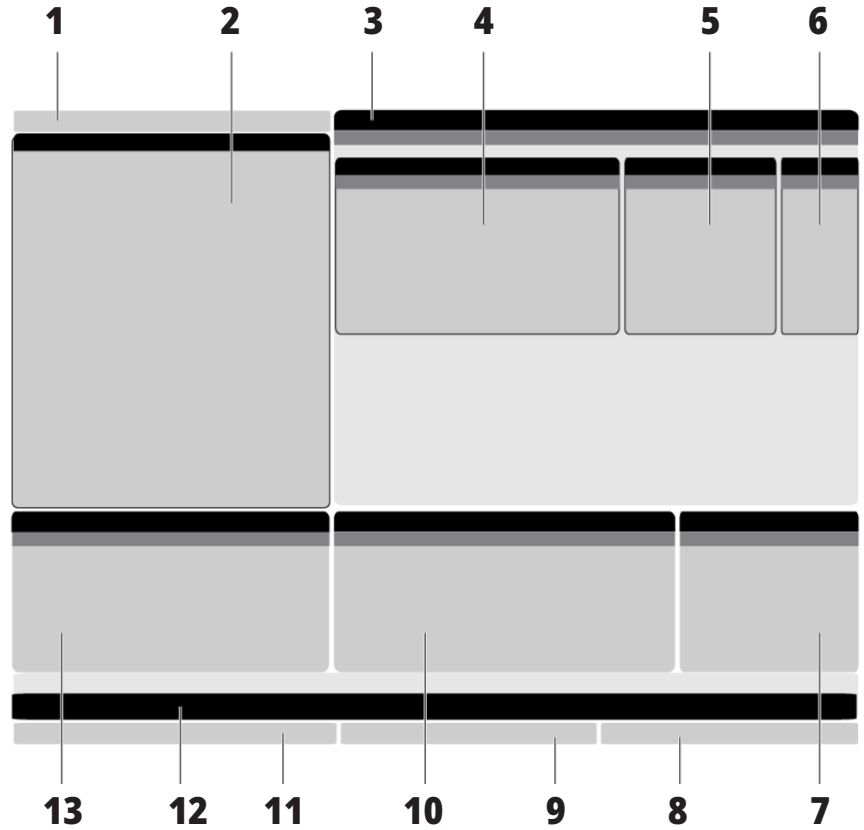

활성 창은 흰색 백그라운드입니다. 해당 창이 활성화된 창에서만 데이터를 처리할 수 있고, 한번에 하나의 창이 활성화됩니다. 예를 들어, 공구 오프셋 탭을 선택하면 오프셋 표 백그라운드가 흰색으로 바뀝니다. 데이터를 변경할 수 있습니다. 대부분 경우에 화면 키로 활성 창을 변경합니다.

5.1 | 밀 - 제어 화면 개요

탭 방식 기본 탐색

Haas 제어는 여러 모드 및 화면에 대해 탭 방식 메뉴를 사용합니다. 탭 방식 메뉴는 관련 데이터를 액세스하기 쉬운 형식으로 한데 모아둡니다. 이러한 메뉴들을 탐색하려면

1. 표시 화면 또는 모드 키를 누르십시오.

탭 방식에 처음으로 액세스할 때 첫 번째 탭(또는 하위 탭)이 활성화됩니다. 강조 표시 커서가 탭에서 사용 가능한 첫 번째 옵션에 있습니다.

2. 커서 키 또는 HANDLE JOG(핸들 조그) 제어를 사용하여 강조 표시 커서를 활성 탭 내에서 이동하십시오.

3. 같은 탭 방식 메뉴에서 다른 탭을 선택하려면 해당 모드 또는 표시 화면 키를 다시 누르십시오.

참고: 커서가 메뉴 화면 상단에 있으면 또한 UP(위쪽) 커서 화살표 키를 눌러 다른 탭을 선택할 수 있습니다.

현재의 탭이 비활성화됩니다.

4. 커서 키를 사용하여 탭 또는 하위 탭을 강조 표시하고 DOWN(아래) 커서 화살표 키를 눌러 해당 탭을 사용하십시오.

참고: 위치 탭 방식 화면에서 해당 탭들을 활성화할 수 없습니다.


5. 다른 표시 화면 또는 모드 키를 눌러 다른 탭 방식 메뉴로 작업하십시오.

입력 바



입력 표시줄은 화면 좌측 모서리 하단에 위치한 데이터 입력 부분입니다. 사용자가 입력할 때 입력 내용이 나타나는 곳입니다.

모드, 네트워크, 시간 상태 표시줄

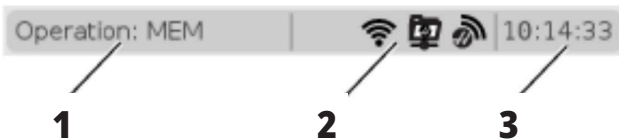

화면의 왼쪽 상단에 있는 상태줄은 모드, 네트워크 및 시간의 세 부분으로 구분됩니다.

모드, 네트워크, 시간 상태 표시줄은 [1] 현재 기계 모드, [2] 네트워크 상태 아이콘, [3] 현재 시간을 보여줍니다.

5.1 | 밀 - 제어 화면 개요

모드, 키 액세스 및 모드 표시

모드 [1]

Haas 제어장치는 기계 기능을 다음 세 모드로 구성합니다. Setup(설정), Edit(편집), Operation(조작). 각 모드는 해당 모드에서 작업하는 데 필요한 모든 정보를 화면에 보여줍니다. 예를 들어, Setup(설정) 모드에서 공작물 오프셋 테이블과 공구 오프셋 테이블, 위치 정보에 액세스할 수 있습니다. Edit(편집) 모드에서 프로그램 편집기와 시각적

프로그래밍 시스템(VPS)(무선 직관적 프로빙 시스템(WIPS)을 포함) 같은 선택적 시스템에 액세스할 수 있습니다. Operation(조작) 모드에는 프로그램을 실행하는 모드 메모리(MEM)가 포함됩니다.

모드	키	화면 [1]	FUNCTION
설정	ZERO RETURN	SETUP: ZERO	기계 설정을 위한 모든 제어 기능을 제공합니다.
	HANDLE JOG	SETUP: JOG	
편집	EDIT	ANY	모든 프로그램 편집, 관리, 전송 기능을 제공합니다.
	MDI	EDIT: MDI	
	LIST PROGRAM	ANY	
작동	MEMORY	OPERATION: MEM	프로그램을 실행하는 데 필요한 모든 제어 기능을 제공합니다.
	EDIT	OPERATION: MEM	활성 프로그램의 백그라운드 편집을 제공합니다.
	LIST PROGRAM	ANY	프로그램의 백그라운드 편집을 제공합니다.

5.1 | 밀 - 제어 화면 개요

네트워크

차세대 제어장치에 설치된 네트워킹을 가지고 있다면, 표시줄의 중앙 네트워킹 파티션에 있는 아이콘이 네트워킹 상태 정보를 제공합니다. 네트워킹 아이콘의 의미는 표를 참조하십시오.

설정 화면

SETTING(설정)을 누른 다음 설정 탭을 선택하십시오. 설정에 따라 기계 작동 방식이 변경됩니다. 자세한 내용은 "설정" 섹션을 참조하십시오.

절삭유 화면

절삭유 표시 화면이 OPERATION:MEM(작업:메모리) 모드에서 화면 우측 상단에 표시됩니다.

첫 번째 행을 보면 절삭유가 ON인지 또는 OFF인지 알 수 있습니다.

다음 행에 옵션인 프로그래밍형 절삭유 펌프 꼭지(P-COOL)의 위치 번호가 표시됩니다. 위치는 1부터 34까지입니다. 해당 옵션이 설치되지 않은 경우 어떤 위치 번호도 표시되지 않습니다.

절삭유 게이지의 검정 화살표가 절삭유 레벨을 표시합니다. Full(꽉 참)은 1/1이고 Empty(비어 있음)는 0/1입니다. 절삭유 흐름 문제를 피하려면 절삭유 레벨을 적색 범위 위로 유지하십시오. 또한 게이지 탭 아래 DIAGNOSTICS(진단) 모드에서 이 게이지를 볼 수 있습니다.

	기계가 이더넷 케이블로 유선 네트워크에 연결되었습니다.
	기계가 신호 강도가 70 - 100%인 무선 네트워크에 연결되었습니다.
	기계가 신호 강도가 30 - 70%인 무선 네트워크에 연결되었습니다.
	기계가 신호 강도가 1 - 30%인 무선 네트워크에 연결되었습니다.
	기계가 무선 네트워크로 연결되었지만, 데이터 패킷은 수신하지 않습니다.
	기계가 MyHaas에 성공적으로 등록되었으며 서버와 통신 중입니다.
	기계가 이전에 MyHaas에 등록되었으나 서버와 연결하는 데 문제가 있습니다.
	기계가 원격 네트 공유에 연결되었습니다.


5.2 | 밀 - 위치 화면

위치 화면

Position(위치) 표시 화면에 네 개의 참조 포인트(워크, 이동할 거리, 기계, 작업자)에 대한 현재의 축 위치를 표시합니다. 어떤 모드에서도 POSITION(위치)을 누르고 커서 키를

사용하여 탭에 표시된 다른 참조 포인트에 액세스할 수 있습니다. 마지막 탭 표시 화면에 같은 화면의 모든 참조 포인트가 표시됩니다.

좌표 표시	FUNCTION
워크(G54)	이 탭은 공작물 영점에 대한 축의 위치를 표시합니다. 전원을 켜면 이 위치는 공작물 오프셋 G54를 자동으로 사용합니다. 가장 최근 사용된 워크 오프셋에 대한 축 위치가 표시됩니다.
이동할 거리	이 탭은 축이 지령된 위치에 도달하기까지 남아 있는 거리를 표시합니다. 설정:조그 모드일 때 이동한 거리를 표시하기 위해 이 위치 화면을 사용할 수 있습니다. 모드(MEM, MDI)를 변경한 다음 SETUP:JOG(설정:조그) 모드로 다시 전환하여 이 값을 0으로 설정합니다.
기계	이 탭은 기계 영점에 대한 축의 위치를 표시합니다.
작업자	이 탭은 축을 조그한 거리를 표시합니다. 이것은 처음에 기계를 컷을 때를 제외하고 축과 기계 영점 사이의 실제 거리를 반드시 나타내는 것은 아닙니다.
ALL	이 탭은 같은 화면에 모든 참조 포인트를 표시합니다.

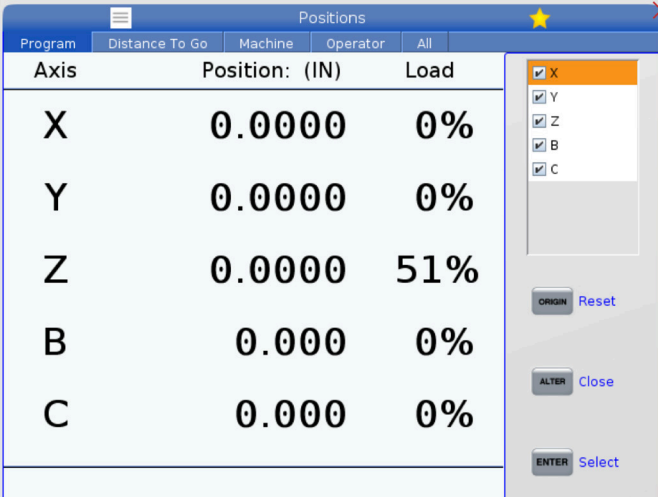

Axis	Position: (IN)	Load
X	0.0000	0%
Y	0.0000	0%
Z	0.0000	51%
B	0.000	0%
C	0.000	0%

축 표시 화면 선택

위치 표시 화면에 축을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 위치 표시 화면 탭이 활성화되어 있는 동안 ALTER를 누르십시오.

축 표시 화면 선택 창은 화면 오른쪽에서 나타납니다.

커서 화살표 키를 사용하여 축을 강조 표시하고, ENTER를 눌러 표시 화면을 켜고 끄십시오. 위치 화면은 확인 표시가 있는 축을 보여줍니다.

축 표시 화면 선택기를 닫으려면 ALTER를 누르십시오.

참고: 최대 (5)개의 축을 표시할 수 있습니다.

5.3 | 밀 - 오프셋 화면

오프셋 화면

오프셋 테이블에 액세스하려면 OFFSET(오프셋)를 누르고
공구 탭 또는 공작물 탭을 선택하십시오.

이름	FUNCTION
공구	공구 번호와 공구 길이 형상을 표시하고 작업합니다.
공작물	공작물 영점 위치를 표시하고 작업합니다.

현재 명령

이 단원에서는 Current Commands(현재 명령) 페이지와 그 페이지에서 보여주는 데이터의 유형에 대해 설명합니다. 이 페이지 대부분의 정보는 또한 다른 모드로 표시됩니다.

CURRENT COMMANDS(현재 명령)를 눌러 이용할 수 있는 Current Commands(현재 명령) 화면의 탭 방식 메뉴에 액세스하십시오.

장치- 이 페이지의 Mechanisms(메커니즘) 탭에서는 수동으로 명령할 수 있는 기계의 하드웨어 장치를 표시합니다. 예를 들어, 공작물 회수 장치 또는 프로브 암을 전진 및 후진할 수 있습니다. 또한, 원하는 RPM에서 스피ن들을 시계 방향 또는 반시계 방향으로 수동으로 회전시킬 수 있습니다.

타이머 화면 - 이 페이지에는 다음이 표시됩니다.

- 현재 날짜와 시간.
- 총 전원 켜기 시간.
- 총 사이클 시작 시간.
- 총 이송 시간.
- M30 카운터. 프로그램이 M30 명령에 도달할 때마다 이 두 카운터 모두 하나씩 증분합니다.
- 매크로 변수 화면.

또한 이 타이머 및 카운터들은 조작:메모리, 설정:영점 및 편집:MDI 모드에서 화면 우측 하단에서 볼 수 있습니다.

매크로 화면 - 이 페이지에는 매크로 변수 목록과 그 값이 표시됩니다. 프로그램이 실행될 때 제어장치가 이러한 변수들을 업데이트합니다. 이 화면에서 변수를 수정할 수 있습니다.

활성 코드 - 이 페이지에는 활성 프로그램 코드 목록이 표시됩니다. 조작:메모리 및 편집:MDI 모드 화면에서는 이 화면의 더 작은 버전이 포함됩니다. 또한 조작 모드에서 PROGRAM(프로그램)을 누르면 활성 프로그램 코드가 표시됩니다.

고급 공구 관리 - 이 페이지에는 공구 수명을 예측하기 위해 제어장치가 사용하는 정보가 포함되어 있습니다. 여기서 공구 그룹을 생성하고 관리하며, 각 공구에 대해 예상되는 최대 공구 부하율을 입력합니다.

자세한 내용은 본 매뉴얼의 조작 단원에서 고급 공구 관리 단원을 참조하십시오.

계산기 - 이 페이지에는 표준, 밀링/선삭, 태핑 계산기가 포함되어 있습니다.


미디어 - 이 페이지에는 미디어 플레이어가 포함되어 있습니다.

장치 - 메커니즘

메커니즘 페이지는 기계에서 사용 가능한 기계 부품과 옵션을 표시합니다. 작동 및 사용법에 대한 더 자세한 정보를 보려면 UP(위) 및 DOWN(아래) 방향 화살표를 사용하여 나열된 메커니즘을 선택하십시오. 페이지는 기계의 기능,

구성 요소, 빠른 팁에 대한 자세한 지침과 기계에 대해 배우고 활용하는 데 도움이 되는 다른 페이지에 대한 링크를 제공합니다..

- Current Commands(현재 명령) 메뉴에서 장치 탭을 선택하십시오.
- 사용하고자 하는 메커니즘을 선택하십시오.

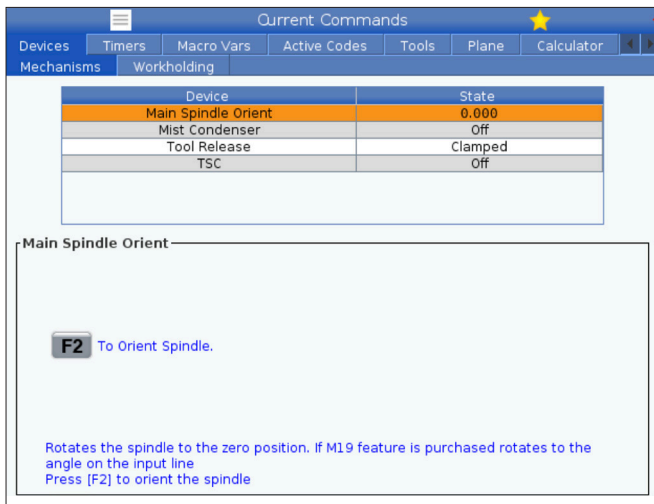

Devices(장치)의 Main Spindle(메인 스피들) 옵션을 사용하면 선택한 RPM에서 스피들을 시계 방향으로 돌리거나 반시계 방향으로 회전할 수 있습니다. 최대 RPM은 기계의 최대 RPM 설정으로 제한됩니다.


- 필드에서 필드로 이동하려면 커서 화살표 키를 사용하십시오.
- 스피들을 회전하고자 하는 RPM을 입력하고 F2를 누르십시오.
- 스피들을 시계 방향으로 회전하려면 F3를 길게 누르십시오. 스피들을 반시계 방향으로 회전하려면 F4를 길게 누르십시오. 버튼을 놓으면 스피들이 정지합니다.

장치 - 공작물 고정

소프트웨어 버전 **100.20.000.1110**부터 여러 공작물 고정 장치를 지원하기 위해 공작물 고정 탭이 제어장치에 추가되었습니다. 제어장치는 Haas E-바이스 [1], 유압 [2] 및 공압 [3] 바이스를 지원합니다.

기계는 각각 바이스1, 바이스2 및 바이스3를 전환하는 최대 3개의 풋 페달을 지원합니다. 페달이 하나인 경우 풋 페달로 작동할 바이스에 대해 바이스1을 활성화해야 합니다.

참고: E-바이스는 밀 APL 및 로봇 시스템에서 사용되지만 독립형 제품으로도 사용할 수 있습니다.

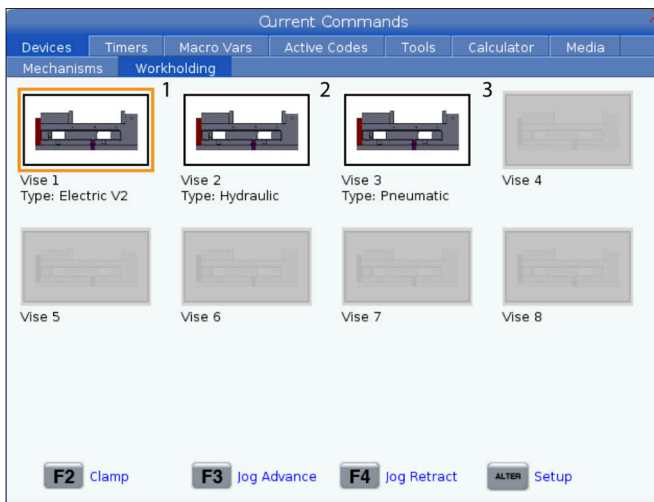

최대 8개의 공작물 고정 장치를 작동할 수 있습니다.

공작물 고정(Workholding) 페이지에 액세스하려면 현재 명령을 누르고 **장치 공작물 고정으로 이동합니다.**

공작물 고정 디스플레이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 공작물 고정 장치 설정
- 공작물 고정 장치 활성화 및 비활성화
- 클램프 및 언클램프
- 조그 전진/후퇴 (E-바이스만 해당)

5.4 | 밀 - 현재 명령

시간 조정

이 절차에 따라 날짜 또는 시간을 조정하십시오.

1. Current Commands(현재 명령)에서 타이머 페이지를 선택하십시오.
2. 커서 화살표 키를 사용하여 날짜: 또는 시간: 또는 표준 시간대 필드를 강조 표시하십시오.
3. **[EMERGENCY STOP]**을 누릅니다.
4. 날짜: 필드에 하이픈을 포함하여 **MM-DD-YYYY** 형식으로 새 날짜를 입력하십시오.
5. 시간: 필드에 콜론을 포함하여 **HH:MM** 형식으로 새 시간을 입력하십시오. **[SHIFT]**를 누른 후 9를 눌러 콜론을 입력하십시오.
6. 표준 시간대: 필드에서 **[ENTER]**를 눌러 표준 시간대 목록에서 선택하십시오. 팝업 창에 검색어를 입력하여 목록 범위를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어, 태평양 표준시를 찾으려면 PST를 입력하십시오. 사용하려는 표준 시간대를 강조 표시하십시오.
7. **[ENTER]**를 누르십시오.


타이머 및 카운터 리셋

전원 켜기, 사이클 시작 및 이송 절삭 타이머를 리셋할 수 있습니다. 또한 M30 카운터를 리셋할 수 있습니다.

1. Current Commands(현재 명령)에서 타이머 페이지를 선택하십시오.
2. 커서 화살표 키를 사용하여 리셋하려는 타이머 또는 카운터의 이름을 강조 표시하십시오.
3. ORIGIN(원점)을 눌러 타이머 또는 카운터를 리셋하십시오.

팁: 두 가지 다른 방식으로 정삭 공작물을 추적하기 위해 M30 카운터를 독립적으로 리셋할 수 있습니다. 예를 들어, 전환 중인 정삭된 공작물과 정삭된 전체 공작물입니다.

현재 지령 - 활성화 코드

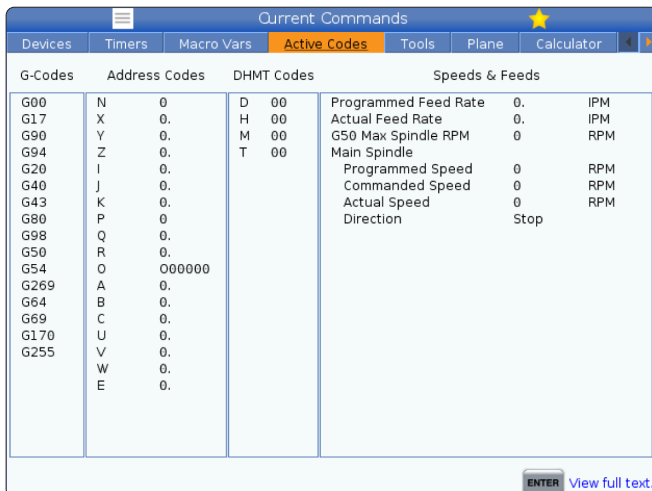

G-Codes	Address Codes	DHMT Codes	Speeds & Feeds
G00	N 0	D 00	Programmed Feed Rate 0. IPM
G17	X 0.	H 00	Actual Feed Rate 0. IPM
G90	Y 0.	M 00	G50 Max Spindle RPM 0 RPM
G94	Z 0.	T 00	Main Spindle
G20	I 0.		Programmed Speed 0 RPM
G40	J 0.		Commanded Speed 0 RPM
G43	K 0.		Actual Speed 0 RPM
G80	P 0		Direction Stop
G98	Q 0.		
G50	R 0.		
G54	O 000000		
G269	A 0.		
G64	B 0.		
G69	C 0.		
G170	U 0.		
G255	V 0.		
	W 0.		
	E 0.		

이 화면은 특히 다음과 같이 프로그램에서 현재 활성화된 코드에 대한 읽기 전용 실시간 정보를 제공합니다.


- 현재 동작 유형을 정의하는 코드(급속 대 선형 이송 대 원형 이송)
- 시스템 위치 설정(절대 대 증분)
- 커터 보정(왼쪽, 오른쪽 또는 꺼짐)
- 활성화 고정 사이클 및 워크 오프셋.

또한 활성화 Dnn, Hnn, Tnn 및 최근 M 코드를 보여줍니다. 알람이 활성화 상태인 경우 이것은 활성화 코드 대신에 활성화 알람을 빠르게 표시합니다.

공구 - 공구 테이블

이 섹션에서는 공구에 대한 제어장치 정보를 제공하기 위해 공구 테이블을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

공구 포켓 테이블에 액세스하려면 CURRENT COMMANDS (현재 명령)를 누르고 공구 테이블 탭을 선택하십시오.

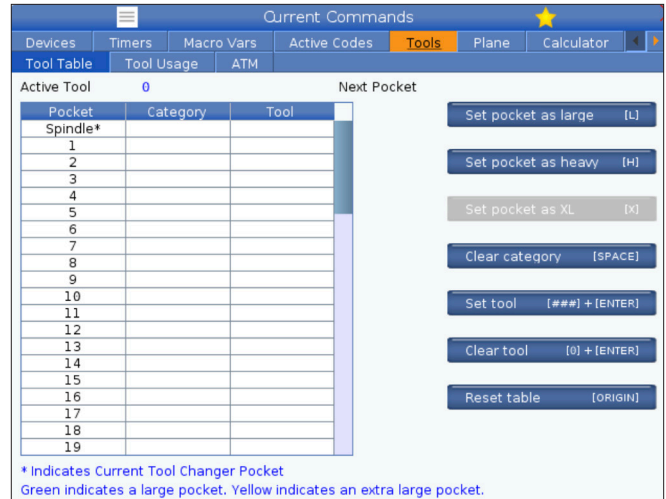

활성 공구- 스피들에 설치된 공구 번호를 알려줍니다.

활성 포켓- 이는 다음 포켓 번호를 보여줍니다.

포켓을 대형[L]으로 설정 - 대형 공구는 직경이 40-테이퍼 기계의 경우 3”보다 크고 50-테이퍼 기계의 경우 4”보다 큼니다. 관심 있는 포켓으로 스크롤하고 L을 눌러 플래그를 설정합니다.

주의: 대형 공구는 주위 포켓들 가운데 하나 또는 두 개 모두에 이미 공구가 있을 경우 공구 교환장치에 삽입할 수 없습니다. 삽입할 경우 공구 교환장치가 충돌합니다. 대형 공구는 주변 포켓이 비어 있어야 합니다. 그러나 대형 공구는 주변의 비어 있는 포켓들을 공유할 수 있습니다.

포켓을 중형(heavy)[H]으로 설정 - 무겁고, 작은 직경의 40 테이퍼 공구(4lb 이상) 또는 50 테이퍼 공구(12lb 이상)가 스피들에 로드된 경우 이 플래그를 사용합니다. 관심 있는 포켓으로 스크롤하고 H를 눌러 플래그를 설정합니다.

포켓을 특대형(XL)[X]으로 설정 - 공구의 각 측면에 인접한 두 개의 포켓이 필요할 때 이 플래그를 사용합니다. 관심 있는 포켓으로 스크롤하고 X를 눌러 플래그를 설정합니다.

참고: 이 옵션은 기계가 50 테이퍼인 경우에만 표시됩니다.

범주 지우기 [Space] - 원하는 공구를 강조 표시하고 SPACE를 눌러 플래그를 지웁니다.

공구 [###] + [Enter] 설정- 원하는 포켓을 강조 표시하고 공구 번호 + Enter를 입력하여 원하는 공구 번호를 설정하십시오.

참고: 한 공구 번호를 둘 이상의 포켓에 할당할 수 없습니다. 공구 포켓 테이블에 이미 정의된 공구 번호를 입력하면 유효하지 않은 공구 오류가 표시됩니다.

공구 지우기 [0] + [Enter]- 원하는 포켓을 강조 표시하고 0 + Enter를 눌러 공구 번호를 지웁니다.

테이블 초기화 [Origin] - 중심 열에 커서를 두고 ORIGIN (원점)을 눌러 원점 메뉴를 사용하십시오. 이 메뉴는 다음과 같습니다.

모든 포켓을 차례로 조작 - 모든 공구 번호를 포켓 위치 기준으로 1부터 순차적으로 합니다.

모든 포켓 영점 - 모든 포켓 번호에서 모든 공구 번호를 제거합니다.

범주 플래그 지우기 - 모든 공구에서 범주 지정값을 제거합니다.

* 현재 공구 교환장치 포켓을 나타냅니다.

공구 - 공구 사용

공구 사용 탭에는 프로그램에서 사용되는 공구에 대한 정보가 있습니다. 이 디스플레이는 프로그램에 사용된 각 공구에 대한 정보와 사용 통계를 알려줍니다. 사용자 메인 프로그램 시작 시 정보 수집을 시작하고 M99, M299, M199 코드를 충족하면 정보를 삭제합니다.

Tool Usage(공구 사용량) 디스플레이로 가려면 CURRENT COMMANDS(현재 명령)를 누르고 공구로 이동한 다음 공구 사용량 탭으로 이동하십시오.


시작 시간 - 공구가 스피들에 삽입된 시간.

총 시간 - 공구가 스피들에 있었던 총 시간.

이송 시간 - 공구 사용 시간.

부하% - 공구 사용 중 스피들의 최대 부하.

참고: 이 값은 매초마다 검색됩니다. 기록과 비교하여 실제 부하는 다를 수 있습니다.

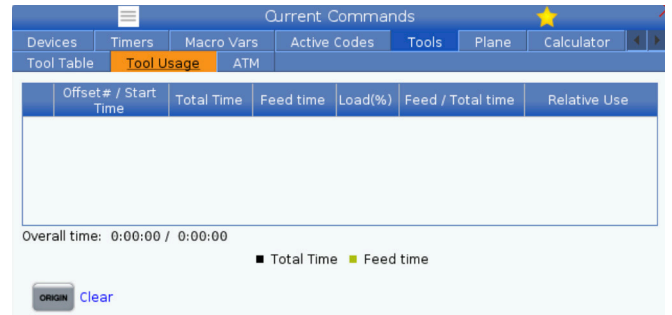

이송/총 시간 - 전체 시간 동안 공구의 이송 시간을 그래픽으로 표현합니다.

체결:

- 검은색 막대 - 해당 공구 사용량을 다른 공구와 비교.
- 회색 막대 - 이 막대는 다른 사용과 관련하여 이 용도에서 도구가 사용된 기간을 보여줍니다.

매크로 인터페이스 이러한 매크로 변수를 사용하여 공구 사용 데이터를 설정하고 수집할 수 있습니다.

매크로 변수	FUNCTION
#8608	원하는 도구 설정
#8609	현재 공구 번호 - 결과가 0 이상인 경우(공구 사용됨)
#8610	#8609 공구 번호에 언급된 총 시간
#8611	언급된 공구 번호의 이송 시간
#8612	총 시간
#8605	다음 공구 사용
#8614	사용 시작 타임 스탬프
#8615	사용 총 시간
#8616	사용 이송 시간
#8617	사용 최대 부하

공구 - ATM

고급 공구 관리(Advanced Tool Management: ATM)를 이용하여 동일한 작업 또는 일련의 작업을 위한 복제 공구 그룹을 설정할 수 있습니다.

ATM은 복제 또는 백업 공구를 특정 그룹으로 분류합니다. 프로그램에서 단일 공구 대신에 공구 그룹을 지정합니다. ATM은 각 공구 그룹 내 공구 사용을 추적하여 사용자 정의 한계값과 비교합니다. 공구가 한계에 도달하면 제어장치가 "만료됨"으로 간주합니다. 다음에 프로그램이 해당 공구 그룹을 호출할 때 제어장치가 그룹에서 만료되지 않은 공구를 선택합니다.

- 공구가 만료되면:
- 작업 표시등이 깜박입니다.
- ATM이 완료된 공구를 EXP 그룹에 배치

해당 공구를 포함한 공구 그룹이 적색 백그라운드와 함께 표시됩니다.

허용 한계값

다음 표에는 기본 그룹 및 사용자 지정 그룹을 포함하여 현재 공구 그룹 전체에 대한 데이터가 나와 있습니다. 모두는 시스템에 있는 공구를 모두 나열한 기본 그룹입니다. EXP는 만료된 공구를 모두 나열한 기본 그룹입니다. 표의 마지막 행은 공구 그룹에 할당되지 않은 모든 공구를 보여줍니다. 커서 화살표 키 또는 END(종료)를 사용하여 커서를 해당 행으로 옮겨 이 공구들을 보십시오.

허용된 한계값 표의 각 공구 그룹에 대해 공구가 만료되는 시점을 정하는 한계를 정의합니다. 한계값은 이 그룹에 할당된 모든 공구에 적용됩니다. 이러한 한계값은 그룹의 모든 공구에 영향을 줍니다.

허용된 한계값 표의 열은 다음과 같습니다.

Group - 공구 그룹의 ID 번호를 표시합니다. 이것은 프로그램에서 공구 그룹을 특정하는 데 사용하는 번호입니다.

만료 # - 그룹에 만료된 공구 수를 알 수 있습니다. 모두 행을 강조 표시하면 모든 그룹에서 완료된 모든 공구 목록이 보입니다.

순서 - 먼저 사용할 공구를 지정합니다. 순서 지정됨을 선택하면 공구 번호 순서로 공구를 사용합니다. 또한 ATM이 그룹에서 가장 최근 공구 또는 가장 오래된 공구를 자동으로 사용하도록 할 수 있습니다.

사용량 - 만료 전 최대 사용 횟수.

구멍 수 - 만료 전 공구가 뚫을 수 있는 최대 구멍 수.

경고 - 제어장치가 경고 메시지를 보내기 전 그룹에 남아 있는 공구 수명의 최소값.

부하 - 제어장치가 다음 열이 지정한 동작을 하기 전에 그룹의 공구에 허용된 부하 한계값.

동작 - 공구가 최대 공구 부하율에 도달할 때 자동 동작. 변경할 공구 동작 박스를 강조 표시하고 ENTER를 누르십시오. UP(위쪽) 및 DOWN(아래쪽) 커서 키를 사용하여 풀다운 메뉴(알람, 이송 일시 정지, 경보음, 자동 이송, 다음 공구)에서 자동 동작을 선택하십시오.

Group	Expired Count	Tool Order	Holes Limit	Usage Limit	Life Warn %	Expired Action	Feed
All	-	-	-	-	-	-	-
Expired	0	-	-	-	-	-	-
No Group	-	-	-	-	-	-	-
Add Group	-	-	-	-	-	-	-

Tool	Pocket	Life	Holes Count	Usage Count	Usage Limit	H-Code	D
1		100%	0	0	0	0	0
2		100%	0	0	0	0	0
3		100%	0	0	0	0	0
4		100%	0	0	0	0	0

ATM을 사용하려면 CURRENT COMMANDS(현재 명령)를 누른 다음 탭 방식 메뉴에서 ATM을 선택하십시오. ATM 창에 두 개 부분, 허용 한계값과 공구 데이터.

이송시간 - 공구가 이송 상태에 있을 수 있는 분단위 시간량.

총시간 - 제어장치가 공구를 사용할 수 있는 분단위 시간량.

공구 데이터

이 표에는 한 공구 그룹의 각 공구에 대한 정보가 나와 있습니다. 한 그룹을 보려면 허용된 한계값 표에서 해당 그룹을 강조 표시한 다음 F4를 누르십시오.

공구 번호 - 그룹에서 사용된 공구 번호를 보여줍니다.

수명 - 공구의 잔여 수명 비율. 이것은 CNC 제어장치가 실제 공구 데이터와 조작자가 공구 그룹에 대해 입력한 허용된 한계값을 이용하여 계산합니다.

사용량 - 한 프로그램에서 공구를 호출한 총 횟수(공구 교환 횟수).

구멍 수 - 공구가 드릴링/태핑/보링한 구멍의 수.

부하 - 공구에 가해지는 최대 부하율(%).

한계값 - 공구에 허용된 최대 부하

이송시간 - 공구가 이송 상태에 있었던 분단위 시간량.

총시간 - 공구가 사용된 분단위 시간량.

H 코드 - 공구에 사용할 공구 길이 코드. 이것은 설정 15가 OFF로 설정된 경우에만 편집할 수 있습니다.

D 코드 - 공구에 사용할 직경 코드.

참고: 고급 공구 관리에서 H 코드와 D 코드는 기본값으로서 그룹에 추가된 공구 번호와 함께 설정되어 있습니다.

5.4 | 밀 - 현재 명령


평면

평면 탭을 사용하면 짐벌 스피들이 있는 기계에서 조깅을 위한 사용자 정의 평면을 정의할 수 있습니다.

평면 탭은 프로그램에서 실행되는 G268과 함께 사용하거나 필수 필드를 채우는 데 사용할 수 있습니다.

각 필수 필드의 표 하단에 도움말 텍스트가 있습니다.

평면 조깅 모드로 들어가려면 “PJ”를 입력한 다음 **[HAND JOG]**를 입력합니다.

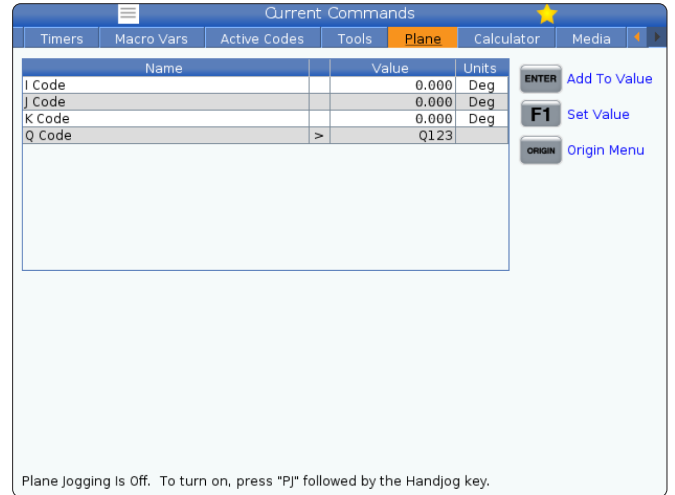

계산기

계산기 탭에는 기본 수학 함수, 밀링, 태핑을 위한 계산기가 포함되어 있습니다.

- Current Commands(현재 명령) 메뉴에서 계산기 탭을 선택하십시오.
- 사용하고자 하는 계산기 탭을 선택하십시오. 표준, 밀링 또는 태핑.

표준 계산기에는 간단한 데스크톱 계산기와 같은 기능이 있습니다. 사용 가능한 작업에는 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기뿐만 아니라 제곱근과 백분율도 가능합니다. 계산기를 사용하면 조작 및 결과를 입력 행으로 쉽게 전송하여 프로그램에 넣을 수 있습니다. 또한 결과를 밀링 및 태핑 계산기로 전송할 수도 있습니다.

번호 키를 사용해서 피연산자를 계산기에 입력하십시오.



5.4 | 밀 - 현재 명령

계산기(계속)

대수 연산자를 삽입하려면 삽입하고자 하는 연산자 옆 괄호 안에 보이는 문자 키를 사용하십시오. 이러한 키는 다음과 같습니다.

KEY	FUNCTION	KEY	FUNCTION
D	더하기	K	제곱근
J	빼기	Q	백분율
P	곱하기	S	메모리 저장(MS)
V	나누기	R	메모리 호출(MR)
E	부호 전환(+/-)	C	메모리 삭제(MC)

계산기 입력 필드에 데이터를 입력한 후, 다음과 같은 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

참고: 이 옵션은 모든 계산기에서 사용이 가능합니다.


- ENTER를 눌러 계산 결과를 확인합니다.
- INSERT를 눌러 입력 줄의 끝에 데이터 또는 결과를 추가합니다.
- ALTER를 눌러 입력 줄로 데이터 또는 결과를 이동합니다. 이렇게 하면 입력 줄의 현재 내용을 덮어씁니다.
- ORIGIN을 눌러 계산기를 재설정합니다.

계산기 입력 필드에 데이터나 결과를 유지하고 다른 계산기 탭을 선택하십시오. 계산기 입력 필드의 데이터는 다른 계산기로 전송할 수 있게 유지됩니다.

밀링/터닝 계산기

밀링/터닝 계산기를 사용하면 주어진 정보에 기반한 가공 파라미터를 자동으로 계산할 수 있습니다. 충분한 정보를 입력하면 계산기는 자동으로 관련 필드에 결과를 표시합니다. 이러한 필드는 별표(*)로 표시됩니다.


- 필드에서 필드로 이동하려면 커서 화살표 키를 사용하십시오.
- 해당 필드에 알려진 값을 입력하십시오. F3를 눌러 표준 계산기의 값을 복사할 수도 있습니다.
- 공작물 피삭재 및 공구 피삭재 필드에서 왼쪽 및 오른쪽 커서 화살표 키를 사용하여 사용 가능한 옵션을 선택하십시오.
- 계산된 값이 공작물 및 공구 피삭재에 대한 권장 범위를 벗어나면 노란색으로 강조 표시됩니다. 또한 모든 계산기 필드에 (계산되었거나 입력된)데이터가 포함되어 있으면 밀링 계산기는 조작을 위한 권장 전력을 표시합니다.

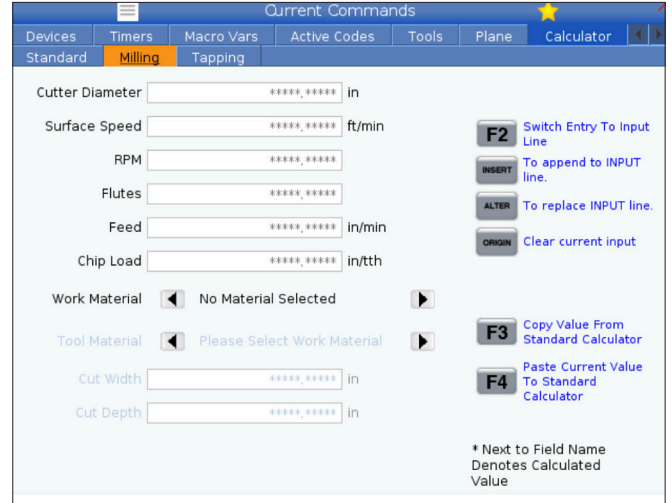

태핑 계산기

태핑 계산기를 사용하면 주어진 정보에 기반한 태핑 파라미터를 자동으로 계산할 수 있습니다. 충분한 정보를 입력하면 계산기는 자동으로 관련 필드에 결과를 표시합니다. 이러한 필드는 별표(*)로 표시됩니다.

- 필드에서 필드로 이동하려면 커서 화살표 키를 사용하십시오.
- 해당 필드에 알려진 값을 입력하십시오. F3를 눌러 표준 계산기의 값을 복사할 수도 있습니다.
- 계산기에 충분한 정보가 있으면 계산기는 계산된 값을 해당 필드에 입력합니다.

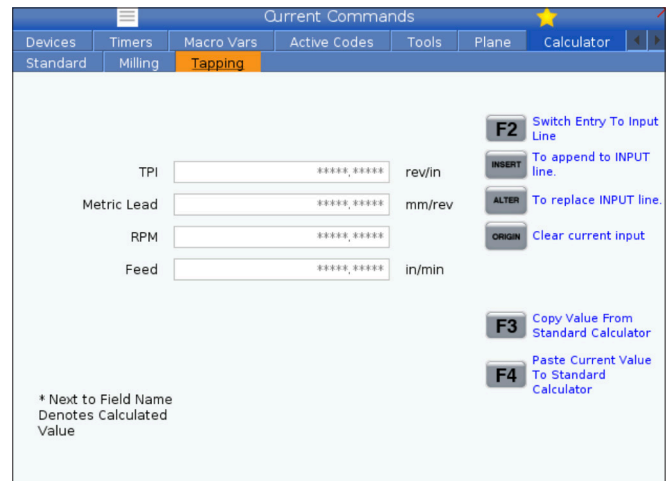

5.4 | 밀 - 현재 명령

미디어 표시

M130을 사용하면 프로그램 실행 중에 소리가 있는 동영상과 사진을 표시할 수 있습니다. 이 기능을 사용하는 방법에 대한 일부 예제는 다음과 같습니다.

프로그램 조작 중에 시각적 표시 또는 작업 지침 제공

프로그램의 특정 지점에서 공작물 검사를 지원하는 이미지 제공

동영상과 함께 절차 시연

올바른 명령 형식은 M130(file.xxx)입니다. 여기에서 file.xxx는 파일의 이름이며 필요한 경우 경로가 더해진 이름입니다. 또한 괄호 안에 두 번째 설명을 추가하여 미디어 창에 설명으로 표시할 수 있습니다.

예: M130(Op 2 시작 전 리핑 볼트 제거) (사용자 데이터/내 미디어/loadOp2.png);

참고: M130은 M98과 동일한 방식으로 하위 프로그램 검색 설정, 설정 251 및 252를 사용합니다. 편집기에서 Insert Media File(미디어 파일 삽입) 명령을 사용하여 파일 경로를 포함하는 M130 코드를 쉽게 삽입할 수도 있습니다. 자세한 내용은 67페이지를 참조하십시오.

\$FILE을 사용하면 프로그램 실행 중에 소리가 있는 동영상과 사진을 표시할 수 있습니다.

올바른 명령 형식은 (\$FILE file.xxx)입니다. 여기에서 file.xxx는 파일의 이름이며 필요한 경우 경로가 더해진 이름입니다. 또한 첫 번째 괄호와 달러 기호 사이에 주석을 추가하여 미디어 창에 설명으로 표시할 수 있습니다.

미디어 파일을 표시하려면 메모리 모드에 있는 동안 블록을 강조 표시하고 enter를 누르십시오. \$FILE 미디어 디스플레이 블록은 프로그램 실행 중에 주석으로 무시됩니다.

예: (Op 2 시작 전 리핑 볼트 제거) (\$FILE 사용자 데이터/내 미디어/loadOp2.png);

표준	프로파일	레졸루션	비트율
MPEG-2	Main-High	1080i/p, 30fps	50Mbps
MPEG-4 / XviD	SP/ASP	1080i/p, 30fps	40Mbps
H.263	P0/P3	16CIF, 30fps	50Mbps
DivX	3/4/5/6	1080i/p, 30fps	40Mbps
베이스라인	8192 x 8192	120Mpixel/sec	-
PNG	-	-	-
JPEG	-	-	-

참고: 로딩 시간을 가장 빠르게 하기 위해 픽셀 크기를 8로 나눌 수 있는 파일(대부분의 편집되지 않은 디지털 이미지에 이러한 크기가 기본입니다)을 사용하고 최대 해상도는 1920 x 1080을 사용하십시오.

현재 지령 아래의 미디어 탭에 미디어가 표시됩니다. 미디어는 다음 M130이 다른 파일을 표시할 때까지 표시됩니다. 또는 M131이 미디어 탭 내용을 삭제합니다.

예: (Op 2 시작 전 리핑 볼트 제거) (\$FILE 사용자 데이터/내 미디어/loadOp2.png);

알람 및 메시지 화면

이 표시 화면에서 기계 알람 발생 시 자세한 내용을 알아보고, 기계의 전체 알람 이력을 보고, 발생할 수 있는 알람의 정의를 찾아보고, 생성된 메시지를 보고, 키 입력 이력을 볼 수 있습니다.

ALARMS(알람)을 누른 후 다음과 같이 표시 화면 탭을 선택하십시오.

ACTIVE ALARM(활성 알람) 탭에 현재 기계 작동에 영향을 주는 알람이 표시됩니다. PAGE UP(페이지 업) 및 PAGE DOWN(페이지 다운)을 사용하여 나머지 활성 알람을 보십시오.

메시지 탭에 메시지 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에 입력한 텍스트는 기계를 꺼도 거기에 남습니다. 이를 사용해서 다음 기계 작업자 등을 위해 메시지 및 정보를 남겨둘 수 있습니다.

ALARM HISTORY(알람 이력) 탭에는 최근에 기계 작동에 영향을 준 알람 목록이 표시됩니다. 알람 번호 또는 알람 텍스트를 검색할 수도 있습니다. 이 작업을 수행하려면 알람 번호 또는 원하는 텍스트를 입력하고 F1을 누르십시오.

ALARM VIEWER(알람 보기) 탭에는 모든 알람에 대한 자세한 설명이 표시됩니다. 알람 번호 또는 알람 텍스트를 검색할 수도 있습니다. 이 작업을 수행하려면 알람 번호 또는 원하는 텍스트를 입력하고 F1을 누르십시오.

KEY HISTORY(키 이력) 탭에는 마지막 키 입력 2000개까지 표시됩니다.

예: (Op 2 시작 전 리핑 볼트 제거) (\$FILE 사용자 데이터/내 미디어/loadOp2.png);

메시지 추가

메시지 탭에서 메시지를 저장할 수 있습니다. 기계를 꺼도 메시지를 제거하거나 변경할 때까지 메시지는 삭제되지 않습니다.


1. ALARMS(알람)을 누르고 메시지 탭을 선택한 후 DOWN(아래쪽) 커서 화살표 키를 누르십시오.
2. 메시지를 입력하십시오.
뒤로 가서 삭제하려면 CANCEL(취소)을 누르십시오.
전체 행을 삭제하려면 DELETE(삭제)를 누르십시오.
전체 메시지를 삭제하려면 ERASE PROGRAM(프로그램 삭제)을 누르십시오.

유지보수

열 보정 탭은 소프트웨어 버전 **100.21.000.1130**에서 출시된 진단의 유지보수 아래에 있습니다.

이 탭에는 단순 게이지 버전과 더 자세한 보기 사이에서 전환할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

참고: 현재 이 탭은 정보 제공 목적으로만 사용됩니다.

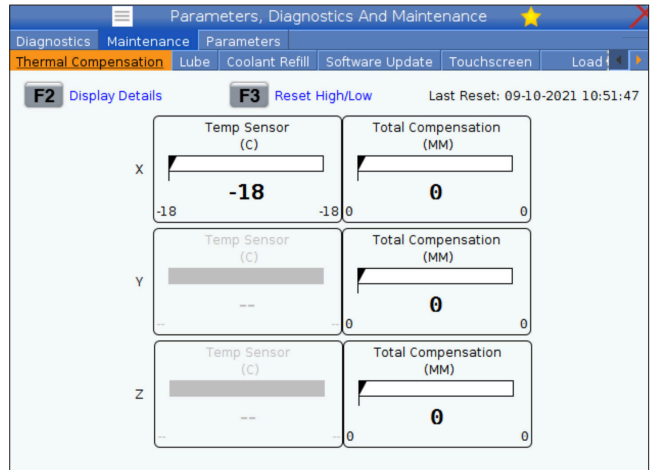

6.1 | 밀 - 장치 관리자 개요

장치 관리자(LIST PROGRAM(프로그램 목록))

장치 관리자(LIST PROGRAM(프로그램 목록))를 사용하여 CNC 제어 장치와 제어 장치에 부착된 다른 장치의 데이터에 액세스하고 저장 및 관리할 수 있습니다. 또한 장치 관리자를 사용하여 장치 사이에서 프로그램을 로드 및 이동하고, 활성 프로그램을 설정하고 기계 데이터를 백업합니다.

표시 화면 상단의 탭 방식 메뉴에 있는 장치 관리자(LIST PROGRAM(프로그램 목록))는 사용할 수 있는 메모리 장치만 표시합니다. 예를 들어, 제어 펜던트에 연결된 USB 메모리 장치가 없는 경우 탭 방식 메뉴에 USB 탭이 표시되지 않습니다. 탭 방식 메뉴 탐색에 대한 자세한 내용은 5.1장을 참조하십시오.

장치 관리자(LIST PROGRAM(프로그램 목록))가 디렉터리 구조에서 사용할 수 있는 데이터를 표시합니다. CNC 제어장치의 루트에 탭 방식 메뉴에서 사용할 수 있는 메모리 장치들이 있습니다. 각 장치에는 다중 레벨 깊이의 디렉터리와 파일 조합이 포함될 수 있습니다. 이것은 일반 PC 운영 체제에서 발견되는 파일 구조와 유사합니다.

6.2 | 밀 - 장치 관리자 개요

장치 관리자 조작

LIST PROGRAM(프로그램 목록)을 눌러 장치 관리자에 접근하십시오. 초기 장치 관리자 화면에 탭 방식 메뉴에서 사용할 수 있는 메모리 장치들이 표시됩니다. 이 장치들에는 기계 메모리, 사용자 데이터 디렉터리, 제어장치에 연결된 USB 메모리 장치, 연결된 네트워크에서 사용할 수 있는 파일들이 포함될 수 있습니다. 장치 탭을 선택하여 해당 장치에 있는 파일들로 작업하십시오.

장치 관리자 초기 화면 예제:

- [1] 사용 가능한 장치 탭,
- [2] 검색 박스,
- [3] 기능 키,
- [4] 파일 표시 화면,
- [5] 파일 주석(메모리에서만 사용 가능).

커서 화살표 키를 사용하여 다음과 같이 디렉터리 구조를 검색하십시오.

- UP(위) 및 DOWN(아래) 커서 화살표 키를 사용하여 현재 루트 또는 디렉터리에 있는 파일 또는 디렉터를 강조 표시하고 연동하십시오.
- 루트와 디렉터리에는 파일 화면 맨 오른쪽 열에 오른쪽 화살표 문자(>)가 있습니다. RIGHT(오른쪽) 커서 화살표 키를 사용하여 강조 표시된 루트 또는 디렉터를 여십시오. 그러면 표시 화면에 해당 루트 또는 디렉터리의 내용이 표시됩니다.
- LEFT(왼쪽) 커서 화살표 키를 사용하여 이전 루트 또는 디렉터리로 돌아가십시오. 그러면 표시 화면에 해당 루트 또는 디렉터리의 내용이 표시됩니다.
- 파일 표시 화면 위에 CURRENT DIRECTORY(현재 디렉터리) 메시지를 보면 디렉터리 구조에서의 현재 위치를 알 수 있습니다. 예를 들어, 메모리/고객 11/새 프로그램은 메모리 루트의 고객 11 디렉터리 안의 새_프로그램 하위 디렉터리가 현재 위치임을 보여줍니다.

The screenshot shows the 'List Programs' interface. At the top, there are tabs for 'Memory', 'User Data', 'Net Share', and 'USB'. Below the tabs is a search bar labeled 'Search (TEXT) [F1], or [F1] to clear.' The main area displays 'Current Directory: Memory/' and a table of files:

	O #	Comment	File Name	Size	Last Modified	
			09000	<DIR>	02-03-2017 08:02	>
	00000		O00000.nc	9 B	12-07-2016 08:46	
	00010	(ALIAS M06)	O00010.nc	296 B	03-10-2017 08:45	*

On the right side, there is a vertical list of function keys: New [INSERT], Load [SELECT PROG], Edit [ALTER], Mark [ENTER], Copy [F2], File [F3], and System [F4]. At the bottom, a status bar shows: File Name: O00010.nc, File comment: (ALIAS M06), Folder Has: 3 Items, Disk space: 956 MB FREE (77%), and Selected Items: 0.

6.3 | 밀 - 파일 디스플레이

파일 화면 열

RIGHT(오른쪽) 커서 화살표 키로 루트 또는 디렉터리를 열면 파일 표시 화면에 해당 디렉터리의 파일 및 디렉터리 목록이 표시됩니다. 파일 화면의 각 열에는 목록의 파일 또는 디렉터리에 대한 정보가 있습니다.

Current Directory: Memory/						
	O #	Comment	File Name	Size	Last Modified	
<input type="checkbox"/>			TEST	<DIR>	2015/11/23 08:54	>
<input type="checkbox"/>			programs	<DIR>	2015/11/23 08:54	>
<input type="checkbox"/>	00010		O00010.nc	130 B	2015/11/23 08:54	
<input checked="" type="checkbox"/>	00030		O00030.nc	67 B	2015/11/23 08:54	*
<input type="checkbox"/>	00035		O00035.nc	98 B	2015/11/23 08:54	
<input type="checkbox"/>	00045		NEXTGENte...	15 B	2015/11/23 08:54	
<input type="checkbox"/>	09001 (ALIAS M89)		O9001.nc	94 B	2015/11/23 08:54	

그 열은 다음과 같습니다.

- 파일 선택 체크 박스(라벨 없음):** ENTER를 눌러 박스에 체크 기호를 표시하고 제거하십시오. 박스의 체크 기호는 해당 파일 또는 디렉터리가 여러 파일에서 작업하도록 선택되었음을 나타냅니다(보통 복사 또는 삭제).
- 프로그램 O 번호(O #):** 이 열에는 디렉터리에 있는 프로그램들의 프로그램 번호 목록이 표시됩니다. 문자 'O'가 데이터 열에 누락되어 있습니다. 메모리 탭에서만 사용 가능합니다.
- 파일 설명(설명):** 이 열에는 프로그램의 첫 번째 행에 표시되는 선택적 프로그램 설명이 나열됩니다. 메모리 탭에서만 사용 가능합니다.
- 파일 이름(파일 이름):** 이것은 제어장치 이외의 메모리 장치에 파일을 복사할 때 제어장치가 사용하는 선택적 이름입니다. 예를 들어, 프로그램 O00045를 USB 메모리 장치에 복사하는 경우 USB 디렉터리의 파일명은 NEXTGENtest.nc입니다.
- 크기(크기):** 이 열에는 파일이 차지하는 저장 공간량이 표시됩니다. 목록의 디렉터리들은 이 열에 <DIR> 지정값이 있습니다.

참고: 이 열은 숨김이 기본 설정입니다. 이 열을 표시하려면 F3 버튼을 누르고 Show File Details(파일 상세 내용 보여주기)를 선택하십시오.
- 마지막 수정 날짜(마지막 수정):** 이 열에는 파일을 마지막으로 변경한 날짜 및 시간이 표시됩니다. 그 형식은 YYYY/MM/DD HR:MIN입니다.

참고: 이 열은 숨김이 기본 설정입니다. 이 열을 표시하려면 F3 버튼을 누르고 Show File Details(파일 상세 내용 보여주기)를 선택하십시오.
- 기타 정보(라벨 없음):** 이 열에서는 파일 상태에 대한 몇 가지 정보를 제공합니다. 활성 프로그램은 이 열에 별표(*)가 있습니다. 이 열의 문자 E는 프로그램이 프로그램 편집기에 있음을 의미합니다. 초과 기호(>)는 디렉터리를 나타냅니다. S 문자는 디렉터리가 설정 252의 부분임을 나타냅니다. RIGHT(오른쪽) 또는 LEFT(왼쪽) 커서 화살표 키를 사용하여 디렉터리에 들어가거나 빠져나옵니다.

체크 기호 선택

파일 표시 화면의 맨 왼쪽에 있는 체크 박스 열을 이용해서 여러 파일을 선택할 수 있습니다.

한 파일의 체크 박스에 체크 기호를 표시하려면 ENTER를 누르십시오. 또 다른 파일을 강조 표시하고 다시 ENTER를 눌러 해당 파일의 체크 박스에 체크 기호를 표시하십시오. 선택하려는 모든 파일들을 선택할 때까지 이 과정을 반복하십시오.

그런 다음 그 파일들 모두를 동시에 작업할 수 있습니다 (일반적으로 복사 또는 삭제). 선택 항목을 구성하는 각 파일은 체크 박스에 체크 기호가 있습니다. 작업을 선택하면 제어 장치가 체크 기호가 있는 모든 파일에 해당 작업을 합니다.

예를 들어, 기계 메모리의 파일 세트를 USB 메모리 장치로 복사하려는 경우 복사하려는 모든 파일에 체크 기호를 한 다음 F2를 눌러 복사 작업을 시작합니다.

파일 세트를 삭제하려면 삭제하려는 모든 파일에 체크 기호를 한 다음 DELETE(삭제)를 눌러 삭제 작업을 시작합니다.

참고: 체크 기호 선택은 추가 작업을 위해 해당 파일을 표시하는 것뿐이며, 프로그램을 활성화시키지는 않습니다.

참고: 체크 기호로 여러 파일을 선택하지 않은 경우 제어장치가 현재 강조 표시된 디렉터리 또는 파일에만 조작을 합니다. 파일들을 선택한 경우 제어 장치는 선택된 파일에만 작업하고 강조 표시된 파일에는 선택되지 않는 한 작업을 하지 않습니다.

활성 프로그램 선택

메모리 디렉터리에서 한 프로그램을 강조 표시한 다음 SELECT PROGRAM(프로그램 선택)을 눌러 강조 표시된 해당 프로그램을 활성화하십시오.

활성 프로그램은 파일 표시 화면의 맨 오른쪽 열에 별표(*)가 있습니다. 조작:메모리 모드에서 CYCLE START(사이클 시작)를 누르면 실행하는 프로그램입니다. 해당 프로그램 또한 활성 상태일 때 삭제되지 않고 보호됩니다.

새 프로그램 생성

INSERT(삽입)를 눌러 현재 디렉터리에 새 파일을 생성하십시오. CREATE NEW PROGRAM(새 프로그램 생성) 팝업 메뉴는 화면에 다음을 표시합니다.

새 프로그램 생성 팝업 메뉴 예시: [1] 프로그램 0 번호 필드, [2] 파일 이름 필드, [3] 파일 설명 필드.

필드에 새 프로그램 정보를 입력하십시오. 프로그램 0 번호 필드는 필수이고, 파일 이름과 파일 설명은 옵션입니다. UP(위)과 DOWN(아래) 커서를 사용하여 메뉴 필드 사이에서 커서를 이동하십시오.

프로그램 생성을 취소하려면 언제든지 **UNDO(실행 취소)**를 누르십시오.

- 프로그램 0 번호(메모리에 생성된 파일에 필수): 최대 5자 길이의 프로그램 번호를 입력하십시오. 제어장치가 자동으로 문자 0을 추가합니다. 5자리 미만 번호를 입력하는 경우 제어 장치가 프로그램 번호 앞에 여러 개의 0을 추가하여 5자 길이를 만듭니다. 예를 들어, 1을 입력하면 제어 장치가 여러 개의 0을 추가하여 00001을 만듭니다.

참고: 새 프로그램을 생성할 때 009XXX 번호를 사용하지 마십시오. 매크로 프로그램은 이 블록에서 숫자를 사용하곤 하지만, 숫자를 덮어쓰면 기계 기능이 오작동하거나 작동을 중지할 수 있습니다.

파일 이름(옵션): 새 프로그램의 파일명을 입력하십시오. 이것은 메모리 이외 저장 장치에 프로그램을 복사할 때 제어 장치가 사용하는 이름입니다.

파일 설명(옵션): 서술적 프로그램 제목을 입력하십시오. 이 제목은 0 번호와 함께 첫 번째 행에 주석으로 프로그램에 들어갑니다.

새 프로그램을 저장하려면 ENTER를 누르십시오. 현재 디렉터리에 존재하는 0 번호를 지정한 경우 0 번호 nnnnn의 파일이 이미 존재합니다.라는 메시지가 표시됩니다. 대체하시겠습니까? ENTER를 눌러 프로그램을 저장하고 기존 프로그램을 덮어쓰거나, CANCEL(취소)을 눌러 프로그램 이름 팝업으로 돌아가거나 UNDO(실행 취소)를 눌러 취소하십시오.

프로그램 편집

프로그램을 강조 표시한 다음 **ALTER(변경)**를 눌러 프로그램 편집기로 프로그램을 이동하십시오.

프로그램이 편집기에 있을 때 활성 프로그램이 될 때까지 파일 표시 화면 목록의 맨 오른쪽 열에 프로그램의 지정값 E가 표시됩니다.

이 기능을 사용하여 활성 프로그램이 실행되는 동안 프로그램을 편집할 수 있습니다. 활성 프로그램을 편집할 수 있지만, 프로그램을 저장한 다음 장치 관리자 메뉴에서 다시 선택할 때까지 변경 내용이 적용되지 않습니다.

6.4 | 밀 - 프로그램 생성, 편집, 복사

프로그램 복사

이 기능으로 프로그램을 장치 또는 다른 디렉터리에 복사할 수 있습니다.

단일 프로그램을 복사하려면 장치 관리자 프로그램 목록에서 해당 프로그램을 강조 표시하고 **ENTER**를 눌러 체크 기호를 표시하십시오. 여러 프로그램을 복사하려면 복사하려는 모든 프로그램에 체크 기호를 표시하십시오.



F2를 눌러 복사 작업을 시작하십시오.

장치 선택 팝업이 나타납니다.

장치 선택

커서 화살표 키를 사용하여 대상 디렉터를 선택하십시오. **RIGHT**(오른쪽) 커서를 눌러 선택된 디렉터리로 들어가십시오.

ENTER를 눌러 복사 작업을 완료하거나 **CANCEL(취소)**를 눌러 장치 관리자로 돌아가십시오.

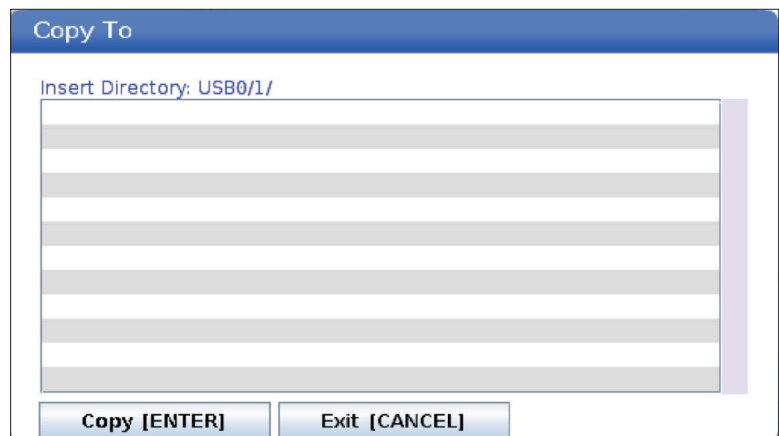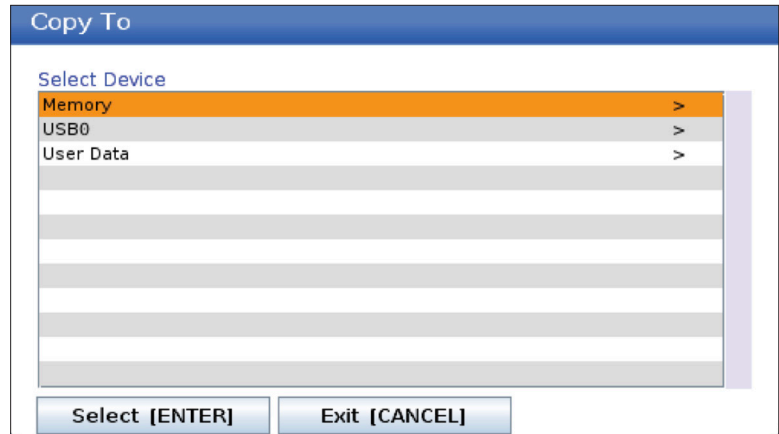

6.5 | 밀 - 프로그램 편집

편집용 프로그램 생성/선택

장치 관리자(LIST PROGRAM(프로그램 목록))를 사용하여 편집용 프로그램을 생성하고 선택합니다. 새 프로그램을 생성하려면 CREATE, EDIT, COPY A PROGRAM 탭을 참조하십시오.

프로그램 편집 모드


장치 관리자(LIST PROGRAM(프로그램 목록))를 사용하여 편집용 프로그램을 생성하고 선택합니다. 새 프로그램을 생성하려면 CREATE, EDIT, COPY A PROGRAM 탭을 참조하십시오.

Haas 제어장치에는 (2)가지 프로그램 편집 모드가 있습니다. 프로그램 편집기 또는 수동 데이터 입력(MDI). 프로그램 편집기를 사용하여 부착된 메모리 장치(기계 메모리, USB 또는 네트워크 공유)에 저장된 번호가 부여된 프로그램을 변경합니다. MDI 모드를 사용하여 공식 프로그램 없이 기계에 명령할 수 있습니다.

Haas 제어장치 화면에는 두 가지 프로그램 편집 창이 있습니다. 활성 프로그램 / MDI 창, 프로그램 생성 창. 활성 프로그램 / MDI 창은 모든 화면 모드에서 화면의 좌측에 있습니다. 프로그램 생성 창은 편집 모드에서만 나타납니다.

편집 창 예제.

- [1] 활성 프로그램 / MDI 창,
- [2] 프로그램 편집 창,
- [3] 클립보드 창

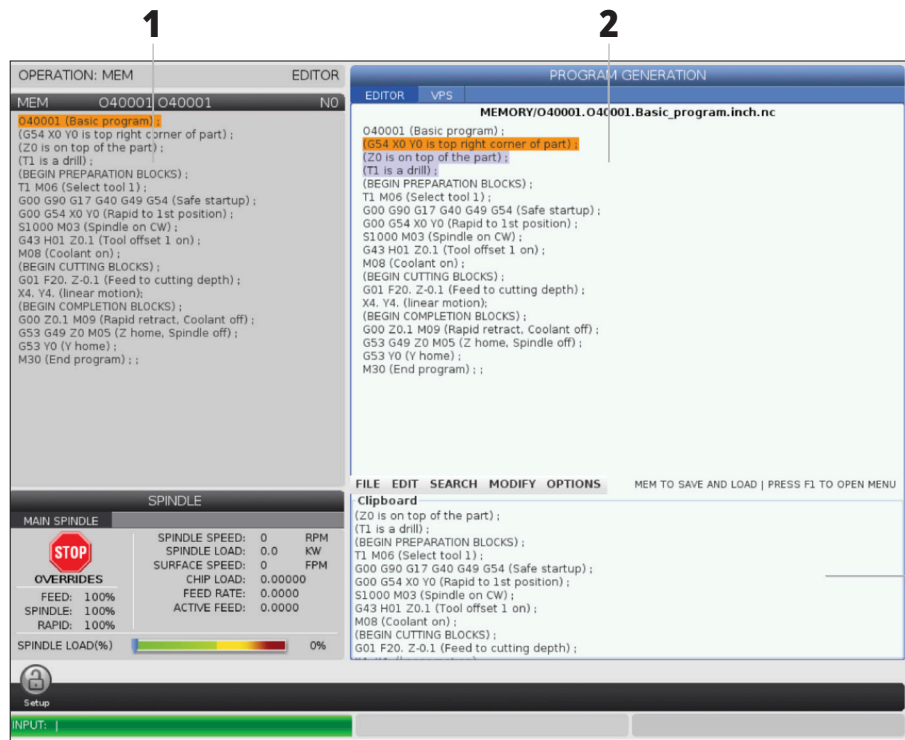

기본 프로그램 편집

이 단원에서는 기본 프로그램 편집 기능에 대해 설명합니다. 이 기능은 프로그램을 편집할 때 이용할 수 있습니다.

1) 프로그램을 쓰거나 프로그램을 변경하는 방법:

- MDI에 프로그램을 편집하려면 MDI를 누르십시오. 이것은 편집:MDI 모드입니다. 프로그램이 활성창에 표시됩니다.
- 번호가 부여된 프로그램을 편집하려면 장치 관리자 (LIST PROGRAM(프로그램 목록))에서 선택한 다음 EDIT(편집)를 누르면 됩니다. 이것은 편집:편집 모드입니다. 프로그램이 프로그램 생성 창에 표시됩니다.

2) 코드를 강조 표시하는 방법:

- 커서 화살표 키 또는 조그 핸들을 사용하여 강조 표시 커서를 프로그램 내에서 이동하십시오.
- 단일 코드 또는 텍스트(커서 강조 표시), 코드 블록 또는 다중 코드 블록(블록 선택)과 연동할 수 있습니다. 자세한 내용은 "블록 선택" 단원을 참조하십시오.

3) 프로그램에 코드를 추가하는 방법:

- 새 코드가 따라갈 코드 블록을 강조 표시하십시오.
- 새 코드를 입력하십시오.
- INSERT(삽입)를 누르십시오. 강조 표시한 블록 뒤에 새 코드가 표시됩니다.

4) 코드를 교체하는 방법:

- 교체하려는 코드를 강조 표시하십시오.
- 강조 표시된 코드를 대신할 코드를 입력하십시오.
- ALTER(변경)를 누르십시오. 새 코드가 강조 표시한 코드를 대신합니다.

5) 문자 또는 명령을 제거하는 방법:

- 삭제하려는 텍스트를 강조 표시하십시오.
- DELETE(삭제)를 누르십시오. 강조 표시한 텍스트가 프로그램에서 제거됩니다.

6) UNDO(실행 취소)를 눌러 최대 마지막 40개 변경 내용을 되돌리십시오.

참고: 편집 모드를 종료한 경우 변경 내용은 UNDO(실행 취소)를 사용해도 되돌릴 수 없습니다.

참고: 편집:편집 모드에서 사용자가 편집할 때는 제어장치가 프로그램을 저장하지 않습니다. MEMORY(메모리)를 눌러 프로그램을 저장하고 활성 프로그램 창에 로드하십시오.

블록 선택

프로그램을 편집할 때 단일 또는 다중 코드 블록을 선택할 수 있습니다. 그런 다음 그 블록들을 한번에 복사하여 붙여넣거나, 삭제 또는 이동할 수 있습니다.

블록을 선택하는 방법:

- 커서 화살표 키를 사용하여 강조 표시 커서를 선택 항목의 첫 번째 또는 마지막 블록으로 이동하십시오.

참고: 상단 블록 또는 하단 블록에서 선택을 시작한 다음 위로 또는 아래로 적절히 이동하여 선택을 완료할 수 있습니다.

참고: 선택에 프로그램 이름 블록을 포함할 수 없습니다. 제어장치가 보호된 코드라는 메시지를 표시합니다.

- 선택을 시작하려면 F2를 누르십시오.
- 커서 화살표 키 또는 조그 핸들을 사용하여 선택을 확장하십시오.
- 선택을 완료하려면 F2를 누르십시오.

블록 선택을 포함한 동작

텍스트 선택을 한 후 복사하여 붙여넣거나 이동 또는 삭제할 수 있습니다.

참고: 이 지침들은 블록 선택 단원에서 설명한 대로 사용자가 이미 블록 선택을 한 것으로 가정합니다.

참고: MDI 및 프로그램 편집기에서 이용할 수 있는 동작들입니다. UNDO(실행 취소)를 사용하여 이 동작들을 되돌릴 수 없습니다.

1) 선택 항목을 복사하여 붙여넣는 방법:

- 텍스트 사본을 놓으려는 위치로 커서를 이동하십시오.
- ENTER를 누르십시오.

제어장치가 커서 위치 다음 행에 선택 텍스트의 사본을 놓습니다.

참고: 이 기능을 사용하면 제어장치가 텍스트를 클립보드로 복사하지 않습니다.

2) 선택 항목을 이동하는 방법:

- 텍스트를 이동할 위치로 커서를 이동하십시오.
- ALTER(변경)를 누르십시오.

제어장치가 현재 위치에서 텍스트를 제거하고 현재 행의 다음 행에 놓습니다.

3) 선택 항목을 삭제하려면 DELETE(삭제)를 누르십시오.

7.1 | 밀 - 터치 스크린 개요


LCD 터치 스크린 개요

터치스크린 기능을 사용하면 더 직관적인 방식으로 제어 장치를 탐색할 수 있습니다.

참고: 전원을 켤 때 터치스크린 하드웨어가 감지되지 않으면 20016 터치스크린이 탐색되지 않음 알림이 알람 기록에 나타납니다.

설정
381 - 터치스크린 활성화/비활성화
383 - 테이블 행 크기
396 - 가상 키보드 활성화됨
397 - 길게 누르기 지연
398 - 헤더 높이
399 - 탭 높이
403 - 팝업 버튼 크기 선택

터치스크린 상태 아이콘

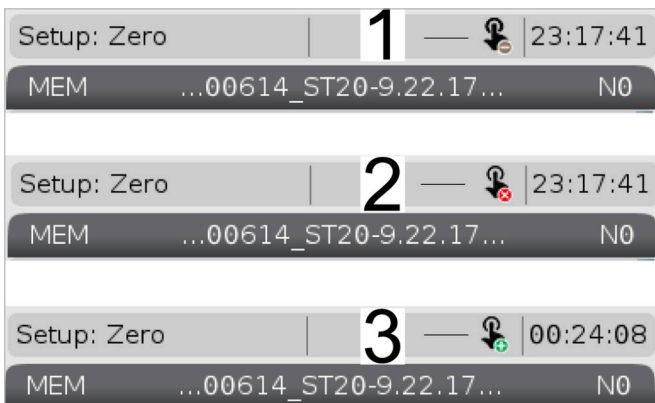

[1] 소프트웨어는 터치스크린을 지원하지 않습니다.

[2] 터치스크린이 비활성화됨

[3] 터치스크린이 활성화됨

터치스크린이 활성화 또는 비활성화되면 화면 왼쪽 상단에 아이콘이 나타납니다.


터치스크린에서 제외된 기능

FUNCTION	터치스크린
RESET	사용 불가
EMERGENCY STOP	사용 불가
CYCLE START	사용 불가
FEED HOLD	사용 불가

7.2 | 밀 - 탐색 타일

LCD 터치 스크린 - 탐색 타일

화면의 메뉴[1] 아이콘을 눌러 표시 아이콘 [2]를 표시합니다.

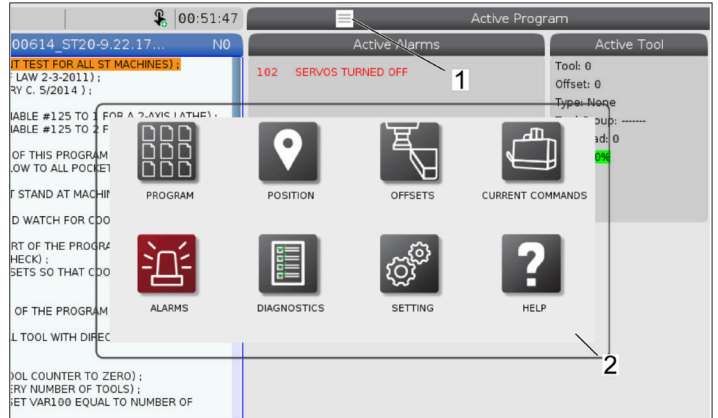


설정 옵션 아이콘 [1].

특정 탭으로 이동하려면 디스플레이 아이콘을 길게 누르십시오. 예를 들어 네트워크 페이지로 이동하고 싶다면 설정 옵션 [3]이 표시될 때까지 설정 아이콘을 길게 누르십시오.

메인 메뉴로 돌아가려면 뒤로 아이콘을 누르십시오.


팝업 상자를 닫으려면 팝업 상자 외부의 아무 곳이나 터치하십시오.

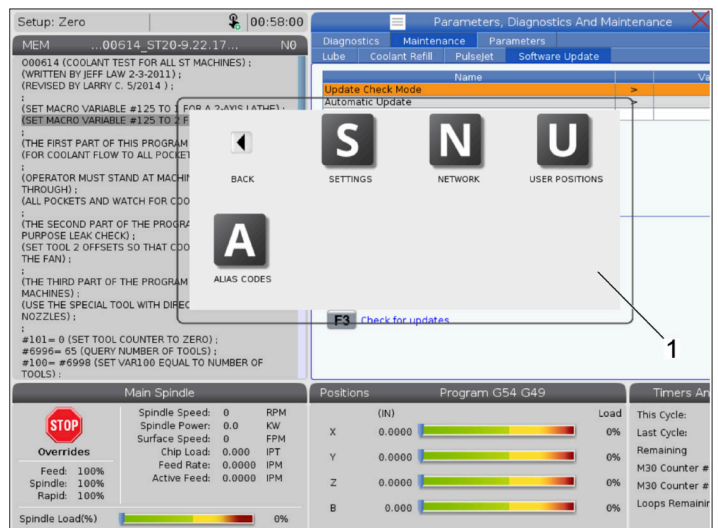

작업 모드 패널

작업 모드 패널 팝업 상자 [2]를 표시하려면 화면의 왼쪽 상단 [1]을 누르십시오.

기계를 해당 모드로 두려면 모드 아이콘을 누르십시오.

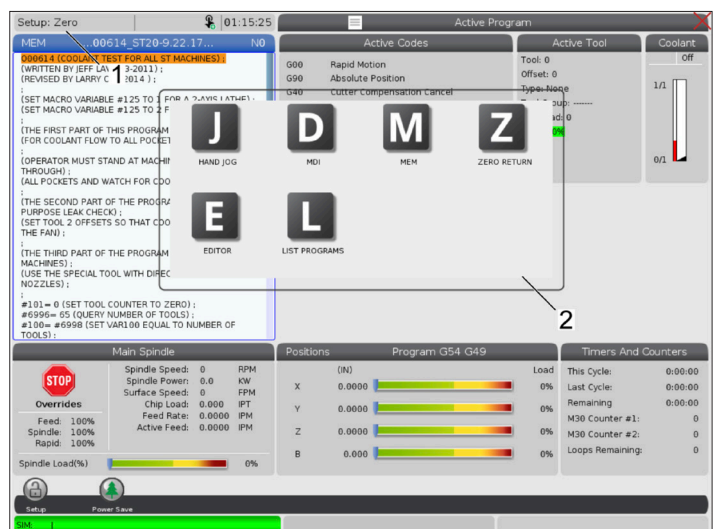


7.3 | 밀 - 선택 가능한 상자

LCD 터치 스크린 - 선택 가능한 박스


아이콘 도움말

- 아이콘의 의미 [2]를 보려면 화면 하단에 있는 아이콘 [1]을 길게 터치하십시오.
- 아이콘을 놓으면 도움말 팝업이 사라집니다.

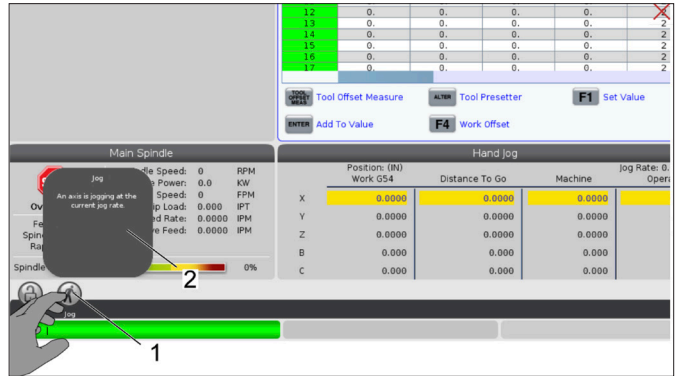

선택 가능한 표 및 기능 버튼.


- 표에서 행과 열 필드 [1]를 선택할 수 있습니다. 행 크기를 늘리려면 설정 383 - Table Row Size(테이블 행 크기)를 참조하십시오.
- 상자에 표시되는 기능 버튼 아이콘 [2]를 누르면 해당 기능을 사용할 수 있습니다.

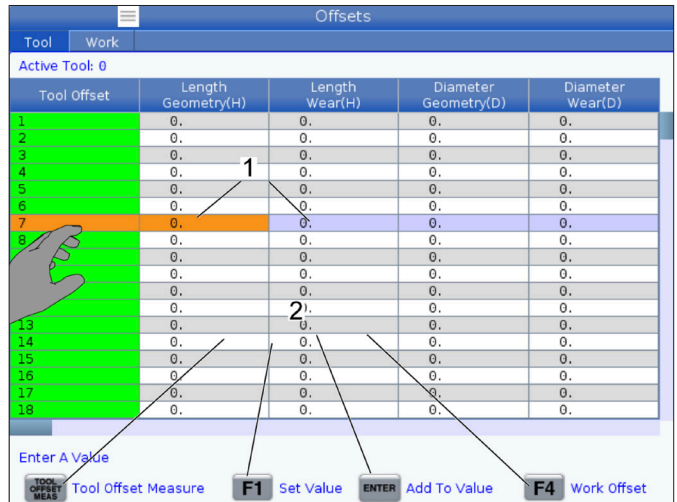

선택 가능한 표시 상자

- 표시 상자 [1 - 7]을 선택할 수 있습니다.

예를 들어 유지관리 탭으로 이동하고 싶으면 절삭유 표시 상자 [4]를 누르십시오.

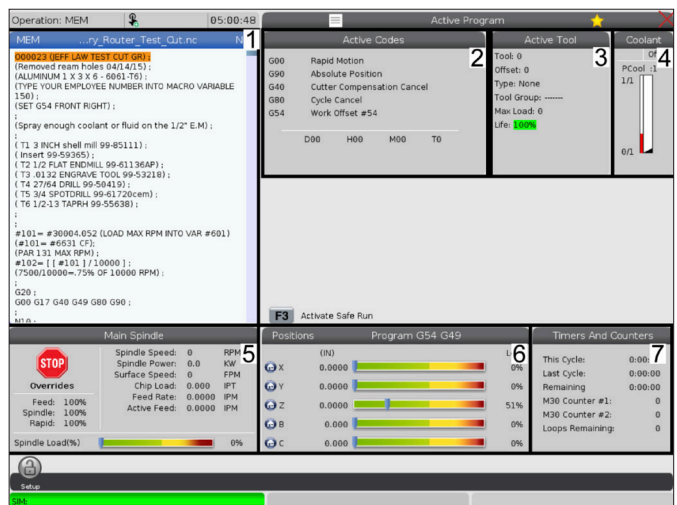

7.4 | 밀 - 가상 키보드


LCD 터치 스크린 - 가상 키보드

가상 키보드를 사용하면 키패드를 사용하지 않고도 화면에 텍스트를 입력할 수 있습니다.

이 기능을 활성화하려면 설정에서 396-Virtual Keyboard Enabled(가상 키보드 활성화)를 On(켄)으로 설정하십시오. 가상 키보드가 나타날 입력 라인을 길게 누르십시오.


손가락을 파란색 상단 표시줄에 대고 누른 상태에서 키보드를 새로운 위치로 드래그하면 키보드를 이동할 수 있습니다.

잠금 아이콘 [1]을 눌러 키보드를 제자리에 잠글 수도 있습니다.

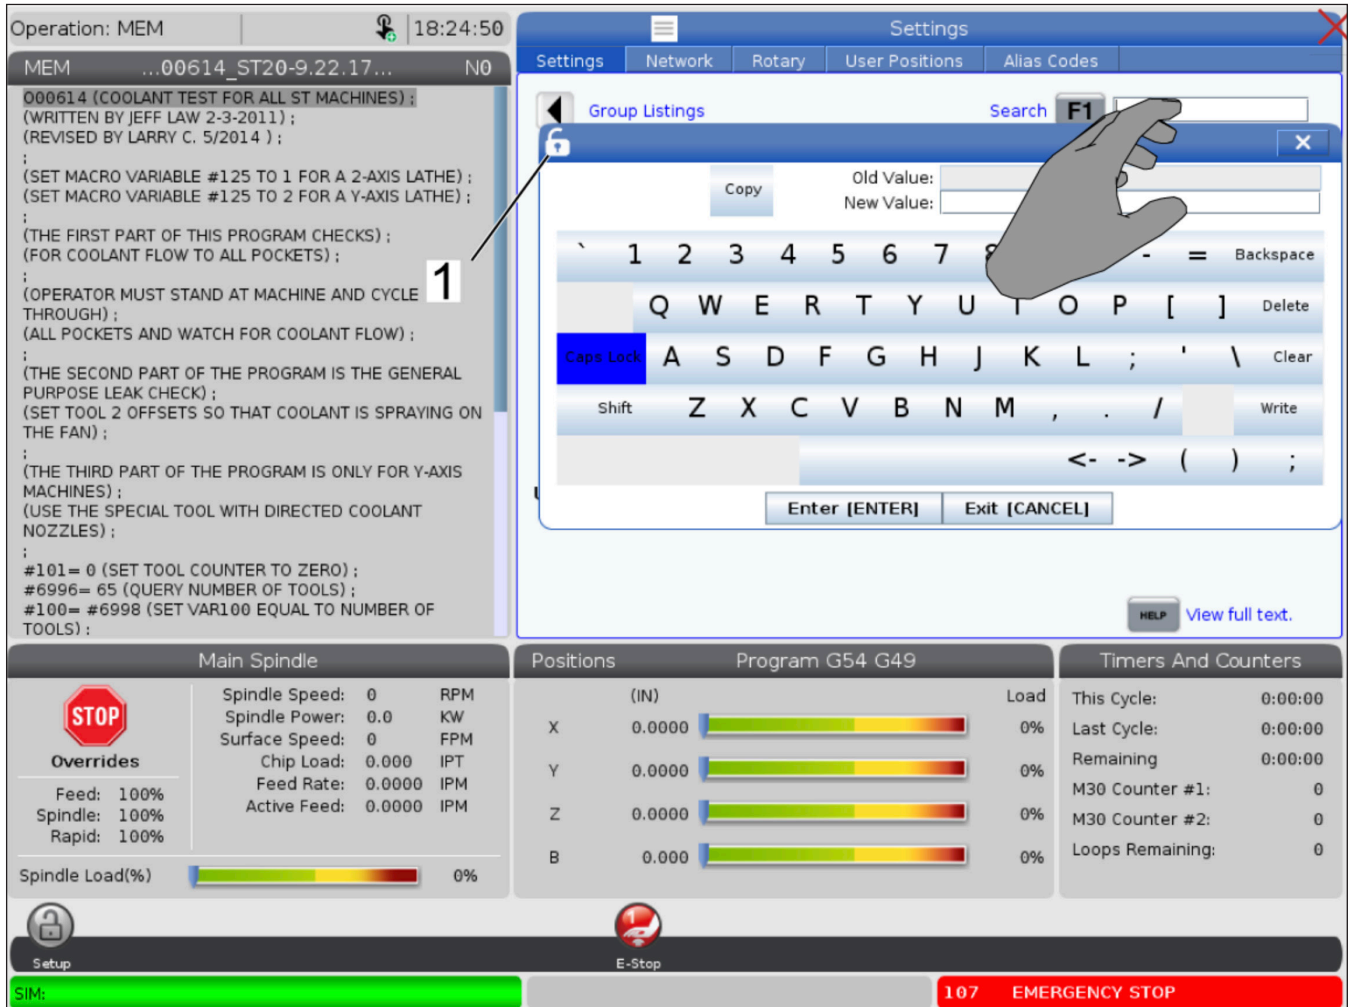


목록 프로그램에서 끌어서 놓기

MEM 디스플레이 위로 파일 [1]을 끌어서 프로그램을 프로그램 목록에서 MEM까지 끌어서 놓을 수 있습니다.

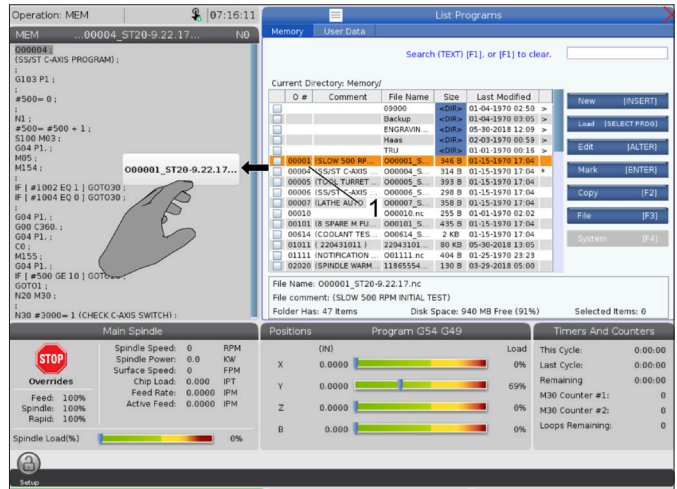

핸들 봉재 복사, 잘라 내기, 붙여 넣기

편집 모드에서는 코드에서 손가락을 드래그하는 방법으로 핸들 바를 사용하여 프로그램 섹션을 복사, 잘라내기, 붙여넣기 할 수 있습니다.

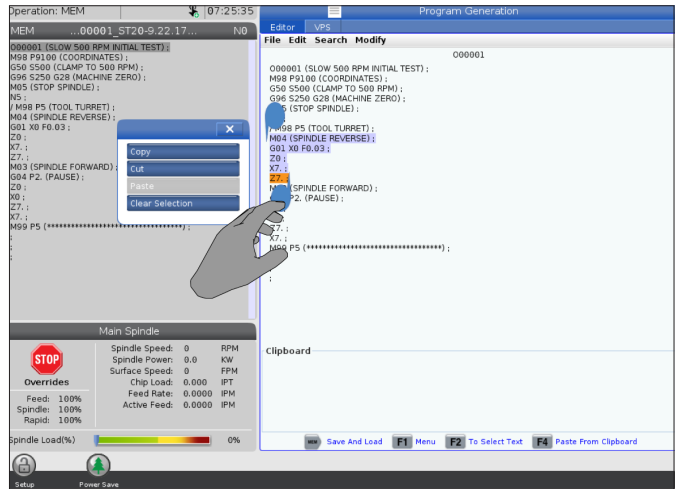


7.6 | 밀 - 터치 스크린 유지 보수

LCD 터치 스크린 - 유지 보수

터치스크린 구성 탭

터치 스크린 구성 페이지를 사용하여 기본 설정을 교정, 테스트 및 복원하십시오. 터치스크린 구성은 유지관리 섹션에 있습니다.

Diagnostic(진단)을 눌러 유지관리로 이동한 다음 터치스크린 탭으로 이동하십시오.

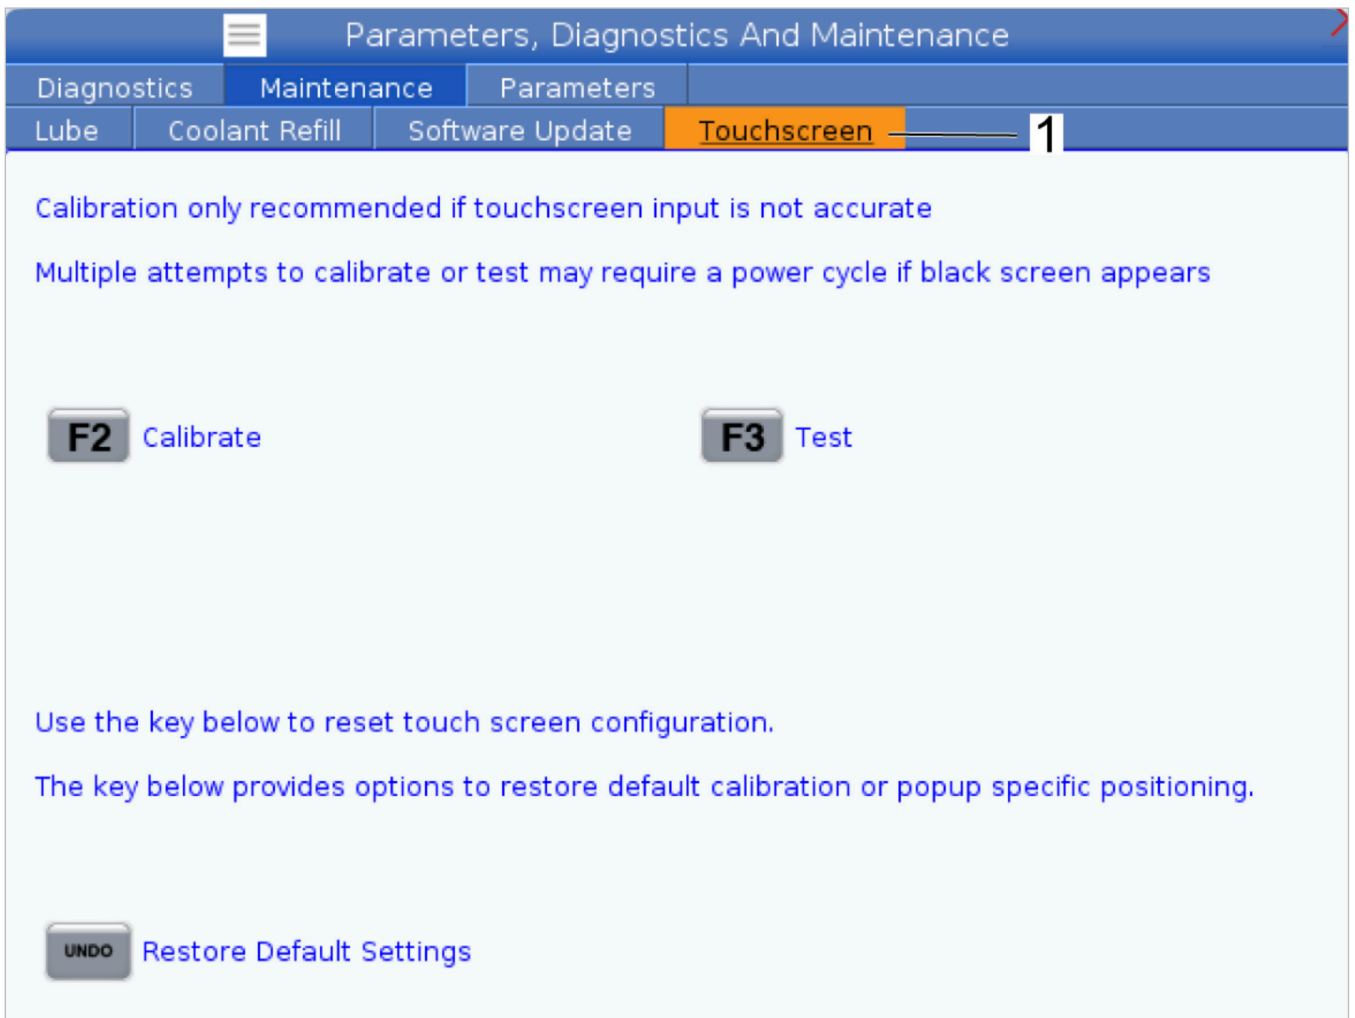


8.1 | 밀 - 공작물 설치 개요

공작물 설정

공작물 설치 예시:

[1] 토우 클램프, [2] 척, [3] 바이스.

올바른 공작물 고정은 안전을 위해, 그리고 원하는 가공 결과를 얻기 위해 매우 중요합니다. 다양한 응용을 위해 많은 공작물 고정장치 옵션이 있습니다. 지침은 HFO 또는 공작물 고정 장치 대리점에 문의하십시오.

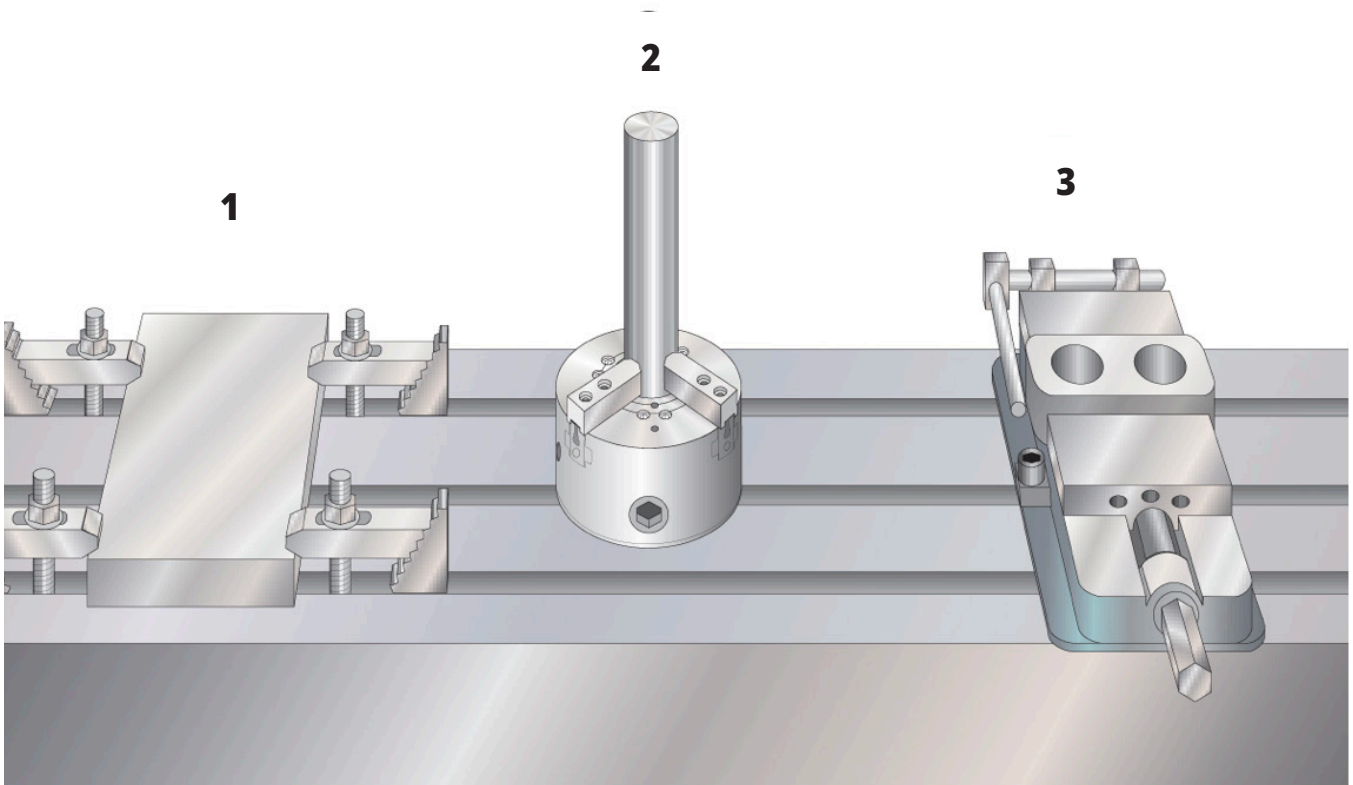

8.2 | 밀 - 조그 모드

조그 모드

Jog(조그) 모드를 이용하여 기계 축을 원하는 위치로 조그할 수 있습니다. 축을 조그할 수 있으려면 그 전에 기계가 원점 위치를 설정해야 합니다. 기계 전원을 켤 때 제어 장치가 이것을 수행합니다.

조그 모드를 실행하려면

1. HANDLE JOG(핸들 조그)를 누릅니다.
2. 원하는 축(+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z, +A/C 또는 -A/C, +B, 또는 -B)을 누르십시오.
3. 조그 모드에서는 서로 다른 증분 속도를 이용할 수 있습니다. 즉, .0001, .001, .01, .1을 이용할 수 있습니다. 조그 핸들을 클릭할 때마다 축이 현재 조그 속도로 정의된 거리를 이동합니다. 또한 옵션인 원격 조그 핸들(RJH)을 이용해서 축을 조그할 수 있습니다.
4. 핸들 조그 버튼을 누르고 있거나 조그 핸들 제어 장치를 사용해서 축을 이동하십시오.

공구 오프셋

공작물을 정확하게 가공하려면 밀은 공작물이 테이블 위 어디에 있는지, 그리고 공구 끝부터 공작물 상단까지 거리(원점 위치에서 공구 오프셋)를 알 필요가 있습니다.

Haas 기계에서는 다음과 같은 방식으로 툴 오프셋 동작이 수정되었습니다.

- 이제 G49/H00(밀) 또는 Txx00 오프셋(선반)이 명시적으로 지정되어 있지 않는 한, 기본적으로 툴 오프셋이 항상 적용됩니다.
- 밀에서 공구 교환이 발생하면 툴 오프셋이 새 공구와 일치하도록 자동으로 업데이트됩니다. 이 동작은 이미 선반에 존재했습니다.

공구 오프셋 값을 보려면 오프셋 버튼을 누르십시오. 프로브를 사용하여 공구 오프셋을 수동 또는 자동으로 입력할 수 있습니다. 아래 목록은 각 오프셋 설정의 작동 방식을 보여줍니다.

Tool	Work	Offsets				
Tool Offset	Length Geometry(H)	Length Wear(H)	Diameter Geometry(D)	Diameter Wear(D)	Coolant Position	
1 Spindle	0.	0.	0.	0.	2	
2	0.	0.	0.	0.	2	
3	0.	0.	0.	0.	2	
4	0.	0.	0.	0.	2	
5	0.	0.	0.	0.	2	
6	0.	0.	0.	0.	2	
7	0.	0.	0.	0.	2	
8	0.	0.	0.	0.	2	
9	0.	0.	0.	0.	2	
10	0.	0.	0.	0.	2	
11	0.	0.	0.	0.	2	
12	0.	0.	0.	0.	2	
13	0.	0.	0.	0.	2	
14	0.	0.	0.	0.	2	
15	0.	0.	0.	0.	2	
16	0.	0.	0.	0.	2	
17	0.	0.	0.	0.	2	
18	0.	0.	0.	0.	2	

4) 직경 형상(D), 직경 마모(D) - 이 두 열은 커터 보정에 사용됩니다. G41 D01을 명령하는 경우,

명령하면 프로그램이 이 열의 값을 사용합니다.

참고: 직경 형상은 프로브가 수동 또는 자동으로 설정할 수 있습니다.

5) 절삭유 위치치 - 이 행에서 공구의 절삭유 위치를 설정하려면 이 열을 사용하십시오.

참고: 이 열은 프로그래밍 가능한 절삭유 옵션이 있는 경우에만 표시됩니다.

6) 이 기능 버튼을 사용하면 오프셋 값을 설정할 수 있습니다.

1) 활성 공구: - 스피indle에 어떤 공구가 있는지 알려줍니다.

2) 공구 오프셋 (T) - 공구 오프셋 목록입니다. 사용 가능한 공구 오프셋은 최대 200개입니다.

3) 길이 형상(H), 길이 마모(H) - 이 두 열은 프로그램의 G43(H) 값에 연결됩니다. 공구 #1용 프로그램에서 G43 H01을 명령하는 경우, 프로그램이 이 열의 값을 사용합니다.

참고: 길이 형상은 프로브가 수동 또는 자동으로 설정할 수 있습니다.

8.3 | 밀 - 공구 오프셋

Offsets							
Tool	Work	7	8	9	10	11	12
Active Tool: 1							
Tool Offset	Flutes	Actual Diameter	Tool Type	Tool Material	Tool Pocket	Category	
1 Spindle	0	0.	None	User	Spindle		
2	0	0.	None	User	1	*	
3	0	0.	None	User	2		
4	0	0.	None	User	3		
5	0	0.	None	User	4		
6	0	0.	None	User	5		
7	0	0.	None	User	6		
8	0	0.	None	User	7		
9	0	0.	None	User	8		
10	0	0.	None	User	9		
11	0	0.	None	User	10		
12	0	0.	None	User	11		
13	0	0.	None	User	12		
14	0	0.	None	User	13		
15	0	0.	None	User	14		
16	0	0.	None	User	15		
17	0	0.	None	User	16		
18	0	0.	None	User	17		

Enter A Value
TOOL OFFSET MEAS Tool Offset Measure **F1** Set Value **ENTER** Add To Value **F4** Work Offset

Offsets						
Tool	Work	13	14	15	16	17
Active Tool: 1						Coolant Position: 1
Tool Offset	Approximate Length	Approximate Diameter	Edge Measure Height	Tool Tolerance	Probe Type	
1 Spindle	0.	0.	0.	0.	None	
2	0.	0.	0.	0.	None	
3	0.	0.	0.	0.	None	
4	0.	0.	0.	0.	None	
5	0.	0.	0.	0.	None	
6	0.	0.	0.	0.	None	
7	0.	0.	0.	0.	None	
8	0.	0.	0.	0.	None	
9	0.	0.	0.	0.	None	
10	0.	0.	0.	0.	None	
11	0.	0.	0.	0.	None	
12	0.	0.	0.	0.	None	
13	0.	0.	0.	0.	None	
14	0.	0.	0.	0.	None	
15	0.	0.	0.	0.	None	
16	0.	0.	0.	0.	None	
17	0.	0.	0.	0.	None	
18	0.	0.	0.	0.	None	

Enter A Value
TOOL OFFSET MEAS Automatic Probe Options **F1** Set Value **ENTER** Add To Value **F4** Work Offset

7) 플루트 - 이 열이 올바른 값으로 설정되면 제어 장치가 메인 스피들 화면에 표시되는 올바른 칩 부하 값을 계산할 수 있습니다. 또한 VPS 이송 및 속도 라이브러리는 이러한 값을 계산에 사용합니다.

참고: 플루트 열에 설정된 값은 프로브 작동에 영향을 미치지 않습니다.

8) 실제 직경 - 이 열은 제어 장치가 메인 스피들 화면에 표시되는 올바른 표면 절삭값을 계산하는 데 사용됩니다.

9) 공구 유형 - 이 열은 제어 장치에서 이 공구를 검사하는 데 사용할 프로브 사이클을 결정하는 데 사용됩니다. 다음과 같은 옵션을 보려면 F1을 누르십시오. 해당 사항 없음, 드릴, 탭, 헬 밀, 엔드 밀, 스폿 드릴, 볼 노즈 및 프로브. 이 필드가 드릴, 탭, 스폿 드릴, 볼 노즈 및 프로브로 설정되어 있으면 프로브가 공구 중심선을 따라 길이에 대해 검사합니다. 이 필드가 헬 밀 또는 엔드 밀로 설정되어 있으면 프로브가 공구 모서리에서 검사합니다.

10) 공구 재료 - 이 열은 VPS 이송 및 속도 라이브러리로 계산하는 데 사용됩니다. 다음과 같은 옵션을 보려면 F1을 누르십시오. 사용자, 초경, 강철. 재료를 설정하려면 Enter를 누르고 나가려면 Cancel(취소)을 누르십시오.

11) 공구 포켓 - 이 열에는 현재 공구가 들어있는 포켓이 표시됩니다. 이 열은 읽기 전용입니다.

12) 공구 범주 - 이 열에는 공구가 대형, 중공구 또는 초대형으로 설정되어 있는지 여부가 표시됩니다. 변경하려면 해당 열을 강조 표시하고 ENTER를 누르십시오. 공구 테이블이 표시됩니다. 화면의 지시에 따라 공구 테이블을 변경하십시오.

13) 대략적인 길이 - 이 열은 프로브에서 사용됩니다. 이 필드의 값은 공구 끝에서 스피들 게이지 라인까지의 거리를 프로브에 알려줍니다.

참고: 드릴 또는 탭 또는 헬 밀 또는 헬 밀이나 엔드 밀이 아닌 일부 공구의 길이를 검사하는 경우에는 이 필드를 비워 둘 수 있습니다.

14) 대략적인 지름 - 이 열은 프로브에서 사용됩니다. 이 필드의 값은 프로브에 공구 직경을 알려줍니다.

15) 가장자리 측정 높이 - 이 열은 프로브에서 사용됩니다. 이 필드의 값은 공구 직경을 검사할 때 공구가 이동해야 하는 공구 팁 아래의 거리입니다. 반경이 큰 공구가 있거나 모따기 공구의 직경을 검사하고 있는 경우 이 설정을 사용하십시오.

16) 공구 공차 - 이 열은 프로브에서 사용됩니다. 이 필드의 값은 공구 파손 및 마모 감지를 확인하는 데 사용됩니다. 공구에서 길이와 직경을 설정하고 있다면 이 필드를 비워 두십시오.

17) 프로브 유형 - 이 열은 프로브에서 사용됩니다. 이 공구에서 수행하고자 하는 프로브 루틴을 선택할 수 있습니다.



다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 0 - 수행할 공구 프로빙 없음, 1 - 길이 프로빙(회전), 2 - 길이 프로빙(비 회전), 3 - 길이 및 직경 프로빙(회전). TOOL OFFSET MEASURE(공구 오프셋 측정)를 눌러 자동 프로브 옵션을 설정하십시오.

8.4 | 밀 - 공구 오프셋 설정

공구 오프셋 설정

다음 단계는 공구를 작동시키는 것입니다. 이렇게 하면 공구 팁에서 공작물 상단까지의 거리가 정의됩니다. 이것의 또 다른 이름은 공구 길이 오프셋이며, 기계 코드 행에서 H로 지정됩니다. 각 공구에 대한 거리가 공구 오프셋 테이블에 입력됩니다.

참고: 공구를 작동하거나 고정 테이블에서 작업할 때 기울기 축이 0도(A0° 또는 B0°)에 있는지 확인하십시오.

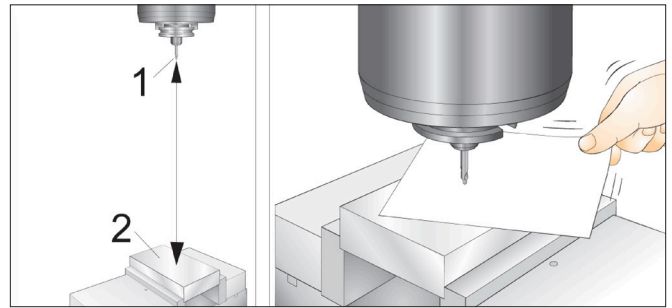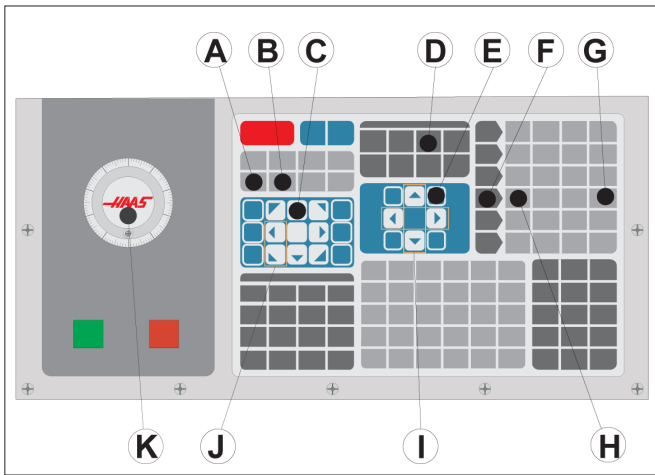

1

공구 오프셋 설정. Z축이 원점 위치에 있을 때 공구 길이 오프셋은 공구 팁 [1]에서 공작물 상단 [2]까지 거리입니다.

- 공구를 스피들 [1]에 장착하십시오.
- HANDLE JOG(핸들 조그) [F]를 누릅니다.
- .1/100 [G]를 누르십시오.(밀은 핸들이 회전할 때 빠른 속도로 이동합니다).
- X축과 Y축 [J] 가운데 하나를 선택하고 조그 핸들 [K]를 사용하여 공구를 공작물의 중심에 가깝게 이동하십시오.
- +Z [C]를 누르십시오.
- Z축을 공작물보다 1" 정도 높은 곳으로 조그하십시오.
- .0001/.1 [H]를 누르십시오.(밀은 핸들이 회전할 때 느린 속도로 이동합니다).

2

- 종이를 공구와 공작물 사이에 놓으십시오. 공구를 공작물 상부로 주의하여 내리십시오. 최대한 가까이 내리되 종이는 여전히 움직일 수 있어야 합니다.
- OFFSET(오프셋) [D]를 누른 다음 공구 탭을 선택하십시오.
- 위치 #1에 대한 H(길이) 형상 값을 강조 표시하십시오.
- TOOL OFFSET MEASURE(공구 오프셋 측정) [A]를 누르십시오. 변경이 설정 142보다 크면 팝업 상자가 나타날 수 있습니다! 수락하시겠습니까(예/아니오)? 수락하려면 Y를 누릅니다.
- **주의:** 다음 단계는 스피들을 Z축에서 급속 이동시킵니다.
- NEXT TOOL(다음 공구) [B]를 누르십시오.
- 각 공구에 대해 오프셋 절차를 반복하십시오.

공작물 오프셋

오프셋을 누른 다음 공작물 오프셋 값을 보려면 F4를 누르십시오. 프로브를 사용하여 공작물 오프셋을 수동 또는 자동으로 입력할 수 있습니다. 아래 목록은 각 공작물 오프셋 설정의 작동 방식을 보여줍니다.


G Code	X Axis	Y Axis	Z Axis	Work Material
G52	0.	0.	0.	No Material Selected
G54	0.	0.	0.	No Material Selected
G55	0.	0.	0.	No Material Selected
G56	0.	0.	0.	No Material Selected
G57	0.	0.	0.	No Material Selected
G58	0.	0.	0.	No Material Selected
G59	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P1	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P2	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P3	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P4	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P5	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P6	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P7	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P8	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P9	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P10	0.	0.	0.	No Material Selected
G154 P11	0.	0.	0.	No Material Selected

4 — F1 To view options. F3 Probing Actions F4 Tool Offsets
Enter A Value ENTER Add To Value


- 1) **G 코드** - 이 열에는 사용 가능한 모든 공작물 오프셋 G-코드가 표시됩니다. 이러한 공작물 오프셋에 대한 자세한 내용은 G52 공작물 좌표 시스템 설정(그룹 00 또는 12), G54 공작물 오프셋, G92 공작물 좌표 시스템 시프트 값 설정(그룹 00)을 참조하십시오.
- 2) **X, Y, Z축** - 이 열에는 각 축의 공작물 오프셋 값이 표시됩니다. 로터리 축이 활성화되면 이 페이지에 이에 대한 오프셋이 표시됩니다.
- 3) **공작물 재료** - 이 열은 VPS 이송 및 속도 라이브러리가 사용됩니다.
- 4) 이 기능 버튼을 사용하면 오프셋 값을 설정할 수 있습니다. 원하는 공작물 오프셋 값을 입력하고 F1을 눌러 값을 설정하십시오. F3을 눌러 검사 동작을 설정하십시오. 공작물에서 공구 오프셋 탭으로 전환하려면 F4를 누르십시오. 값을 입력하고 현재 값에 추가하려면 Enter를 누르십시오.

공작물 오프셋 설정

공작물을 가공하려면 밀은 공작물이 테이블의 어느 위치에 있는지 알아야 합니다. 에지 파인더, 전자 프로브 또는 기타 많은 공구 및 방법들을 사용하여 공작물 영점을 설정할 수 있습니다. 기계식 포인터로 공작물 영점 오프셋을 설정하려면

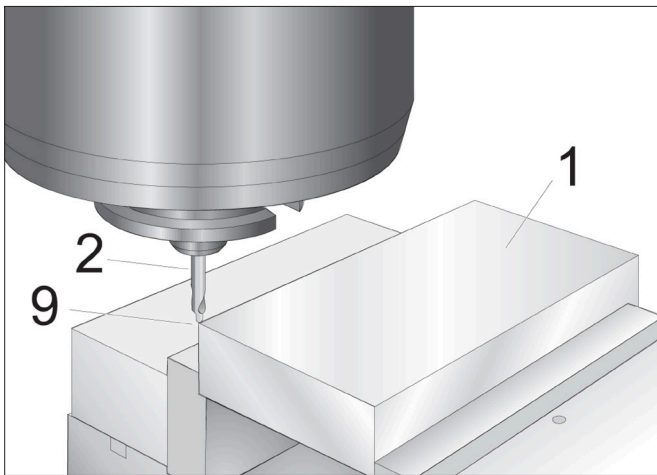

- 피삭재 [1]을 바이스에 넣고 죄십시오.
 포인터 도구 [2]를 스피indle에 적재하십시오.
 HANDLE JOG(핸들 조그) [E]를 누르십시오.
 .1/100 [F](밀은 핸들이 회전할 때 빠른 속도로 이동합니다)를 누르십시오.
 +Z [A]를 누르십시오.
 조그 핸들 [J]를 사용하여 Z축을 공작물보다 1" 정도 높은 곳으로 이동하십시오.
 .001/1. [G](밀은 핸들이 회전할 때 느린 속도로 이동합니다)를 누르십시오.
 Z축을 공작물보다 0.2" 정도 높은 곳으로 조그하십시오.
 X축과 Y축 [I] 가운데 하나를 선택하고 공구를 공작물의 좌측 상단 모서리로 조그하십시오(그림 [9] 참조).

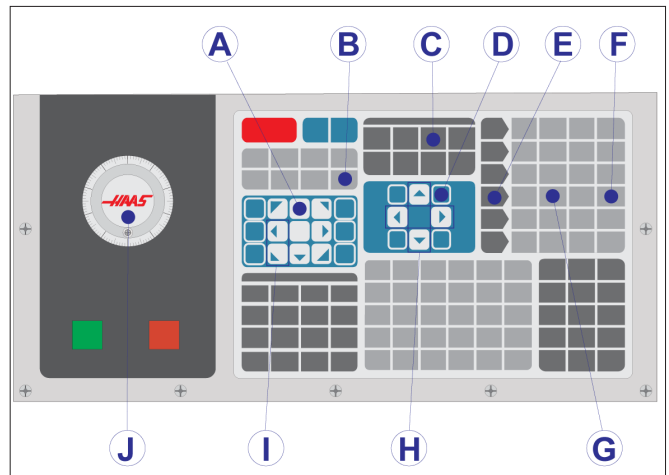

- OFFSET(오프셋)>WORK(공작물) [C] 탭으로 이동하고 DOWN(아래쪽) 커서 키 [H]를 눌러 페이지를 활성화하십시오. F4를 눌러 공구 오프셋과 공작물 오프셋 사이에서 전환합니다.
 G54 X축 위치로 이동하십시오.
주의: 다음 단계에서 PART ZERO SET(공작물 영점 설정)을 세 번째 누르면 안 됩니다. 그러면 값이 Z축 열에 로드됩니다. 이럴 경우 프로그램 실행 시 충돌 또는 Z축 알람이 발생합니다.
 PART ZERO SET(공작물 영점 설정)[B]를 눌러 X축 열로 값을 호출하십시오. PART ZERO SET(공작물 영점 설정)[B]를 한 번 더 눌러 Y축 열로 값을 호출합니다.

8.7 | 밀 - WIPS를 사용하여 오프셋 설정

WIPS - 조작자 매뉴얼

검사 사이클을 사용하여 툴 오프셋 및 워크 오프셋을 설정하는 방법에 대한 지침은 WIPS 조작자 매뉴얼의 작동 섹션을 참조하십시오.

아래 QR 코드를 스캔하면 웹사이트 페이지로 리디렉션됩니다.



WIPS 작동

공구 교환장치

두(2) 종류의 밀 공구 교환장치, 즉, 엠브렐러 스타일(UTC) 공구 교환장치와 측면 장착 공구 교환장치(SMTC)가 있습니다. 두 공구 교환장치를 같은 방식으로 지령하지만 다르게 설정합니다.

기계가 영점 복귀되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 POWER UP(전원 켜기)을 누르십시오.

TOOL RELEASE(공구 배출), ATC FWD(ATC 정회전) 및 ATC REV(ATC 역회전)를 사용하여 공구 교환장치를 수동으로 지령합니다. 두(2) 개의 공구 배출 버튼이 있습니다. 하나는 스피들 헤드 커버에 있고 다른 하나는 키보드에 있습니다.

공구 교환장치 장착

주의: 공구 교환장치 최대 규격을 초과하지 마십시오. 극히 무거운 공구 중량은 고르게 분산되어야 합니다. 이것은 중공구를 나란히 놓지 말고 교차되게 놓아야 한다는 것을 뜻합니다. 공구 교환장치에 장착된 공구들 사이에 적당한 안전거리가 있는지 확인하십시오. 안전거리는 20-포켓의 경우 3.6"이고 24+1 포켓의 경우 3"입니다. 공구 간 올바른 최소 안전거리는 공구 교환장치 규격을 점검하십시오.

참고: 공기 압력이 낮거나 공기 체적이 불충분하면 공구 고정 해제 피스톤에 적용된 압력이 줄어들고 공구 교환 시간이 느려지거나 공구 배출이 불가능해집니다.

경고: 전원 켜기, 전원 끄기, 공구 교환장치 조작 중에 공구 교환장치에서 떨어져 있으십시오.

공구는 항상 스피들에서 공구 교환장치로 장착하십시오. 공구를 공구 교환장치에 직접 장착해서는 안 됩니다. 원격 공구 교환장치 제어장치가 있어서 캐로슬에서 공구를 검사하고 교체할 수 있는 밀도 있습니다. 이 스테이션은 초기 장착 및 공구 할당을 위한 것이 아닙니다.

주의: 배출 시에 커다란 소리를 내는 공구들은 문제가 있음을 나타내는 것이며 따라서 공구 교환장치 또는 스피들을 심각하게 손상시키기 전에 미리 점검해야 합니다.

엄브렐러 공구 교환장치를 위한 공구 장착

1

이 단원에서는 새 응용 장치를 위해 빈 공구 교환장치에 공구를 장착하는 방법에 대해 설명합니다. 포켓 공구 테이블에 여전히 이전 응용 장치의 정보가 포함되어 있다고 가정합니다.

공구 홀더의 풀 스톱드 유형이 밀에 적합한지 확인하십시오.

2

공구는 먼저 스피들에 장착된 다음 엄브렐러 공구 교환장치로 장착됩니다. 공구를 스피들에 장착하려면 공구를 준비하고 다음 단계를 따르십시오.

장착된 공구들의 풀 스톱드 유형이 밀에 적합한지 확인하십시오.


MDI/DNC를 눌러 MDI 모드에 들어가십시오.

CNC 프로그램에 부합하는 공구들을 정리하십시오.

공구를 손에 들고 스피들에 공구(풀 스톱드 먼저)를 삽입하십시오. 공구를 회전시켜 공구 홀더의 두 컷아웃이 스피들의 탭과 일직선이 되게 하십시오. Tool Release(공구 배출) 버튼을 누른 상태에서 공구를 위로 밀어올리십시오. 공구가 스피들에 장착되면 Tool Release(공구 배출) 버튼을 놓으십시오.

ATC FWD를 누릅니다.

모든 공구가 장착될 때까지 나머지 공구로 4단계와 5단계를 반복하십시오.

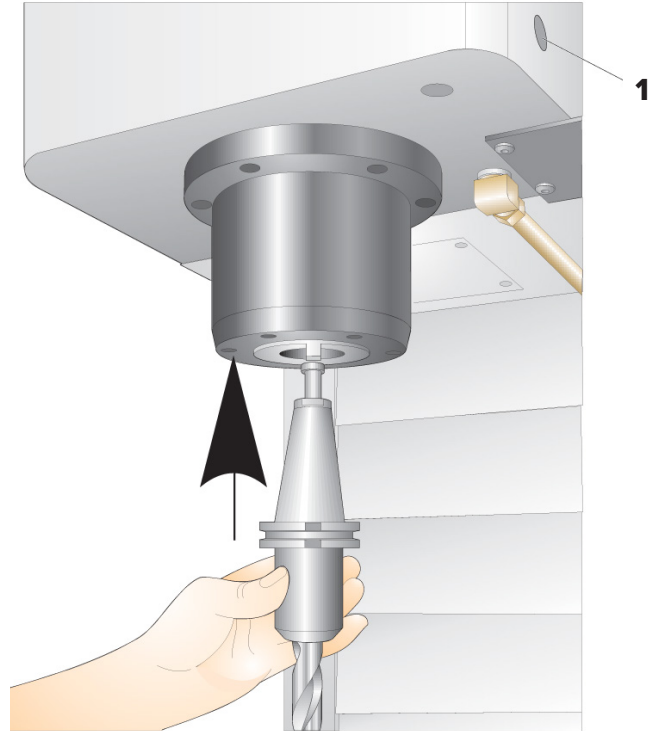

엠브렐러 공구 교환장치 복구

공구 교환장치가 걸리게 되면, 제어 장치는 자동적으로 알람 상태가 됩니다. 이것을 수정하려면

경고: 알람이 먼저 표시되지 않는 한 손을 공구 교환 장치 근처에 절대로 두지 마십시오.

1. 걸림의 원인을 제거합니다.
2. 알람을 소거하려면 RESET(리셋)을 누르십시오.
3. RECOVER(복구)를 누르고 지침에 따라 공구 교환장치를 리셋합니다.

공구 교환장치

두(2) 종류의 밀 공구 교환장치, 즉, 엠브렐러 스타일(UTC) 공구 교환장치와 측면 장착 공구 교환장치(SMTC)가 있습니다. 두 공구 교환장치를 같은 방식으로 지령하지만 다르게 설정합니다.

기계가 영점 복귀되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 POWER UP(전원 켜기)을 누르십시오.

TOOL RELEASE(공구 배출), ATC FWD(ATC 정회전) 및 ATC REV(ATC 역회전)를 사용하여 공구 교환장치를 수동으로 지령합니다. 두(2) 개의 공구 배출 버튼이 있습니다. 하나는 스피들 헤드 커버에 있고 다른 하나는 키보드에 있습니다.

공구 교환장치 장착

주의: 공구 교환장치 최대 규격을 초과하지 마십시오. 극히 무거운 공구 중량은 고르게 분산되어야 합니다. 이것은 중공구를 나란히 놓지 말고 교차되게 놓아야 한다는 것을 뜻합니다. 공구 교환장치에 장착된 공구들 사이에 적당한 안전거리가 있는지 확인하십시오. 안전거리는 20-포켓의 경우 3.6"이고 24+1 포켓의 경우 3"입니다. 공구 간 올바른 최소 안전거리는 공구 교환장치 규격을 점검하십시오.

참고: 공기 압력이 낮거나 공기 체적이 불충분하면 공구 고정 해제 피스톤에 적용된 압력이 줄어들고 공구 교환 시간이 느려지거나 공구 배출이 불가능해집니다.

경고: 전원 켜기, 전원 끄기, 공구 교환장치 조작 중에 공구 교환장치에서 떨어져 있으십시오.



공구는 항상 스피들에서 공구 교환장치로 장착하십시오. 공구를 공구 교환장치에 직접 장착해서는 안 됩니다. 원격 공구 교환장치 제어장치가 있어서 캐로슬에서 공구를 검사하고 교체할 수 있는 밀도 있습니다. 이 스테이션은 초기 장착 및 공구 할당을 위한 것이 아닙니다.

주의: 배출 시에 커다란 소리를 내는 공구들은 문제가 있음을 나타내는 것이며 따라서 공구 교환장치 또는 스피들을 심각하게 손상시키기 전에 미리 점검해야 합니다.

공구 테이블

이 섹션에서는 공구에 대한 제어장치 정보를 제공하기 위해 공구 테이블을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 기계에 엠브렐러 스타일 공구 교환장치가 있는 경우 공구 포켓 테이블을 사용하지 않습니다.

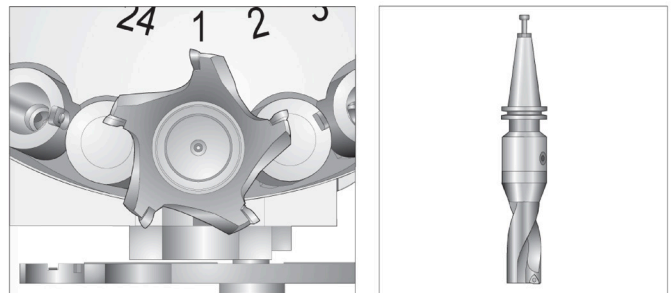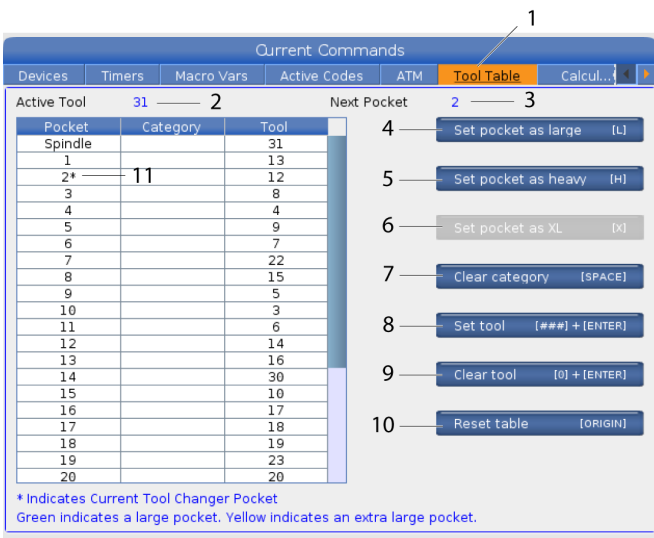

대형(왼쪽) 및 무거운(대형 아님) 공구(위쪽)

- 1) 공구 포켓 테이블에 액세스하려면 CURRENT COMMANDS(현재 명령)를 누르고 공구 테이블 탭을 선택하십시오.
- 2) **활성 공구** - 스피indle에 설치된 공구 번호를 알려줍니다.
- 3) **활성 포켓** - 다음 포켓 번호를 보여줍니다.
- 4) **포켓을 대형[L]으로 설정** - 직경이 40-테이퍼 기계의 경우 3"보다 크고 50-테이퍼 기계의 경우 4"보다 큰 대형 공구의 경우 이 플래그를 사용합니다. 관심 있는 포켓으로 스크롤하고 L을 눌러 플래그를 설정합니다.

주의: 대형 공구는 주위 포켓들 가운데 하나 또는 두 개 모두에 이미 공구가 있을 경우 공구 교환장치에 삽입할 수 없습니다. 삽입할 경우 공구 교환장치가 충돌합니다. 대형 공구는 주변 포켓이 비어 있어야 합니다. 그러나 대형 공구는 주변의 비어 있는 포켓들을 공유할 수 있습니다.

- 5) **포켓을 중형(heavy)[H]으로 설정** - 무겁고, 작은 직경의 40 테이퍼 공구(4lb 이상) 또는 50 테이퍼 공구(12lb 이상)가 스피indle에 장착된 경우 이 플래그를 사용합니다. 관심 있는 포켓으로 스크롤하고 H를 눌러 플래그를 설정합니다.
- 6) **포켓을 특대형(XL)[X]으로 설정** - 공구의 각 측면에 인접한 두 개의 포켓이 필요할 때 이 플래그를 사용합니다. 관심 있는 포켓으로 스크롤하고 X를 눌러 플래그를 설정합니다.

참고: 이 옵션은 기계가 50 테이퍼인 경우에만 표시됩니다.

- 7) **범주 지우기 [Space]** - 원하는 공구를 강조 표시하고 SPACE를 눌러 플래그를 지웁니다.
- 8) **공구 [###] + [Enter] 설정** - 원하는 포켓을 강조 표시하고 공구 번호 + Enter를 입력하여 원하는 공구 번호를 설정하십시오.
- 9) **공구 지우기 [0] + [Enter]** - 원하는 포켓을 강조 표시하고 0 + Enter를 눌러 공구 번호를 지웁니다.
- 10) **테이블 초기화 [Origin]** - 중심 열에 커서를 두고 ORIGIN(원점)을 눌러 원점 메뉴를 사용하십시오. 이 메뉴는 다음과 같습니다.

모든 포켓을 차례로 조작 - 모든 공구 번호를 포켓 위치 기준으로 1부터 순차적으로 합니다.

모든 포켓 영점 - 모든 포켓 번호에서 모든 공구 번호를 제거합니다.

범주 플래그 지우기 - 모든 공구에서 범주 지정값을 제거합니다.

11) * 현재 공구 교환장치 포켓을 나타냅니다.

측면 장착 공구 교환장치용 공구 장착

1

이 단원에서는 새 응용 장치를 위해 빈 공구 교환장치에 공구를 장착하는 방법에 대해 설명합니다. 포켓 공구 테이블에 여전히 이전 응용 장치의 정보가 포함되어 있다고 가정합니다.

공구 홀더의 풀 스톱드 유형이 밀에 적합한지 확인하십시오.

CURRENT COMMANDS(현재 지령)를 누른 다음 공구 테이블 탭으로 이동하고 DOWN(아래) 커서를 누르십시오. 공구 테이블에 올바른 공구 정보를 설정하려면 공구 테이블을 참조하십시오.

2

공구 1(풀 스톱드 먼저)를 스피들에 삽입하십시오.


스피들에 공구를 삽입: **[1]** 공구 배출 버튼.

공구를 회전시켜 공구 홀더의 두 컷아웃이 스피들의 탭과 일치선이 되게 하십시오.

공구를 위로 밀어올리고 Tool Release(공구 배출) 버튼을 누르십시오.

공구가 스피들에 장착되면 Tool Release(공구 배출) 버튼을 놓으십시오.

CURRENT COMMANDS(현재 지령)를 누른 다음 공구 테이블 탭으로 이동하고 DOWN(아래) 커서를 누르십시오. 공구 테이블에 올바른 공구 정보를 설정하려면 공구 테이블을 참조하십시오.

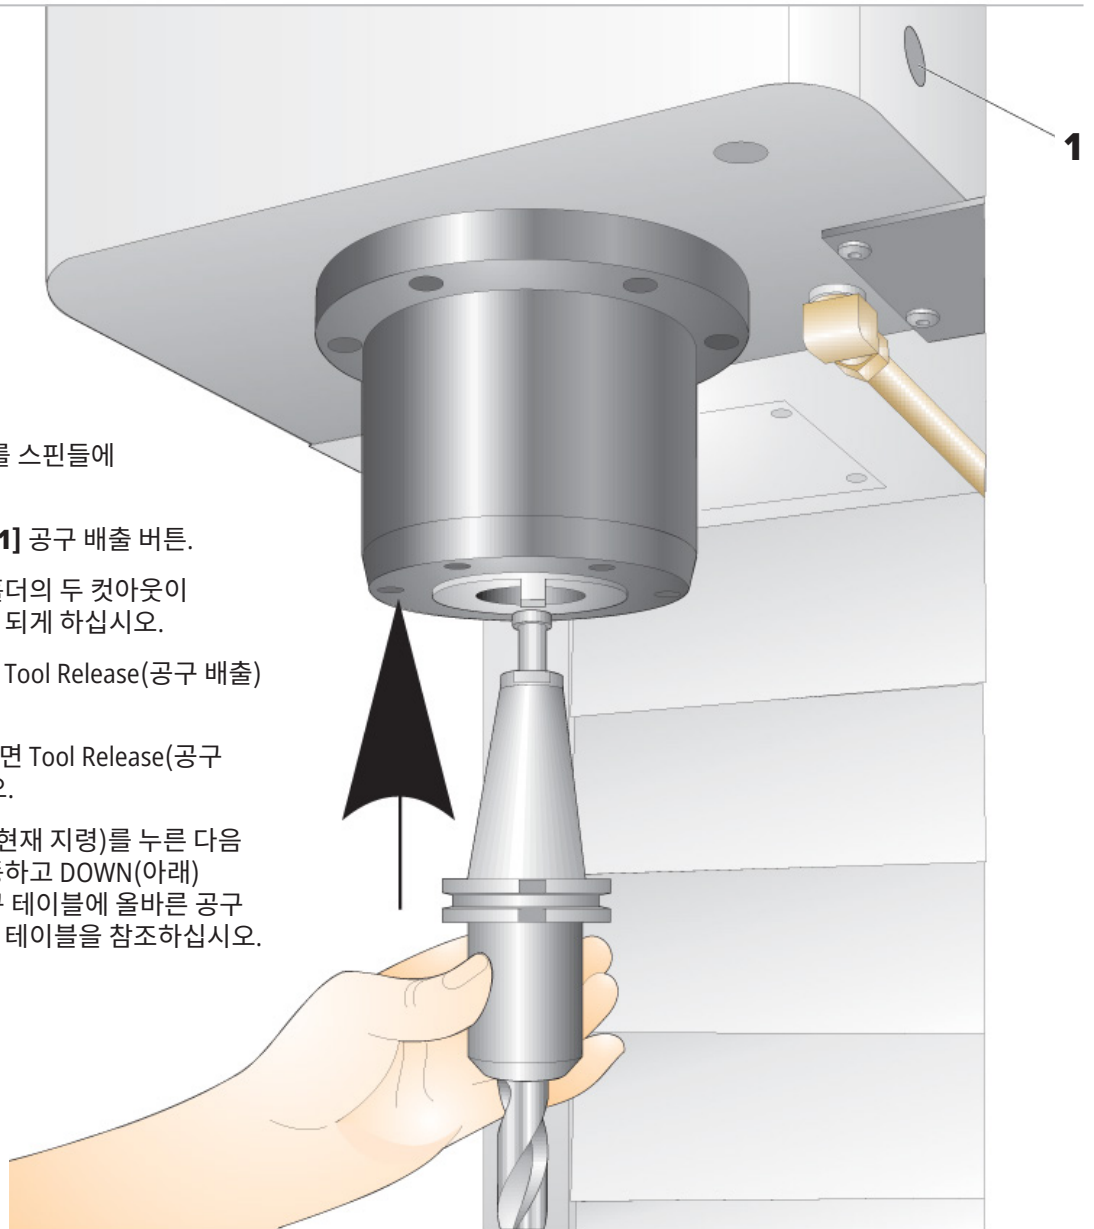

고속 측면 장착 공구 교환장치

고속 측면 장착 공구 교환장치에는 추가로 공구값 "Heavy(중)"가 할당됩니다. 4파운드를 초과하는 공구들은 무겁다고 간주됩니다. 무거운 공구를 H로 지정해야 합니다 (참고: 모든 대형 공구는 무겁다고 간주됩니다). 작동 중에 공구 테이블의 "h"는 대형 포켓에 중공구가 있음을 나타냅니다.

안전 주의사항으로서 공구 교환장치는 무거운 공구 교환 시에 정상 속도의 최대 25% 속도로 동작합니다. 포켓 업/다운 속도는 느려지지 않습니다. 제어장치는 공구 교환이 완료되면 이송속도를 현재 급속 이송속도로 복귀시킵니다. 특수하거나 예외적인 공구 교환 시에 문제가 있을 경우 HFO에 문의하여 지원을 요청하십시오.

H - 무겁지만 반드시 크지는 않음(대형 공구는 어느 한쪽의 포켓들이 비어 있어야 합니다).

h - 대형 공구용으로 지정된 포켓에 장착되는 소직경 공구로서 무겁습니다(양쪽 포켓이 비어 있어야 합니다). 소문자 "h"와 "l"이 제어 장치에 의해 입력됩니다; 소문자 "h" 또는 "l"을 공구 테이블에 입력하면 절대 안 됩니다.

l - 스피들에서 사용되는 대형 공구를 위해 예비 지정된 포켓에 장착되는 소직경 공구

대형 공구는 무겁다고 가정됩니다.

중공구는 대형이라고 가정되지 않습니다.

비고속 공구 교환장치에서 "H"와 "h"는 어떤 영향도 주지 못합니다.

공구 지정에 '0'을 사용하기

공구 테이블에서 공구 번호에 0을 입력하여 공구 포켓 하나를 "언제나 비어 있는" 포켓으로 표시합니다. 공구 교환장치는 이 포켓을 "인식"하지 못하며 '0'으로 지정된 포켓에서 공구를 장착 또는 검색하려 하지 않습니다.

0을 사용하여 공구를 스피들에 지정할 수 없습니다. 스피들에는 언제나 공구 번호 지정값이 있습니다.

캐로슬 내의 공구 이동

캐로슬에서 공구를 이동시킬 필요가 있을 경우 다음 절차를 따르십시오.

주의: 미리 캐로슬에서 공구를 재구성할 계획을 세우십시오. 공구 교환장치의 충돌 가능성을 줄이기 위해 공구 이동을 최소화하십시오. 현재 공구 교환장치에 대형 공구 또는 무거운 공구가 있을 경우 대형 또는 무거운 공구로 지정된 공구 포켓 사이에서만 이동시키십시오.

캐로슬 내의 공구 이동

캐로슬에서 공구를 이동시킬 필요가 있을 경우 다음 절차를 따르십시오.

주의: 미리 캐로슬에서 공구를 재구성할 계획을 세우십시오. 공구 교환장치의 충돌 가능성을 줄이기 위해 공구 이동을 최소화하십시오. 현재 공구 교환장치에 대형 공구 또는 무거운 공구가 있을 경우 대형 또는 무거운 공구로 지정된 공구 포켓 사이에서만 이동시키십시오.

공구 이동

그림에 나와 있는 공구 교환장치는 보통 크기의 공구만을 갖추고 있습니다. 이 예제의 목적상 포켓 12에 대형 공구용 공간을 만들려면 공구 12를 포켓 18로 이동시켜야 합니다.

대형 공구용 공간 생성: [1]포켓 18에 대해 공구 12, [2] 포켓 12에 대형 공구.



- 1) MDI 모드를 선택하십시오. CURRENT COMMANDS(현재 지령)를 누르고 공구 테이블 화면으로 이동하십시오. 포켓 12에 있는 공구 번호를 확인하십시오.
- 2) Tnn을 입력하십시오(여기서 Tnn은 단계 1의 공구 번호임). ATC FWD를 누릅니다. 포켓 12에서 공구가 스피들로 삽입됩니다.
- 3) P18을 입력한 다음 ATC FWD(ATC 정회전)을 눌러 스피들에 있는 공구를 포켓 18에 장착하십시오.

4) 공구 테이블에서 포켓 12로 이동하고 L을 누른 다음 ENTER를 눌러 포켓 12를 대형으로 지정하십시오.

5) 공구 테이블에서 공구 번호를 스피들에 입력하십시오. 공구를 스피들에 삽입하십시오.

참고: 초대형 공구도 프로그래밍할 수 있습니다. "초대형" 공구는 세 개의 포켓을 차지합니다. 공구의 직경은 공구가 설치된 포켓의 어느 한쪽에 있는 공구 포켓에 꼭 맞습니다. 이 크기의 공구가 필요한 경우 HFO에 문의하여 특수 구성을 제공받으십시오. 두 개의 비어 있는 포켓이 초대형 공구 사이에 필요하므로 공구 테이블을 업데이트해야 합니다.

6) P12를 제어 장치에 입력한 다음 ATC FWD(ATC 정회전)를 누르십시오. 공구가 포켓 12에 배치됩니다.

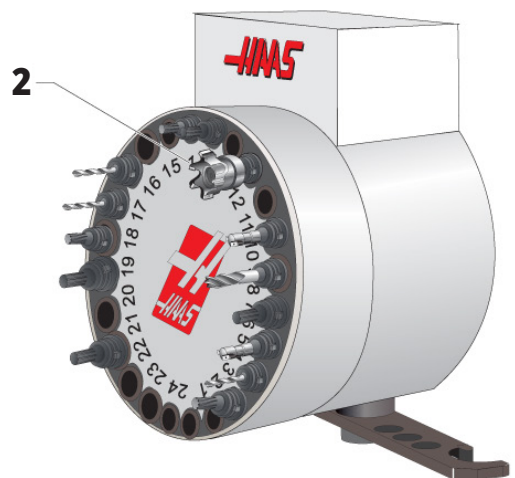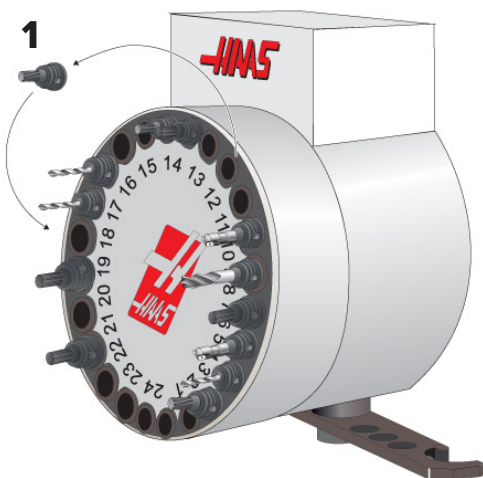

SMTC 공구 사전 호출

공구 사전 호출

시간을 절약하기 위해 제어 장치가 프로그램의 80행까지 선독하여 기계 동작 및 공구 교환을 처리하고 준비합니다. 선독 시 공구 교환을 발견하면 제어장치가 프로그램에서 다음 공구를 위치에 놓습니다. 이것을 "공구 사전 호출"이라고 합니다.

선독을 정지시키는 프로그램 지령들이 있습니다. 다음 공구 교환 전에 프로그램에 이 지령들이 있으면 제어장치가 다음 공구를 사전 호출하지 않습니다. 그러면 공구 교환이 느리게 실행됩니다. 왜냐하면 공구 교환을 할 수 있으려면 그 전에 다음 공구가 위치로 이동하기를 기다려야 하기 때문입니다.

선독을 정지시키는 프로그램 지령:

- 공작물 오프셋 선택 사항(G54, G55 등)
- G103 Limit Block Buffering(블록 버퍼링 제한)은 P 주소 없이 또는 0이 아닌 P 주소와 함께 프로그래밍됨
- M01 선택적 정지
- M00 프로그램 정지
- 블록 삭제 슬래시(/)
- 많은 프로그램 블록이 고속에서 실행됨

제어 장치가 선독 없이 다음 공구를 사전 호출하도록 하려면 다음 코드 예제에서와 같이 공구 교환 지령 직후 캐로슬을 다음 공구 위치로 지령할 수 있습니다.

T01 M06 (공구 교환)

T02 (다음 도구 사전 호출);

10.5 | 밀 - 도어 스위치 패널


SMTC 도어 스위치 패널

MDC, EC-300, EC-400과 같은 밀에는 공구 장착을 돕기 위한 하위 패널이 있습니다. 자동 공구 교환장치 조작을 위해서는 Manual/Auto Tool Change(수동/자동 공구 교환) 스위치를 "Automatic Operation"(자동 조작)으로 설정해야 합니다.

스위치가 "Manual"(수동)로 설정될 경우 시계 방향과 시계 반대 방향 기호로 표시된 두 개 버튼이 활성화되고 자동 공구 교환이 비활성화됩니다. 도어에는 도어 열림을 감지하는 센서 스위치가 있습니다.

공구 교환장치 도어 스위치 패널 기호:

- [1] 공구 교환장치 캐로슬을 시계 반대 방향으로 회전,
- [2] 공구 교환장치 캐로슬을 시계 방향으로 회전,
- [3] 공구 교환 스위치 - 자동 작동,
- [4] 공구 교환 스위치 - 수동 작동 선택.

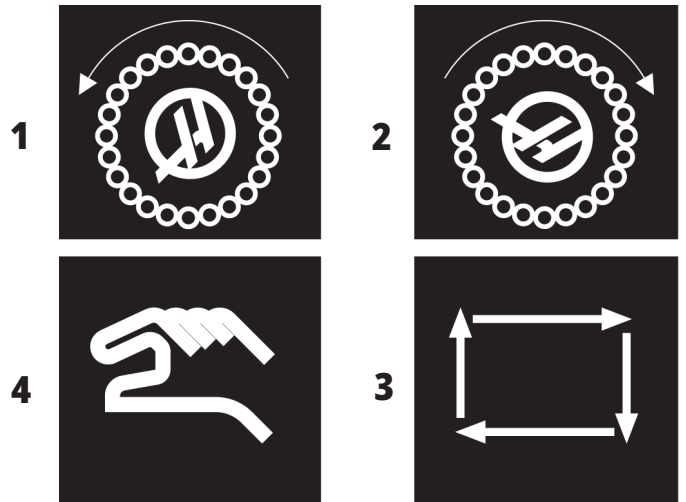

SMTC 도어 조작

공구 교환 중에 케이스 도어가 열리면 공구 교환이 중지되며, 케이스 도어가 닫히면 공구 교환이 재개됩니다. 진행 중인 가공 작업은 중단되지 않고 유지됩니다.

공구 캐로슬이 동작하는 동안 스위치를 수동으로 설정하면 공구 캐로슬이 정지하고 스위치가 다시 자동으로 전환될 때 재개합니다. 스위치가 되돌아가지 않을 경우 그 다음 공구 교환이 실행되지 않습니다. 진행 중인 가공 작업은 중단되지 않고 유지됩니다.

스위치가 수동으로 설정된 상태에서 시계 방향 또는 시계 반대 방향 버튼을 한 번 누를 때마다 캐로슬이 한 위치씩 회전합니다.

공구 교환장치 복구 중에 케이스 도어가 열려 있거나 공구 교환 스위치가 수동 위치에 있고 RECOVER(복구)를 누를 경우 작업자에게 도어가 열려 있거나 수동 모드에 있음을 알려 주는 메시지가 표시됩니다. 작업자는 도어를 닫고 스위치를 자동 위치로 설정해야만 작업을 계속할 수 있습니다.

SMTC 복구

공구 교환 중에 문제가 발생할 경우 공구 교환장치 복구를 수행해야 합니다. 다음과 같이 공구 교환장치 복구 모드로 전환합니다.

RECOVER(복구)를 누르고 공구 교환장치 복구 탭으로 이동하십시오.

ENTER를 누르십시오. 알람이 없으면 제어장치가 먼저 자동 복구를 시도합니다. 알람이 있으면 RESET(리셋)를 눌러 알람을 소거하고 1단계부터 반복하십시오.

VMSTC 공구 복구 화면에서, A를 눌러 자동 복구를 시작하거나 E를 눌러 종료하십시오.

자동 복구가 실패하면, M을 눌러 수동 복구를 위해 계속하십시오.

수동 모드에서, 지침에 따라 질문에 대답하면서 적절한 공구 교환장치 복구를 수행하십시오.

전체 공구 교환장치 복구 과정을 완료한 다음 종료해야 합니다. 루틴을 일찍 종료한 경우 루틴을 처음부터 시작하십시오.

기계 전원 켜기

이 단원에서는 처음 새 기계를 켜는 방법에 대해 설명합니다.

- 화면에 Haas 로고가 보일 때까지 POWER ON(전원 켜기)을 누르십시오. 자가 시험 및 부팅 시퀀스 후 시작 화면이 표시됩니다.
시작 화면에 기계를 시작하는 기본 지침이 제시됩니다. 시작 화면을 종료하려면 CANCEL(취소)을 누르십시오.
- 리셋하려면 EMERGENCY STOP(비상 정지)을 오른쪽으로 돌리십시오.
- 시작 알람을 소거하려면 RESET(리셋)을 누르십시오. 알람을 소거할 수 없는 경우 기계 정비가 필요할 수 있습니다. HFO(Haas 직영 참고 매장)에 문의하여 지원을 요청하십시오.
- 기계가 밀폐되면 도어를 닫습니다.

경고: 다음 단계를 하기 전에 POWER UP(전원 켜기)을 누르는 즉시 자동 작동이 시작한다는 점을 기억하십시오. 작동 경로가 막혀 있지 않은지 확인하십시오. 스피들, 기계 테이블 및 공구 교환장치에서 떨어져 있으십시오.

- POWER UP(전원 켜기)을 누르십시오. 첫 번째 POWER UP(전원 켜기) 후 축들이 원점 위치를 향해 이동합니다. 그런 다음 기계가 각 축의 원점 스위치를 찾을 때까지 축들이 천천히 이동합니다. 그러면 기계 원점 위치가 설정됩니다.

다음 중 아무거나 누르십시오.

- 화면을 종료하려면 CANCEL(취소)을 누르십시오.
- CYCLE START(사이클 시작)를 눌러 현재 프로그램을 실행하십시오.
- 수동 조작의 경우 HANDJOB(핸들 조그)를 누르십시오.

주축 워밍업

기계의 스피들이 4일 이상 공운전 상태인 경우 기계를 사용하기 전에 스피들 워밍업 프로그램을 실행하십시오. 이 프로그램이 스피들 회전수를 천천히 높여 고르게 윤활하고 스피들을 안정적인 온도에 도달하게 합니다.

기계 프로그램 목록에는 20분 워밍업 프로그램(009220)이 포함됩니다. 일정한 고속에서 스피들을 사용하는 경우, 이 프로그램을 매일 실행해야 합니다.

화면 캡처

제어 장치에서 현재 화면의 이미지를 캡처하여 연결된 USB 장치 또는 사용자 데이터 메모리에 저장할 수 있습니다.

원하는 경우 파일 이름을 입력하십시오. 파일 이름을 입력하지 않으면 시스템은 기본 파일 이름을 사용합니다 (참고 참조).

SHIFT를 누르십시오.

F1을 누르십시오.

참고: 제어장치가 기본 파일명 snapshot#.png를 사용합니다. #은 0에서 시작하여 화면을 캡처할 때마다 증분합니다. 이 카운터는 전원을 끌 때 리셋됩니다. 전원을 켜다 켜 후 실행한 화면 캡처가 사용자 데이터 메모리상의 같은 파일명을 가진 이전 화면 캡처를 덮어씁니다.

결과:

제어 장치가 화면 캡처를 USB 장치 또는 제어 장치 메모리에 저장합니다. 프로세스가 완료되면 스냅샷이 USB에 저장되었습니다 또는 스냅샷이 메모리에 저장되었습니다라는 메시지가 표시됩니다.

오류 보고

제어 장치는 분석에 사용되는 기계의 상태를 저장하는 오류 보고를 생성할 수 있습니다. 이것은 HFO가 간헐적인 문제를 해결할 때 유용합니다.

1. SHIFT를 누르십시오.
2. F3을 누르십시오.

참고: 항상 알람으로 오류 보고를 생성해야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 활성화됩니다.

결과:

제어 장치가 오류 보고서를 USB 장치 또는 제어 장치 메모리에 저장합니다. 오류 보고서는 스크린 캡처, 활성 프로그램, 그리고 진단에 사용되는 기타 정보가 포함된 ZIP 파일입니다. 오류 또는 알람이 발생하면 이 오류 보고가 생성됩니다. 현지 Haas 직영 창고 매장으로 오류 보고가 이메일로 전송됩니다.

기본 프로그램 검색

이 기능을 사용하여 한 프로그램에서 코드를 신속하게 검색할 수 있습니다.

참고: 이것은 사용자가 지정한 검색 방향에서 첫 번째로 일치 결과를 찾는 빠른 검색 기능입니다. 전 기능의 검색을 하려면 Editor(편집기)를 사용할 수 있습니다. Editor(편집기) 검색 기능에 대한 자세한 내용은 6.5장을 참조하십시오.

참고: 이것은 사용자가 지정한 검색 방향에서 첫 번째로 일치 결과를 찾는 빠른 검색 기능입니다. 전 기능의 검색을 하려면 Editor(편집기)를 사용할 수 있습니다. Editor(편집기) 검색 기능에 대한 자세한 내용은 Search(검색) 메뉴를 참조하십시오.

활성 프로그램에서 찾으려는 텍스트를 입력하십시오.

UP(위) 또는 DOWN(아래) 커서 화살표 키를 누르십시오.

결과:


UP(위) 커서 화살표 키는 커서 위치부터 프로그램 시작까지 검색합니다. DOWN(아래쪽) 커서 화살표 키는 프로그램의 종료부까지 검색합니다. 제어 장치는 첫 번째 일치 결과를 강조 표시합니다.

참고: 검색어를 괄호 () 안에 넣으면 주석 줄 내에서만 검색됩니다.

마지막 프로그램 오류 찾기

소프트웨어 버전 **100.19.000.1100**부터 제어 장치는 프로그램에 있는 마지막 오류를 찾을 수 있습니다.

오류를 생성한 G 코드의 마지막 줄을 표시하려면 **SHIFT + F4**를 누르십시오.

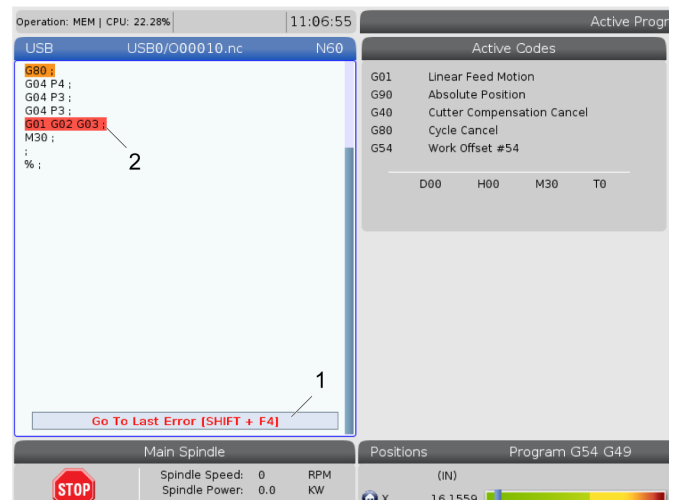

안전 실행 모드

Safe Run(안전 실행)의 목적은 충돌 시 기계 손상을 줄이는 것입니다. 충돌을 방지하지는 않지만 알람을 더 빨리 발생시키고 충돌 위치에서 뒤로 물러납니다.

참고: 안전 실행 기능은 소프트웨어 버전 100.19.000.1300 부터 사용할 수 있습니다.

안전 실행 지원 기계

- VF-1 ~ VF-5
- VM-2/3
- UMC-500/750/1000
- 모든 DM
- 모든 DT
- 모든 TM
- ST-10 ~ ST-35

충돌의 일반적인 원인은 다음과 같습니다.

공구 오프셋이 잘못되었습니다.

공작물 오프셋이 잘못되었습니다.

스핀들에 공구가 잘못되었습니다.

참고: 안전 실행 기능은 핸들 조그에서 충돌 및 급속(G00)만 감지하며 이송 이동에서의 충돌은 감지하지 않습니다.

안전 실행은 다음을 수행합니다.

- 동작 속도를 늦춥니다.
- 위치 오차 감도를 높입니다.
- 충돌이 감지되면 제어 장치가 즉시 축을 소량 후진시킵니다. 이렇게 하면 모터가 충돌한 물체로 계속 주행하는 것을 방지할 뿐만 아니라 충돌 자체의 압력이 완화됩니다. 안전 실행이 충돌을 감지한 후에는 충돌한 두 표면 사이에 종이 조각을 쉽게 맞출 수 있어야 합니다.

참고: 안전 실행은 프로그램을 쓰거나 변경한 후 처음으로 프로그램을 실행하기 위한 것입니다. 사이클 시간이 크게 증가하므로 안전 실행으로 안정적인 프로그램을 실행하지 않는 것이 좋습니다. 공구가 파손될 수 있으며 충돌 시 공작물이 여전히 손상될 수 있습니다.

11.4 | 밀 작업 - 안전한 가동 모드

조그 중에도 안전 실행은 활성화되어 있습니다. 작업자 오류로 인한 우발적인 충돌을 방지하기 위해 작업 설정 중에 안전 실행을 사용할 수 있습니다.



기계가 안전 실행을 지원하는 경우 F3 안전 실행 활성화 [1] 문구가 있는 새 아이콘이 MDI에 표시됩니다. 안전 실행을 켜거나 끄려면 F3을 누르십시오. 안전 실행 활성화 상태는 프로그램 패널에서 워터 마크 [2]로 표시됩니다.

빠른 동작 중에만 활성화됩니다. 빠른 동작에는 G00, 원점 G28, 공구 교환으로 이동, 고정 사이클의 비가공 동작이 포함됩니다. 이송 또는 탭과 같은 모든 가공 동작에는 안전 모드가 활성화되어 있지 않습니다.

충돌 감지의 특성으로 인해 이송 중에는 안전 실행이 활성화되어 있지 않습니다. 충돌로부터 절삭력을 알 수는 없습니다.

충돌이 감지되면 모든 동작이 중지되고 알람 [1]이 발생합니다. 충돌이 감지되었으며 어느 축이 감지되었는지를 작업자에게 알려주는 팝업 [2]가 생성됩니다. 이 알람은 reset이 지울 수 있습니다.

어떤 경우에는 안전 실행 백오프에 의해 공작물에 대한 압력이 완화되지 않을 수 있습니다. 최악의 경우에는 알람을 재설정 후 충돌이 추가로 발생할 수 있습니다. 이러한 일이 발생하면 안전 실행을 끄고 축을 충돌 위치에서 멀리 조그하십시오.

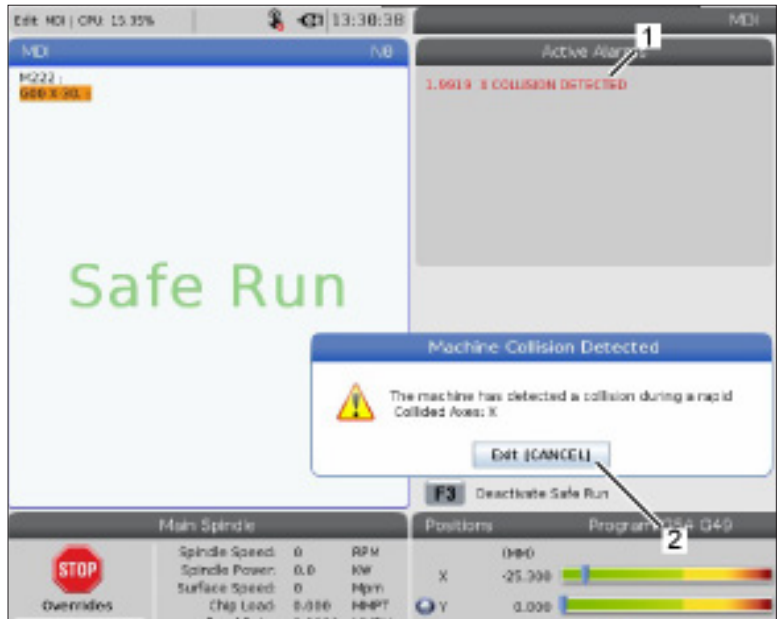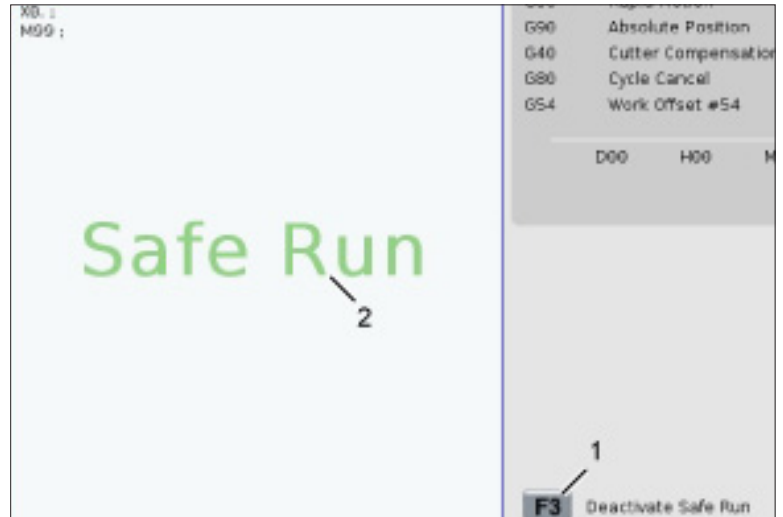

동작-정지-조그-계속

이 기능을 이용하여 프로그램 실행을 정지시키고, 공작물에서 멀리 조그한 다음 프로그램 실행을 다시 시작할 수 있습니다.

1. FEED HOLD(이송 일시 정지)를 누릅니다. 축 동작이 정지합니다. 주축은 계속 회전합니다.
2. X, Y, Z, 또는 설치된 회전축(A축은 A, B축은 B, C축은 C)을 누른 다음 HANDLE JOG(핸들 조그)를 누르십시오. 제어 장치는 현재의 X, Y, Z 및 회전축 위치를 저장합니다.
3. 제어 장치가 원거리 조그 메시지를 표시하고 원거리 조그 아이콘을 표시합니다. 조그 핸들 또는 조그 키를 사용하여 공작물에서 공구를 떼어 놓으십시오. FWD(정회전), REV(역회전) 또는 STOP(정지)을 사용하여 주축을 시작하거나 정지시킬 수 있습니다. AUX CLNT 키를 사용하여 선택적 TSC를 켜고 끄도록 지령할 수 있습니다(먼저 스피들을 정지해야 합니다). SHIFT + AUX CLNT 키를 사용하여 선택적 TAB를 켜고 끄도록 지령하십시오. COOLANT 키로 절삭유를 켜고 끄도록 지령하십시오. SHIFT + COOLANT 키로 자동 에어 건 / 절삭유 최소량 옵션을 지령하십시오. 또한 공구를 해제하여 인서트를 변경할 수 있습니다.
주의: 프로그램을 다시 시작할 때 제어장치는 복귀 위치에 대해 이전 오프셋을 사용합니다. 따라서 프로그램을 중단할 때 공구를 교환하고 오프셋을 변경하는 것은 안전하지 않아 권장되지 않습니다.
4. 저장된 위치와 최대한 가까운 위치로 조그하거나 저장된 위치로 복귀하는 장애물이 없는 급속 이동 경로가 있는 위치로 조그합니다.
5. MEMORY(메모리) 또는 MDI를 눌러 실행 모드로 복귀하십시오. 제어장치가 조그 복귀 메시지를 표시하고 조그 복귀 아이콘을 표시합니다. 프로그램을 정지시켰을 때 적용된 모드로 복귀하는 경우에만 제어장치가 계속 동작합니다.

6. 공정주기 시작을 누르십시오. FEED HOLD(이송 일시 정지)를 누르면 해당 위치로 제어 장치가 X, Y 및 5%의 회전축을 급속 이동합니다. 그러면 Z축이 복귀합니다. 이 동작 중에 FEED HOLD(이송 일시 정지)를 누르면 축 동작이 일시 정지 상태가 되어 제어 장치에 조그 복귀 일시 정지라는 메시지가 표시됩니다. Jog Return(조그 복귀) 동작을 재개하려면 CYCLE START(사이클 시작)를 누르십시오. 동작이 완료되면 제어장치가 이송 일시 정지 상태로 다시 들어갑니다.

주의: 제어장치는 멀리 조그하는 데 사용한 경로를 따라가지 않습니다.


7. CYCLE START(사이클 시작)를 다시 누르면 프로그램이 작동을 재개합니다.

주의: 설정 36이 ON이면 제어장치가 프로그램을 스캔하여 기계가 프로그램을 안전하게 계속하기에 올바른 상태(공구, 오프셋, G 및 M 코드 등)인지 확인합니다. 설정 36이 OFF이면 제어장치가 프로그램을 스캔하지 않습니다. 이것은 시간을 절약할 수 있지만 확인되지 않은 프로그램에서 충돌을 일으킬 수 있습니다.

11.6 | 밀 작업 - 그래픽 모드

그래픽 모드

프로그램의 문제를 안전하게 해결하는 방법은 GRAPHICS (그래픽)을 누르고 그래픽 모드에서 프로그램을 실행하는 것입니다. 기계에서는 어떤 이동도 발생하지 않지만, 그 대신 화면에 이동이 그림으로 표시됩니다.

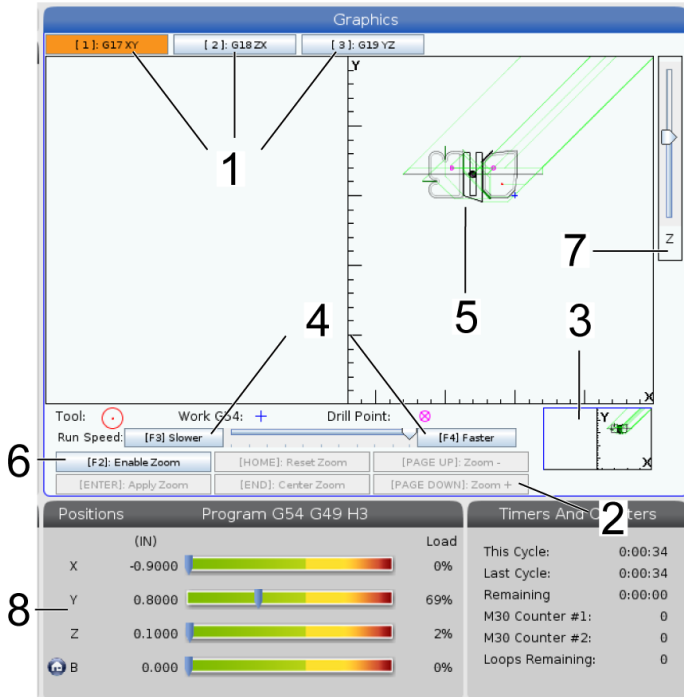

1) 축 평면 G17 평면에서 그래픽을 보려면 1을 누르고 G18 평면에서 2를 누르거나 G19 평면에서 보려면 3을 누릅니다.

2) 키 도움말 영역 그래픽 표시 화면판의 좌측 하단에 기능 키 도움말 영역이 표시됩니다. 이 영역에는 사용할 수 있는 기능 키와 그 기능에 대한 설명이 표시됩니다.

3) 로케이터 창 창의 우측 하단에 시뮬레이션된 기계 테이블 영역이 표시되고 시뮬레이션 뷰가 배율 조정되고 초점이 맞춰진 곳이 표시됩니다.

4) 그래픽 속도 f3 또는 f4를 눌러 원하는 그래픽 속도를 실행합니다.

5) 공구 경로 창 표시 화면의 중심에 큰 창에는 작업 영역의 시뮬레이션 뷰가 표시됩니다. 절삭 공구 아이콘과 시뮬레이션된 공구 경로가 표시됩니다.

참고: 이송 동작이 검은색 선으로 표시됩니다. 급속 이동은 녹색 선으로 표시됩니다. 드릴 사이클 위치는 X와 함께 표시됩니다.

참고: 설정 253이 ON인 경우 공구 직경이 가는 선으로 표시됩니다. OFF인 경우 공구 오프셋 직경 형상 테이블에서 지정된 공구 직경이 사용됩니다.

6) 배율 조정 F2를 누르면 배율 조정 조작이 이동할 영역을 보여주는 직사각형(배율 조정 창)이 표시됩니다. PAGE DOWN(페이지 다운)을 누르면 배율 조정 창의 크기가 작아지고(확대) PAGE UP(페이지 업)을 누르면 배율 조정 창의 크기가 커집니다(축소). 커서 화살표 키를 사용하여 배율 조정하려는 위치로 배율 조정 창을 이동하고 ENTER를 눌러 배율 조정을 완료하십시오. 제어장치가 배율 조정 창에 맞춰 공구 경로 창을 확대 축소합니다. 프로그램을 다시 실행하여 공구 경로를 표시합니다. F2를 누른 다음 HOME(원점)을 누르면 공구 경로 창을 확대시켜 전체 작업 영역을 덮습니다.

7) Z축 공작물 영점행 그래픽 화면의 우측 상단 구석의 Z축 표시줄에 있는 수평행은 현재의 Z축 공작물 오프셋의 위치와 현재의 공구 길이를 나타냅니다. 프로그램 시뮬레이션이 실행 중일 때 표시줄의 음영부는 Z축 공작물 영점 위치에 대한 시뮬레이션된 Z축 이동의 깊이를 나타냅니다.

8) 위치창 위치창은 활성화가 실행되는 동안과 마찬가지로 축 위치를 표시합니다.

기본 프로그래밍

일반적인 CNC 프로그램은 다음 세 부분이 있습니다.

1) 준비: 프로그램의 이 부분은 공작물과 공구 오프셋을 선택하고 절삭 공구를 선택하고 절삭유 펌프를 켜고 주축 회전수를 설정하고 축 동작에 대해 절대 또는 증분 위치 설정을 선택합니다.

2) 절삭: 프로그램의 이 부분은 공구 경로 및 절삭 동작의 이송속도를 정의합니다.

3) 완료: 프로그램의 이 부분은 주축을 치워 놓고 주축을 끄고 절삭유 펌프를 끄고, 공작물을 제거하여 검사할 수 있는 위치로 테이블을 이동합니다.

이것은 X=0.0, Y=0.0에서 X=-4.0, Y=-4.0까지 직선 경로를 따라 피삭재에 공구 1로 0.100”(2.54mm) 깊이 절삭을 하는 기본 프로그램입니다.

참고: 프로그램 블록은 해당 G 코드가 다양한 그룹에서 나오는 한, 두 개 이상의 G 코드를 포함할 수 있습니다. 동일 그룹의 두 개 G 코드를 한 프로그램 블록에 놓을 수 없습니다. 또한 블록 당 한 개 M 코드만 허용됩니다.

```
%  
O40001(기본 프로그램);  
(G54 X0 Y0은 공작물의 우측 상단 모서리에 있음);  
(Z0은 공작물 상단에 있음);  
(T1은 1/2" 엔드 밀);  
(준비 블록 시작);  
T1 M06(공구 1 선택);  
G00 G90 G17 G40 G49 G54(안전 시작);  
X0 Y0(제1 위치로 급속 이동);  
S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);  
G43 H01 Z0.1(공구 오프셋 1 켜짐);  
M08 (절삭유 펌프 켜기);  
(절삭 블록 시작);  
G01 F20. Z-0.1(절삭 깊이로 이송);  
X-4. Y-4. (선형 동작);  
(완료 블록 시작);  
G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);  
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);  
G53 Y0(Y 원점 복귀);  
M30(프로그램 종료);  
%
```

12.1 | 밀 - 프로그래밍

준비

다음은 예제 프로그램 O40001에서 준비 코드 블록들입니다.

준비 코드 블록	설명
%	텍스트 편집기에서 작성된 프로그램의 시작을 나타냅니다.
O40001(기본 프로그램);	O40001은 프로그램의 이름입니다. 프로그램 이름 지정 규칙은 Onnnnn 포맷을 따릅니다. 즉, 문자 "O" 또는 "o" 다음에 5자리 숫자가 옵니다.
(G54 X0 Y0은 공작물의 우측 상단 모서리에 있음);	의견
(Z0은 공작물 상단에 있음);	의견
(T1은 1/2" 엔드 밀);	의견
(준비 블록 시작);	의견
T1 M06(공구 1 선택);	사용할 공구 T1을 선택합니다. M06은 공구 1(T1)을 주축에 장착하도록 공구 교환장치에 명령합니다.
G00 G90 G17 G40 G49 G54(안전 시작);	<p>이것은 안전 시작 행이라고 불립니다. 공구를 교환한 후 매번 이 코드 블록을 배치하는 것이 좋습니다. G00은 그 다음의 축 이동이 Rapid Motion(급속 이동) 모드에서 완료되도록 정의합니다.</p> <p>G90은 그 다음의 축 이동이 절대 모드로 완료되도록 정의합니다(자세한 내용은 절대 대 증분 위치 설정(G90, G91) 페이지 참조).</p> <p>G90은 그 다음의 축 이동이 절대 모드로 완료되도록 정의합니다(자세한 내용은 절대 대 증분 위치 설정(G90, G91) 페이지 참조).</p> <p>G90은 그 다음의 축 이동이 절대 모드로 완료되도록 정의합니다(자세한 내용은 참조).</p> <p>G17은 절삭 평면을 XY 평면으로서 정의합니다. G40은 커터 보정을 취소합니다. G49는 공구 길이 보상을 취소합니다. G54는 좌표계가 오프셋 화면의 G54에 저장된 공작물 오프셋의 중앙에 오도록 정의합니다.</p>

준비(계속)

준비 코드 블록	설명
X0 Y0(제1 위치로 급속 이동);	X0 Y0은 테이블이 G54 좌표계에서 X = 0.0 및 Y = 0.0 위치로 이동하라고 명령합니다.
S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);	<p>M03은 주축을 시계 방향으로 회전시킵니다. 어드레스 코드 Snnnn을 가져오고, 여기서 nnnn은 원하는 주축 RPM입니다.</p> <p>기어박스가 장착된 기계에서 제어장치는 명령된 주축 회전수를 기초로 고속 또는 저속 기어를 선택합니다. M41 또는 M42를 사용하여 이것을 오버라이드할 수 있습니다. 이 M 코드에 대한 자세한 내용은 M41 저속 기어 오버라이드 / M42 고속 기어 오버라이드를 참조하십시오.</p> <p>기어박스가 장착된 기계에서 제어장치는 명령된 주축 회전수를 기초로 고속 또는 저속 기어를 선택합니다. M41 또는 M42를 사용하여 이것을 오버라이드할 수 있습니다. 이 M 코드에 대한 자세한 내용은 M41/M42 저속/고속 기어 오버라이드를 참조하십시오.</p>
G43 H01 Z0.1 (공구 오프셋 1 켜짐);	G43 H01은 Tool Length Compensation +(공구 길이 보정 +)을 켭니다. H01은 공구 오프셋 화면의 공구 1에 저장된 길이를 사용하도록 지정합니다. Z0.1은 Z축을 Z=0.1로 명령합니다.
M08 (절삭유 펌프 켜기);	M08은 절삭유 펌프의 작동 시작을 명령합니다.

절삭

다음은 예제 프로그램 O40001에서 준비 코드 블록들입니다.

절삭 코드 블록	설명
G01 F20. Z-0.1(절삭 깊이로 이송);	G01 F20.은 직선에서 완료되는 그 뒤에 오는 축 이동을 정의합니다. G01은 어드레스 코드 Fnnn.nnnn이 필요합니다. 어드레스 코드 F20은 동작에 대한 이송량이 20”(508mm)/min가 되도록 지정합니다. Z-0.1은 Z축을 Z = - 0.1로 명령합니다.
X-4. Y-4. (선형 동작);	X-4. Y-4.은 X축이 X = - 4.0으로 이동하도록 명령하고 Y축이 Y = - 4.0으로 이동하도록 명령합니다.

완료

완료 코드 블록	설명
G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);	G00은 급속 이동 모드에서 축 동작의 완료를 명령합니다. Z0.1은 Z축을 Z = 0.1로 명령합니다. M09는 절삭유 펌프의 작동 중지를 명령합니다.
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 스피들 꺼짐);	G53은 기계 좌표계와 함께 하는 이어지는 축 이동을 정의합니다. G49는 공구 길이 보상을 취소합니다. Z0은 Z = 0.0으로 이동하는 지령입니다. M05는 주축을 끕니다.
G53 Y0(Y 원점 복귀);	G53은 기계 좌표계와 함께 하는 이어지는 축 이동을 정의합니다. Y0은 Y = 0.0으로 이동하는 명령입니다.
M30(프로그램 종료);	M30은 프로그램을 종료하고 제어장치의 커서를 프로그램 상단으로 이동합니다.
%	텍스트 편집기에서 작성된 프로그램의 종료를 나타냅니다.

절대 대 증분 위치 설정(G90,G91)

절대(G90) 및 증분 위치 설정(G91)은 제어장치가 축 동작 명령을 해석하는 방법을 정의합니다.


G90 코드 후 축 동작을 명령하면 축이 현재 사용 중인 좌표계의 원점에 대한 해당 위치로 이동합니다.

G91 후 축 동작을 명령하면 축이 현재 위치에 대한 해당 위치로 이동합니다.

절대 프로그래밍은 대부분 상황에서 유용합니다. 증분 프로그래밍은 반복적이며 간격이 고른 절삭에 대해 더 효율적입니다.

그림 1은 간격이 고른 5개의 0.25”(13mm) 직경 구멍을 포함한 부분을 보여줍니다. 구멍 깊이는 1.00”(25.4mm)이고 간격은 1.250”(31.75mm)입니다.

그림 1은 간격이 고른 5개의 0.25”(13mm) 직경 구멍을 포함한 부분을 보여줍니다. 구멍 깊이는 1.00”(25.4mm)이고 간격은 1.250”(31.75mm)입니다.

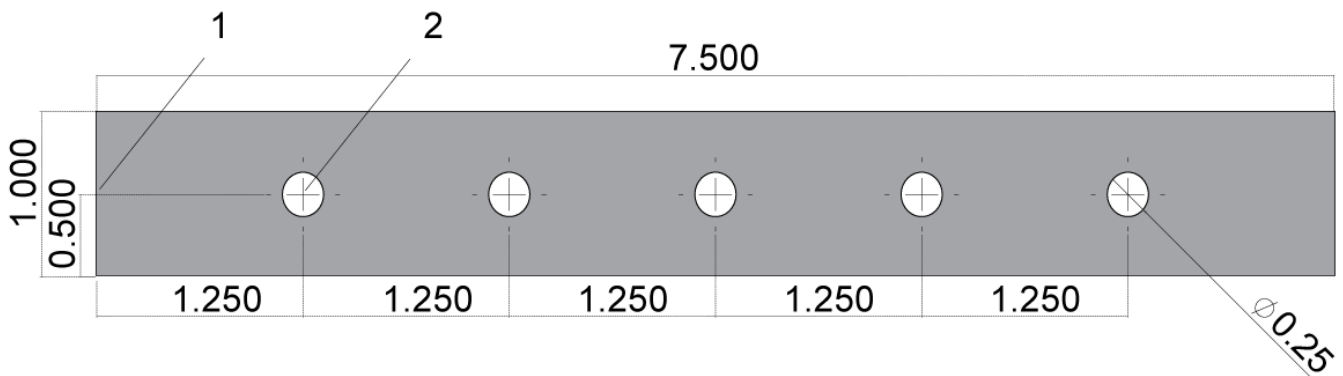

절대/증분 예제 프로그램 G54 X0. Y0. - 증분 [1]. G54 - 절대 [2].

12.2 | 밀 프로그래밍 - 절대 대 증분

아래와 다음 페이지는 절대와 증분 위치 설정 간 비교를 포함하여 도면과 같이 해당 구멍들을 드릴링하는 두 예제 프로그램입니다.


센터 드릴로 구멍을 시작하여 0.250”(6.35mm) 드릴 비트로 구멍 드릴링을 마칩니다. 센터 드릴에는 0.200”(5.08mm) 깊이 절삭을 사용하고 0.250” 드릴에는 1.00”(25.4mm) 깊이의 절삭을 사용합니다. G81, 드릴 고정 사이클이 구멍 드릴링에 사용됩니다.

밀 증분 위치 설정 예시.

```

%
O40002(증분 이전 프로그램);
N1(G54 X0 Y0은 공작물의 중앙 왼쪽에 있음);
N2(Z0은 공작물 상단에 있음);
N3(T1은 센터 드릴);
N4(T2는 드릴);
N5(T1 준비 블록);
N6 T1 M06(공구 1 선택);
N7 G00 G90 G40 G49 G54(안전 시작);
N8 X0 Y0(제1 위치로 급속 이동);
N9 S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);
N10 G43 H01 Z0.1(공구 오프셋 1 켜짐);
N11 M08(절삭유 펌프 켜짐);
N12(T1 절삭 블록);
N13 G99 G91 G81 F8.15 X1.25 Z-0.3 L5;
N14(G81 시작, 5회);
N15 G80(G81 취소);
N16(T1 완료 블록);
N17 G00 G90 G53 Z0. M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
N18 M01 (선택적 정지);
N19 (T2 준비 블록);
N20 T2 M06(공구 2 선택);
N21 G00 G90 G40 G49(안전 시작);
N22 G54 X0 Y0(제1 위치로 급속 이동);
N23 S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);

```

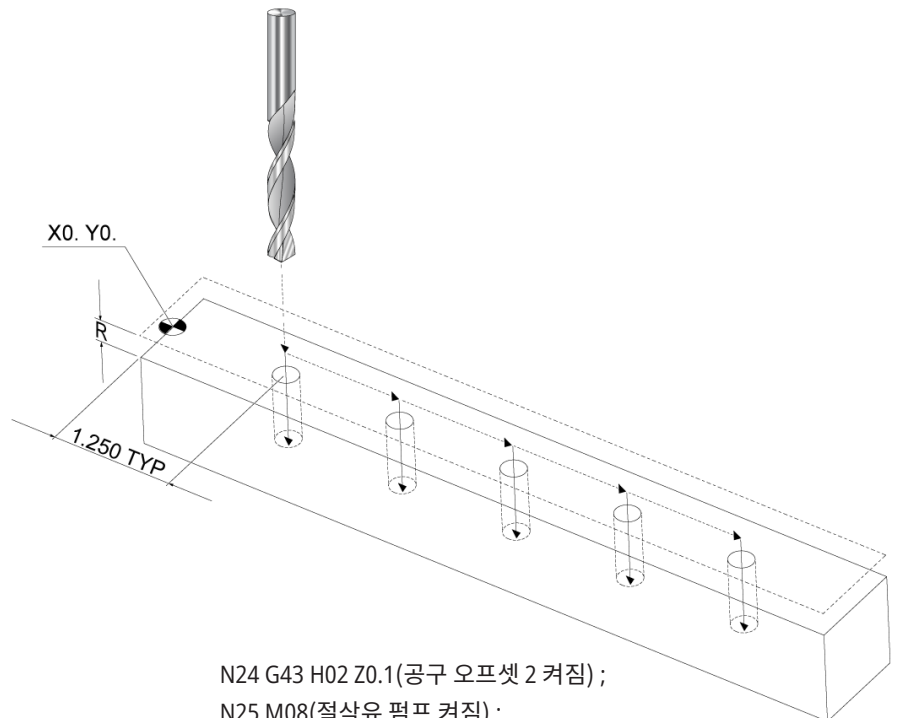

```

N24 G43 H02 Z0.1(공구 오프셋 2 켜짐);
N25 M08(절삭유 펌프 켜짐);
N26(T2 절삭 블록);
N27 G99 G91 G81 F21.4 X1.25 Z-1.1 L5;
N28 G80(G81 취소);
N29(T2 완료 블록);
N30 G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
N31 G53 G90 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);
N32 G53 Y0(Y 원점 복귀);
N33 M30(프로그램 종료);
%

```

밀 절대 위치 설정 예제


절대 프로그램 방법은 증분 프로그램보다 더 많은 행이 필요합니다. 프로그램들은 준비 및 완료 부분이 비슷합니다.

증분 프로그래밍 예제에서 센터 드릴 작동이 시작하는 N13 행을 보십시오. G81은 루프 어드레스 코드 Lnn을 사용해서 사이클을 반복할 횟수를 지정합니다. 어드레스 코드 L5는 이 과정을 5회 반복합니다. 고정 사이클이 반복될 때마다 옵션인 X와 Y 값이 지정하는 거리를 이동합니다. 이 프로그램에서 증분 프로그램은 각 루프와 함께 현재 위치에서 X 방향으로 1.25" 이동한 다음 드릴 사이클을 수행합니다.

각 드릴 작동의 경우 프로그램은 동작이 공작물 위 0.1"에서 시작하므로 실제 깊이보다 0.1" 깊은 드릴 깊이를 지정합니다.

절대 위치 설정에서 G81은 드릴 길이를 지정하지만 루프 어드레스 코드를 사용하지 않습니다. 대신에 프로그램은 별도의 행에서 각 구멍의 위치를 제공합니다. G80이 고정 사이클을 취소할 때까지 제어장치가 각 위치에서 드릴 사이클을 수행합니다.

절대 위치 설정 프로그램은 깊이가 공작물 표면(Z=0)에서 시작하기 때문에 정확한 구멍 깊이를 지정합니다.

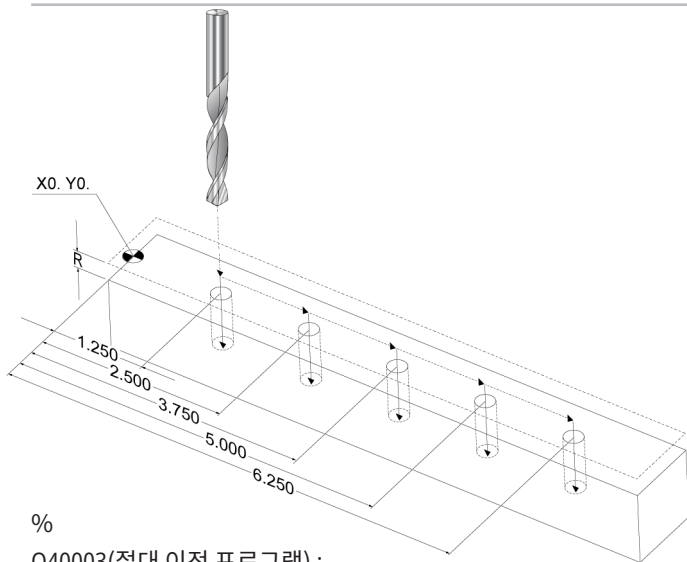

- %
- O40003(절대 이전 프로그램);
- N1(G54 X0 Y0은 공작물의 중앙 왼쪽에 있음);
- N2(Z0은 공작물 상단에 있음);
- N3(T1은 센터 드릴);
- N4(T2는 드릴);
- N5(T1 준비 블록);
- N6 T1 M06(공구 1 선택);
- N7 G00 G90 G40 G49 G54(안전 시작);
- N8 X1.25 Y0(제1 위치로 급속 이동);
- N9 S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);
- N10 G43 H01 Z0.1(공구 오프셋 1 켜짐);
- N11 M08(절삭유 펌프 켜짐);
- N12(T1 절삭 블록);
- N13 G99 G81 F8.15 X1.25 Z-0.2;
- N14 (G81 시작, 제1 구멍);

- N15 X2.5(제2 구멍);
- N16 X3.75(제3 구멍);
- N17 X5. (제4 구멍);
- N18 X6.25(제5 구멍);
- N19 G80(G81 취소);
- N20(T1 완료 블록);
- N21 G00 G90 G53 Z0. M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
- N22 M01(선택적 정지);
- N23(T2 준비 블록);
- N24 T2 M06(공구 2 선택);
- N25 G00 G90 G40 G49(안전 시작);
- N26 G54 X1.25 Y0(제1 위치로 급속 이동);
- N27 S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);
- N28 G43 H02 Z0.1(공구 오프셋 2 켜짐);
- N29 M08(절삭유 펌프 켜짐);
- N30(T2 절삭 블록);
- N31 G99 G81 F21.4 X1.25 Z-1.(제1 구멍);
- N32 X2.5(제2 구멍);
- N33 X3.75(제3 구멍);
- N34 X5.(제4 구멍);
- N35 X6.25(제5 구멍);
- N36 G80(G81 취소);
- N37(T2 완료 블록);
- N38 G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
- N39 G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);
- N40 G53 Y0(Y 원점 복귀);
- N41 M30(프로그램 종료);
- %

G43 공구 오프셋

G43 Hnn Tool Length Compensation(공구 길이 보정) 명령은 공구 교환 이후에 매번 사용해야 합니다. 공구 길이를 고려하기 위해 Z축 위치를 조정합니다. Hnn 인수는 사용할 공구 길이를 지정합니다. 자세한 내용은 조작 단원의 공구 오프셋 설정을 참조하십시오.

주의: 공구 길이 nn 값은 있을 수 있는 충돌을 피하기 위해 M06 Tnn 공구 교환 지령에서 nn 값과 일치해야 합니다.

설정 15 - H & T Code Agreement(H 및 T 코드 일치)는 nn 값이 Tnn 및 Hnn 인수와 일치하는지 제어합니다. 설정 15가 ON이고 Tnn 및 Hnn과 일치하지 않는 경우, 알람 332 - H와 T가 대응하지 않음 가 생성됩니다.

G54 공작물 오프셋

공작물 오프셋은 공작물이 테이블에 위치하는 곳을 정의합니다.

사용할 수 있는 공작물 오프셋은 G54-G59, G110-G129 및 G154 P1-P99입니다. G110-G129 및 G154 P1-P20 은 같은 공작물 오프셋을 나타냅니다.

테이블에 여러 공작물을 설치하고 한 기계 사이클에서 여러 부분을 가공하는 유용한 기능입니다. 이것은 다른 공작물 오프셋에 각 공작물을 지정하여 이루어집니다.

자세한 내용은 이 매뉴얼의 G 코드 단원을 참조하십시오. 다음은 한 사이클에서 여러 부분을 가공하는 예입니다. 프로그램이 절삭 조작에 M97 Local Sub-Program Call(국부적 하위 프로그램 호출)을 사용합니다.

```
%  
O40005 (워크 오프셋 이전 프로그램);  
(G54 X0 Y0은 공작물의 중앙 왼쪽에 있음);  
(Z0은 공작물 상단에 있음);  
(T1은 드릴);  
(준비 블록 시작);  
T1 M06(공구 1 선택);  
G00 G90 G40 G49 G54(안전 시작);  
X0 Y0;  
(첫 번째 공작물 좌표 위치-G54로 이동);  
S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);  
G43 H01 Z0.1(공구 오프셋 1 켜짐);  
M08 (절삭유 펌프 켜기);  
(절삭 블록 시작);  
M97 P1000(로컬 하위 프로그램 호출);  
G00 Z3. (급속 후퇴);  
G90 G110 G17 G40 G80 X0. Y0.;  
(두 번째 공작물 좌표 위치-G110으로 이동);
```

```
M97 P1000(로컬 하위 프로그램 호출);  
G00 Z3. (급속 후퇴);  
G90 G154 P22 G17 G40 G80 X0. Y0.;  
(세 번째 공작물 좌표 위치-G154 P22로 이동);  
M97 P1000(로컬 하위 프로그램 호출);  
(완료 블록 시작);  
G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);  
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);  
G53 Y0(Y 원점 복귀);  
M30(프로그램 종료);  
N1000 (로컬 하위 프로그램);  
G81 F41.6 X1. Y2. Z-1.25 R0.1(G81 시작);  
(제1 구멍);  
X2. Y2. (제2 구멍);  
G80(G81 취소);  
M99;  
%
```


하위 프로그램

하위 프로그램:

- 한 프로그램에서 여러 차례 반복되는 일련의 명령입니다.
- 메인 프로그램에서 명령을 여러 차례 반복하는 대신에 별도의 프로그램에 기록됩니다.
- M97 또는 M98와 P 코드로 메인 프로그램에서 호출됨.
- 반복 카운트에 대한 L이 포함될 수 있습니다. 하위 프로그램 호출은 메인 프로그램이 다음 블록을 계속하기 전에 L 횟수만큼 반복합니다.

M97을 사용하는 경우:

- P 코드(nnnnn)가 로컬 하위 프로그램의 블록 번호(Nnnnnn)와 같습니다.
- 하위 프로그램이 메인 프로그램 내에 있어야 합니다.

M98을 사용하는 경우

- P 코드(nnnnn)가 하위 프로그램의 프로그램 번호(Onnnnn)와 같습니다.
- 하위 프로그램이 메모리에 있지 않으면 파일 이름이 Onnnnn.nc이어야 합니다. 기계가 하위 프로그램을 찾기 위해 파일 이름에는 O, 선행 0, .nc가 포함되어야 합니다.
- 하위 프로그램은 활성 디렉토리에, 또는 설정 251/252에서 지정된 위치에 상주해야 합니다.
- 고정 사이클은 하위 프로그램의 가장 일반적인 사용 예입니다. 예를 들어, 일련의 구멍에 대한 X 및 Y 위치를 별도의 프로그램에 넣어야 합니다. 그러면 해당 프로그램을 고정 사이클의 하위 프로그램으로 호출할 수 있습니다. 각 공구의 위치들을 한 번 쓰는 대신에 어떤 수의 공구에 대해서도 위치들을 한 번만 씁니다.

검색 위치 설정

프로그램이 하위 프로그램을 호출할 때 제어장치가 우선 활성 디렉터리에서 하위 프로그램을 찾습니다. 제어장치가 하위 프로그램을 찾을 수 없는 경우 설정 251 및 252를 사용하여 다음 찾을 곳을 결정합니다. 자세한 내용은 해당 설정을 참조하십시오.

설정 252에서 검색 위치 목록을 구축하는 방법:

1. 장치 관리자 (프로그램 목록)에서 목록에 추가하려는 디렉터리를 선택하십시오.
2. F3을 누르십시오.
3. 메뉴에서 설정 252 옵션을 강조 표시한 다음 ENTER를 누르십시오.

제어장치가 설정 252에서 검색 위치 목록에 현재 디렉터리를 추가합니다.

결과:

검색 위치 목록을 보려면 설정 페이지에서 설정 252의 값을 확인하십시오.

로컬 하위 프로그램(M97)

로컬 하위 프로그램은 메인 프로그램에 있는 코드 블록이며 메인 프로그램에 의해 여러 차례 참조됩니다. 로컬 하위 프로그램은 M97과 이것을 로컬 하위 프로그램의 N행 번호로 이전하는 Pnnnnn을 이용하여 명령(호출)합니다.

로컬 하위 프로그램 포맷은 메인 프로그램을 M30으로 종료한 다음 M30 이후에 로컬 하위 프로그램을 입력하는 것입니다. 하위 프로그램마다 시작부에 N 행 번호가 있고 종료부에 프로그램을 메인 프로그램의 그 다음 행으로 반송하는 M99가 있어야 합니다.

```
%  
O40009(로컬 하위 프로그램 이전 프로그램);  
(G54 X0 Y0은 공작물의 왼쪽 상단 모서리에 있음);  
(Z0은 공작물 상단에 있음);  
(T1은 스팟 드릴);  
(T2은 드릴);  
(T3은 탭);  
(준비 블록 시작);  
T1 M06(공구 1 선택);  
G00 G90 G40 G49 G54(안전 시작);  
X1.5 Y-0.5(제1 위치로 급속 이동);  
S1406 M03(주축 켜짐 시계 방향);  
G43 H01 Z1.(공구 오프셋 1 켜짐);  
M08(절삭유 펌프 켜기);  
(절삭 블록 시작);  
G81 G99 Z-0.26 R0.1 F7. (G81 시작);  
M97 P1000(로컬 하위 프로그램 호출);  
(완료 블록 시작);  
G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);  
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);  
M01 (선택적 정지)  
(준비 블록 시작);  
T2 M06(공구 2 선택);  
G00 G90 G40 G49(안전 시작);  
G54 X1.5 Y-0.5(제1 위치로 급속 이동);  
S2082 M03(주축 켜짐 시계 방향);  
G43 H02 Z1. (공구 오프셋 2 켜짐);  
M08(절삭유 펌프 켜기);  
(절삭 블록 시작);  
G83 G99 Z-0.75 Q0.2 R0.1 F12.5(G83 시작);  
M97 P1000(로컬 하위 프로그램 호출);  
(완료 블록 시작);  
G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
```

```
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);  
M01 (선택적 정지)  
(준비 블록 시작);  
T3 M06(공구 3 선택);  
G00 G90 G40 G49(안전 시작);  
G54 X1.5 Y-0.5;  
(제1 위치로 급속 이동);  
S750 M03(주축 켜짐 시계 방향);  
G43 H03 Z1.(공구 오프셋 3 켜짐);  
M08(절삭유 펌프 켜기);  
(절삭 블록 시작);  
G84 G99 Z-0.6 R0.1 F37.5(G84 시작);  
M97 P1000(로컬 하위 프로그램 호출);  
(완료 블록 시작);  
G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);  
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);  
G53 Y0(Y 원점 복귀);  
M30(프로그램 종료);  
(로컬 하위 프로그램);  
N1000 (로컬 하위 프로그램 시작);  
X0.5 Y-0.75(제2 위치);  
Y-2.25(제3 위치);  
G98 X1.5 Y-2.5(제4 위치);  
(시작점 복귀);  
G99 X3.5(제5 위치);  
(R 평면 복귀);  
X4.5 Y-2.25(제6 위치);  
Y-0.75(제7 위치);  
X3.5 Y-0.5(제8 위치);  
M99;  
%
```

외부 하위 프로그램(M98)

외부 하위 프로그램은 메인 프로그램이 참조하는 별도의 프로그램입니다. 호출하려는 프로그램 번호를 참조하기 위해 Pnnnnn과 함께 M98을 사용하여 외부 하위 프로그램을 명령(호출)합니다.

프로그램이 M98 하위 프로그램을 호출하면 제어장치가 메인 프로그램의 디렉터리에서 하위 프로그램을 찾습니다. 제어장치가 메인 프로그램의 디렉터리에서 하위 프로그램을 찾을 수 없으면 설정 251에서 지정된 위치를 찾습니다. 제어장치가 하위 프로그램을 찾을 수 없는 경우 경보가 발생합니다.

이 예제에서 하위 프로그램(프로그램 O40008)은 8개의 위치를 지정합니다. 위치 4와 5 사이 이동에 G98 지령도 포함합니다. 이로 인해 Z축이 R 평면 대신에 초기 시작점으로 복귀하여 공구가 공작물 고정 장치를 지나칩니다.

메인 프로그램(프로그램 O40007)은 3개의 다른 고정 사이클을 지정합니다.

1. 각 위치에서 G81 스폿 드릴
2. 각 위치에서 G83 펌프 드릴
3. 각 위치에서 G84 탭

각 고정 사이클은 하위 프로그램을 호출하고 각 위치에서 작동합니다.

```
%
O40007 (외부 하위 프로그램 이전 프로그램);
(G54 X0 Y0은 공작물의 중앙 왼쪽에 있음);
(Z0은 공작물 상단에 있음);
(T1은 스폿 드릴);
(T2은 드릴);
(T3은 탭);
(완료 블록 시작);
T1 M06(공구 1 선택);
G00 G90 G40 G49 G54(안전 시작);
G00 G54 X1.5 Y-0.5(제1 위치로 급속 이동);
S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);
G43 H01 Z1. (공구 오프셋 1 켜짐);
M08 (절삭유 펌프 켜기);
(절삭 블록 시작);
G81 G99 Z-0.14 R0.1 F7. (G81 시작);
M98 P40008 (외부 하위 프로그램 호출);
(완료 블록 시작);
G00 Z1. M09 (급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);
M01 (선택적 정지)
(준비 블록 시작);
T2 M06(공구 2 선택);
G00 G90 G40 G49 G54(안전 시작);
G00 G54 X1.5 Y-0.5(제1 위치로 급속 이동);
```

```
S2082 M03(주축 켜짐 시계 방향);
G43 H02 Z1. (공구 오프셋 1 켜짐);
M08 (절삭유 펌프 켜기);
(절삭 블록 시작);
G83 G99 Z-0.75 Q0.2 R0.1 F12.5(G83 시작);
M98 P40008 (외부 하위 프로그램 호출);
(완료 블록 시작);
G00 Z1. M09 (급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);
M01 (선택적 정지)
(준비 블록 시작);
T3 M06(공구 3 선택);
G00 G90 G40 G49 G54(안전 시작);
G00 G54 X1.5 Y-0.5(제1 위치로 급속 이동);
S750 M03(주축 켜짐 시계 방향);
G43 H03 Z1. (공구 오프셋 3 켜짐);
M08 (절삭유 펌프 켜기);
(절삭 블록 시작);
G84 G99 Z-0.6 R0.1 F37.5(G84 시작);
M98 P40008 (외부 하위 프로그램 호출);
(완료 블록 시작);
G00 Z1. M09 (급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);
G53 Y0(Y 원점 복귀);
M30(프로그램 종료);
%
```



12.4 | 밀 프로그래밍 - 하위 프로그램

외부 하위 프로그램(M98)

하위 프로그램

```

%
O40008(하위 프로그램);
X0.5 Y-0.75(제2 위치);
Y-2.25(제3 위치);
G98 X1.5 Y-2.5(제4 위치);
(시작점 복귀);
G99 X3.5(제5 위치);
(R 평면 복귀);
X4.5 Y-2.25(제6 위치);
Y-0.75(제7 위치);
X3.5 Y-0.5(제8 위치);
M99 (하위 프로그램 복귀 또는 반복);
%
    
```

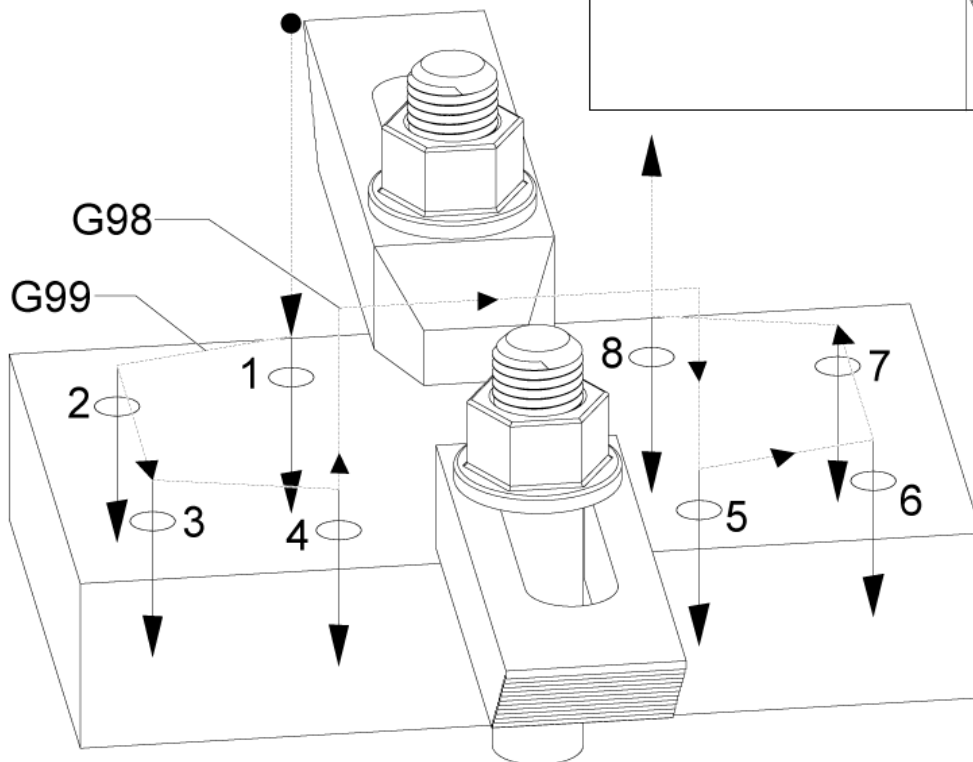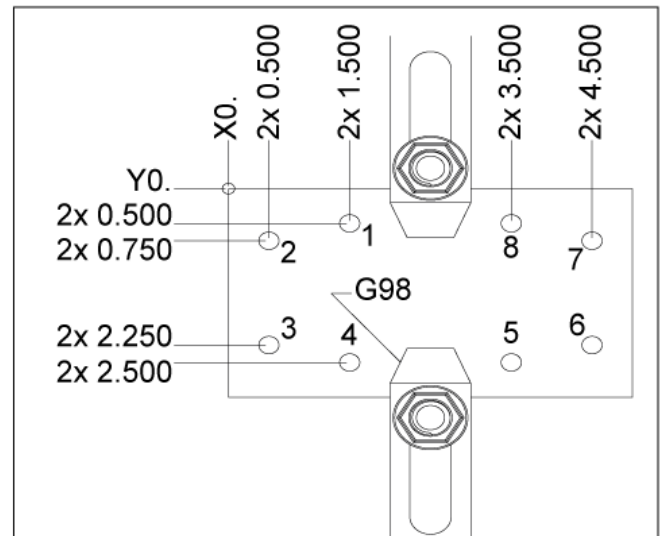

매크로 개요

참고: 이 제어 기능은 옵션입니다. 구매 방법에 대한 내용은 HFO에 문의하십시오.

매크로는 표준 G 코드로는 구현할 수 없는 기능들을 제어장치에 추가하여 유연성을 확장시킵니다. 공작물군, 맞춤형 고정 사이클, 복잡한 동작, 드라이빙 옵션 장치 등에 사용할 수 있습니다. 그러나 사용 가능한 용도는 거의 무한대입니다.

매크로는 여러 차례 실행될 수 있는 루틴/하위 프로그램입니다. 매크로문은 변수에 값을 할당할 수 있고 변수에서 값을 읽을 수 있으며, 식을 평가하고, 조건적으로 또는 무조건적으로 프로그램 내의 다른 지점에 분기될 수 있고 또는 프로그램의 일부 구간을 조건적으로 반복할 수 있습니다.

이 단원에는 몇 가지 매크로 응용 예제들이 제시되어 있습니다. 예제는 대략적인 개요이며 완전한 매크로 프로그램이 아닙니다.

직접적인 테이블 위의 고정장치 조작을 위한 공구 - 기계 기술자를 돕기 위해 많은 설정 절차들을 반자동화할 수 있습니다. 응용 설계 과정에서 예상하지 못한 즉각적인 상황들에 대해 공구들을 예비 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 회사가 표준 볼트 구멍 패턴을 갖는 표준 클램프를 이용한다고 가정하겠습니다. 설정 이후 고정장치에 추가 클램프가 필요하다는 것을 발견하고, 매크로 하위 프로그램 2000이 추가 클램프에 구멍을 뚫어 볼트 패턴을 만들기 위해 프로그래밍했다고 가정하는 경우, 클램프를 고정장치에 추가하기 위해서는 다음 두 단계의 절차만 수행하면 됩니다.

- 클램프를 배치하려는 각도 및 X, Y, Z 좌표로 기계를 조그합니다. 기계 화면에서 위치 좌표를 읽으십시오.
- MDI 모드에서 다음 지령을 실행하십시오.

G65 P2000 Xnnn Ynnn Znnn Annn ;

여기서 nnn은 a) 단계에서 결정된 좌표입니다. 여기서 매크로 2000(P2000)은 지정된 각도 A에서 클램프 볼트 구멍 패턴을 뚫도록 설정되었기 때문에 동작을 수행합니다. 기본적으로 이것은 맞춤형 고정 사이클입니다.

반복되는 단순 패턴 - 매크로를 이용하여 반복되는 패턴들을 정의하고 저장할 수 있습니다. 예시:

- 볼트 구멍 패턴
- 슬로팅
- 구멍수, 각도, 자간이 서로 다른 각형 패턴
- 소프트 죠와 같은 특수 밀링
- 매트릭스 패턴(예. 가로 12 세로 15)
- 표면 플라이 커팅(예. 3인치 플라이 컷터를 이용한 12인치 x 5인치)

프로그램에 기초한 자동 오프셋 설정 - 매크로를 이용하면 좌표 오프셋을 개별 프로그램에서 설정하여 설정 절차가 더욱 쉬워지고 오류가 줄어들 수 있습니다(매크로 변수 #2001-2800).

검사 - 프로브를 사용하면 기계의 기능이 향상됩니다. 몇 가지 예제는 다음과 같습니다.

- 가공을 위한 미확인 치수들을 결정하기 위한 공작물의 모방 절삭.
- 오프셋과 마모값에 대한 공구 보정.
- 성형품의 피삭재 공차를 결정하기 위한 기계 가공 이전의 검사.
- 위치 뿐만 아니라 평행도와 편평도를 결정하기 위한 절삭 이후의 검사.

유용한 G 코드와 M 코드

M00, M01, M30 - 프로그램 정지

G04 - 일시 정지

G65 Pxx - 매크로 하위 프로그램 호출. 변수 이전 허용.

M29 - M-FIN을 이용해 출력 릴레이 설정.

M129 - M-FIN을 이용해 출력 릴레이 설정.

M59 - 출력 릴레이 설정.

M69 - 출력 릴레이 소거.

M96 Pxx Qxx - 분산 입력 신호가 0일 경우 조건적 로컬 분기

M97 Pxx - 로컬 서브루틴 호출

M98 Pxx - 하위 프로그램 호출

M99 - 하위 프로그램 복귀 또는 반복

G103 - 블록 선독 한계. 컷터 보정이 허용되지 않음.

M109 - 대화형 사용자 입력

절사

제어장치는 십진수를 이진값으로 저장합니다. 따라서 변수에 저장된 숫자들은 1개의 최하위 숫자만큼 절사될 수 있습니다. 예를 들어 매크로 변수 #10000에서 저장된 숫자 7은 나중엔 7.000001, 7.000000 또는 6.999999로 읽힐 수도 있습니다.

입력문이 다음과 같은 경우

[#10000 EQ 7]...인 경우, 잘못된 판독 값을 줄 수 있습니다. 이것을 프로그래밍하는 더 안전한 방법은 다음과 같습니다.

IF [ROUND [#10000] EQ 7]... ;

이 문제는 소수부가 없을 것이라고 예상될 경우 정수를 매크로 변수에 저장할 때만 문제가 됩니다.

선독

선독은 매크로 프로그래밍에서 매우 중요한 개념입니다. 제어장치는 처리 속도를 높이기 위해 최대한 많은 행들을 미리 처리하려 합니다. 처리 작업에는 매크로 변수의 해석도 포함됩니다. 예제:

```
#12012 = 1 ;
```

```
G04 P1.;
```

```
#12012 = 0 ;
```

이것은 출력을 켜고 1초를 대기한 다음 출력을 끄기 위한 것입니다. 그러나 선독은 제어장치가 일시 정지를 처리하는 동안 출력이 켜졌다가 즉시 꺼지게 합니다. G103 P1은 선독을 1 블록으로 제한하는 데 사용됩니다. 이 예제를 올바르게 작동하게 하려면 다음과 같이 변경해야 합니다.

```
G103 P1(G103에 대한 자세한 설명에 대해서는 이 매뉴얼의 G 코드 단원 참조);
```

```
;
```

```
#12012=1 ;
```

```
G04 P1.;
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```

```
#12012=0 ;
```

블록 선독 및 블록 삭제

Haas 제어장치는 블록 선독 기능을 사용하여 실행 중인 현재 블록 코드에 앞서서 코드 블록을 읽고 준비합니다. 이를 통해 한 동작에서 다음 동작으로 부드럽게 이전할 수 있습니다. G103은 제어장치가 코드 블록을 얼마나 선독할지 제한합니다. G103에서 Pnn어드레스 코드는 제어장치가 선독할 수 있는 정도를 지정합니다. 추가 사항에 대해서는 G103 블록 선독 제한(그룹 00)을 참조하십시오

블록 삭제 모드를 이용해 코드 블록을 선택적으로 건너뛸 수 있습니다. 건너뛰려는 프로그램 블록 시작부에 / 문자를 사용하십시오. 블록 삭제를 눌러 블록 삭제 모드를 실행하십시오. 블록 삭제 모드가 활성화되어 있는 동안 제어장치가 / 문자로 표시된 블록을 실행하지 않습니다. 예시:

다음을 사용하면

```
/M99 (하위 프로그램 복귀);
```

블록 앞에

```
M30(프로그램 종료와 역회전);
```

블록 삭제가 켜져 있으면 하위 프로그램이 메인 프로그램이 됩니다. 해당 프로그램은 Block Delete(블록 삭제)가 OFF일 때 하위 프로그램으로서 사용됩니다.

블록 삭제 토큰 "/"를 사용하는 경우, 블록 삭제 모드가 활성화되지 않았더라도 행은 선독을 블록합니다. 이 기능은 NC 프로그램 내에서 매크로 처리를 디버깅할 때 유용합니다.

매크로 변수 화면 페이지

설정과 오프셋과 마찬가지로 네트워크 공유 또는 USB 포트를 통해서 매크로 변수들을 저장하거나 로드합니다.

로컬 및 글로벌 매크로 변수 #1 - #33 및 #10000 - #10999는 현재 지령 화면을 통해 표시되고 수정됩니다.

참고: 기계에 내장된 10000이 3자리수 매크로 변수에 추가됩니다. 예시: 매크로 100은 10100으로 표시됩니다.

1

현재 지령을 누르고 탐색 키를 사용하여 매크로 변수 페이지로 이동하십시오.


제어장치가 프로그램을 해석할 때 변수 변화 및 결과가 매크로 변수 디스플레이 페이지에 표시됩니다.

값(최대 999999.000000)을 입력한 다음 ENTER를 눌러 매크로 변수를 설정하십시오. ORIGIN(원점)을 눌러 매크로 변수를 소거하십시오. 그러면 ORIGIN Clear(원점 소거) 실행 팝업이 표시됩니다. 1 - 3 숫자를 눌러 선택하거나 취소를 눌러 종료합니다.

2

변수를 검색하려면 매크로 변수 번호를 입력하고 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 누르십시오.

표시되는 변수들은 프로그램 실행 중에 변수들의 값들을 나타냅니다. 때로는 이것은 실제 기계 동작보다 최고 15개의 블록을 선독한 것일 수도 있습니다. 프로그램 시작부에 G103 P1을 삽입하여 블록 버퍼링을 제한하면 프로그램 디버깅이 더 쉬워집니다. 프로그램에서 매크로 변수 블록 뒤에 P 값 없이 G103이 추가될 수 있습니다. 매크로 프로그램이 올바르게 작동하려면 G103 P1을 변수 로딩 중에 프로그램에 남겨두는 것이 좋습니다. G103에 대한 자세한 내용은 이 매뉴얼의 G 코드 단원을 참조하십시오.

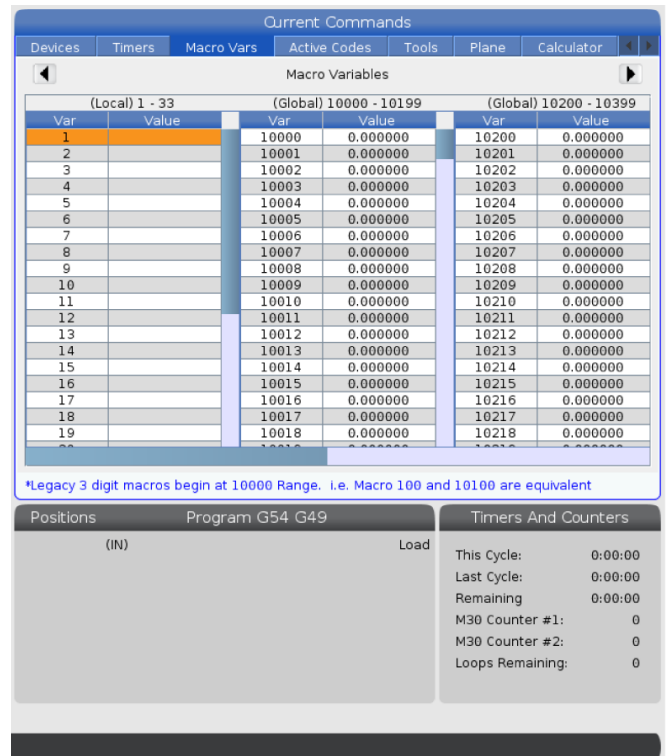

타이머 및 카운터 창에서 매크로 변수 표시

1

타이머 및 카운터 창 창에서 두 개의 매크로 변수의 값을 표시하고 해당 변수에 표시 이름을 지정할 수 있습니다.

타이머 및 카운터 창에 표시할 두 개의 매크로 변수를 설정하려면:

2

CURRENT COMMANDS(현재 지령)를 누르십시오.

탐색 키를 사용하여 타이머 페이지를 선택하십시오.

매크로 레이블 #1 이름 또는 매크로 레이블 #2 이름을 강조 표시합니다.


새 이름을 입력하고 엔터를 누르십시오.

화살표 키를 사용하여 매크로 지정 #1 또는 매크로 지정 #2 입력 필드(선택한 매크로로 레이블 이름에 해당)를 선택하십시오.

매크로 변수 번호(# 비포함)를 입력하고 엔터를 누르십시오.

결과:

타이머 및 카운터 창에서 입력한 매크로 레이블(#1 또는 #2) 이름의 오른쪽에 있는 필드에 지정된 변수 값이 표시됩니다.

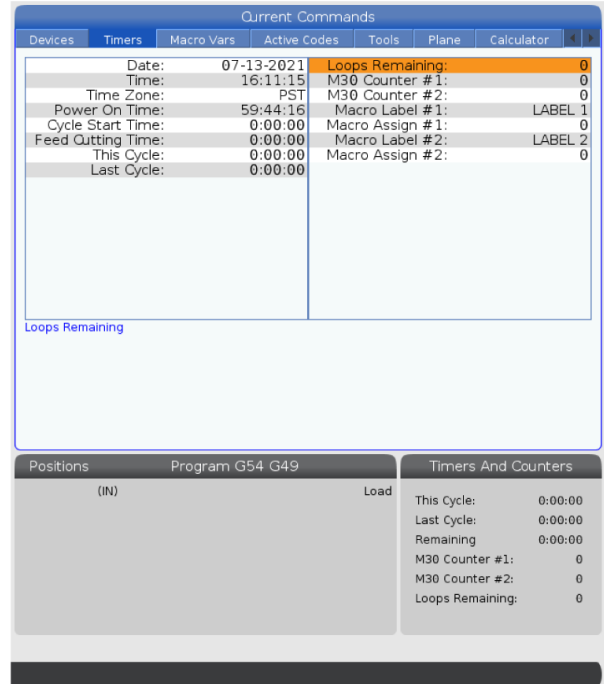

매크로 인수

G65 입력문의 인수는 매크로 하위 프로그램에 값을 전송하고 매크로 하위 프로그램의 국부적 변수들을 설정하는 수단입니다.

다음 두(2) 개의 표는 매크로 하위 프로그램에서 사용되는 숫자 변수에 알파벳 어드레스 변수를 매핑하는 것을 보여줍니다.

알파벳 어드레스 지정

테이블 1: 알파벳 어드레스 표

어드레스:	변수		어드레스:	변수
A	1		N	-
B	2		O	-
C	3		P	-
D	7		Q	17
E	8		R	18
F	9		S	19
G	-		T	20
H	11		U	21
I	4		V	22
J	5		W	23
K	6		X	24
L	-		Y	25
M	13		Z	26

13.3 | 밀 매크로 - 인수

테이블 2: 교호형 알파벳 어드레스 지정

어드레스:	변수		어드레스:	변수		어드레스:	변수
A	1		K	12		J	23
B	2		I	13		K	24
C	3		J	14		I	25
I	4		K	15		J	26
J	5		I	16		K	27
K	6		J	17		I	28
I	7		K	18		J	29
J	8		I	19		K	30
K	9		J	20		I	31
I	10		K	21		J	32
J	11		I	22		K	33

13.3 | 밀 매크로 - 인수

인수들은 소수점 네 자리까지의 부동 소수점 값을 수용합니다. 제어장치가 Metric(미터법) 모드에 있을 경우 천분의 일(.000)이라고 가정합니다. 아래 예제에서 국부적 변수 #1은 .0001을 수신합니다. 십진수가 다음과 같이 인수값에 포함되어 있지 않을 경우:

G65 P9910 A1 B2 C3 ;

그 값은 다음 표에 의거하여 매크로 하위 프로그램으로 전송됩니다.

정수 인수 전달(소수점 없음)

어드레스:	변수		어드레스:	변수		어드레스:	변수
A	.0001		J	.0001		S	1.
B	.0002		K	.0001		T	1.
C	.0003		L	1.		U	.0001
D	1.		M	1.		V	.0001
E	1.		N	-		W	.0001
F	1.		O	-		X	.0001
G	-		P	-		Y	.0001
H	1.		Q	.0001		Z	.0001
I	.0001		R	.0001		-	-

33개의 국부적 매크로 변수에 교호형 어드레스 지정 방법을 이용하여 인수들과 값을 할당할 수 있습니다. 다음 예제는 두 개의 좌표 위치 집합들을 매크로 하위 프로그램에 전송하는 방법을 보여줍니다. 국부적 변수 #4~#9은 각각 .0001~.0006으로 설정될 수 있습니다.

예:

G65 P2000 I1 J2 K3 I4 J5 K6;

다음 글자들은 파라미터를 매크로 하위 프로그램에 전송하는데 사용할 수 없습니다. G, L, N, O 또는 P.

13.4 | 밀 매크로 - 변수

매크로 변수

매크로 변수는 세(3) 종류가 있습니다. 국부적 변수, 전역 변수 및 시스템 변수입니다.

매크로 상수는 매크로 식에 삽입되는 부동소수점 값입니다. 상수는 어드레스 A-Z과 결합될 수 있으며, 또는 식에서 사용될

때는 독자적으로 사용될 수 있습니다. 상수의 예로는 0.0001, 5.3 또는 -10이 있습니다.

국부적 변수

국부적 변수 범위는 #1-#33입니다. 국부적 변수의 집합은 언제나 이용할 수 있습니다. G65 지령을 이용하여 하위 프로그램을 호출하면, 국부적 변수들이 저장되고 새로운 국부적 변수 집합이 제공되어 사용할 수 있습니다. 이것은 국부적 변수의 중첩이라고 합니다. G65 호출 중에 새로운

국부적 변수들은 모두 미정의값으로 소거되며, G65행에 상응하는 어드레스 변수들이 있는 어떤 국부적 변수도 G65행의 값으로 설정됩니다. 다음은 국부적 변수를 변경하는 어드레스 변수 인수들과 국부적 변수들을 나타내는 표입니다.

변수:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
주소:	A	B	C	I	J	K	D	E	F	-	H
대체:	-	-	-	-	-	-	I	J	K	I	J
변수:	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
주소:	-	M	-	-	-	Q	R	S	T	U	V
대체:	K	I	J	K	I	J	K	I	J	K	I
변수:	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
주소:	W	X	Y	Z	-	-	-	-	-	-	-
대체:	J	K	I	J	K	I	J	K	I	J	K

13.4 | 밀 매크로 - 변수

변수 10, 12, 14-16 및 27-33은 상응하는 어드레스 인수가 없습니다. 이러한 변수들은 충분한 수의 I, J, K 인수가 위의 인수에 대한 단원에서 기술한 바와 같이 사용될 경우 설정될 수 있습니다. 매크로 하위 프로그램 모드에 있으면 변수 숫자 1-33을 참조하여 국부적 변수들을 읽고 수정할 수 있습니다.

L 인수가 매크로 서브프로그램의 다중 반복에 사용될 때, 인수는 첫번째 반복 시에만 설정됩니다. 이것은 국부적 변수 1-33이 첫 번째 반복 시에 수정될 경우, 그 다음 반복 회차부터는 수정된 값을 접근할 수 있음을 뜻합니다. 국부적 변수는 L 어드레스가 1보다 클 때 반복 간에 변화되지 않습니다.

M97 또는 M98을 통해 하위 프로그램을 호출해도 국부적 변수가 중첩되지 않습니다. M98에 의해 호출된 하위 프로그램에서 참조된 모든 국부적 변수는 M97 또는 M98 호출 이전에 존재했던 동일한 변수 및 값입니다.

전역 변수

전역 변수는 항상 액세스할 수 있으며 전원이 꺼지면 메모리에 남아 있습니다. 각 전역 변수는 복사본이 하나밖에 없습니다. 전역 변수는 #10000-#10999의 번호가 매겨집니다. 세 가지의 레거시 범위(#100-#199, #500-#699, and #800-#999)가 포함됩니다. 3자리의 레거시 매크로 변수는 #10000범위에서 시작합니다. 즉, 매크로 변수 #100은 #10100으로 표시됩니다.

참고: 프로그램에서 #100 또는 #10100 변수를 사용하면 제어장치는 동일한 데이터에 액세스합니다. 두 개의 변수 번호 중 하나만 사용해도 됩니다.

때때로 공장 설치 옵션에서는 전역 변수를 사용합니다. 예) 검사 및 팔레트 교환장치 등 전역 변수 및 그 사용 방법에 대해서는 매크로 변수 표를 참조하십시오.

주의: 전역 변수를 사용할 때 기계의 다른 프로그램이 동일한 전역 변수를 사용하지 않도록 합니다.

시스템 변수

시스템 변수를 통해 다양한 제어장치 조건과 상호작용할 수 있습니다. 시스템 변수 값은 제어장치의 기능을 변경할 수 있습니다. 프로그램이 시스템 변수를 읽으면 변수값에 기초하여 해당 동작을 수정할 수 있습니다. 일부 시스템 변수들은 읽기 전용 상태이기 때문에 수정할 수 없습니다. 시스템 변수의 목록 및 사용 방법에 대해서는 매크로 변수 표를 참조하십시오.

13.5 | 밀 매크로 - 변수 테이블

매크로 변수

로컬, 전역, 시스템 변수의 매크로 변수 표와 해당 사용법은 다음과 같습니다. 차세대 제어장치 변수 목록에는 레거시 변수가 포함됩니다.

NGC 변수	레거시 변수	용도
#0	#0	숫자 아님(읽기 전용)
#1- #33	#1- #33	매크로 호출 인수
#10000- #10149	#100- #149	전원 OFF 시에 저장되는 범용 변수
#10150- #10199	#150- #199	프로브 값(설치된 경우)
#10200- #10399	해당 없음	전원 OFF 시에 저장되는 범용 변수
#10400- #10499	해당 없음	전원 OFF 시에 저장되는 범용 변수
#10500- #10549	#500-#549	전원 OFF 시에 저장되는 범용 변수
#10550- #10599	#550-#599	프로브 보정 데이터 (설치된 경우)
#10600- #10699	#600- #699	전원 OFF 시에 저장되는 범용 변수
#10700- #10799	해당 없음	전원 OFF 시에 저장되는 범용 변수
#700- #749	#700- #749	내부에서만 사용하기 위한 은폐된 변수
#709	#709	고정장치 클램프 입력에 사용됩니다. 범용으로 사용하지 마십시오.
#10800- #10999	#800- #999	전원 OFF 시에 저장되는 범용 변수
#11000- #11063	해당 없음	64개의 분산 출력(읽기 전용)
#1064- #1068	#1064- #1068	각각 X, Y, Z, A, B축의 최대 축부하
#1080- #1087	#1080- #1087	미가공 아날로그-디지털 입력(읽기 전용)
#1090- #1098	#1090- #1098	필터링된 아날로그-디지털 입력(읽기 전용)
#1098	#1098	Haas 벡터 드라이브에 의한 주축 부하(읽기 전용)
#1264- #1268	#1264- #1268	각각 C, U, V, W, T축의 최대 축부하
#1601- #1800	#1601- #1800	공구 #1-#200의 플롯 수
#1801- #2000	#1801- #2000	공구 1-공구 200의 기록된 최대 진동수
#2001- #2200	#2001- #2200	공구 길이 오프셋
#2201- #2400	#2201- #2400	공구 길이 마모값

13.5 | 밀 매크로 - 변수 테이블

매크로 변수 테이블(계속)

NGC 변수	레거시 변수	용도
#2401- #2600	#2401- #2600	공구 직경/반경 오프셋
#2601- #2800	#2601- #2800	공구 직경/반경 마모값
#3000	#3000	프로그래밍형 경보
#3001	#3001	밀리초 타이머
#3002	#3002	시 타이머
#3003	#3003	단일 블록 억제
#3004	#3004	이송 일시 정지 제어 오버라이드
#3006	#3006	메시지를 이용한 프로그래밍형 정지
#3011	#3011	연, 월, 일
#3012	#3012	시, 분, 초
#3020	#3020	전원 ON 타이머(읽기 전용)
#3021	#3021	사이클 시작 타이머
#3022	#3022	이송 타이머
#3023	#3023	현재 공작물 타이머(읽기 전용)
#3024	#3024	마지막 완료 공작물 타이머(읽기 전용)
#3025	#3025	이전 공작물 타이머(읽기 전용)
#3026	#3026	스핀들 공구(읽기 전용)
#3027	#3027	스핀들 RPM(읽기 전용)
#3028	#3028	리시버의 장착 팔레트 번호
#3030	#3030	단일 블록
#3032	#3032	블록 삭제
#3033	#3033	선택형 정지
#3034	해당 없음	안전 실행(읽기 전용)

13.5 | 밀 매크로 - 변수 테이블

매크로 변수 테이블(계속)

NGC 변수	레거시 변수	용도
#3196	#3196	셀 안전 타이머
#3201- #3400	#3201- #3400	공구 1-공구 200의 실제 직경
#3401- #3600	#3401- #3600	공구 1-공구 200의 프로그래밍형 절삭유 위치
#3901	#3901	M30 카운트 1
#3902	#3902	M30 카운트 2
#4001- #4021	#4001- #4021	이전 블록 G 코드 그룹 코드
#4101- #4126	#4101- #4126	이전 블록 어드레스 코드.
#4101- #4126	#4101- #4126	이전 블록 어드레스 코드. 참고: (1) 4101-4126의 매핑은 "매크로 인수" 절의 알파벳 어드레스 지정과 똑같습니다. 예를 들어 입력문 X1.3은 변수 #4124를 1.3으로 설정합니다.
#5001- #5006	#5001- #5006	이전 블록 종료 위치
#5021- #5026	#5021- #5026	현재 기계 좌표 위치
#5041- #5046	#5041- #5046	현재 공작물 좌표 위치
#5061- #5069	#5061- #5069	현재의 건너뛰기 신호 위치 - X, Y, Z, A, B, C, U, V, W
#5081- #5086	#5081- #5086	현재 톨 오프셋
#5201- #5206	#5201- #5206	G52 워크 오프셋
#5221- #5226	#5221- #5226	G54 공작물 오프셋
#5241- #5246	#5241- #5246	G55 워크 오프셋
#5261- #5266	#5261- #5266	G56 워크 오프셋
#5281- #5286	#5281- #5286	G57 워크 오프셋
#5301- #5306	#5301- #5306	G58 워크 오프셋
#5321- #5326	#5321- #5326	G59 공작물 오프셋
#5401- #5500	#5401- #5500	공구 이송 타이머(초)
#5501- #5600	#5501- #5600	총 공구 타이머(초)
#5601- #5699	#5601- #5699	공구 수명 모니터링 한계값
#5701- #5800	#5701- #5800	공구 수명 모니터링 카운터
#5801- #5900	#5801- #5900	공구 부하 감시(지금까지 감지된 최대 부하)

13.5 | 밀 매크로 - 변수 테이블

매크로 변수 테이블(계속)

NGC 변수	레거시 변수	용도
#5901- #6000	#5901- #6000	공구 부하 감시 한계값
#6001- #6999	#6001- #6999	예약됨. 는 사용하지 마십시오.
#6198		NGC/CF 플래그
#7001- #7006	#7001- #7006	G110 (G154 P1) 추가 워크 오프셋
#7021- #7026	#7021- #7026	G111 (G154 P2) 추가 공작물 오프셋
#7041- #7386	#7041- #7386	G112 - G129 (G154 P3 - P20) 추가 워크 오프셋
#7501- #7506	#7501- #7506	팔레트 우선순위
#7601- #7606	#7601- #7606	팔레트 상태
#7701- #7706	#7701- #7706	팔레트에 할당된 공작물 프로그램 번호
#7801- #7806	#7801- #7806	팔레트 사용량 계수
#8500	#8500	고급 공구 관리(ATM) 그룹 ID
#8501	#8501	ATM 그룹에서 사용되는 모든 공구의 가용 공구 수명 백분율
#8502	#8502	ATM 그룹의 전체 가용 공구 사용 계수
#8503	#8503	ATM 그룹의 전체 가용 공구 구멍 계수.
#8504	#8504	ATM 그룹의 전체 가용 공구 이송 시간(단위는 초)
#8505	#8505	ATM 그룹의 전체 가용 공구 시간(단위는 초)
#8510	#8510	ATM 사용할 그 다음 공구 번호
#8511	#8511	ATM 그 다음 공구의 가용 수명 백분율
#8512	#8512	ATM 그 다음 공구의 가용 사용 계수
#8513	#8513	ATM 그 다음 공구의 가용 구멍 계수
#8514	#8514	ATM 그 다음 공구의 가용 이송 시간(초)
#8515	#8515	ATM 그 다음 공구의 총 가용 시간(초)
#8550	#8550	개별 공구 ID
#8551	#8551	공구 플롯 수
#8552	#8552	최대 진동 기록값

13.5 | 밀 매크로 - 변수 테이블

매크로 변수 테이블(계속)

NGC 변수	레거시 변수	용도
#8553	#8553	공구 길이 오프셋
#8554	#8554	공구 길이 마모값
#8555	#8555	공구 직경 오프셋
#8556	#8556	공구 직경 마모값
#8557	#8557	실제 직경
#8558	#8558	프로그래밍 가능한 절삭유 위치
#8559	#8559	공구 이송 타이머(초)
#8560	#8560	총 공구 타이머(초)
#8561	#8561	공구 수명 모니터링 한계값
#8562	#8562	공구 수명 모니터링 카운터
#8563	#8563	공구 부하 감시(지금까지 감지된 최대 부하)
#8564	#8564	공구 부하 감시 한계값
#9000	#9000	열 보정 누산기
#9000- #9015	#9000- #9015	예약됨(축 열 누산기의 복제)
#9016	#9016	열 주축 보정 누산기
#9016- #9031	#9016- #9031	예약됨(스핀들의 축 열 누산기의 복제)
#10000- #10999	해당 없음	범용 변수
#11000- #11255	해당 없음	분산 입력(읽기 전용)
#12000- #12255	해당 없음	분산 출력
#13000- #13063	해당 없음	필터링된 아날로그-디지털 입력(읽기 전용)
#13013	해당 없음	절삭유 레벨
#14001- #14006	해당 없음	G110(G154 P1) 추가 워크 오프셋
#14021- #14026	해당 없음	G110(G154 P2) 추가 워크 오프셋
#14041- #14386	해당 없음	G110(G154 P3- G154 P20) 추가 워크 오프셋
#14401- #14406	해당 없음	G110(G154 P21) 추가 워크 오프셋

13.5 | 밀 매크로 - 변수 테이블

매크로 변수 테이블(계속)

NGC 변수	레거시 변수	용도
#14421- #15966	해당 없음	G110(G154 P22- G154 P99) 추가 워크 오프셋
#20000- #29999	해당 없음	설정
#30000- #39999	해당 없음	파라미터
#32014	해당 없음	기계 일련번호
#50001- #50200	해당 없음	공구 유형
#50201- #50400	해당 없음	공구 재질
#50401- #50600	해당 없음	툴 오프셋 지점
#50601- #50800	해당 없음	예상 RPM
#50801- #51000	해당 없음	예상 이송량
#51001- #51200	해당 없음	오프셋 피치
#51201- #51400	해당 없음	실제 VPS 예상 RPM
#51401- #51600	해당 없음	공작물 피삭재
#51601- #51800	해당 없음	VPS 이송량
#51801- #52000	해당 없음	대략적인 길이
#52001- #52200	해당 없음	대략적인 직경
#52201- #52400	해당 없음	가장자리 측정 높이
#52401- #52600	해당 없음	공구 공차
#52601- #52800	해당 없음	프로브 유형

13.6 | 밀 매크로 - 변수

시스템 변수 심화 설명

시스템 변수는 특정 기능과 관련됩니다. 이 기능에 대한 자세한 설명이 이어집니다.

#550-#699 #10550- #10699 일반 및 프로브 보정 데이터

이러한 범용 변수는 전원이 꺼졌을 때 저장됩니다. 이러한 상위 #5xx 변수 중 일부는 프로브 보정 데이터를 저장합니다. 예제: #592는 공구 프로브가 테이블의 어느 쪽에 위치하는지 설정합니다. 이 변수들을 덮어쓰면 프로브를 다시 보정할 필요가 있습니다.

참고: 기계에 프로브가 설치되지 않은 경우 전원이 꺼졌을 때 저장된 범용 변수로 이 변수들을 사용할 수 있습니다.

#1080-#1097 #11000-#11255 #13000-#13063 1비트 분산 입력

외부 장치에서 지정된 입력을 다음 매크로와 연결할 수 있습니다.

NGC 변수	레거시 변수	용도
#11000-#11255	-	256개의 분산 출력(읽기 전용)
#13000-#13063	#1080-#1087	미가공 및 필터링된 아날로그-디지털 입력(읽기 전용)

특정 입력값은 프로그램 내에서 읽을 수 있습니다. 그 형식은 #11nnn이고, 여기서 nnn은 입력 번호입니다. DIAGNOSTIC (진단)을 누르고 I/O 탭을 선택하여 다른 장치의 입력 및 출력 번호를 보십시오.

예:

#10000=#11018

이 예제는 변수 #10000에 대해 #11018의 상태를 기록하고, 이것은 입력 18(M-FIN_Input)을 나타냅니다.

I/O PCB에서 사용 가능한 사용자 입력은 Haas 서비스 웹사이트에서 로봇 통합 보조 장치 참조 문서를 참조하십시오.

#12000-#12255 1비트 분산 출력

Haas 제어장치는 최고 256개의 분산 출력을 제어할 수 있습니다. 그러나 이러한 출력들 가운데 다수는 Haas 제어장치가 사용하도록 예비 지정되어 있습니다.

NGC 변수	레거시 변수	용도
#12000-#12255	-	256개의 분산 출력

13.6 | 밀 매크로 - 변수

특정 출력값은 프로그램 내에서 읽거나 쓸 수 있습니다. 그 형식은 #12nnn이고, 여기서 nnn은 출력 번호입니다.

예:

#10000=#12018 ;

이 예제는 변수 #10000에 대해 #12018의 상태를 기록하고, 이것은 입력 18(절삭유 펌프 모터)을 나타냅니다.

최대 축 부하

다음 변수에는 마지막으로 기계를 켜 이후, 또는 매크로 변수가 소거된 이후 축이 도달한 최대 부하가 포함됩니다. 최대 축 부하는 제어장치가 변수를 판독한 시점의 축 부하가 아니라 축이 확인한 최대 부하(100.0 = 100%)입니다.

#1064 = X축	#1264 = C축
#1065 = Y축	#1265 = U축
#1066 = Z축	#1266 = V축
#1067 = A축	#1267 = W축
#1068 = B축	#1268 = T축

툴 오프셋

개별 툴 오프셋은 관련 마모값과 더불어 길이(H)와 직경(D)을 갖고 있습니다.

#2001-#2200	길이에 대한 H 형상 오프셋(1-200).
#2201-#2400	길이에 대한 H 형상 마모값(1-200).
#2401-#2600	직경에 대한 D 형상 오프셋(1-200).
#2601-#2800	직경에 대한 D 형상 마모값(1-200).

시스템 변수 심화 설명(계속)

#3000 프로그래밍형 경보 메시지

#3000 경보를 프로그래밍할 수 있습니다. 프로그래밍형 알람은 내장 알람과 똑같이 동작합니다. 경보는 매크로 변수 #3000을 1과 999 사이의 숫자로 설정하면 생성됩니다.

#3000= 15(알람 목록에 삽입된 메시지);

알람 설정을 완료하면 화면 하단에서 알람이 점멸하고 그 다음 지령문의 텍스트가 알람 목록에 삽입됩니다.

알람 번호(이 예제의 경우 15)가 1000에 추가되어 알람 번호로 사용됩니다. 알람이 이런 식으로 생성될 경우 모든 동작이 정지하며 계속하려면 프로그램을 리셋해야 합니다. 프로그래밍형 경보는 언제나 1000에서 1999 사이의 번호가 지정됩니다.

#3001-#3002 타이머

두 타이머를 숫자를 각 변수에 할당하여 특정 값으로 설정할 수 있습니다. 그럴 경우 프로그램이 변수를 읽고 타이머 설정 이후 경과한 시간을 파악할 수 있습니다. 타이머는 일시 정지 사이클을 모방하고 공작물간 시간 또는 시간 의존적 동작이 요구되는 경우를 파악하는 데 사용될 수 있습니다.

- #3001 밀리초 타이머 - 밀리초 타이머는 전원이 켜진 뒤 밀리초 숫자 단위로 시스템 시간을 나타냅니다. #3001에 접근하고 나서 표시된 전체 숫자는 밀리초 숫자를 나타냅니다.
- #3002 시 타이머 - 시 타이머는 #3002에 접근하고 나서 표시되는 숫자가 시간 단위 숫자라는 점을 제외하고는 밀리초 타이머와 비슷합니다. 시 타이머와 밀리초 타이머는 서로 독립적이며 따로따로 설정할 수 있습니다.

시스템 오버라이드

변수 #3003은 G 코드의 단일 블록(Single Block) 기능을 오버라이드합니다.

#3003의 값이 1이면 Single Block(단일 블록) 기능이 ON인 경우에도 제어장치가 각 G 코드 지령을 계속 실행합니다.

#3003의 값이 0이면, 단일 블록은 보통 때처럼 작업을 재개합니다. 단일 블록 모드에서 각 코드 행을 실행하려면 사이클 시작을 눌러야 합니다.

#3003=1;

G54 G00 G90 X0 Y0;

S2000 M03;

G43 H01 Z.1;

G81 R.1 Z-0.1 F20.;

#3003=0;

T02 M06;

G43 H02 Z.1;

S1800 M03;

G83 R.1 Z-1. Q.25 F10.;

X0. Y0.;

%

13.6 | 밀 매크로 - 변수

변수 #3004

변수 #3004는 조작 중에 제어장치의 특정 기능을 오버라이드합니다.

첫번째 비트는 이송 일시 정지를 작동 해제시킵니다. 변수 #3004가 1로 설정되면, 이송 일시 정지가 뒤에 오는 프로그램 블록에 대해 비활성화됩니다. #3004를 0으로 설정하여 FEED HOLD(이송 일시 정지)를 다시 작동합니다. 예시:

..

(접근 코드 - 이송 일시 정지 허용);

#3004=1 (이송 일시 정지 비활성화);

(비정지형 코드 - 이송 일시 정지 허용되지 않음);

#3004=0 (이동 일시정지 활성화);

(이탈 코드 - 이송 일시 정지 허용);

...

변수 #3004는 M30에서 0을 재설정합니다.

이것은 변수 #3004 비트와 관련 오버라이드의 맵입니다.

E = 작동 D = 작동 해제

#3004	FEED HOLD	이송속도 오버라이드	정위치 정지 확인
0	E	E	E
1	D	E	E
2	E	D	E
3	D	D	E
4	E	E	D
5	D	E	D
6	E	D	D
7	D	D	D

#3006 프로그래밍형 정지

M00과 똑같이 동작하는 프로그램에 정지를 추가할 수 있습니다. 제어장치가 정지하고 사이클 시작을 누를 때까지 기다린 다음 프로그램이 #3006 뒤에 오는 블록으로 계속 실행됩니다. 입력

이 예시에서 제어장치가 설명문을 화면 중앙 하단에 표시합니다.

#3006=1 (설명문 삽입)

시스템 변수 심화 설명(계속)

#3030 단일 블록

차세대 제어 장치에서는 시스템 변수 #3030이 1로 설정됩니다. 제어 장치는 단일 블록 모드로 전환됩니다. G103 P1을 사용하여 선독을 제한할 필요가 없습니다. 차세대 제어 장치는 이러한 코드를 올바르게 처리합니다.

참고: 기존의 Haas 제어 장치에서 시스템 변수 #3030=1을 올바르게 처리하려면 #3030=1 코드 전에 G103 P1을 사용하여 선독을 1개의 블록으로 제한해야 합니다.

#4001-#4021 마지막 블록(모달) 그룹 코드

G 코드 그룹을 이용해서 기계 제어장치가 코드를 더 효율적으로 처리할 수 있습니다. 기능이 비슷한 G 코드들은 대체로 같은 그룹에 있습니다. 예를 들어, G90과 G91은 그룹 3에 있습니다. 매크로 변수 #4001-#4021은 임의의 21개 그룹에 대한 마지막 또는 기본 G 코드를 저장합니다.

G 코드 그룹 번호는 G 코드 단원의 설명 옆에 나열됩니다.

예:

G81 드릴 고정 사이클(그룹 09)

매크로 프로그램이 그룹 코드를 읽으면 해당 프로그램이 G 코드의 동작을 변경할 수 있습니다. #4003에 91이 포함되어 있을 경우 매크로 프로그램은 모든 이동이 절대 이동이 아니라 충분 이동이어야 한다고 결정할 수 있습니다. 그룹 0에 연관된 변수는 없으며 그룹 0 G 코드는 비모달 코드입니다.

#4101-#4126 마지막 블록(모달) 어드레스 데이터

어드레스 코드 A-Z(G 제외)는 모달값으로서 유지됩니다. 선독 프로세스에 의해 해석된 마지막 코드 행이 보여주는 정보는 변수 #4101에서 #4126에 포함되어 있습니다.

알파벳 어드레스에 변수 숫자가 숫자적으로 매핑되는 것은 알파벳 어드레스 하의 매핑과 일치합니다. 예를 들어, 이전에 해석된 D 어드레스 값은 #4107에서 발견되고 마지막 해석된 I 값은 #4104입니다. 매크로를 M 코드로 앨리어싱하면 변수 #1 - #33을 사용하여 변수를 매크로에 전달할 수 없습니다. 대신, 매크로에 있는 #4101 - #4126 의 값을 사용하십시오.

#5001-#5006 마지막 목표 위치

마지막 동작 블록의 최종 프로그래밍 지점은 각각 변수 #5001 - #5006, X, Z, Y, A, B, C를 통해서 접근할 수 있습니다. 값은 현재 공작물 좌표계에 지정되며 기계가 동작하는 중에도 사용될 수 있습니다.

13.6 | 밀 매크로 - 변수

#5021-#5026 현재 기계 좌표 위치

현재 기계 축 위치를 구하려면 각각 X, Y, Z, A, B, C축에 해당되는 매크로 변수 #5021-#5026을 호출합니다.

#5021 X축	#5022 Y축	#5023 Z축
#5024 A축	#5025 B축	#5026 C축

참고: 기계가 동작 중인 경우 값들을 읽을 수 없습니다.

#5041-#5046 현재 공작물 좌표 위치

현재 공작물 좌표 위치를 구하려면 각각 X, Y, Z, A, B, C축에 해당되는 매크로 변수 #5041-#5046을 호출합니다.

참고: 기계가 동작 중인 경우 그 값들은 읽을 수 없습니다. #504X의 값은 자체에 적용된 공구 길이 보정값을 갖고 있습니다.

#5061-#5069 현재 건너뛰기 신호 위치

각각 X, Y, Z, A, B, C, U, V, W에 해당되는 #5061-#5069는 마지막 건너뛰기 신호가 발생한 축 위치를 제공합니다. 값은 현재 공작물 좌표계에 지정되며 기계가 동작하는 중에도 사용될 수 있습니다.

#5063 (Z)의 값은 자체에 적용된 공구 길이 보정값을 갖고 있습니다.

#5081-#5086 공구 길이 보정

매크로 변수 #5081 - #5086은 각각 X, Y, Z, A, B, 또는 C축에서 현재 총 공구 길이 보정을 제공합니다. H(#4008)에서 설정된 현재값 더하기 마모값에 의해 참조되는 공구 길이 오프셋이 포함됩니다.

#5201-#5326, #7001-#7386, #14001-#14386 워크 오프셋

매크로 식은 모든 워크 오프셋을 읽고 설정할 수 있습니다. 이것을 통해서 좌표를 정확한 위치로 사전 설정할 수 있거나 좌표를 건너뛰기 신호(탐색된) 위치와 계산 결과에 기초한 값들로 설정할 수 있습니다.

어떤 오프셋이든 읽으면, 해당 블록이 실행될 때까지 선독 대기열이 정지합니다.

#6001-#6250 매크로 변수로 설정 접근

각각 설정 1부터 시작하여 변수 #20000 - #20999 또는 #6001 - #6250를 통해 설정에 액세스하십시오. 제어장치에서 사용할 수 있는 설정에 대한 자세한 설명은 19장을 참조하십시오.

참고: #20000 - 20999 범위 번호는 설정 번호에 해당됩니다. 사용자 프로그램이 이전 Haas 기계와 호환되어야 하는 경우에만 설정 액세스를 위해 #6001 - #6250를 사용해야 합니다.

시스템 변수 심화 설명(계속)

#6198 차세대 제어장치 식별자

매크로 변수 #6198의 읽기 전용 값은 1000000입니다.

프로그램에서 #6198을 테스트하여 제어장치 버전을 감지한 다음 해당 제어장치 버전에 대해 프로그램 코드를 조건적으로 실행할 수 있습니다. 예시:

```
%  
IF[#6198 EQ 1000000] GOTO5;  
(비NGC 코드);  
GOTO6;  
N5 (NGC 코드);  
N6 M30;  
%
```

이 프로그램에서 #6198로 저장된 값이 1000000이면 차세대 제어장치 호환 코드로 이동한 다음 프로그램을 종료합니다. #6198로 저장된 값이 1000000이 아니면 비NGC 프로그램을 실행한 다음 프로그램을 종료합니다.

#6996-#6999 매크로 변수로 파라미터 접근

이 매크로 변수들은 모든 파라미터와 어떤 파라미터 비트에도 다음과 같이 접근할 수 있습니다.

- #6996: 파라미터 번호
- #6997: 비트 번호(옵션)
- #6998: 변수 #6996에 지정된 파라미터 번호의 값이 포함되어 있습니다.
- #6999: 변수 #6997에 지정된 파라미터 비트의 비트 값(0 또는 1)이 포함되어 있습니다.

참고: 변수 #6998과 #6999는 읽기 전용입니다.

또한 각각 파라미터 1부터 시작하여 매크로 변수 #30000 - #39999를 사용할 수 있습니다. 파라미터 번호에 대한 자세한 내용은 HFO에 문의하십시오.

용도:

파라미터 값에 접근하려는 경우 해당 파라미터의 번호를 변수 #6996에 복사합니다. 아래와 같이 매크로 변수 #6998에서 해당 파라미터의 값을 이용할 수 있습니다.

```
%  
#6996=601 (파라미터 601 지정);  
#10000=#6998(파라미터 601의 값을 변수 #10000에 복사);  
%  
특정 파라미터 비트에 접근하려는 경우 파라미터 번호를 변수 #6996에 복사하고 비트 번호를 매크로 변수 #6997에 복사합니다. 아래와 같이 매크로 변수 #6999에서 해당 파라미터 비트의 값을 이용할 수 있습니다:  
%  
#6996=57 (파라미터 57 지정);  
#6997=0 (비트 0 지정);  
#10000=#6999 (파라미터 57비트 0을 변수 #10000에 복사);  
%
```

13.6 | 밀 매크로 - 변수

팔레트 교환장치 변수

자동 팔레트 교환장치에서 전송되는 팔레트 상태가 다음 변수들을 이용해서 점검됩니다.

#7501-#7506	팔레트 우선순위
#7601-#7606	팔레트 상태
#7701-#7706	팔레트에 할당된 공작물 프로그램 번호
#7801-#7806	팔레트 사용량 계수
#3028	리시버의 팔레트 부하 번호

#8500-#8515 고급 공구 관리

이 변수들은 고급 공구 관리(ATM)에 대한 정보를 제공합니다. 변수 #8500을 공구 그룹 번호에 설정한 다음

읽기 전용 매크로 #8501-#8515로 선택된 공구 그룹에 대한 정보에 액세스하십시오.

#8500	고급 공구 관리(ATM). 그룹 ID
#8501	ATM. 그룹에서 사용되는 모든 공구의 가용 공구 수명 백분율.
#8502	ATM. 그룹의 전체 가용 공구 사용 계수.
#8503	ATM. 그룹의 전체 가용 공구 구멍 계수.
#8504	ATM. 그룹의 전체 가용 공구 이송 시간(단위는 초).
#8505	ATM. 그룹의 전체 가용 공구 시간(단위는 초).
#8510	ATM. 사용할 그 다음 공구 번호.
#8511	ATM. 그 다음 공구의 가용 수명 백분율.
#8512	ATM. 그 다음 공구의 가용 사용 계수.
#8513	ATM. 그 다음 공구의 가용 구멍 계수.
#8514	ATM. 그 다음 공구의 가용 이송 시간(초).
#8515	ATM. 그 다음 공구의 총가용 시간(초).

13.6 | 밀 매크로 - 변수

시스템 변수 심화 설명(계속)

#8550-#8567 고급 공구 관리 툴링

이 변수들은 툴링에 대한 정보를 제공합니다. 변수 #8550을 공구 오프셋 번호에 설정한 다음 읽기 전용 매크로 #8551-#8567로 선택된 공구 그룹에 대한 정보에 액세스하십시오.

참고: 매크로 변수 #1601-#2800은 #8550-#8567이 공구 그룹 공구에 대해 제공하는 것과 같은 개별 공구 데이터에 액세스합니다.

#50001 - #50200 공구 유형

툴 오프셋 페이지에서 설정된 공구 종류를 읽거나 쓰려면 매크로 변수 #50001 - #50200을 사용하십시오.

밀링에 사용 가능한 공구 유형

공구 유형	공구 유형 번호
송곳	1
탭	2
셸 밀	3
엔드 밀	4
스폿 드릴	5
볼 노우즈	6
프로브	7
나중에 사용하도록 예비 지정	8-20

G65 매크로 하위 프로그램 호출 옵션

G65는 인수를 전송할 수 있는 하위 프로그램을 호출하는 지령입니다. 그 포맷은 다음과 같습니다.

G65 Pnnnnn [Lnnnn] [인수];

꺾쇠 괄호 안에 이탤릭체로 표시되는 인수는 옵션입니다. 매크로 인수에 대한 자세한 내용은 프로그래밍 단원을 참조하십시오.

G65 지령은 제어장치 드라이브 또는 프로그램에 대한 경로에 현재 위치한 프로그램 번호에 해당되는 P 어드레스를 요구합니다. L 어드레스가 사용되면 매크로 호출이 지정된 횟수만큼 반복됩니다.

하위 프로그램을 호출하면 제어장치가 활성 드라이브 또는 프로그램에 대한 경로에서 하위 프로그램을 찾습니다. 활성 드라이브에서 하위 프로그램을 찾을 수 없는 경우 제어장치가 설정 251에 의해 지정된 드라이브에서 찾습니다. 하위 프로그램 검색에 대한 자세한 내용은 검색 위치 설정 단원을 참조하십시오. 제어 장치가 하위 프로그램을 찾지 못한 경우 경보가 발생합니다.

예제 1에서 하위 프로그램 1000은 어떤 조건도 하위 프로그램에 전송되지 않은 상태에서 한 번 호출됩니다. G65 호출은 M98 호출과 비슷하지만 똑같지는 않습니다. G65 호출은 최고 9회 중복될 수 있습니다. 이것은 프로그램 1이 프로그램 2를, 프로그램 2가 프로그램 3을, 프로그램 3이 프로그램 4를 호출할 수 있다는 뜻입니다.

예제 1:

G65 P1000 (하위 프로그램 001000을 매크로로 호출);

M30 (프로그램 정지);

001000(매크로 하위 프로그램);

...

M99(매크로 하위 프로그램에서 복귀);

예제 2에서는 LightHousing.nc 프로그램을 해당 프로그램이 있는 경로를 사용하여 호출합니다.

예제 2:

G65 P15 A1. B1.;

G65(/Memory/LightHousing.nc) A1. B1.;

참고: 경로는 대소문자를 구분합니다.

예제 3에서, 하위 프로그램 9010은 기울기가 G65 지령행의 이 하위 프로그램에 전송된 X 인수와 Y 인수에 의해 결정되는 선을 따라 일련의 구멍들을 뚫기 위한 것입니다. Z 드릴 깊이는 Z로, 이송 속도는 F로, 드릴링할 구멍 수는 T로 전달됩니다. 구멍 라인은 매크로 하위 프로그램이 호출될 때 현재 공구 위치에서 시작하여 드릴링됩니다.

예제 3:

참고: 하위 프로그램 009010은 활성 드라이브 또는 설정 252에 의해 지정된 드라이브에 상주해야 합니다.

G00 G90 X1.0 Y1.0 Z.05 S1000 M03(위치 도구);

G65 P9010 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10(009010 호출);

M30;

009010(대각선 구멍 패턴);

F#9(F=이송량);

WHILE [#20 GT 0] DO1 (T 회 반복);

G91 G81 Z#26(Z 깊이까지 드릴);

#20=#20-1 (감소 카운터);

IF [#20 EQ 0] GOTO5(모든 구멍이 뚫림);

G00 X#24 Y#25 (경사를 따라 이동);

N5 END1;

M99(호출자에게 돌아가기);

앨리어싱

앨리어싱 코드는 매크로 프로그램에 참고 표시를 하는 사용자 정의 G 및 M 코드입니다. 10개의 G 앨리어스 코드 및 10개의 M 앨리어스 코드를 사용할 수 있습니다. 프로그램 번호 9010 - 9019는 G 코드 앨리어싱을 위해 예비 지정되고 9000 - 9009는 M 코드 앨리어싱을 위해 예비 지정되어 있습니다.

앨리어싱은 G 코드 또는 M 코드를 G65 P##### 시퀀스에 할당하는 수단입니다. 예를 들어, 이전 예제 2에서 다음과 같이 작성할 수 있을 경우 앨리어싱이 좀 더 쉬워질 것입니다.

```
G06 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10 ;
```

앨리어싱 할 때, 변수를 G 코드를 이용해 전달할 수 있지만, M 코드를 이용해 전달할 수 없습니다.

여기에서는 G65 P9010을 사용되지 않은 G 코드 G06으로 대체했습니다. 이전 블록이 동작하려면 하위 프로그램 9010과 관련된 값을 06으로 설정해야 합니다. 앨리어싱을 설정하는 방법은 앨리어싱 설정 단원을 참조하십시오.

참고: G00, G65, G66 및 G67은 앨리어싱할 수 없습니다. 1과 255 사이의 다른 코드는 모두 앨리어싱에 사용될 수 있습니다.

매크로 호출 하위 프로그램이 G 코드에 설정되고 하위 프로그램이 메모리에 없는 경우 알람이 생성됩니다. 하위 프로그램 검색 방법은 139페이지의 G65 매크로 하위 프로그램 호출 단원을 참조하십시오. 하위 프로그램이 발견되지 않으면 알람이 발생합니다.



매크로 호출 하위 프로그램이 G 코드에 설정되고 하위 프로그램이 메모리에 없는 경우 알람이 생성됩니다. 하위 프로그램 검색 방법은 매크로 하위 프로그램 호출 단원을 참조하십시오. 하위 프로그램이 발견되지 않으면 알람이 발생합니다.

14.1 | 밀 제어 장치 아이콘 가이드

아이콘 가이드

설정 	Setup(설정) 모드가 잠겨 있고, 제어 장치가 Run(실행) 모드에 있습니다. 대다수 기계 기능은 기계 도어가 열린 상태에서는 비활성화되거나 제한됩니다.	조그 	축이 현재 조그 속도로 조그하고 있습니다.
설정 	Setup(설정) 모드가 잠금 해제되었고, 제어 장치가 Setup(설정) 모드에 있습니다. 기계 도어가 열린 상태에서 대다수 기계 기능을 이용할 수 있지만 제한될 수 있습니다.	APL 모드 	이 아이콘은 기계가 APL 모드에 있을 때 나타납니다.
사이클 도어 	도어 센서가 작동 중인지 확인하기 위해 도어를 최소한 한 번은 사이클해야 합니다. 사용자가 아직 도어를 사이클하지 않았다면 [Power UP(전원 켜기)] 후에 이 아이콘이 나타납니다.	절전 	절전 서보 꺼짐 기능이 활성 상태입니다. 설정 216, 서보 및 유압 차단이 이 기능 활성화 전에 허용된 시간을 지정합니다. 키를 눌러 서보를 활성화하십시오.
도어 열림 	경고, 도어가 열려 있습니다.	조그 	이 아이콘은 제어 장치가 실행-정지-조그-계속 작동 중에 공작물로 복귀할 때 나타납니다.
팔레트 부하 도어 열기 	팔레트 로드 스테이션이 열려 있습니다.	조그 	실행-정지-조그-계속 작동의 복귀 부분 중에 [FEED HOLD] 를 누른 경우입니다.
광 커튼 침해 	이 아이콘은 기계가 유휴 상태이고 광 커튼이 트리거될 때 나타납니다. 프로그램이 실행 중이고 광 커튼이 실행 중일 때도 나타납니다. 광 커튼 가시선에서 장애물을 제거하면 이 아이콘이 사라집니다.	조그 	실행-정지-조그-계속 작동 중 원거리 조그를 안내하는 아이콘입니다.
광 커튼 고정 	이 아이콘은 프로그램이 실행 중이고 광 커튼이 트리거될 때 나타납니다. 이 아이콘은 다음에 [CYCLE START(사이클 시작)]를 누르면 지워집니다.	FEED HOLD 	기계가 이송 일시 정지 상태입니다. 축 동작이 정지되었지만 주축이 계속 회전합니다.
실행 중 	기계가 프로그램을 실행 중입니다.	이송 	기계가 절삭 이동을 실행하고 있습니다.

아이콘 가이드

<p>급속 이동</p> 	<p>기계가 가능한 최고 속도에 비절삭 축 이동(G00)을 실행하고 있습니다. 오버라이드가 실제 속도에 영향을 줄 수 있습니다.</p>
<p>일시 정지</p> 	<p>기계가 일시 정지(G04) 명령을 실행하고 있습니다.</p>
<p>재시작</p> 	<p>설정 36이 ON인 경우 재시작 전에 제어장치가 프로그램을 스캔합니다.</p>
<p>단일 블록 정지</p> 	<p>단일 블록 모드가 활성 상태이고 제어장치는 계속할 지령이 필요합니다.</p>
<p>도어 일시 정지</p> 	<p>기계 동작이 도어 규칙 때문에 정지되었습니다.</p>
<p>조그 잠금</p> 	<p>조그 잠금이 활성 상태입니다. 축 키를 누르면 해당 축은 [JOG LOCK]을 다시 누를 때까지 현재 조그 속도로 움직입니다.</p>
<p>원격 조그</p> 	<p>옵션인 원격 조그 핸들이 활성 상태입니다.</p>
<p>벡터 조그</p> 	<p>5축 기계의 경우 공구가 회전 위치에 의해 정의된 벡터를 따라 조그합니다.</p>







<p>기어박스 오일 흐름 부족</p> 	<p>이 아이콘은 기어박스의 오일 흐름이 낮게 1분간 지속될 때 나타납니다.</p>
<p>기어박스 오일 부족</p> 	<p>제어 장치가 기어박스의 오일 레벨이 낮은 것을 감지했습니다.</p> <p>참고: 소프트웨어 버전 100.19.000.1100 이상에서는 스피들 팬이 꺼져있을 때 제어 장치가 기어 박스 오일 레벨 상태를 모니터링합니다. 스피들 팬이 꺼지면 기어 박스 오일 레벨 모니터링이 시작되기 전에 지연이 발생합니다. 기어 박스 오일 부족 아이콘을 지우려면 [RESET](재설정)을 누르십시오.</p>
<p>회전 테이블 윤활</p> 	<p>회전 테이블 윤활 오일 탱크를 점검하고 채우십시오.</p>
<p>TSC/HPFC 필터 더러워짐</p> 	<p>TSC 또는 고압 플러드 절삭유 필터를 청소하십시오.</p>
<p>절삭유 농축액 부족</p> 	<p>절삭유 리필 시스템용 농축액 탱크를 채우십시오.</p>
<p>Pulsejet 오일 부족</p> 	<p>이 아이콘은 시스템이 Pulsejet 오일 저장소에서 오일 부족 상태를 감지하면 나타납니다.</p>
<p>윤활 부족(Low Lube)</p> 	<p>주축 윤활 오일 시스템에서 오일 상태 부족이 감지되었으며, 또는 축 볼 스크류 윤활 시스템에서 그리스 부족 또는 압력 상태 부족이 감지되었습니다.</p>








14.1 | 밀 제어 장치 아이콘 가이드

아이콘 가이드

<p>오일 부족</p>  <p>회전 브레이크 오일 레벨이 부족합니다.</p>	<p>공기 흐름 부족</p>  <p>미터 모드 - 공기 흐름이 기계가 제대로 작동할 만큼 충분하지 않습니다.</p>
<p>잔여 압력</p>  <p>윤활 사이클 전에 시스템이 그리스 압력 센서에서 잔여 압력을 감지했습니다. 이는 축 그리스 윤활 시스템의 장애물로 인해 발생할 수 있습니다.</p>	<p>스핀들</p>  <p>[HANDLE SPINDLE]을 누르면 조그 핸들에 따라 스핀들 오버라이드 비율(%)이 달라집니다.</p>
<p>미스트 필터</p>  <p>미스트 추출기 필터를 청소하십시오.</p>	<p>이송</p>  <p>[HANDLE FEED]을 누르면 조그 핸들에 따라 이송 속도 오버라이드 비율(%)이 달라집니다.</p>
<p>바이스 고정</p>  <p>이 아이콘은 바이스가 고정 명령을 받으면 나타납니다.</p>	<p>핸들 스크롤</p>  <p>[HANDLE SCROLL]을 누르면 조그 핸들이 텍스트를 스크롤합니다.</p>
<p>절삭유 부족(경고)</p>  <p>절삭유 레벨이 낮습니다.</p>	<p>미러링</p>  <p>미러링 모드가 활성 상태입니다. G101이 프로그래밍되거나 설정 45, 46, 47, 48, 80 또는 250(X, Y, Z, A, B, C축의 미러 이미지)이 ON으로 설정됩니다.</p>
<p>Pulsejet 오일 부족</p>  <p>Pulsejet 오일 레벨이 낮습니다.</p>	<p>브레이크</p>  <p>회전축 브레이크 또는 회전축 브레이크의 조합이 고정 해제됩니다.</p>
<p>미스트 응축기</p>  <p>이 아이콘은 미스트 응축기가 켜지면 나타납니다.</p>	<p>브레이크</p>  <p>회전축 브레이크 또는 회전축 브레이크의 조합이 고정됩니다.</p>
<p>공기 흐름 부족</p>  <p>인치 모드 - 공기 흐름이 기계가 제대로 작동할 만큼 충분하지 않습니다.</p>	

아이콘 가이드

<p>HPU 오일 부족</p> 	<p>HPU 오일 레벨이 낮습니다. 오일 레벨을 점검하고 기계에 권장되는 오일을 추가하십시오.</p>
<p>HPU 오일 온도(경고)</p> 	<p>HPU를 안정적으로 작동하기에는 오일 온도가 너무 높습니다.</p>
<p>주축 팬 실패</p> 	<p>이 아이콘은 주축 팬이 작동을 멈추면 나타납니다.</p>
<p>전자 장치 과열(경고)</p> 	<p>이 아이콘은 캐비닛 온도가 전자 장치에 잠재적으로 위험한 수준에 도달하고 있다는 것을 제어 장치가 감지했을 때 나타납니다. 온도가 이러한 권장 수준에 도달하거나 초과하면 알람 253 ELECTRONICS OVERHEAT가 발생합니다. 공기 필터가 막혀 있지는 않은지 그리고 팬이 올바르게 작동하는지 캐비닛을 검사하십시오.</p>
<p>전자 장치 과열(알람)</p> 	<p>이 아이콘은 전자 장치가 너무 오랫동안 과열 상태를 유지할 때 나타납니다. 상태가 수정될 때까지 기계가 작동하지 않습니다. 공기 필터가 막혀 있지는 않은지 그리고 팬이 올바르게 작동하는지 캐비닛을 검사하십시오.</p>
<p>변압기 과열(경고)</p> 	<p>이 아이콘은 변압기가 1초 이상 과열된 것으로 감지되면 나타납니다.</p>



<p>변압기 과열(경보)</p> 	<p>이 아이콘은 변압기가 너무 오랫동안 과열 상태를 유지할 때 나타납니다. 상태가 수정될 때까지 기계가 작동하지 않습니다.</p>
<p>저전압(경고)</p> 	<p>PFDM은 저전압 유입을 감지합니다. 상태가 지속되면 기계가 조작을 계속할 수 없습니다.</p>
<p>저전압(경보)</p> 	<p>PFDM(Power Fault Detect Module)은 작동하기에는 너무 낮은 유입 전압을 감지합니다. 상태가 수정될 때까지 기계가 작동하지 않습니다.</p>
<p>고전압(경고)</p> 	<p>PFDM은 설정 한도를 초과한 유입 전압을 감지하지만 조작 파라미터 내에 있는 유입 전압도 감지합니다. 상태를 정정하여 기계 부품의 손상을 방지하십시오.</p>
<p>고전압(경보)</p> 	<p>PFDM은 작동하기에는 너무 높고 기계에 손상을 줄 수 있는 유입 전압을 감지합니다. 상태가 수정될 때까지 기계가 작동하지 않습니다.</p>
<p>서지 보호기 오류 감지됨</p> 	<p>서지 보호기 오류가 감지되었음을 나타냅니다. 이 아이콘은 오류가 제거될 때까지 활성화됩니다.</p> <p>경고: 이 상태에서 기기를 계속 사용하는 경우, 전자 제품은 전기 서지로 인해 손상될 수 있습니다.</p>
<p>로봇 배터리 부족</p> 	<p>로봇 배터리 부족 펄스 코더 배터리를 가능한 빨리 교체하십시오. 로봇을 끄지 마십시오. 그렇지 않으면 리마스터링이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 설명서의 9156.062 로봇 명령 실패 SRVO-062 BZAL 경보를 참조하십시오.</p>

아이콘 가이드

<p>저압 공기 (경고)</p> 	<p>기계에 대한 공기 압력이 너무 낮아서 공압 시스템을 안정적으로 조작할 수 없습니다. 이 상태를 정정하여 공압 시스템의 손상 또는 잘못된 조작을 방지하십시오.</p>	<p>보조 비상 정지</p> 	<p>보조 장치의 [EMERGENCY STOP]가 눌러 있습니다. [EMERGENCY STOP]을 해제하면 이 아이콘은 사라집니다.</p>
<p>저압 공기(경보)</p> 	<p>기계에 대한 공기 압력이 너무 낮아서 공압 시스템을 조작할 수 없습니다. 상태가 수정될 때까지 기계가 작동하지 않습니다. 고용량 공기 압축기가 필요할 수 있습니다.</p>	<p>원격 조그 핸들 XL (RJH-XL) 비상 정지</p> 	<p>RJH-XL의 [EMERGENCY STOP]가 눌러 있습니다. [EMERGENCY STOP]을 해제하면 이 아이콘은 사라집니다.</p>
<p>고압 공기 (경고)</p> 	<p>기계에 대한 공기 압력이 너무 높아서 공압 시스템을 안정적으로 조작할 수 없습니다. 이 상태를 정정하여 공압 시스템의 손상 또는 잘못된 조작을 방지하십시오. 기계의 공기 투입 장치에 조절장치 설치가 필요할 수 있습니다.</p>	<p>단일 블록</p> 	<p>단일 블록 모드가 활성화되어 있습니다. 제어장치는 한 번에 한(1) 블록에서 프로그램을 실행합니다. [CYCLE START]를 눌러 다음 블록을 실행합니다.</p>
<p>고압 공기(경보)</p> 	<p>기계에 대한 공기 압력이 너무 높아서 공압 시스템을 조작할 수 없습니다. 상태가 수정될 때까지 기계가 작동하지 않습니다. 기계의 공기 투입 장치에 조절장치 설치가 필요할 수 있습니다.</p>	<p>공구 수명 (경고)</p> 	<p>남은 공구 수명이 설정 240 아래에 있거나 현재 공구가 해당 공구 그룹의 마지막 공구입니다.</p>
<p>펜던트 비상 정지</p> 	<p>펜던트의 [EMERGENCY STOP]가 눌러 있습니다. [EMERGENCY STOP]을 해제하면 이 아이콘은 사라집니다.</p>	<p>공구 수명(경보)</p> 	<p>공구 또는 공구 그룹이 만료되었으며 사용할 수 있는 대체 공구가 없습니다.</p>
<p>APC 비상 정지</p> 	<p>팔레트 교환장치의 [EMERGENCY STOP]가 눌러 있습니다. [EMERGENCY STOP]을 해제하면 이 아이콘은 사라집니다.</p>	<p>선택형 정지</p> 	<p>선택적 정지가 활성 상태입니다. 제어장치가 각 M01 명령에 따라 프로그램을 정지합니다.</p>
<p>공구 교환장치 비상 정지</p> 	<p>공구 교환장치 케이스의 [EMERGENCY STOP]가 눌러 있습니다. [EMERGENCY STOP]을 해제하면 이 아이콘은 사라집니다.</p>	<p>블록 삭제</p> 	<p>블록 삭제가 활성 상태입니다. 블록 삭제가 On이면 제어장치는 같은 행에 있는 슬래시(/) 뒤에 오는 코드를 무시(실행하지 않음)합니다.</p>

아이콘 가이드

<p>TC 도어 열림</p>  <p>측면 장착 공구 교환장치 도어가 열려 있습니다.</p>
<p>TC 수동 모드</p>  <p>이 아이콘은 자동/수동 스위치를 통해 공구 캐로슬이 수동 모드에 있을 때 나타납니다. 이 스위치는 공구 케이지가 있는 기계에만 있습니다.</p>
<p>TL CCW</p>  <p>측면 장착 공구 교환장치 캐로슬이 시계 반대 방향으로 회전하고 있습니다.</p>
<p>TL CW</p>  <p>측면 장착 공구 교환장치 캐로슬이 시계 방향으로 회전하고 있습니다.</p>
<p>공구 교환</p>  <p>공구 교환이 진행 중입니다.</p>
<p>공구 고정 해제</p>  <p>주축의 공구가 고정 해제됩니다.</p>
<p>프로브</p>  <p>프로브 시스템이 활성화되었습니다.</p>
<p>컨베이어 정회전</p>  <p>컨베이어가 활성화 상태이고 앞으로 이동하고 있습니다.</p>

<p>컨베이어 역회전</p>  <p>컨베이어가 활성화 상태이고 뒤로 이동하고 있습니다.</p>
<p>TSC</p>  <p>TSC 시스템이 활성화 상태입니다.</p>
<p>TAB</p>  <p>공구 공기 분사장치(TAB) 시스템이 활성화 상태입니다.</p>
<p>공기 분사장치:</p>  <p>자동 에어 건(AAG)이 활성화 상태입니다.</p>
<p>고휘도 조명</p>  <p>옵션인 고휘도 조명(HIL)이 ON으로 설정되고 도어가 열려 있는 상태를 나타냅니다. 지속 시간은 설정 238에 의해 결정됩니다.</p>
<p>절삭유</p>  <p>메인 절삭유 시스템이 활성화 상태입니다.</p>

RJH-Touch XL 개요

원격 조그 핸들(RJH)은 더 빠르고 수월한 설정을 위해 제어 장치에 대한 휴대용 액세스를 제공하는 액세서리 옵션입니다.


모든 RJH-Touch XL 기능을 사용하려면 기계에 차세대 제어 소프트웨어 100.21.000.1000 이상이 있어야 합니다. 다음 섹션에서는 RJH-Touch를 작동하는 방법에 대해 설명합니다.

그림은 다음 부품들을 보여줍니다.

1. 사이클 시작. 펜던트의 **[CYCLE START]**와 기능이 같습니다.
2. 이송 일시 정지. 제어 펜던트의 **[FEED HOLD]**와 기능이 같습니다.
3. 기능 키. 이 키는 나중에 사용하기 위한 것입니다.
4. 빠른 조그 버튼. 이 키를 조그 방향 버튼 중 하나와 동시에 누르면 조그 속도가 두 배가 됩니다.
5. 조그 방향 키. 이 키는 키패드 조그 화살표 키와 동일하게 작동합니다. 길게 눌러 축을 조그할 수 있습니다.

6. LCD 터치 스크린 디스플레이.
7. 홀스터. RJH-XL을 활성화하려면 홀스터에서 들어올리십시오. RJH-XL을 비활성화하려면 홀스터에 다시 넣으십시오.
8. 기능 탭. 이 탭은 모드마다 다른 기능을 가지고 있습니다. 사용하려는 기능에 해당되는 탭을 누르십시오.
9. 핸드 조그 휠. 이 핸들 조그는 제어 펜던트의 조그 핸들처럼 작동합니다. 핸들 조그를 클릭할 때마다 선택된 축이 한 단위의 선택된 조그 속도로 이동합니다.
10. 비상 정지 펜던트의 **[EMERGENCY STOP]**와 기능이 같습니다.


대부분 RJH 기능은 핸들 조그 모드에서 이용할 수 있습니다. 다른 모드에서는 RJH 화면에 활성 또는 MDI 프로그램에 관한 정보가 표시됩니다.

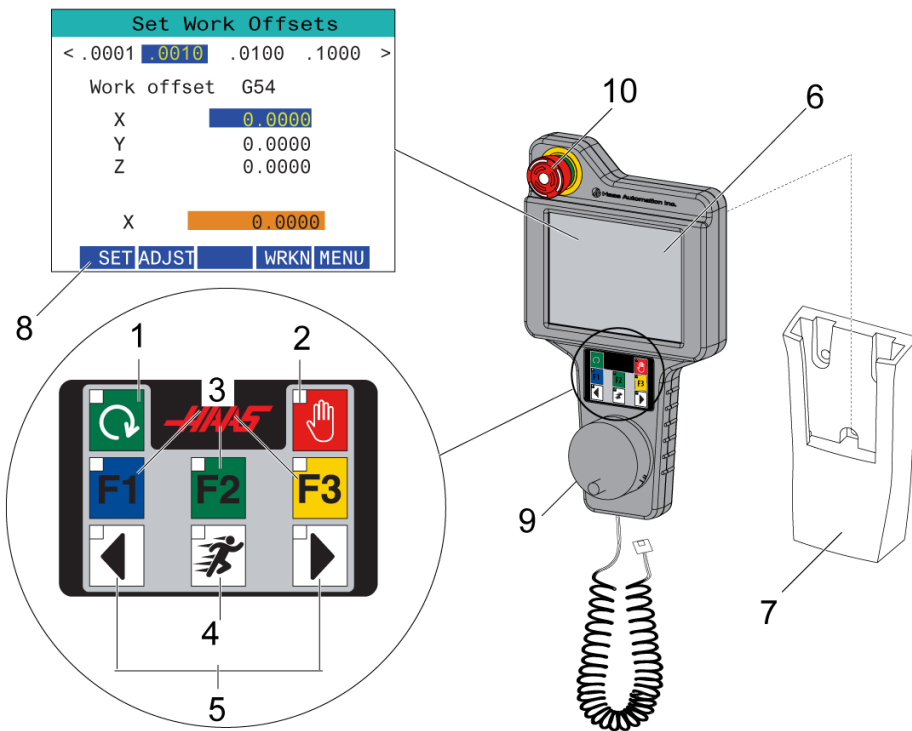

참고: RJH-XL은 기계가 켜져있을 때 제거할 수 없습니다.

RJH-Touch XL 수동 조깅

1. 화면에서 **[MENU]**를 누르십시오.
2. 화면에서 **수동 조깅**을 누릅니다.
3. 조그 속도를 변경하려면 화면에서 **.0001, .0010, .0100, 또는 .1000**을 누르십시오.
4. 화면에서 축 위치를 누르거나 RJH-XL에서 **[F1]/[F3]**를 눌러 축을 변경합니다.

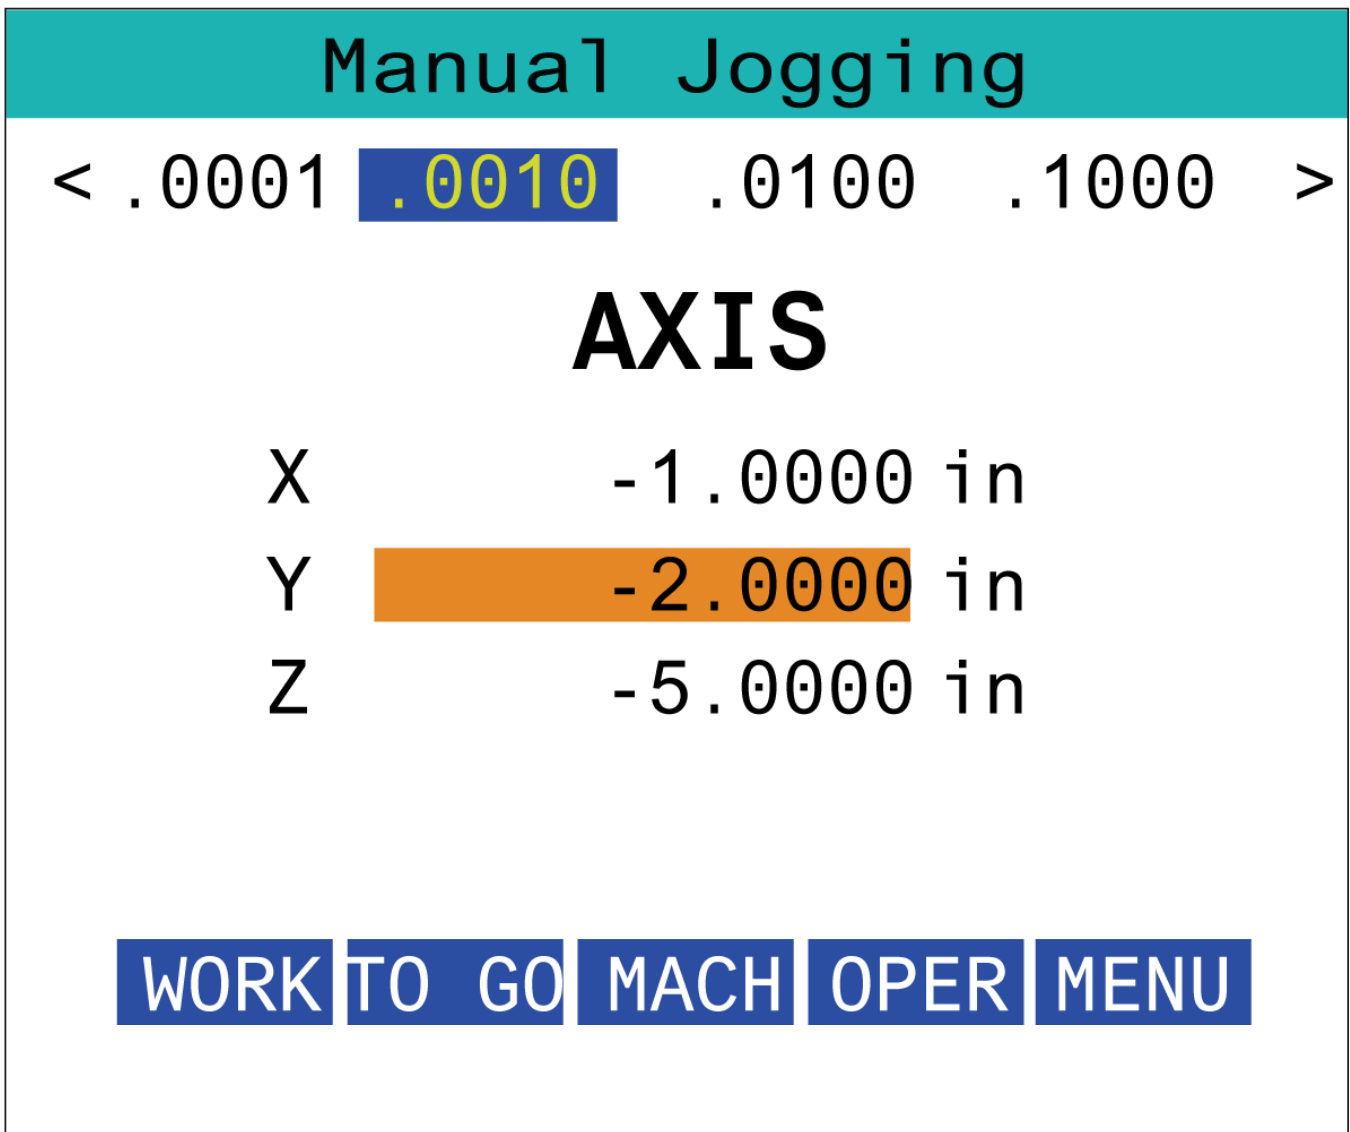

RJH-XL - 툴 오프셋

RJH-XL에서 이 기능에 액세스하려면 제어 펜던트의 **[OFFSET]**을 누르고 툴 오프셋 페이지를 선택하거나 RJH-XL 작동 모드 메뉴에서 **툴 오프셋**을 선택합니다.

조그 속도를 변경하려면 화면에서 **.001, .0010, .0100, 또는 .1000**을 누릅니다.

화면에서 축 위치를 누르거나 RJH-XL에서 **[F1]/[F3]**를 눌러 축을 변경합니다.

다음 공구로 변경하려면 화면에서 **[NEXT]**를 누르십시오.

툴 오프셋을 변경하려면 **TOOL OFFSET** 필드를 강조 표시하고 핸들을 사용하여 값을 변경하십시오.

조그 핸들을 사용하여 공구를 원하는 위치로 조그하십시오. 공구 길이를 기록하려면 **[SETL]** 기능 키를 누르십시오.



공구 길이를 조정하려면, 예를 들어, 공구를 작동하기 위해 사용한 종이의 두께를 공구 길이에서 차감하려는 경우:

1. 화면에서 **[ADJUST]** 버튼을 누릅니다.
2. 공구 길이에 추가할 값(양수 또는 음수)을 변경하려면 핸들 조그를 사용하십시오.
3. 화면에서 **[ENTER]** 버튼을 누릅니다.

참고: 기계에 프로그래밍형 절삭유 옵션이 있는 경우 다음을 사용하여 공구의 꼭지 위치를 조정할 수 있습니다.

1. **COOLANT POS** 필드를 강조 표시합니다.
2. 화면의 **[ADJUST]** 버튼을 누르고 핸들 조그를 사용하여 값을 변경합니다.
3. 절삭유 위치 변경을 수락하려면 화면의 **[ENTER]** 버튼을 누르십시오.

화면의 **[M08]** 버튼을 사용하여 절삭유를 켜고 꼭지 위치를 테스트하십시오. 절삭유를 끄려면 화면의 버튼을 다시 누르십시오.

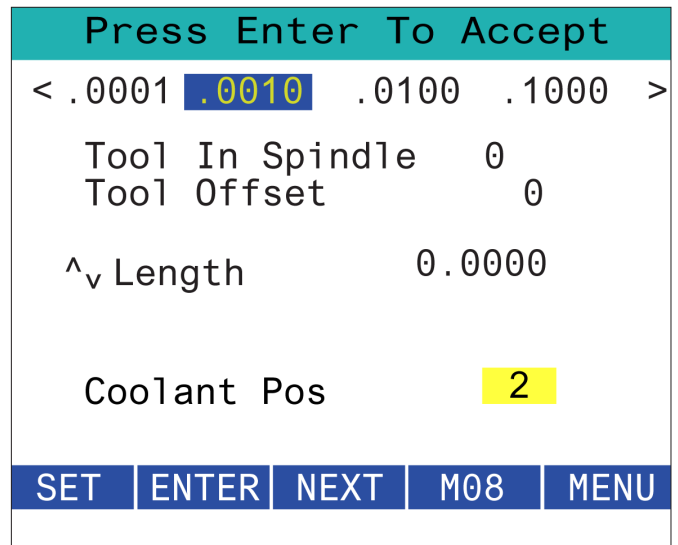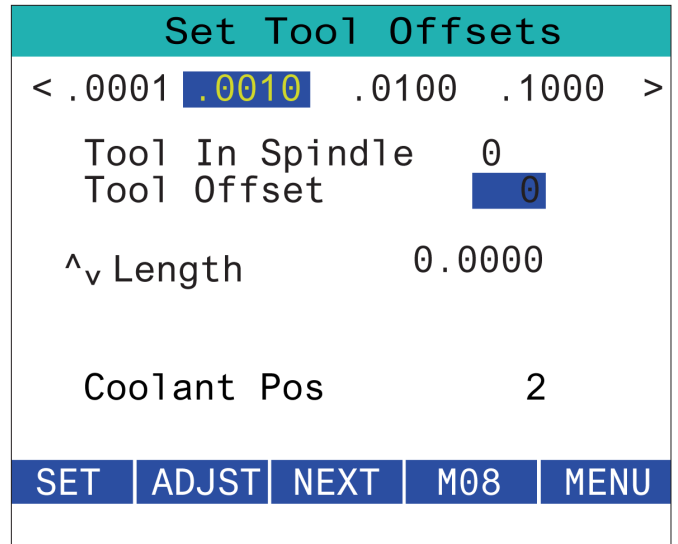

RJH-XL - 워크 오프셋

RJH-XL에서 이 기능에 액세스하려면 제어 펜던트의 **[OFFSET]**을 누르고 워크 오프셋 페이지를 선택하거나 RJH-XL 작동 모드 메뉴에서 워크 오프셋을 선택합니다.

조그 속도를 변경하려면 화면에서 **.0001**, **.0010**, **.0100**, 또는 **.1000**을 누르십시오.

화면에서 축 위치를 누르거나 RJH-XL에서 **[F1]/[F3]**를 눌러 축을 변경합니다.


워크 오프셋 번호를 변경하려면 화면에서 **[WORKN]** 버튼을 누르고 핸들 조그를 사용하여 새 오프셋 번호를 선택하십시오.

새 오프셋을 설정하려면 화면에서 **[ENTER]** 버튼을 누르십시오. 축을 이동하려면 핸들 조그 휠을 사용하십시오.

축의 오프셋 위치에 도달하면 화면에서 **[SET]** 버튼을 눌러 오프셋 위치를 기록하십시오.

오프셋 값을 조정 방법:

1. **[ADJUST]** 기능 키를 누르십시오.
2. 오프셋에 추가할 값(양수 또는 음수)을 변경하려면 펄스 노브를 사용하십시오.
3. **[ENTER]** 기능 키를 누르십시오.

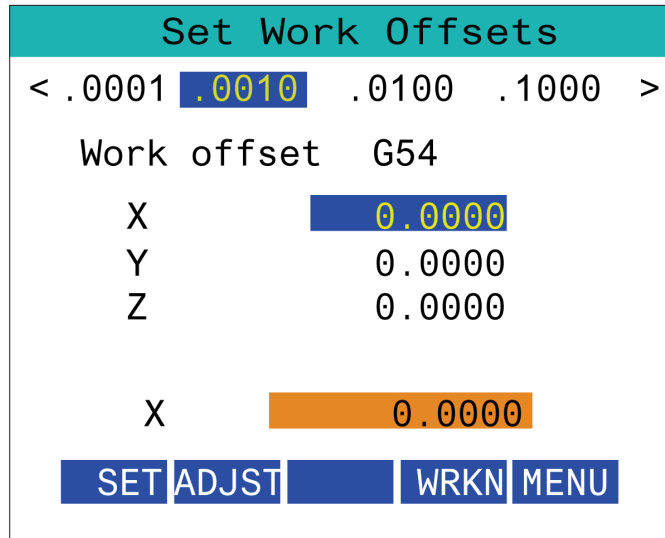

RJH-XL - 워크 오프셋

RJH-XL에서 이 기능에 액세스하려면 제어 펜던트의 **[OFFSET]**을 누르고 워크 오프셋 페이지를 선택하거나 RJH-XL 작동 모드 메뉴에서 워크 오프셋을 선택합니다.

조그 속도를 변경하려면 화면에서 **.0001, .0010, .0100, 또는 .1000**을 누르십시오.

화면에서 축 위치를 누르거나 RJH-XL에서 **[F1]/[F3]**를 눌러 축을 변경합니다.


워크 오프셋 번호를 변경하려면 화면에서 **[WORKN]** 버튼을 누르고 핸들 조그를 사용하여 새 오프셋 번호를 선택하십시오.

새 오프셋을 설정하려면 화면에서 **[ENTER]** 버튼을 누르십시오. 축을 이동하려면 핸들 조그 휠을 사용하십시오.

축의 오프셋 위치에 도달하면 화면에서 **[SET]** 버튼을 눌러 오프셋 위치를 기록하십시오.

오프셋 값을 조정 방법:

1. **[ADJUST]** 기능 키를 누르십시오.
2. 오프셋에 추가할 값(양수 또는 음수)을 변경하려면 펄스 노브를 사용하십시오.
3. **[ENTER]** 기능 키를 누르십시오.

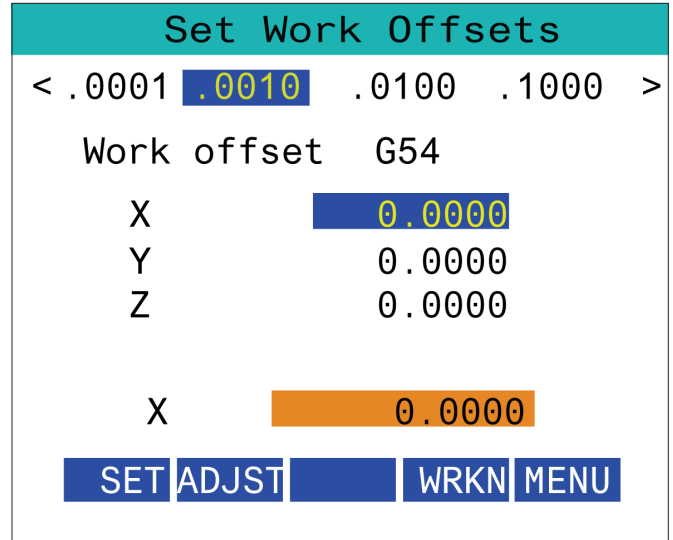


15.6 | 밀 - RJH-XL 보조 메뉴

RJH-XL - 보조 메뉴

RJH-XL에서 이 기능에 액세스하려면 RJH-XL 작동 모드 메뉴에서 **AUXILIARY MENU**를 선택하십시오.

화면의 **[SPNDL]** 버튼을 누르면 스피들이 시계 방향과 시계 반대 방향으로 회전합니다.


화면의 **[M08]** 버튼은 절삭유를 제어할 수 있습니다.

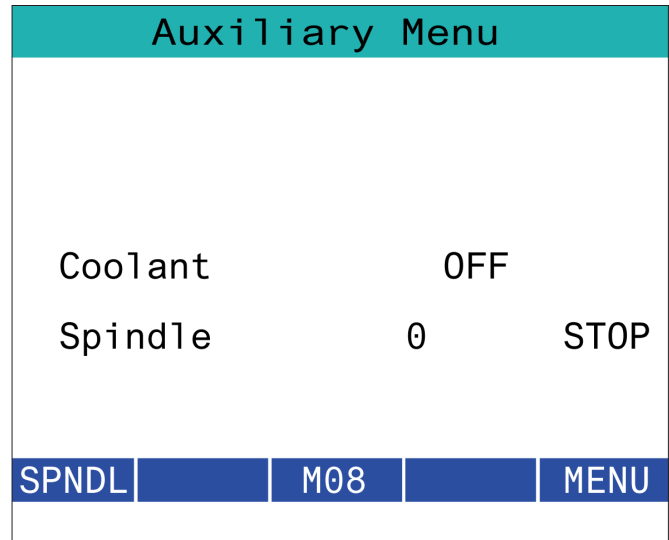

RJH-XL -공작물 고정

RJH-XL에서 이 기능에 액세스하려면 제어 펜던트의 **[CURRENT COMMANDS]** 버튼을 누른 다음 장치 탭 아래에서 작업 탭으로 이동하거나 RJH-XL 작동 모드 메뉴에서 **WORKHOLDING(공작물 고정)**을 선택하십시오.

화면의 **[CLAMP]/[UNCLA]** 버튼을 눌러 선택한 바이스를 고정/고정 해제하십시오.

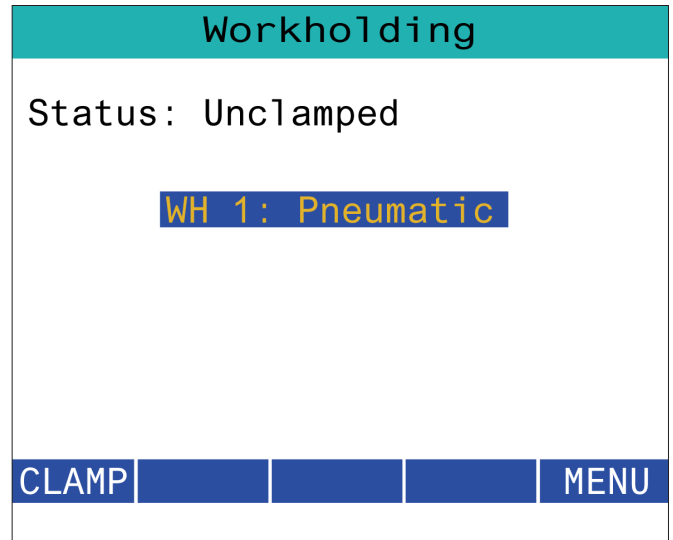

RJH-XL - 프로그램 모드

참고: 이미지는 MDI를 보여주지만 다음 지침은 MDI와 MEM 모두에 적용됩니다.

펜던트에서 MDI 또는 MEM을 누르면 RJH에 4개의 기본 탭[1]이 있습니다. **WORK**, **TO GO**, **MACH**, 및 **OPER**.

[WORK]가 강조 표시되면 화면에 공작물 영점과 관련된 축 위치가 표시됩니다.

[TO GO]가 강조 표시되면 축이 명령한 위치에 도달하기 전에 남은 거리가 화면에 표시됩니다.

[MACH]가 강조 표시되면 화면에 기계 영점과 관련된 축 위치가 표시됩니다.

[OPER]가 강조 표시되면 화면에 축이 조강된 거리가 표시됩니다.

화면 하단에는 5개의 버튼[2]이 있습니다. **SINGL**, **OPSTP**, **BLK D**, **M08**, **MENU**.



SINGL을 누르면 강조 표시된 줄 [3]이 실행되고 중지되며 **[CYCLE START]**를 누르면 다음 줄을 실행하고 중지하는 식입니다.

OPSTP는 옵션 정지이며 이를 누르면 프로그램은 M01이 발생할 때마다 중지됩니다.

참고: 자동 도어가 있는 기계에서는 **OPSTP**으로 모든 M01에서 멈추고 문을 엽니다.

BLK D는 블록 삭제이며 이를 누르면 프로그램이 실행될 때 슬래시 [4]로 시작하는 줄을 건너뛸니다.

M08를 누르면 절삭유가 켜지고 버튼에 **M09**가 표시되어 누르면 절삭유가 꺼집니다.

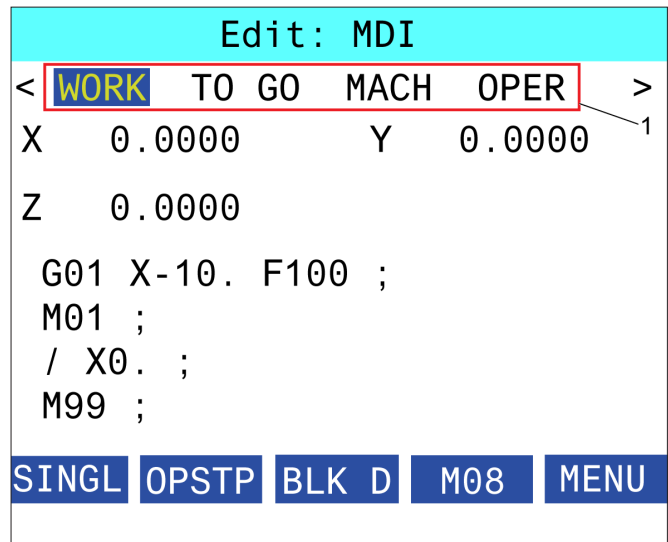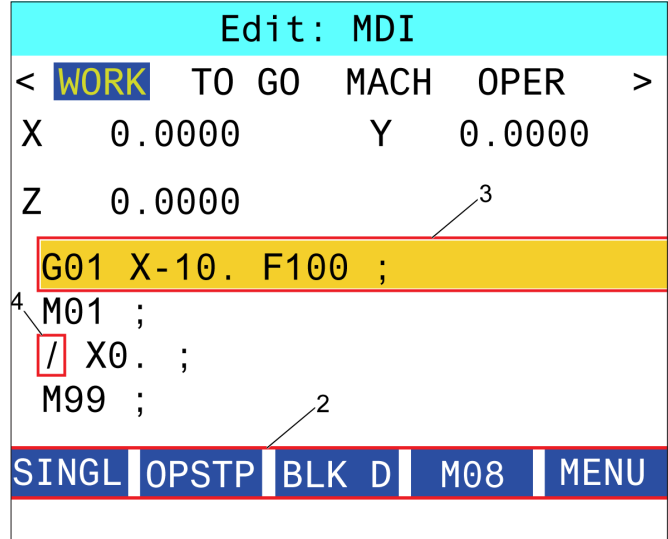

개요

기계에 포함된 표준 기능에 추가하여 특별 프로그래밍 고려 사항과 함께 옵션 장비가 또한 있을 수 있습니다. 이 단원에서는 이러한 옵션들의 프로그래밍 방법에 대해 설명합니다.

기계에 이 옵션들이 갖춰져 있지 않은 경우 HFO에 문의하면 이 옵션들 중 대부분을 구매할 수 있습니다.

기능 목록

기능 목록에는 표준 옵션과 구매 가능 옵션이 포함됩니다.

목록에 액세스하려면:

[DIAGNOSTIC]을 누르십시오.

파라미터로 이동한 다음 기능 탭으로 이동하십시오. (구매한 옵션은 녹색으로 표시되고 그 상태는 PURCHASED(구매됨)으로 설정됩니다.)

Feature	Status	Date
Machine	Feature Disabled	Remaining 5 Days 1 hr
Macros	Purchased	Acquired 05-20-16
Rotation And Scaling	Purchased	Acquired 05-20-16
Rigid Tapping	Purchased	Acquired 05-20-16
ITCPC and DW0	Tryout Available	
M19 Spindle Orient	Purchased	Acquired 05-20-16
High Speed Machining	Tryout Available	
VPS Editing	Purchased	Acquired 05-20-16
Fourth Axis	Purchased	Acquired 05-20-16
Fifth Axis	Feature Disabled	Purchase Required
Max Memory: 1GB	Purchased	Acquired 05-20-16
Wireless Networking	Purchased	Acquired 05-20-16
Compensation Tables	Purchased	Acquired 05-20-16
Through Spindle Coolant	Feature Disabled	Purchase Required
Max Spindle Speed: 8100 RPM	Purchased	Acquired 05-20-16

구매한 옵션 활성화/비활성화

구매한 옵션을 작동하거나 작동 해제하려면:

기능 탭에서 해당 옵션을 강조 표시하십시오.

[ENTER]를 눌러 옵션을 ON/OFF 설정하십시오.

참고: 기능 옵션이 OFF로 설정되면 해당 옵션은 사용할 수 없습니다.

옵션 트라이아웃

일부 옵션은 200시간 트라이아웃이 가능합니다. 기능 탭 Status(상태) 컬럼에는 트라이아웃에 사용할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

참고: 옵션에 트라이아웃이 없는 경우 Status(상태) 컬럼에 기능 작동 해제가 표시되고, 사용하려면 옵션을 구매해야 합니다.

트라이아웃을 시작하려면:

해당 기능을 강조 표시하십시오.



[ENTER]를 누르십시오. 다시 **[ENTER]**를 눌러 해당 옵션을 작동 해제하고 타이머를 정지하십시오.

기능의 상태가 트라이아웃 작동으로 바뀌고 날짜 컬럼은 트라이아웃 기간에 남은 시간을 표시합니다. 트라이아웃 기간이 만료되면 상태가 만료됨으로 바뀝니다. 만료된 옵션에 대해 트라이아웃 시간을 연장할 수 없습니다. 사용하려면 구매해야 합니다.

참고: 옵션이 활성화되는 동안에만 트라이아웃 시간이 업데이트됩니다.

회전과 확대 축소

회전을 이용해 또 다른 위치로 또는 원주 주변으로 패턴을 회전할 수 있습니다. 확대 축소는 공구 경로 또는 패턴을 축소하거나 확대합니다.

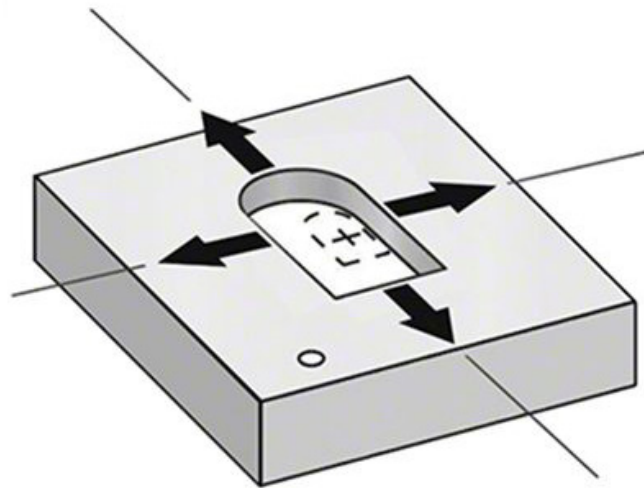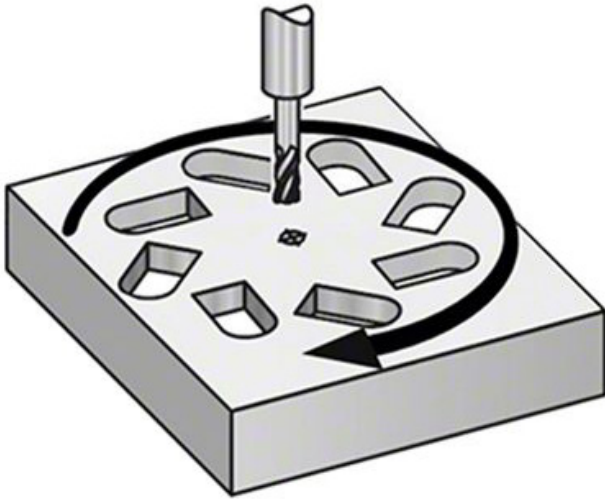

16.3 | 밀 - 시각적 프로그래밍 시스템(VPS)

시각적 프로그래밍 시스템(VPS)

VPS를 이용해 프로그램 템플릿에서 프로그램을 빠르게 구축할 수 있습니다. VPS에 액세스하려면 EDIT(편집)를 누른 다음 VPS 탭을 선택하십시오.

VPS 시작 화면.

- [1] 최근 사용한 템플릿,
- [2] 템플릿 디렉토리 창,
- [3] ENTER를 눌러 템플릿을 로드합니다.
- [4] F4는 최근에 사용한 디렉토리와 템플릿 디렉토리 사이를 전환합니다.



VPS 예제

VPS를 사용할 때 프로그래밍하려는 기능의 템플릿을 선택한 다음 변수를 입력하여 프로그램을 생성합니다. 기본 템플릿에는 검사 및 공작물 기능이 포함됩니다. 또한 맞춤형 템플릿을 생성할 수 있습니다. 맞춤형 템플릿에 대한 도움은 HFO의 응용 작업부(Applications Department)에 문의하십시오.



VPS 조각 프로그램 생성 창 예제.

- [1] 변수 그림,
- [2] 변수 테이블,
- [3] 변수 설명 텍스트,
- [4] 템플릿 일러스트,
- [5] G 코드 F4 생성,
- [6] MDI CYCLE START에서 실행,
- [7] ORIGIN 클리어,
- [8] 기본값이 변경된 인디케이터입니다.

1. EDIT(편집)를 누른 다음 VPS 탭을 선택하십시오.
2. 커서 화살표 키를 사용하여 VPS 메뉴 옵션을 강조 표시하십시오. RIGHT(오른쪽) 커서 화살표 키를 눌러 옵션을 선택하십시오.
3. 다음 메뉴에서 각인 옵션을 강조 표시하고 선택하십시오.
4. 프로그램 생성 창에서 UP(위쪽) 및 DOWN(아래쪽) 커서 화살표 키를 사용하여 변수 행을 강조 표시하십시오.
5. 강조 표시된 변수의 값을 입력하고 ENTER를 누르십시오. 기본값이 변경되는 경우 제어 장치는 변수 옆에 별표(*)를 표시합니다. 변수를 기본값으로 다시 설정하려면 ORIGIN 버튼을 누르십시오. DOWN(아래쪽) 커서 화살표 키를 눌러 다음 변수로 이동하십시오.

16.3 | 밀 - 시각적 프로그래밍 시스템(VPS)

예제 조각 사이클을 생성하기 위해 이 변수 값들을 사용합니다. 모든 위치 값은 공작물 좌표에 제시됩니다.

이름	설명	가치
WORK_OFFSETS	워크 오프셋 번호	54
T	공구 번호	1
S	스핀들 회전수	1000
F	이송량	15
M8	절삭유(1 - 예/ 0 - 아니오)	1
X	시작 X 위치	2
Y	시작 Y 위치	2
R	R 평면 높이	0.05
Z	Z 깊이	-0.005
P	텍스트 또는 일련번호 스위치(0 - 텍스트, 1 - 일련번호)	0
J	텍스트 높이	0.5
I	텍스트 각도(수평 방향에서 각도)	45
텍스트	각인할 텍스트	TEXT TO ENGRAVE

6. 모든 변수를 입력한 상태에서 **[CYCLE START]**를 눌러 MDI에서 프로그램을 즉시 실행할 수 있으며, 또는 F4를 눌러 프로그램을 실행하지 않고 클립보드나 MDI로 코드를 출력할 수 있습니다.

```
% ( 텍스트 새겨넣기 : 각인할 텍스트 );
O11111; G47 E7.5000 F15. I45. J.5 P0 R0.05
(각인); Z-0.005 (각인할 텍스트);
( 공구 1 ); G0 Z0.05 M09 ;
( 스펀들 1000 RPM / 이송 15. ); M05 ;
( 깊이 -0.005 ); G91 G28 Z. ;
T1 M06 ; G91 G28 Y0. ;
G00 G90 G54 X2. Y2. S1000 M03 ; M01 ( 각인 종료 );
G43 Z0.05 H1 ; %
M08;
G00 G90 G54 X2. Y2. ;
```

16.4 | 밀 - 동기 태핑

동기 태핑

이 옵션은 주축 RPM을 태핑 조작 중 이송속도와 동기화합니다.

16.5 | 밀 - M19 스피들 오리엔테이션

M19 주축 방향 지정

스피들 오리엔테이션을 이용해 주축을 프로그래밍된 각도로 위치시킬 수 있습니다. 이 옵션은 값싸고 정확한 위치 설정을 가능하게 합니다.

16.6 | 밀 - 고속 가공

고속 가공

Haas 고속 가공 옵션으로 더 빠른 이송량과 더 복잡한 공구 경로가 가능합니다. HSM은 전체 선독과 결합된 보간 전 가속이라는 이동 알고리즘을 사용하여 프로그래밍된 경로의 왜곡 위험 없이 최대 1200ipm(30.5m/min)의 윤곽 절삭이 가능합니다. 그 결과로 사이클 시간이 감소하고 정확도가 개선되며 이동이 원활합니다.

16.7 | 밀 - 추가 메모리 옵션

추가 메모리 옵션

스피들 오리엔테이션을 이용해 주축을 프로그래밍된 각도로 위치시킬 수 있습니다. 이 옵션은 값싸고 정확한 위치 설정을 가능하게 합니다.

검사

선택적 프로브 시스템을 사용하여 오프셋을 설정하고, 공작물을 점검하고 공구를 측정하고 공구를 점검할 수 있습니다. 이 단원에서는 기본 프로브 사용 및 문제 해결에 대해 설명합니다.

공구 프로브 검사

다음 단계를 수행하여 공구 프로브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

1. MDI 모드에서 다음을 실행하십시오.


M59 P2;
G04 P1.0;
M59 P3;
그러면 공구 검사 통신이 켜지고, 1 초 지연되며 공구 검사가 켜집니다. 공구 프로브의 LED [1]이 녹색으로 점멸합니다.

2. 스타일러스 [2]를 터치합니다.

기계가 "경보음"을 내고 LED가 적색으로 바뀝니다[1]. 이것은 공구 검사가 시작되었음을 알려줍니다.

3. 프로브를 비활성화하려면

RESET(리셋)을 누르십시오. 프로브 LED [1]이 꺼집니다.

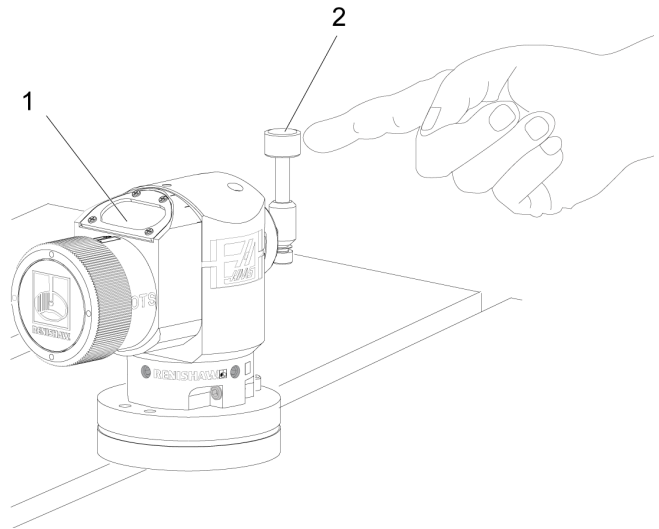

공작물 프로브 검사

다음 단계를 수행하여 공작물 검사가 올바르게 작동하는지 확인합니다.

1 공구 교환과 함께 공작물 프로브를 선택하거나, 공작물 프로브를 스피들에 수동으로 삽입하십시오.

2 MDI 모드에서 M69 P2를 실행; 이렇게 하면 공작물 검사와의 통신이 시작됩니다.


3 MDI 모드: M59 P3를 실행;
프로브 LED가 녹색으로 점멸합니다[1].

4 스타일러스 [2]를 터치합니다.

기계가 경보음을 내고 LED가 적색으로 바뀝니다[3]. 이것은 공작물 검사가 시작되었음을 알려줍니다.

5 프로브를 비활성화하려면 **RESET(리셋)을 누르십시오.**

공작물 검사 LED가 꺼집니다[1].

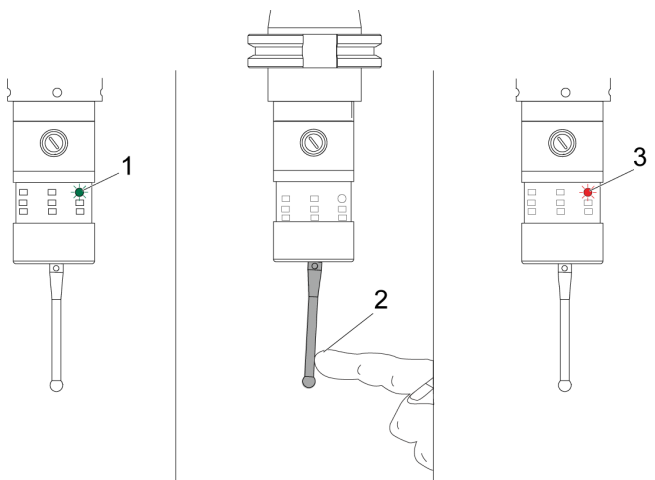


프로브 예제

프로브를 사용하여 가공 과정 중 공작물의 치수가 맞는지 점검할 수 있습니다. 예를 들어, 이 프로그램은 공작물 프로브를 사용하여 시퀀스를 점검합니다. 프로그램은 G65를 사용하여 검사 전용으로 생성된 9XXXXX 매크로 프로그램을 호출합니다. 이 웹(www.haascnc.com)에 있는 Renishaw

설명서에서 서비스 탭을 클릭하면 이 프로그램에 관한 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

프로그램이 다음을 수행합니다.

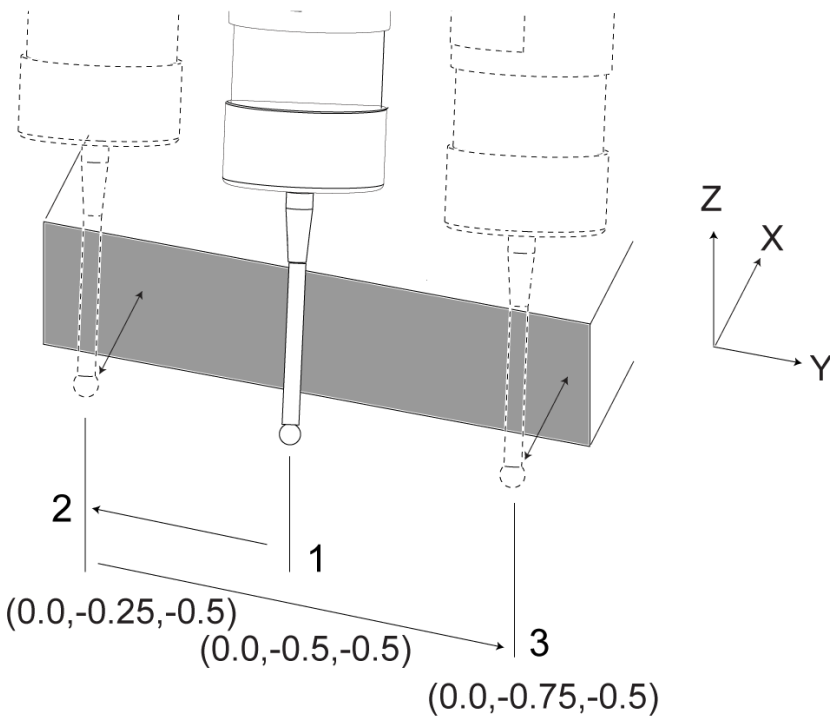

- 1 공구 교환, 원점 복귀 및 공구 길이 보정 추가 후 시스템이 공작물 프로브를 켜고 안전 시작 위치로 이동합니다.
- 2 프로브 스타일러스가 필수 Z축 지점에서 표면에 인접하여 이동하여 중앙 시작 위치 [1]를 제공합니다.
- 3 사이클이 시작 위치 주변에서로 대칭으로 두 번 측정하여 표면 각도 [2], [3]을 설정합니다.
- 4 마지막으로 프로브 스타일러스가 안전한 외부 위치로 이동하여 프로브를 끄고 원점으로 복귀합니다.

예:

```
%
O00010 (스퀘어 확인);
T20 M06(프로브);
G00 G90 G54 X0. Y0.;
G43 H20 Z6.;
G65 P9832 (공작물 검사 켜짐);
G65 P9810 Z-0.5 F100. (안전 모드);
G65 P9843 Y-0.5 D0.5 A15. (각도 측정.);
G65 P9810 Z6. F100. (세이프 아웃);
G65 P9833 (공작물 검사 꺼짐);
G00 G90 G53 Z0.;
M01;
;
;
(공작물 프로그램);
G00 G90 G54 X0. Y0.;
T2 M06 (1/2" 엔드밀);
G00 G90 G43 H02 Z1.5;
G68 R#189;
G01 X-2. F50.;
M30;
%
```

매크로 이용 프로브 사용

매크로 문이 M 코드와 동일하게 프로브를 선택하고 켜고 끕니다.

M 코드	시스템 변수	매크로 값	고장진단
M59 P2;	#12,002	1	공구 검사 선택됨
M69 P2 ;	w#12002	0	공작물 검사 선택됨
M59 P3;	#12,003	1	프로브 사용
M69 P3 ;	#12,003	0	프로브 사용 안 함

볼 수 있는 전역 변수에 시스템 변수를 할당하는 경우 CURRENT COMMANDS(현재 지령) 아래 매크로 변수에서 매크로 값 변경을 볼 수 있습니다.

예제,

M59 P3 ;

#10003=#12,003 ;

전역 변수 #10003은 M59 P3 ;의 출력을 1.000000으로 표시합니다. 이것은 공구 프로브 또는 공작물 프로브 중 하나가 켜져 있음을 의미합니다.

16.9 | 밀 - 최대 스피indle 회전수

최대 주축 회전수

이 옵션은 기계 주축을 실행할 수 있는 최대 속도를 높입니다.

16.10 | 밀 - 보정 테이블

보정표

이 옵션을 이용해 제어장치는 X, Y, Z에서 작은 오류뿐만 아니라 회전 원 기어에서 작은 오류에 대해 교정하기 위해 보정표를 저장합니다.

밀 G-코드 소개

이 페이지에서는 밀 기계 프로그래밍에 사용하는 G 코드에 대해 자세히 설명합니다.

주의: 이 매뉴얼의 예제 프로그램은 정확도 검사를 했지만 설명용일 뿐입니다. 프로그램이 공구, 오프셋 또는 피삭재를 정의하지 않습니다. 공작물 고정 또는 다른 고정장치에 대해 설명하지 않습니다. 기계에서 예제 프로그램을 실행하려면 GRAPHICS 모드에서 실행하십시오. 익숙하지 않은 프로그램을 실행할 때는 항상 안전한 가공 방법을 따르십시오.

참고: 이 매뉴얼의 예시 프로그램들은 대단히 보수적인 프로그래밍 스타일을 나타냅니다. 예제들은 안전하고 신뢰할 수 있는 프로그램을 보여주기 위한 것이며 반드시 가장 빠르거나 가장 효율적인 기계 조작 방법은 아닙니다. 예시 프로그램은 더 효율적인 프로그램에서는 사용하지 않을 수 있는 G 코드를 사용합니다.



QR 코드를 스캔하여 G-CODE가 무엇인지 알아보십시오.

코드	설명	그룹
G00	급속 이동 위치 설정	01
G01	선형 보간 동작	01
G02	원형 보간 동작 CW(시계 방향)	01
G03	원형 보간 동작 CCW(시계 반대 방향)	01
G04	일시 정지	00
G09	정위치 정지	00
G10	오프셋 설정	00
G12	원형 포켓 밀링 CW(시계 방향)	00
G13	원형 포켓 밀링 CCW(시계 반대 방향)	00
G17	XY 평면 선택	02
G18	XZ 평면 선택	02
G19	YZ 평면 선택	02
G20	인치법 선택	06
G21	미터법 선택	06
G28	기계 영점 복귀	00

코드	설명	그룹
G29	기준점에서 복귀	00
G31	건너뛴 때까지 이송	00
G35	공구 직경 자동 측정	00
G36	공작물 오프셋 자동 측정	00
G37	공구 오프셋 자동 측정	00
G40	컷터 보정 취소	07
G41	2D 컷터 보정 좌측	07
G42	2D 컷터 보정 우측	07
G43	공구 길이 보정 + (추가)	08
G44	공구 길이 보정 - (차감)	08
G47	텍스트 각인	00
G49	G43/G44/G143 취소	08
G50	확대 축소 취소	11
G51	확대 축소	11
G52	공작물 좌표계 설정	00 또는 12

17.1 | 밀 G-코드 소개

코드	설명	그룹
G53	비모달 기계 좌표 선택	00
G54	공작물 좌표계 #1 선택	12
G55	공작물 좌표계 #2 선택	12
G56	공작물 좌표계 #3 선택	12
G57	공작물 좌표계 #4 선택	12
G58	공작물 좌표계 #5 선택	12
G59	공작물 좌표계 #6 선택	12
G60	단방향 위치 설정	00
G61	정위치 정지 모드	15
G64	G61 취소	15
G65	매크로 하위 프로그램 호출 옵션	00
G68	회전	16
G69	G68 회전 취소	16
G70	볼트 구멍 원	00
G71	볼트 구멍 원호	00
G72	각도 방향의 볼트 구멍	00
G73	고속 펍 드릴링 고정 사이클	09
G74	역태핑 고정 사이클	09
G76	정밀 보링 고정 사이클	09
G77	역보링 고정 사이클	09
G80	고정 사이클 취소	09
G81	드릴 고정 사이클	09

코드	설명	그룹
G82	스폿 드릴 고정 사이클	09
G83	정상 펍 드릴링 고정 사이클	09
G84	태핑 고정 사이클	09
G85	보링 고정 사이클	09
G86	보링 및 정지 고정 사이클	09
G89	보링 전진, 일시 정지, 보링 후진 고정 사이클	09
G90	절대 위치 명령	03
G91	증분 위치 명령	03
G92	공작물 좌표계 이동값 설정	00
G93	역시간 이송 모드	05
G94	분당 이송속도 모드	05
G95	회전수당 이송속도	05
G98	고정 사이클 시작점 복귀	10
G99	고정 사이클 R 평면 복귀	10
G100	상반전 취소	00
G101	상반전 활성화	00
G103	블록 버퍼링 제한	00
G107	원통형 매핑	00
G110	#7 좌표계	12
G111	#8 좌표계	12
G112	#9 좌표계	12
G113	#10 좌표계	12

17.1 | 밀 G-코드 소개

코드	설명	그룹
G114	#11 좌표계	12
G115	#12 좌표계	12
G116	#13 좌표계	12
G117	#14 좌표계	12
G118	#15 좌표계	12
G119	#16 좌표계	12
G120	#17 좌표계	12
G121	#18 좌표계	12
G122	#19 좌표계	12
G123	#20 좌표계	12
G124	#21 좌표계	12
G125	#22 좌표계	12
G126	#23 좌표계	12
G127	#24 좌표계	12
G128	#25 좌표계	12
G129	#26 좌표계	12
G136	공작물 오프셋 중심점 자동 측정	00
G141	3D+ 컷터 보정	07
G143	5-축 공구 길이 보정 +	08
G150	범용 포켓 밀링	00
G154	공작물 좌표 선택 P1-P99	12
G156	브로칭 고정 사이클	09

코드	설명	그룹
G167	설정 수정	00
G174	CCW(시계 반대 방향) 비수직 동기 태핑	00
G184	CW(시계 방향) 비수직 동기 태핑	00
G187	평활도 레벨 설정	00
G234	공구 중심점 제어 장치(TCPC)	08
G253	상대 좌표 시스템에 대한 G253 오리엔트 스피들 법선	00
G254	동적 공작물 오프셋(DWO)	23
G255	동적 공작물 오프셋(DWO) 취소	23
G266	가시 축 선형 급속 % 동작	00
G268	상대 좌표 시스템 활성화	02
G269	상대 좌표 시스템 비활성화	02

밀 - G 코드 개요

메인 절삭 G 코드는 보간 동작과 고정 사이클로 범주화됩니다. 보간 동작 절삭 코드는 다음과 같이 나뉩니다.

- G01 - 선형 보간 동작
- G02 - 시계 방향 원형 보간 동작
- G03 - 시계 반대 방향 원형 보간 동작
- G12 - 시계 방향 원형 포켓 밀링
- G13 - 시계 반대 방향 원형 포켓 밀링

원형 보간 동작

G02 및 G03은 원형 절삭 동작에 대한 G 코드들입니다. 원형 보간 동작은 원호 또는 원을 정의하는 옵션 어드레스 코드가 여러 개 있습니다. 원호 또는 원은 현재 커터 위치 [1]에서 G02/ G03 명령 내에 지정된 형상까지 절삭을 시작합니다.

원호는 두 가지 다른 방법을 사용하여 정의할 수 있습니다. 선호되는 방법은 I, J 및/또는 K로 원호 또는 원의 중심점을 정의하고 X, Y 및/또는 Z로 원호의 종료점 [3]을 정의하는 것입니다. I, J, K 값은 시작점 [2]에서 원의 중심점까지 상대적 XYZ 거리를 정의합니다. XYZ 값은 현재 좌표계 내에서 원호의 시작점부터 종료점까지 절대적 XYZ 거리를 정의합니다. 이것이 원을 절삭하는 유일한 방법입니다. I, J, K 값만 정의하고 종료점 XYZ 값을 정의하지 않으면 원을 절삭합니다.

원호를 절삭하는 나머지 방법은 종료점에 대한 XYZ 값을 정의하고 R 값으로 원의 반경을 정의하는 것입니다.

다음은 2" (또는 2mm) 반경 180도 시계 반대 방향 원호를 절삭하기 위해 두 개의 다른 방법을 사용하는 예제입니다. 공구가 X0 Y0 [1]에서 시작하여, 원호의 시작점 [2]로 이동하고 종료점 [3]까지 원호를 절삭합니다.

선형 보간 동작

G01 선형 보간 동작은 직선 절삭에 사용됩니다. Fnnn.nnnn 어드레스 코드로 지정된 이송속도가 필요합니다. Xnn.nnnn, Ynn.nnnn, Znn.nnnn, Annn.nnnn은 절삭을 지정하는 옵션 어드레스 코드입니다. 후속 축 동작 명령은 또 다른 축 운동 G00, G02, G03, G12, 또는 G13이 명령될 때까지 G01에 의해 지정된 이송속도를 사용합니다.

모서리는 모따기를 정의하는 옵션 인수 Cnn.nnnn을 사용하여 모따기될 수 있습니다. 모서리는 원호의 반경을 정의하는 옵션 어드레스 코드 Rnn.nnnn을 사용하여 라운딩될 수 있습니다. 자세한 내용은 G01 선형 보간 동작(그룹 01)을 참조하십시오.

1 방법 1:


```
%
T01 M06 ;
...
G00 X4. Y2. ;
G01 F20.0 Z-0.1 ;
G03 F20.0 I-2.0 J0. X0. Y2. ;
...
M30;
%
```

방법 2:

```
%
T01 M06 ;
...
G00 X4. Y2. ;
G01 F20.0 Z-0.1 ;
G03 F20.0 X0. Y2. R2. ;
...M30 ;
%
```

아래는 2" (또는 2mm) 반경 원을 절삭하는 방법에 대한 예시입니다.

```
%
T01 M06 ;
...
G00 X4. Y2. ;
G01 F20.0 Z-0.1 ;
G02 F20.0 I2.0 J0. ;
...
M30;
%
```

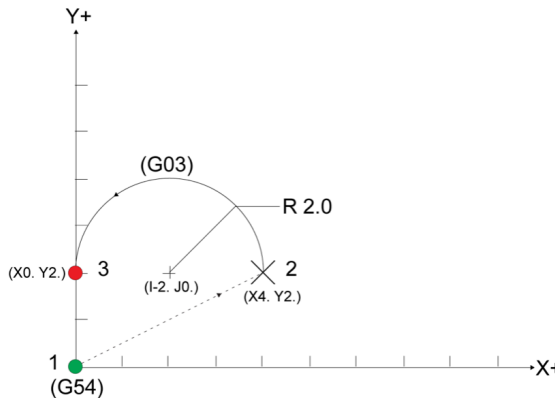

컷터 보정

컷터 보정은 공구의 실제 중심선이 프로그래밍된 공구 경로의 좌측 또는 우측으로 이동되도록 공구 경로를 이동시키는 방법입니다.

평소에 컷터 보정은 사양 크기를 제어하기 위해서 공구를 이동시키도록 프로그래밍되어 있습니다. 오프셋 화면은 공구가 이동되는 양을 입력하는 데 사용됩니다.

오프셋은 형상값과 마모값 모두에 대해, 설정 40에 따라 직경값 또는 반경값으로서 입력될 수 있습니다. 직경이 지정되면 이동량은 입력된 값의 절반입니다.

유효 오프셋 값은 형상값과 마모값의 합계입니다. 컷터 보정은 2D 가공용 X축과 Y축에서만 이용할 수 있습니다 (G17). 3D 가공에 대해서 컷터 보정은 X축, Y축, Z축에서 이용할 수 있습니다(G141).

컷터 보정에 대한 일반적 설명

G41은 좌측 컷터 보정을 선택합니다. 이것은 제어장치가 공구 오프셋 테이블에 정의된 공구 반경 또는 직경을 보상하기 위해 프로그래밍된 경로(이동 방향에 대해)의 좌측으로 공구를 이동한다는 의미입니다(설정 40 참조). G42는 컷터 보정 우측을 선택하고, 이것이 이동 방향에 대해 프로그래밍된 경로의 우측으로 공구를 이동합니다.

G41 또는 G42 명령은 반경/직경 오프셋 열에서 올바른 오프셋 번호를 선택하기 위해 Dnnn 값이어야 합니다. D와 함께 사용할 번호는 공구 오프셋 테이블의 맨 왼쪽 열에 있습니다. 제어장치가 컷터 보정을 위해 사용하는 값은 D(설정 40이 직경인 경우) 또는 R(설정 40이 반경인 경우) 아래 형상 열에 있습니다.

오프셋 값이 음수이면 프로그램이 반대 G 코드를 지정한 것처럼 컷터 보정이 작동합니다. 예를 들어 G41에 대해 입력된 음수값은 양수값이 G42에 대해 입력된 것처럼 동작합니다. 또한, 컷터 보정이 활성화 상태인 경우(G41 또는 G42) 원형 동작을 위한 XY평면(G17)만 사용할 수 있습니다. 컷터 보정은 X-Y 평면 만의 보정으로 국한되어 있습니다.

G40은 컷터 보정을 취소하며 기계가 켜져 있을 때의 기본 상태입니다. 컷터 보정이 활성화되지 않으면 프로그래밍된 경로는 컷터 경로의 중앙과 똑같아집니다. 컷터 보정이 활성화된 상태에서 프로그램(M30, M00, M01, 또는 M02)을 종료할 수 없습니다.

제어장치는 한 번에 한 개의 동작 블록에서만 작동합니다. 그러나 X 동작 또는 Y 동작을 포함하는 다음 (2) 블록을 선택합니다. 제어장치가 간섭을 위해 이 (3) 블록 정보를 점검합니다. 설정 58은 컷터 보정의 이 부분이 작동하는 방식을 제어합니다. 이용할 수 있는 설정 58 값은 Fanuc 또는 Yasnac입니다.

설정 58이 Yasnac으로 설정되어 있으면 제어장치는 공구 측면을 그 다음 두 개의 동작에서 과잉절삭하지 않고 프로그래밍된 윤곽의 모든 가장자리를 따라 위치시킬 수 있어야 합니다. 모든 외각에서 원형 동작이 이루어집니다.


설정 58이 Fanuc에 설정되어 있으면 제어장치는 공구 절삭날을 프로그래밍된 윤곽의 모든 가장자리를 따라 위치시킬 것을 요구하지 않기 때문에 과잉절삭을 방지합니다. 하지만 컷터 경로가 과잉절삭하도록 프로그래밍된 경우 제어장치가 알람을 발생시킵니다. 제어장치가 날카로운 모서리로 270도 이하의 외각들을 연결합니다. 외부 선형 동작으로 270도를 초과하는 외각들을 연결합니다.

컷터 보정

다음 그림들은 컷터 보정이 설정 58의 가능한 값들에 대해 어떻게 작용하는지 보여줍니다. 공구 반경보다 작고 이전 동작에 대해 직각인 소규모 절삭은 Fanuc으로 설정된 상태에서에서만 이루어지게 됩니다.


컷터 보정, YASNAC 스타일, 공구 직경값이 양수인 G41 또는 공구 직경값이 음수인 G42:

- [1] 공구 경로 실제 센터,
- [2] 프로그래밍된 공구 경로,
- [3] 시작점,
- [4] 컷터 보정 G41/G42 및 G40은 공구 경로의 시작부와 종료부에 명령됩니다.

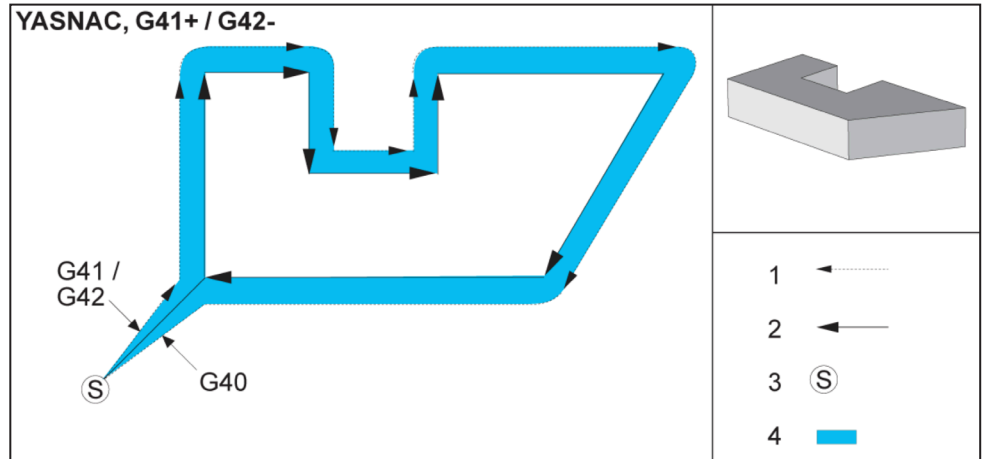

컷터 보정, YASNAC 스타일, 공구 직경값이 양수인 G42 또는 공구 직경값이 음수인 G41:


- [1] 공구 경로 실제 센터,
- [2] 프로그래밍된 공구 경로,
- [3] 시작점,
- [4] 컷터 보정 G41/G42 및 G40은 공구 경로의 시작부와 종료부에 명령됩니다.

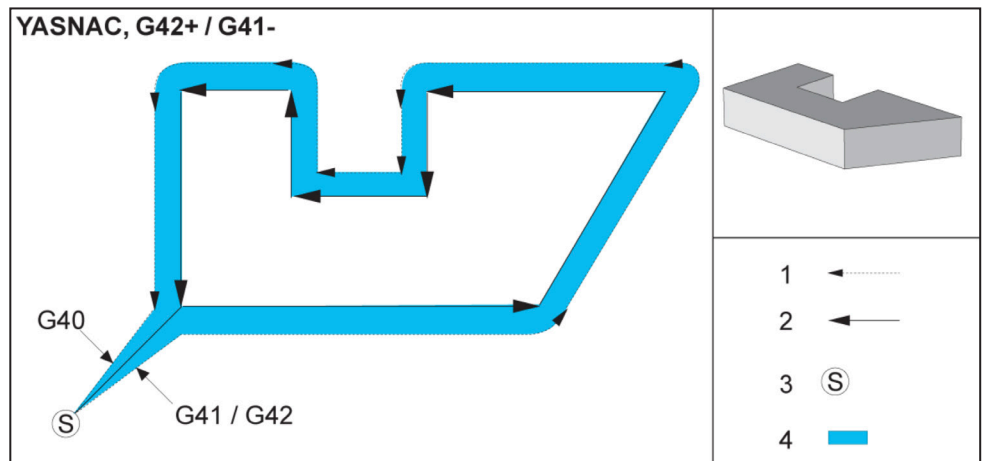

컷터 보정(계속)


컷터 보정, FANUC 스타일, 공구 직경값이 양수인 G41 또는 공구 직경값이 음수인 G42:

- [1] 공구 경로 실제 센터,
- [2] 프로그래밍된 공구 경로,
- [3] 시작점,
- [4] 컷터 보정 G41/G42 및 G40은 공구 경로의 시작부와 종료부에 명령됩니다.

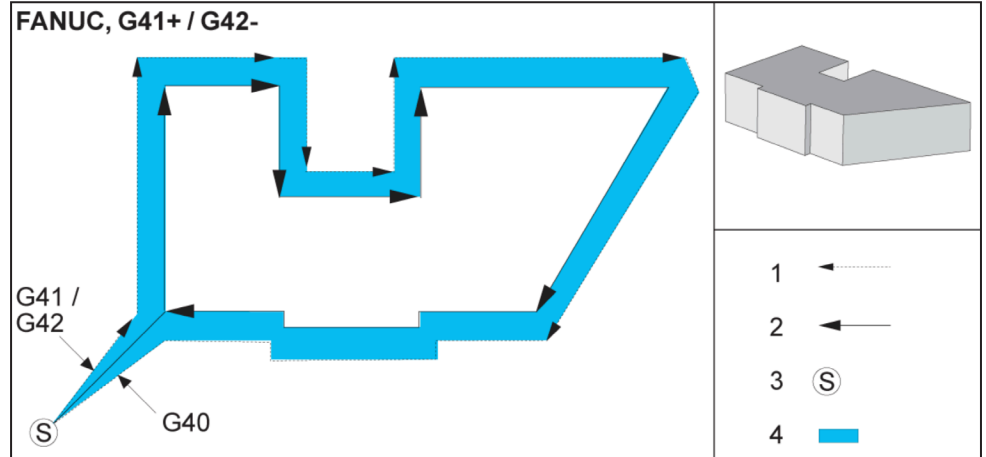

컷터 보정, FANUC 스타일, 공구 직경값이 양수인 G42 또는 공구 직경값이 음수인 G41:


- [1] 공구 경로 실제 센터,
- [2] 프로그래밍된 공구 경로,
- [3] 시작점,
- [4] 컷터 보정 G41/G42 및 G40은 공구 경로의 시작부와 종료부에 명령됩니다.

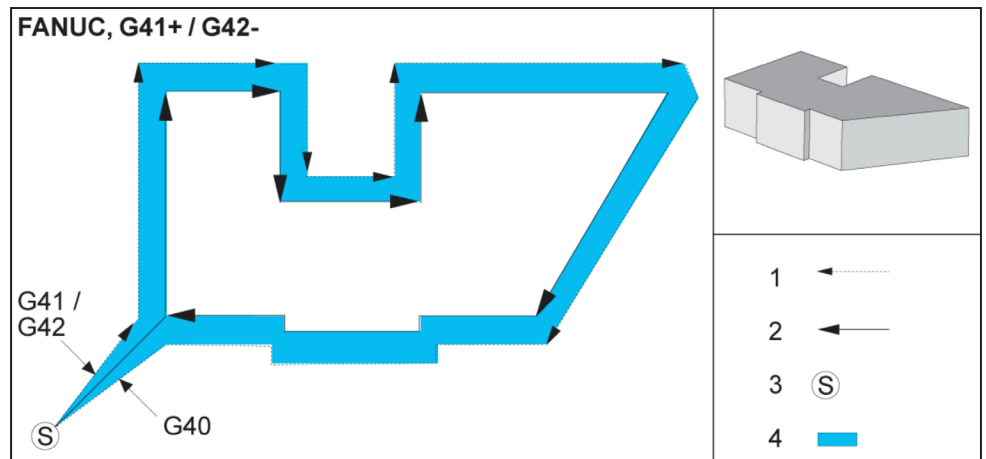

부적합한 컷터 보정:

- [1] 이동거리는 컷터 보정 반경보다 짧습니다.
- [2] 공작물,
- [3] 공구.

참고: 공구 반경보다 작고 이전 동작에 대해 직각인 소규모 절삭은 Fanuc으로 설정된 상태에서만 이루어지게 됩니다. 기계가 Yasnac으로 설정되면 컷터 보정 알람이 발생합니다.

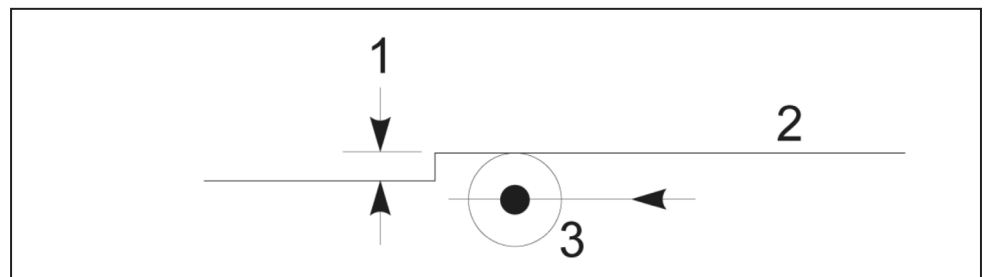

컷터 보정 시의 이송속도 조정

원형 동작에서 컷터 보정을 이용할 때 이미 프로그래밍된 속도를 조정할 수 있습니다. 의도한 마감 절삭이 원형 동작 내부에서 이루어질 경우, 공구 속도를 감속하여 표면 이송속도가 프로그램에 의해서 지정된 속도를 초과하지 않게 해야 합니다. 그러나 속도가 너무 많이 느려지면 문제가 발생합니다. 따라서 이러한 경우에 이송 조정량을 제한하는 데 설정 44가 사용됩니다. 조정량은 1%에서 100% 사이에서 설정할 수 있습니다. 100%로 설정되면 속도가 변경되지 않습니다. 1%로 설정되면 속도가 프로그래밍된 이송속도의 1%로 감속됩니다.


절삭이 원형 동작의 외부에서 이루어질 경우 이송속도가 가속 조정되지 않습니다.

컷터 보정 실행(Yasnac) 유형 A 및 B:

- [1] 프로그래밍된 경로,
- [2] 공구 센터 경로,
- [r] 공구 반경

컷터 보정 실행(Fanuc 스타일) 유형 A 및 B:

- [1] 프로그래밍된 경로,
- [2] 공구 센터 경로,
- [r] 공구 반경

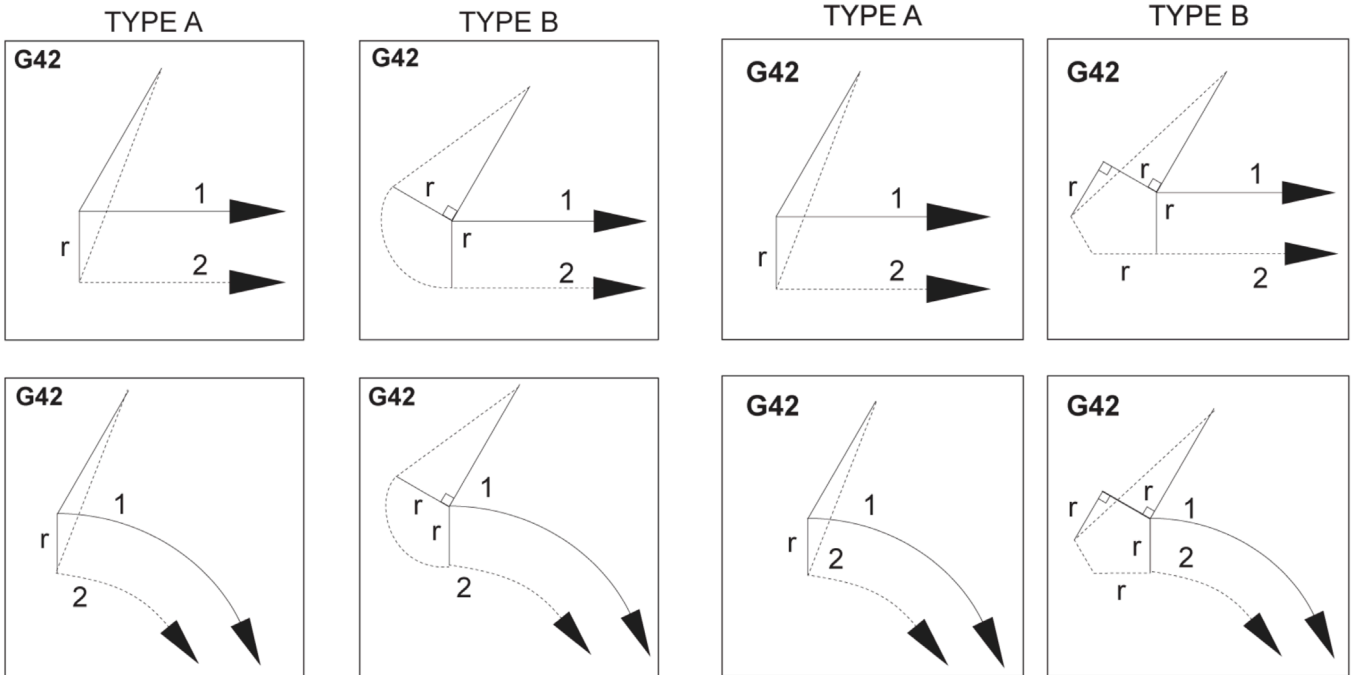

원형 보간 및 컷터 보정

이 단원에서는 G02(원호 보간 시계방향), G03(원호 보간 반시계 방향) 및 컷터 보정(G41: 컷터 보정 왼쪽, G42: 컷터 보정 오른쪽)의 사용법을 설명합니다.

G02 및 G03을 사용하여, 기계를 원형 이동 및 반경을 절삭하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 일반적으로, 단면 형상 또는 윤곽선을 지령할 때, 두 점 사이의 반경을 설명하는 가장 쉬운 방법은 R 값과 어떤 값을 사용하는 것입니다. 완전한 원형 이동(360도)을 위해서 어떤 값과 I 또는 J를 지정해야 합니다. 원 단면도는 원의 여러 단면을 설명합니다.

이 단면에서 컷터 보정을 사용하여 프로그래머는 컷터를 정확한 양만큼 이동시킬 수 있고 단면 형상 또는 윤곽선을 정확한 프린트 치수로 가공할 수 있습니다. 실제 치수를 프로그래밍할 수 있고 공작물 크기와 형상을 쉽게 제어할 수 있다는 사실 때문에 컷터 보정을 사용하여 프로그래밍 시간과 프로그래밍 계산 오차 가능성이 줄어듭니다.



성공적인 가공 작업을 위해 엄격하게 따라야 하는 몇 가지 컷터 보정 규칙이 있습니다. 프로그램을 작성할 때 항상 이 규칙들을 참조하십시오.

이 그림은 컷터 보정을 위해 공구 경로를 계산하는 방식을 보여 줍니다.

세부 단면도는 컷터가 공작물에 도달할 때 시작 위치의 공구와 오프셋 위치의 공구를 보여줍니다.

원호 보간 G02 및 G03:

- [1] 0.250" 직경 엔드밀.
- [2] 프로그래밍된 경로,
- [3] 공구의 중심,
- [4] 시작점,
- [5] 오프셋 공구 경로.

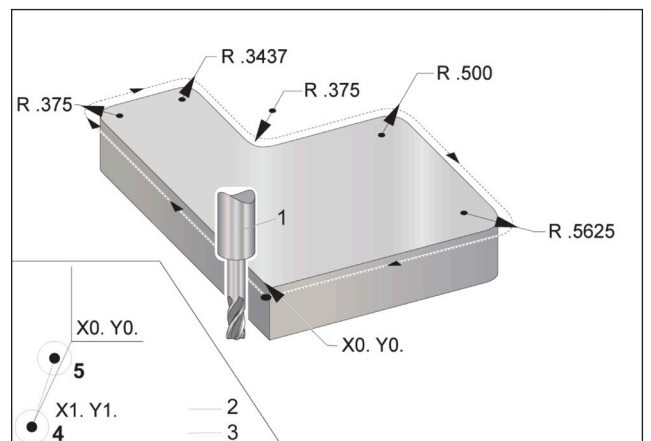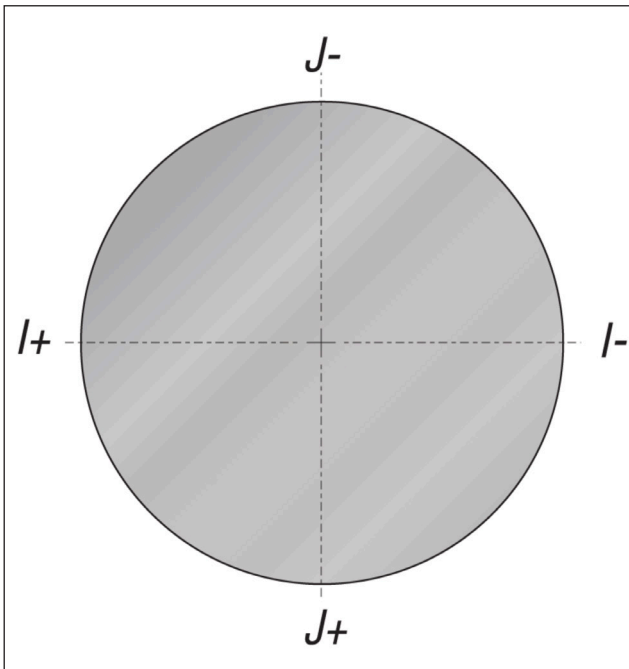

원형 보간 및 컷터 보정(계속)

공구 경로를 보여주는 프로그래밍 예제.

이 프로그램은 컷터 보정을 사용합니다. 공구 경로는 컷터 중심선으로 프로그래밍되어 있습니다. 이것은 제어장치가 컷터 보정을 계산하는 방법이기도 합니다.

```
%
O40006(컷터 보정 이전 프로그램);
(G54 X0 Y0은 공작물 모서리의 왼쪽 하단에 있음);
(Z0은 공작물 상단에 있음);
(T1은 250 직경 엔드밀);
(준비 블록 시작);
T1 M06(공구 1 선택);
G00 G90 G40 G49 G54(안전 시작);
X-1. Y-1. (제1 위치로 급속 이동);
S1000 M03(주축 켜짐 시계 방향);
G43 H01 Z0.1(공구 오프셋 1 켜짐);
M08(절삭유 펌프 켜기);
(절삭 블록 시작);
G01 Z-1. F50. (절삭 깊이로 이송);
G41 G01 X0 Y0 D01 F50. (2D 컷터 보정 왼쪽 켜짐);
Y4.125(선형 동작);
G02 X0.25 Y4.375 R0.375(모서리 라운딩);

G01 X1.6562(선형 동작);
G02 X2. Y4.0313 R0.3437(모서리 라운딩);
G01 Y3.125(선형 동작);
G03 X2.375 Y2.75 R0.375(모서리 라운딩);
G01 X3.5(선형 동작);
G02 X4. Y2.25 R0.5(모서리 라운딩);
G01 Y0.4375(선형 동작);
G02 X3.4375 Y-0.125 R0.5625(모서리 라운딩);
G01 X-0.125(선형 동작);
G40 X-1. Y-1. (마지막 위치, 컷터 보정 끄기);
(완료 블록 시작);
G00 Z0.1 M09(급속 후진, 절삭유 펌프 꺼짐);
G53 G49 Z0 M05(Z 원점 복귀, 주축 꺼짐);
G53 Y0(Y 원점 복귀);
M30(프로그램 종료);
%
```

고정 사이클

고정 사이클은 드릴링, 태핑, 보링과 같은 반복 작업을 하는 G 코드입니다. 알파벳 어드레스 코드로 고정 사이클을 정의합니다. 고정 사이클 실행 중에 달리 지정하지 않는 한 기계는 새 위치를 명령할 때마다 정의된 조작을 수행합니다.

고정 사이클은 공작물 프로그래밍을 단순화합니다. 드릴링, 태핑, 보링과 같은 가장 일반적인 Z축 반복 작업은 고정 사이클이 있습니다. 활성 상태일 때 고정 사이클은 모든 새 축 위치에서 실행됩니다. 고정 사이클은 급속 이동 지령 (G00) 같은 축 동작을 실행하고 고정 사이클 작동은 축 동작 이후 실행됩니다. 이것은 G17, G19 사이클과 Y축 선반의 Y축 이동에 적용됩니다.

드릴링 고정 사이클

네 개의 모든 드릴 고정 사이클은 G91, 증분 프로그래밍 모드에서 중복될 수 있습니다.

- G81 드릴 고정 사이클이 기본 드릴링 사이클입니다. TSC(Through Spindle Coolant)로 드릴링하거나 얇은 구멍을 뚫는 데 사용합니다.
- G82 스폿 드릴 고정 사이클은 구멍 하단에 일시 정지할 수 있는 경우를 제외하고 G81 드릴 고정 사이클과 같습니다. 옵션인 인수 Pn.nnn은 일시 정지의 지속 시간을 지정합니다.
- G83 정상 펌 드릴링 고정 사이클은 일반적으로 깊은 구멍 드릴링에 사용됩니다. 펌 깊이는 변하거나 일정할 수 있고 항상 증분합니다. Qnn.nnn. Q 값은 I, J, K를 이용하여 프로그래밍할 때는 사용하면 안 됩니다.
- G73 고속 펌 드릴링 고정 사이클은 공구 펌 후진이 설정 22 - 고정 사이클 델타 Z으로 지정된 경우를 제외하고 G83 정상 펌 드릴링 고정 사이클과 같습니다. 펌 드릴링 사이클은 드릴 비트 직경의 3배보다 큰 구멍 깊이에 좋습니다. I로 정의된 초기 펌 깊이는 일반적으로 1 공구 직경 깊이여야 합니다.

태핑 고정 사이클

두 개의 태핑 고정 사이클이 있습니다. 모든 태핑 고정 사이클은 G91, 증분 프로그래밍 모드에서 중복될 수 있습니다.

G84 태핑 고정 사이클은 일반 태핑 사이클입니다. 오른손 나사 태핑에 사용됩니다.

G74 역태핑 고정 사이클은 역방향 나사산 태핑 사이클입니다. 왼손 나사 태핑에 사용됩니다.

보링 및 리밍 사이클

5개 보링 고정 사이클이 있습니다. 모든 보링 고정 사이클은 G91, 증분 프로그래밍 모드에서 중복될 수 있습니다.

- G85 보링 고정 사이클이 기본 보링 사이클입니다. 원하는 높이까지 보링하고 지정된 높이로 복귀합니다.
- G86 보링 및 정지 고정 사이클은 주축이 지정된 높이로 복귀하기 전에 구멍 바닥에서 정지하는 경우를 제외하고 G85 보링 고정 사이클과 같습니다.
- G89 보링 전진, 일시 정지, 보링 후진 고정 사이클은 구멍 바닥에서 일시 정지가 있고, 공구가 지정된 위치로 돌아갈 때 구멍이 지정된 이송속도로 계속 보링되는 경우를 제외하고 G85와 같습니다. 이것은 공구가 복귀 위치로 돌아가기 위해 Rapid Motion(급속 이동) 또는 핸들 조그로 이동하는 다른 보링 고정 사이클과 다릅니다.
- G76 정밀 보링 고정 사이클은 지정된 깊이까지 구멍을 보링하고 해당 구멍을 보링한 후 후진하기 전에 구멍에서 공구를 소거하기 위해 이동합니다.
- G77 역보링 고정 사이클은 구멍 보링을 시작하기 전에 공구를 움직여 구멍에서 소거하고 구멍 안으로 이동하고, 지정된 깊이까지 보링하는 경우를 제외하고 G76과 유사합니다.

R 평면

R 평면, 또는 복귀 평면은 고정 사이클 중 Z축 복귀 높이를 지정하는 G 코드 지령입니다.

R 평면 G 코드는 함께 사용된 고정 사이클의 지속 기간 중 활성 상태를 유지합니다. G98 고정 사이클 시작점 복귀는 고정 사이클 이전에 Z축을 Z축 높이로 이동시킵니다.

G99 고정 사이클 R 평면 복귀는 고정 사이클과 함께 지정된 Rnn.nnnn 인수에 의해 지정된 높이로 Z축을 이동시킵니다.

특수 G 코드

특수 G 코드는 복잡한 밀링에 사용됩니다. 다음을 포함합니다.

- 각인하기(G47)
- 포켓 밀링(G12, G13, G150)
- 회전과 확대 축소(G68, G69, G50, G51)
- 상반전(G101 및 G100)

각인

The G47 텍스트를 각인하는 G 코드를 사용하면 텍스트(일부 ASCII 문자 포함) 또는 연속 일련 번호를 단일 코드 블록으로 각인할 수 있습니다.

각인하기에 대한 자세한 내용은 G47 텍스트 각인하기(그룹 00)를 참조하십시오.

포켓 밀링

Haas 제어장치에는 두 유형의 포켓 밀링 G 코드가 있습니다.

원형 포켓 밀링은 G12 시계 방향 원형 포켓 밀링 명령과 G13 시계 반대 방향 원형 포켓 밀링 명령 G 코드로 수행됩니다.

G150 범용 포켓 밀링은 하위 프로그램을 사용하여 사용자 정의 포켓 형상을 가공합니다.

하위 프로그램 형상이 완전히 폐쇄된 형태인지 확인하십시오. G150 지령에서 X-Y 출발점이 완전히 폐쇄된 형태의 경계 내에 있는지 확인하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 알람 370 - 포켓 정의 오류가 발생할 수 있습니다.

포켓 밀링 G 코드에 대한 자세한 내용은 G12 원형 포켓 밀링 시계 방향/G13 원형 포켓 밀링 시계 반대 방향(그룹 00)을 참조하십시오.

회전과 확대 축소

참고: 이 기능들을 사용하려면 회전 및 확대 축소 옵션을 구매해야 합니다. 200 시간 옵션 트라이아웃도 이용할 수 있습니다.

G68 회전은 원하는 평면에서 좌표계를 회전하는 데 사용됩니다. 대칭 패턴을 가공하는 데 G91 증분 프로그래밍 모드와 함께 이 기능을 사용할 수 있습니다. G69는 회전을 취소합니다.

G51은 G51 명령 다음에 오는 블록에서 위치 설정 값에 확대 축소 계수를 적용합니다. G50는 확대 축소를 취소합니다. 회전과 함께 확대 축소를 사용할 수 있지만 반드시 확대 축소를 먼저 명령하십시오.

회전과 확대 축소 G-코드에 대한 자세한 내용은 G68 회전(그룹 16)을 참조하십시오.

상반전

G101 상반전 활성화는 지정된 축에 대한 축 이동을 반전합니다. 설정 45-48, 80 및 250은 X, Y, Z, A, B 및 C축에 대한 상반전을 활성화합니다.

축을 따라 가는 피벗 지점 반전은 Xnn.nn 인수에 의해 정의됩니다. 이것은 인수로서 반전에 대한 축을 사용하여 설정에서 그리고 기계에서 활성화된 Y축에 대해 지정될 수 있습니다. G100은 G101을 취소합니다.

상반전 G 코드에 대한 자세한 내용은 G100/G101 상반전 비활성화/활성화(그룹 00)를 참조하십시오.

밀 M-코드 소개

이 페이지에서는 기계 프로그래밍에 사용하는 M 코드에 대해 자세히 설명합니다.

주의: 이 매뉴얼의 예제 프로그램은 정확도 검사를 했지만 설명용일 뿐입니다. 프로그램이 공구, 오프셋 또는 피삭재를 정의하지 않습니다. 공작물 고정 또는 다른 고정장치에 대해 설명하지 않습니다. 기계에서 예제 프로그램을 실행하려면 GRAPHICS 모드에서 실행하십시오. 익숙하지 않은 프로그램을 실행할 때는 항상 안전한 가공 방법을 따르십시오.

참고: 이 매뉴얼의 예시 프로그램들은 대단히 보수적인 프로그래밍 스타일을 나타냅니다. 예제들은 안전하고 신뢰할 수 있는 프로그램을 보여주기 위한 것이며 반드시 가장 빠르거나 가장 효율적인 기계 조작 방법은 아닙니다. 예시 프로그램은 더 효율적인 프로그램에서는 사용하지 않을 수 있는 G 코드를 사용합니다.

M 코드는 축 동작을 명령하지 않는 기타 기계 명령입니다. M 코드의 포맷은 예제 M03 같이 문자 M에 두세 자리수가 붙은 형태입니다. 코드 행당 한 개의 M 코드만 허용됩니다. 모든 M 코드는 블록 종료부에서 적용됩니다.

M 코드	설명
M00	프로그램 정지
M01	선택적 프로그램 정지
M02	프로그램 종료
M03	스핀들 정회전 명령
M04	스핀들 역회전 명령
M05	스핀들 정지 명령
M06	공구 교환
M07	샤워 절삭유 켜기
M08/M09	절삭유 켜기/끄기
M10 / M11	제4축 브레이크 작동 / 해제
M12 / M13	제5축 브레이크 작동 / 해제
M16	공구 교환
M19	스핀들 방향 지정

M 코드	설명
M21-M25	M-Fin을 이용한 선택적 사용자 M 기능
M29	M-Fin을 이용해 출력 릴레이 설정
M30	프로그램 종료와 초기화
M31	칩 컨베이어 정회전
M33	칩 컨베이어 정지
M34	절삭유 증분
M35	절삭유 감분
M36	팔레트 공작물 준비
M39	공구 터릿 회전
M41/M42	저속/고속 기어 오버라이드
M46	Qn Pmm 행으로 이동
M48	현재 프로그램이 장착된 팔레트에 적합한지 확인하십시오
M50	팔레트 변경 순서

18.1 | 밀 M-코드 소개

M 코드	설명
M51-M55	선택적 사용자 M 코드 설정
M59	출력 릴레이 설정
M61-M65	선택적 사용자 M 코드 소거
M69	출력 릴레이 소거
M70/M71	공작물 고정 클램프/언클램프
M73/M74	공구 공기 분사장치(TAB) 켜기/끄기
M75	G35 또는 G136 기준점 설정
M78	건너뛰기 신호가 발견될 경우 알람 생성
M79	건너뛰기 신호가 발견되지 않을 경우 알람 생성
M80/M81	자동 도어 열기/닫기
M82	공구 고정 해제
M83/M84	자동 에어 건 켜기/끄기
M86	공구 고정
M88/M89	TSC 켜기/끄기
M90/M91	고정장치 클램프 입력 켜기/끄기
M95	대기 모드
M96	입력이 없을 경우 이동
M97	로컬 하위 프로그램 호출
M98	하위 프로그램 호출
M99	하위 프로그램 복귀 또는 반복
M104/M105	프로브 암 전진/후진
M109	대화형 사용자 입력

M 코드	설명
M116/M117	바이스 에어 칩 블래스트 켜기/끄기
M130/M131	미디어 표시/미디어 표시 취소
M138/M139	스핀들 회전수 변동 켜짐/꺼짐
M158/M159	미스트 응축기 켜기/끄기
M160	활성 PulseJet 취소
M161	PulseJet 연속 모드
M162	PulseJet 단일 이벤트 모드
M163	PulseJet 모달 모드
M199	팔레트/공작물 장착 또는 프로그램 종료
M300	M300 - APL/로봇 사용자 지정 시퀀스

밀 설정 소개

이 페이지에서는 해당 기계 작동 방식을 제어하는 설정에 대해 자세히 설명합니다.

설정 목록

설정 탭 안에서 설정은 그룹들로 구성됩니다. **[UP]** 및 **[DOWN]** 커서 화살표 키를 사용하여 설정 그룹을 강조 표시하십시오. **[RIGHT]** 커서 화살표 키를 눌러 한 그룹의 설정을 보십시오. **[LEFT]** 커서 화살표 키를 눌러 설정 그룹으로 돌아가십시오.

단일 설정에 신속하게 액세스하려면 **설정** 탭이 활성화되었는지 확인하고, 설정 번호를 입력한 다음 **[F1]**을 누르거나, 강조 표시된 설정이 있는 경우 **[DOWN]** 커서를 누르십시오.

일부 설정에는 지정 범위에 맞는 숫자 값이 있습니다. 이러한 설정 값을 변경하려면 새 값을 입력하고 **[ENTER]**를 누르십시오. 다른 설정들은 사용자가 목록에서 선택하는 이용 가능한 특정 값이 있습니다. 이 설정들의 경우 **[RIGHT]** 커서를 사용하여 선택을 표시합니다. **[UP]** 및 **[DOWN]**을 눌러 옵션들을 스크롤하십시오. **[ENTER]**를 눌러 옵션을 선택하십시오.

설정 번호	설명
1	자동 전원 끄기 타이머
2	M30에서 전원 끄기
4	그래픽 모드 급속 이동 경로
5	그래픽 모드 드릴링 지점
6	전면 패널 잠금
8	프로그램 메모리 잠금
9	치수 설정
10	급속 이동속도를 50%로 제한
15	H 및 T 코드 일치
17	선택적 정지 잠금
18	블록 삭제 잠금
19	이송속도 오버라이드 잠금
20	스핀들 오버라이드 잠금

설정 번호	설명
21	급속 이동 오버라이드 잠금
22	고정 사이클 델타 Z
23	9xxx 프로그램 편집 잠금
27	G76/G77 방향 이동
28	X/Y 없는 상태의 고정 사이클 동작
29	G91 비모달
31	프로그램 포인터 리셋
32	절삭유 오버라이드
33	좌표계
34	제4축 직경
35	G60 오프셋
36	프로그램 재시작
39	M00, M01, M02, M30에서 경보음

19.1 | 밀 설정 - 소개

설정 번호	설명
40	공구 오프셋 측정
42	공구 교환 이후 M00
43	컷터 보정 유형
44	최저 F 반경 CC%
45	X축 상반전
46	Y축 상반전
47	Z축 상반전
48	A축 상반전
52	G83 R위 후진
53	영점 복귀 없이 조그
56	M30 기본 G 복구
57	정위치 정지 고정 X-Y
58	컷터 보정
59	프로브 오프셋 X+
60	프로브 오프셋 X-
61	프로브 오프셋 Y+
62	프로브 오프셋 Y-
63	공구 프로브 폭
64	공구 오프셋 측정 공작물 사용
71	기본 G51 확대 축소
72	기본 G68 회전
73	G68 증분각

설정 번호	설명
74	9xxx 프로그램 추적
75	9xxx 프로그램 단일 블록
76	공구 배출 잠금
77	확대 축소 정수 F
79	제5축 직경
80	B축 상반전
81	전원 켜기 시의 공구
82	언어
83	M30/오버라이드 리셋
84	공구 과부하 동작
85	최대 모서리 라운딩
86	M39 잠금
87	공구 교환의 오버라이드 리셋
88	레스트 오버라이드 리셋
90	표시할 최대 공구
101	이송 오버라이드 -> 급속 이동
103	사이클 시작/종료 동일 키
104	단일 블록으로 핸들 조그
108	고속 회전 G28
109	분단위 워밍업 시간
110	워밍업 X 거리
111	워밍업 Y 거리

19.1 | 밀 설정 - 소개

설정 번호	설명
112	워밍업 Z 거리
113	공구 교환 방법
114	컨베이어 사이클 시간(분)
115	컨베이어 동작 시간(분)
117	G143 전역 오프셋
118	M99가 M30 카운터 높임
119	오프셋 잠금
120	매크로 변수 잠금
130	태핑 후진 속도
131	자동 도어
133	동기 태핑 반복
142	오프셋 변경 공차
143	기계 데이터 수집 포트
144	이송 오버라이드 -> 주축
155	포켓 테이블 장착
156	프로그램을 이용한 오프셋 저장
158	X 스크루 열 보정%
159	Y 스크루 열 보정%
160	Z 스크루 열 보정%
162	부동소수점으로 기본값 지정
163	.1 조그 속도 비활성화
164	회전 증분값

설정 번호	설명
165	Ssv 변경(RPM)
166	Ssv 사이클
188	G51 X 확대 축소
189	G51 Y 확대 축소
190	G51 Z 확대 축소
191	기본 평활도
196	컨베이어 차단
197	절삭유 차단
199	백라이트 타이머
216	서보 및 유압 차단
238	고휘도 조명 타이머(분)
239	작업등 꺼짐 타이머(분)
240	공구 수명 경고
242	공기 물 제거 주기
243	공기 물 제거 지속 시간
245	유해 진동 민감도
247	공구 교환에서 동시 XYZ 이동
249	Haas 시작 화면 활성화
250	C축 상반전
251	하위 프로그램 검색 위치
252	맞춤형 하위 프로그램 검색 위치
253	기본 그래픽 도구 폭

19.1 | 밀 설정 - 소개

설정 번호	설명
254	5축 회전 중심 거리
255	MRZP X 오프셋
256	MRZP Y 오프셋
257	MRZP Z 오프셋
261	DPRNT 저장 위치
262	DPRNT 대상 파일 경로
263	DPRNT 포트
264	자동이송 단계 올리기
265	자동이송 단계 내리기
266	자동이송 최소 오버라이드
267	유휴 시간 후 조그 모드 종료
268	두 번째 원점 위치 X
269	두 번째 원점 위치 Y
270	두 번째 원점 위치 Z
271	두 번째 원점 위치 A
272	두 번째 원점 위치 B
273	두 번째 원점 위치 C
276	공작물 고정 입력 모니터
277	윤활 사이클 간격
291	메인 스피들 회전수 한계
292	도어 열기 주축 회전수 한계
293	공구 교환 중간 위치 X

설정 번호	설명
294	공구 교환 중간 위치 Y
295	공구 교환 중간 위치 Z
296	공구 교환 중간 위치 A
297	공구 교환 중간 위치 B
298	공구 교환 중간 위치 C
300	MRZP X 오프셋 마스터
301	MRZP Y 오프셋 마스터
302	MRZP Z 오프셋 마스터
303	MRZP X 오프셋 슬레이브
304	MRZP Y 오프셋 슬레이브
305	MRZP Z 오프셋 슬레이브
306	최소 칩 소거 시간
310	최소 사용자 이동거리 제한 A
311	최소 사용자 이동거리 제한 B
312	최소 사용자 이동거리 제한 C
313	최대 사용자 이동거리 제한 X
314	최대 사용자 이동거리 제한 Y
315	최대 사용자 이동거리 제한 Z
316	최대 사용자 이동거리 제한 A
317	최대 사용자 이동거리 제한 B
318	최대 사용자 이동거리 제한 C
323	노치 필터 비활성화

19.1 | 밀 설정 - 소개

설정 번호	설명
325	수동 모드 활성화됨
330	멀티부팅 선택 시간 초과
335	선형 급속 모드
356	경고음 크기
357	워밍업 사이클 시작 유희 시간
369	Pulsejet 분사 사이클 시간
370	Pulsejet 단일 절삭유 분사장치 수
372	공작물 적재 장치 유형
375	APL 그리퍼 유형
376	광 커튼 활성화
377	음수 공작물 오프셋
378	보정된 안전구역 기하학 기준점 X
379	보정된 안전구역 기하학 기준점 Y
380	보정된 안전구역 기하학 기준점 Z
381	터치스크린 활성화
382	팔레트 교환장치 비활성화
383	테이블 행 크기
389	바이스 언클램프 안전점검
396	가상 키보드 활성화 / 비활성화
397	지연을 길게 누르기
398	헤더 높이
399	헤더 탭

설정 번호	설명
400	팔레트 준비 경고음 유형
403	팝업 버튼 크기 변경
408	안전 영역에서 공구 제외
409	기본 절삭유 압력
416	미디어 대상
420	ATC 버튼 동작
421	일반 방향 각도
422	그래픽 평면 잠금
423	도움말 텍스트 아이콘 크기
424	미스트 추출기 응축기 시간 초과

네트워크 탭

Wire/WiFi 연결 설정, Haas Drop, Haas Connect에 대한 도움말 정보를 보려면 아래 QR 코드를 스캔하십시오.

참고: Haas Drop 및 HaasConnect 기능은 MyHaas 애플리케이션을 통해 액세스할 수 있습니다.



네트워킹



MYHAAS


원격 화면 보기

이 절차는 컴퓨터에서 기계 화면을 보는 방법을 알려줍니다. 이더넷 케이블 또는 무선 연결을 사용하여 네트워크에 기계를 연결해야 합니다.

참고: 소프트웨어 버전 **100.18.000.1020 이상**에서 원격 디스플레이 탭을 사용할 수 있습니다.

참고: 컴퓨터에 VNC 뷰어를 다운로드해야 합니다. www.realvnc.com으로 이동하여 무료 VNC 뷰어를 다운로드하십시오.

기계를 네트워크에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 네트워크 연결 단원을 참조하십시오.

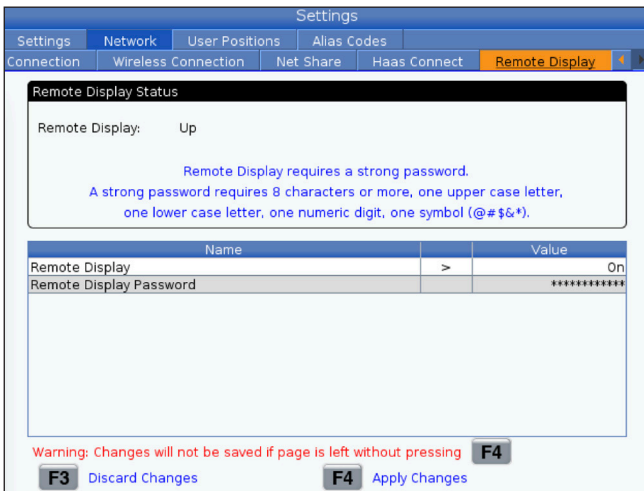

1 SETTING 버튼을 누릅니다.

네트워크 탭에 있는 유선 연결 또는 무선 연결 탭으로 이동하십시오.

기계의 IP 주소를 메모하십시오.

네트워크 탭에서 원격 디스플레이 탭으로 이동합니다.

원격 디스플레이를 켭니다.

원격 디스플레이 암호를 설정합니다.

참고: 원격 화면 기능을 사용하려면 강력한 암호가 필요하며 화면의 지침을 따르십시오.

설정을 적용하려면 F4를 누르십시오.


2 컴퓨터에서 VNC 뷰어 응용 프로그램을 여십시오.

VNC 서버에서 IP 주소를 입력하십시오. 연결을 선택합니다.

로그인 상자에서 Haas 제어 장치에 입력한 암호를 입력하십시오.

OK를 선택하십시오.

기계 화면이 컴퓨터 화면에 나타납니다

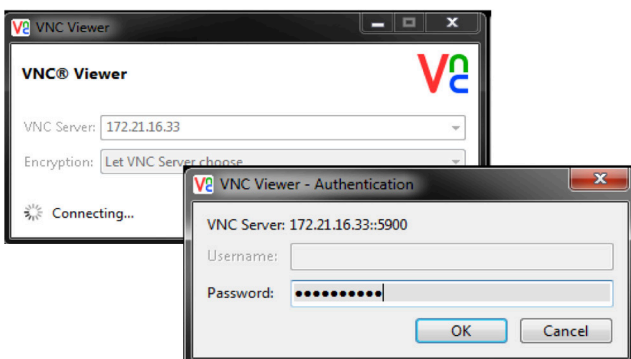

회전축 활성화

로터리 설치 절차로 이동하려면 아래 QR 코드를 스캔하십시오.



로터리 활성화 절차

개요

이 탭은 두 번째 원점, 공구 교환 중간 위치, 스피들 중앙선, 심압대 및 이동거리 제한과 같은 사용자 정의 위치를 제어하는 설정을 수집합니다.

이러한 위치 설정에 대한 자세한 내용은 이 매뉴얼의 설정 단원을 참조하십시오.

주의: 사용자 위치를 올바르게 설정하면 기계가 충돌할 수 있습니다. 특히 새로운 방식의 응용 장치(새 프로그램, 다른 공구 등)를 변경한 후에는 사용자 위치를 신중하게 설정하십시오. 각 축의 위치를 개별적으로 확인하고 변경하십시오.

사용자 위치를 설정하려면 사용하고자 하는 위치로 축을 조그한 다음, F2를 눌러 위치를 설정하십시오. 축 위치가 올바르게 충돌 경고가 나타납니다(사용자 이동거리 제한은 제외). 위치를 변경하기로 결정하고 나면 제어장치가 위치를 설정하고 설정을 활성화합니다.

위치에 올바르게 않으면 화면 하단의 메시지 표시줄에 위치가 올바르게 않은 이유를 설명하는 메시지가 표시됩니다.

사용자 위치 설정을 비활성화하고 재설정하려면 사용자 위치 탭이 활성화되어 있을 때 ORIGIN을 누른 다음, 나타나는 메뉴에서 선택하십시오.

- 현재 선택된 위치 설정 값을 제거하고 비활성화하려면 1을 누르십시오.
- 두 번째 원점 위치의 모든 설정 값을 제거하고 비활성화하려면 2를 누르십시오.
- 공구 교환 중간 위치의 모든 설정 값을 제거하고 비활성화하려면 3을 누르십시오.
- 최대 사용자 이동거리 제한의 모든 설정 값을 제거하고 비활성화하려면 4를 누르십시오.
- 변경 사항을 적용하지 않고 메뉴를 종료하려면 취소를 누르십시오.



QR 코드를 스캔하여
이러한 대화형 매뉴얼
을 확인하십시오.

대화형 매뉴얼

제품	밀 조작자 매뉴얼 부록	서비스 매뉴얼
데스크톱 밀	데스크톱 밀 - 대화형 조작자 매뉴얼 부록	해당 없음
컴팩트 밀	컴팩트 밀 - 대화형 조작자 매뉴얼 부록	해당 없음
갠트리 - 시리즈	갠트리-시리즈 - 대화형 조작자 매뉴얼 부록	해당 없음
밀 APL	밀 - APL - 대화형 조작자 매뉴얼 부록	Haas 자동 공작물 적재장치 - 대화형 서비스 매뉴얼
팔레트 풀	팔레트 풀 - 대화형 사용자 매뉴얼 부록	팔레트 풀 - 대화형 서비스 매뉴얼
VF 팔레트 풀	VF-팔레트 풀 - 대화형 조작자 매뉴얼	
로터리	로터리 테이블 - 대화형 조작자 매뉴얼 부록	로터리-대화형 서비스 매뉴얼
UMC-시리즈	UMC-시리즈 - 대화형 조작자 매뉴얼 부록	UMC-시리즈 - 대화형 서비스 매뉴얼
VR-시리즈	VR-시리즈 - 대화형 조작자 매뉴얼 부록	해당 없음

기타 장비	조작자 매뉴얼	서비스 매뉴얼
자동문	해당 없음	자동 도어 - 대화형 서비스 매뉴얼
Haas 로봇 패키지	Haas 로봇 패키지 - 대화형 조작자 매뉴얼	Haas 로봇 패키지 - 대화형 서비스 매뉴얼
HSF-325	HSF-325 대화형 조작자/서비스 매뉴얼	
HTS400	HTS400 - 대화형 조작자/서비스 매뉴얼	
Haas 툴링 및 공작물 고정		Haas 툴링 및 공작물 고정 - 대화형 서비스 매뉴얼
운할 시스템	해당 없음	운할 시스템 - 대화형 서비스 매뉴얼
칩 제거 및 절삭유	해당 없음	칩 제거 및 절삭유 - 대화형 서비스 매뉴얼
WIPS 및 WIPS-L	WIPS - 대화형 조작자 매뉴얼 부록	해당 없음
CAN 버스 시스템	해당 없음	CAN 버스 시스템 - 대화형 서비스 매뉴얼