



## HAAS SERVICE AND OPERATOR MANUAL ARCHIVE

### Rotary Tailstock Operators Manual 96-KO0315P RevP Korean April 2012

- This content is for illustrative purposes.
- Historic machine Service Manuals are posted here to provide information for Haas machine owners.
- Publications are intended for use only with machines built at the time of original publication.
- As machine designs change the content of these publications can become obsolete.
- You should not do mechanical or electrical machine repairs or service procedures unless you are qualified and knowledgeable about the processes.
- Only authorized personnel with the proper training and certification should do many repair procedures.

**WARNING: Some mechanical and electrical service procedures can be extremely dangerous or life-threatening. Know your skill level and abilities.**

**All information herein is provided as a courtesy for Haas machine owners for reference and illustrative purposes only. Haas Automation cannot be held responsible for repairs you perform. Only those services and repairs that are provided by authorized Haas Factory Outlet distributors are guaranteed.**

**Only an authorized Haas Factory Outlet distributor should service or repair a Haas machine that is protected by the original factory warranty. Servicing by any other party automatically voids the factory warranty.**



# 회전 기계 조작자 매뉴얼

2012년 4월

HAAS AUTOMATION INC. • 2800 STURGIS ROAD • OXNARD, CA 93030, USA

전화 +1 888-817-4227 • 팩스 +1 805-278-8561

[www.HaasCNC.com](http://www.HaasCNC.com)

96-K00315 개정 P



## Haas AUTOMATION, INC.

### 제한 보증서

Haas Automation, Inc. CNC 기계에 적용

발효일 2010년 9월 1일

Haas Automation Inc.(이하 "Haas" 또는 "제조업체")는 Haas에 의해 제조되고 Haas 또는 그 공인 판매업체에 의해 판매된 모든 신형 밀, 터닝 센터 및 회전 기계(이하 "CNC 기계"로 통칭)와 그 부품(아래의 보증의 제한 및 예외에 명시된 부품을 제외하고)에 대해 본 보증서에 명시된 바와 같이 제한적 보증을 제공합니다. 이 보증서에 명시된 보증은 제한적 보증이며 제조업체에 의한 유일한 보증이며 이 보증서의 조건에 따릅니다.

#### 제한 보증 범위

각 CNC 기계 및 해당 부품(이하 "Haas 제품"으로 통칭)은 소재와 제조의 결함에 대해 제조업체에 의해 보증을 받습니다 이 보증은 CNC 기계의 최종 구매자 및 최종 사용자(이하 "고객")에게만 제공됩니다. 이 제한 보증의 기간은 일(1)년입니다. 보증 기간은 CNC 기계가 고객의 시설에 인도된 날짜에 시작됩니다. 고객은 Haas 또는 공인 Haas 판매업체로부터 보증 기간 연장을 구매할 수 있습니다(이하 "보증 연장").

#### 수리 또는 교체만 해당

모든 Haas 제품과 관련한 제조업체의 유일한 책임과 고객의 유일한 구제 조치는 제조업체의 재량에 따라 이 보증 하에 결함 있는 Haas 제품의 수리 또는 교체로 제한됩니다.

#### 보증 책임 부인

이 보증은 제조업체의 유일한 보증이며 상업성에 대한 모든 묵시적 보증, 특정 목적에 대한 적합성에 대한 묵시적 보증 또는 품질 또는 성능 또는 권리 침해에 대한 기타 보증 등을 포함해 모든 종류 또는 성격의 명시적 또는 묵시적인, 서면의 또는 구두의 모든 다른 보증을 대신합니다. 그러한 모든 종류의 다른 보증은 이 보증에 의해 제조업체에 의해 부인되며 고객에 의해 포기됩니다.

#### 보증의 제한 및 예외

도장, 창 마감 작업과 상태, 전구, 실, 칩 제거 시스템 등과 같이 정상적인 사용과 시간 경과에 따라 마모되기 쉬운 부품은 이 보증에서 제외됩니다. 이 보증을 유지하려면 제조업체에서 지정한 유지 관리 절차를 준수하고 기록해야 합니다. 이 보증은 제조업체가 다음과 같이 판단할 경우 무효가 됩니다: (i) Haas 제품이 잘못 취급되거나 오남용되거나 부주의하게 관리되거나 사고를 일으키거나 잘못 설치되거나 잘못 유지보수 되거나 잘못 보관되거나 잘못 조작되거나 잘못 사용되고 있다. (ii) Haas 제품이 고객, 비공인 정비 기술자 또는 기타 무허가자에 의해 잘못 수리되거나 정비되었다. (iii) 고객 또는 다른 사람이 제조업체의 사전 서면 승인 없이 Haas 제품을 개조하거나 개조하려고 한다. 마지막으로/또는 (iv) Haas 제품이 비상업적 목적(개인적 용도로 또는 집에서 사용하기 위해)으로 사용되었다. 이 보증은 도난, 고의적인 파괴, 화재, 기상 조건(비, 홍수, 낙뢰 또는 지진 등) 또는 전쟁 또는 테러 행위 등과 같이 제조업체가 합리적으로 통제할 수 없는 외부적인 영향 또는 상황으로 인한 손상 또는 결함에 적용되지 않습니다.



이 보증서에서 설명한 예외 또는 제한 사항의 범용성을 제한하지 않는 이 보증은 Haas 제품이 구매자의 생산 규격 또는 기타 요구사항을 충족한다거나 Haas 제품이 중단되지 않고 또는 오류 없이 작동한다는 어떤 보증도 포함하지 않습니다. 제조업체는 구매자의 Haas 제품 사용과 관련해 어떠한 책임도 지지 않으며, 제조업체는 이 보증에서 위에서 명시한 것과 동일한 수리 또는 교체 이외에 Haas 제품의 설계, 생산, 작동, 성능 등의 모든 결함에 대해서 어느 누구에게도 어떤 책임도 지지 않습니다.

### **책임 및 손해의 제한**

제조업체는 제조업체 또는 기타 공인 판매업체, 제조업체의 정비 기술자 또는 기타 허가된 대리인(이하 "허가된 대리인"으로 통칭)에 의해서 제공되는 Haas 제품, 기타 제품 또는 서비스와 관련하여 계약, 불법 행위 또는 다른 법률적 또는 형평법적 이론에 의한 조치에 의해, 또는 Haas 제품 사용에 의해 발생하는 부품 또는 제품의 고장에 의해 발생하는 모든 보상적, 우발적, 결과적, 징벌적, 특수한 또는 기타 손해 또는 배상 청구에 대해, 제조업체 또는 허가된 대리인이 그러한 손해의 가능성에 대해 통지받은 경우에도, 고객 또는 어떤 다른 사람에게도 책임지지 않습니다. 그러한 손해 또는 배상 청구에는 이익 손실, 데이터 손실, 제품 분실, 수입 손실, 사용 중지, 고장시간 비용, 영업권, 구매자의 장비, 건물 또는 기타 재산에 끼친 손해, Haas 제품의 오작동에 의해 유발될 수 있는 모든 손해 등이 포함됩니다. 그러한 모든 손해와 배상 청구는 제조업체 의해 부인되며 고객에 의해 포기됩니다. 모든 원인으로 인한 손해 및 배상 청구에 대한 제조업체의 유일한 책임과 고객의 유일한 구제 조치는 제조업체의 재량에 따라 이 보증에 명시된 대로 Haas 제품의 수리 또는 교체로 제한됩니다.

고객은 제조업체 또는 그 허가된 대리인과의 거래의 일환으로서 손해 회복 권리에 대한 제한 등을 포함해 이 보증서에 명시된 제한 규정을 수락했습니다. 고객은 제조업체가 이 보증의 범위를 벗어나는 손해 및 배상 청구에 대해 책임을 져야 하는 경우 Haas 제품 가격이 상승한다는 것을 이해하고 인정합니다.

### **전체 계약**

이 보증서는 이 보증서의 주제와 관련하여 당사자 사이에 또는 제조업체에 의해 구두 또는 서면으로 이루어진 모든 다른 합의, 약속, 진술 또는 보증을 대신하며 그러한 주제와 관련해 당사자 사이에 또는 제조업체에 의해 이루어진 모든 약정과 합의를 포함하고 있습니다. 이 보증에 따라 제조업체는 이 보증서의 조건에 추가되거나 이 보증서의 조건과 불일치하는 구두 또는 서면으로 이루어진 다른 모든 합의, 약속, 진술 또는 보증을 명시적으로 거부합니다. 이 보증서에 명시된 어떤 조건도 제조업체와 고객 모두에 의해 서명된 합의서에 의하지 않을 경우 변경되거나 수정될 수 없습니다. 상기 규정에도 불구하고, 제조업체는 해당 보증 기간을 연장하는 경우에만 보증 연장을 제공할 것입니다.



### 양도

이 보증은 CNC 기계가 보증 기간 만료 이전에 사적 판매를 통해서 판매되는 경우에 원래의 고객에서 다른 당사자에게 양도될 수 있습니다. 단, 이에 대한 통지서가 제조업체에게 제공되고 이 보증이 이전 당시에 무효가 아닐 경우에만 가능합니다. 이 보증의 양수인은 이 보증서의 모든 조건을 준수해야 합니다.

이 보증은 캘리포니아 주법에 준거하며 법률의 충돌에 대한 규칙은 적용되지 않습니다. 이 보증과 관련해 발생하는 모든 분쟁은 캘리포니아주의 벤추라 카운티, 로스앤젤레스 카운티 또는 오렌지 카운티에 위치한 해당 관할 법원에서 해결됩니다. 이 보증서의 조건 중에서 어떤 관할구에서도 어떤 상황에서도 무효이거나 실행할 수 없는 어떤 조건도 어떤 다른 상황에서도 또는 어떤 다른 관할구에서든 이 보증서의 나머지 조건의 유효성 또는 실행 가능성에 대해, 또는 해당 조건의 유효성 또는 실행 가능성에 대해 영향을 주지 않습니다.

### 보증 등록

기계에 문제가 있는 경우 조작자 매뉴얼을 먼저 참조하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 공인 Haas 대리점에 문의하십시오. 마지막 해결책으로 아래 제공된 번호로 직접 Haas에 문의하십시오.

**Haas Automation, Inc.**  
**2800 Sturgis Road**  
**Oxnard, California 93030-8933 USA**  
**전화: (805) 278-1800**  
**팩스: (805) 278-8561**

업데이트와 제품 안전 고지사항을 위해 이 기계의 최종 사용자 등록을 하려면 기계 등록서를 기재하여 즉시 Haas에 보내 주십시오. 모든 내용을 기입하고 위의 주소로 ATTENTION(HA5C, HRT310, TR110 등 가능한 것으로) REGISTRATIONS라고 표기하여 우편으로 보내십시오. 보증 일자를 확인하고 구입할 수 있는 추가 옵션을 담보 받으려면 인보이스 복사본을 첨부하십시오.

회사 이름: \_\_\_\_\_ 연락처 이름: \_\_\_\_\_

주소: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

대리점: \_\_\_\_\_ 설치일: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

모델 번호: \_\_\_\_\_ 일련 번호: \_\_\_\_\_

전화: ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ 팩스: ( \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_



### **중요 사항! 즉시 읽어 보십시오!!!**

장치가 오용되거나 소홀히 관리되거나 분해되거나 부적절하게 설치 또는 응용되는 경우 본 보증은 무효입니다. 당사는 기능 불량에 의해 야기될 수 있는 부품, 고착장치 또는 기계에 대한 추가적 또는 우발적 손상에 대해서는 책임지지 않습니다. Haas Automation은 제품 기능 불량에 대해서는 공장에서 무상으로 수리해 드리며, 부품, 공임, 고객에 대한 반송 운임도 모두 당사가 부담합니다. 고객은 장치를 당사에 운송하는 비용을 부담해야 합니다. 장치를 UPS 육상 운송 이외의 방법으로 당사로 운송하려는 경우 고객은 모든 운송 비용을 부담해야 합니다.

### **운임 후불 선적은 거부됩니다.**

장치에 문제가 있을 경우 전화로 문의하시거나 매뉴얼을 다시 읽어보시면 문제를 해결하실 수도 있습니다. 장치를 반송하여 수리해야만 해결되는 문제들도 있을 것입니다. 장치를 반송할 필요가 있을 경우 장치 발송 전에 수리 허가를 요청해야 합니다. 수리가 완료된 장치의 반송 속도를 높이려면 문제를 정확히 기술하고 문제를 발견한 연락 담당자의 이름을 알려 주십시오. 문제를 기술하는 것은 가끔 또는 장치가 일관되게 동작하지 않지만 계속 작동할 경우 중요합니다. 반송된 장치는 초기 선적 포장 상자로 포장되어야 합니다. 운송 중의 손상에 대해서는 당사는 책임지지 않습니다. 발송물을 운임 선불 방식으로 Haas Automation, 2800 Sturgis Rd, Oxnard CA 93030으로 보내십시오.



## 고객 만족 절차

Haas 고객 귀하

귀하의 완전한 만족과 좋은 평판은 귀하가 기계를 구입하신 Haas Automation, Inc.과 Haas 판매점 모두에게 가장 중요합니다. 일반적으로 판매 거래나 기계 조작에 대한 모든 사항은 판매점에 의해 신속하게 해결될 것입니다.

그러나 문제가 해결되지 않아 완벽한 만족을 얻지 못하고 문제를 판매점 직원, 일반 관리자 또는 판매점주와 직접 논의하신 경우 다음과 같이 조치하십시오.

800-331-6746에 전화를 걸어 Haas Automation 고객 서비스 센터에 연락하여 고객 서비스 부서에 문의하십시오. 가능한 빨리 문제를 해결할 수 있도록 전화할 때는 다음과 같은 정보를 준비하시기 바랍니다.

- 사용자 이름, 회사 이름, 주소 및 전화 번호
- 기계 모델과 일련 번호
- 대리점 이름과 대리점의 최근 문의 담당자 이름
- 문제의 특징

Haas Automation에 우편으로 보내려면 미국 서비스 주소를 사용하십시오.

Haas Automation, Inc.  
2800 Sturgis Road  
Oxnard, CA 93030

참조: Customer Satisfaction Manager

이메일: Service@HaasCNC.com

Haas Automation 고객 서비스 센터에 문의한 경우 최선을 다해 귀하 및 대리점과 직접 협력하여 문제를 신속하게 해결할 것입니다. Haas Automation에서는 좋은 고객-대리점-제조업체 관계가 관련 당사자 모두의 지속적인 성공을 보장한다고 믿고 있습니다.



### 고객 의견

Haas 조작 매뉴얼에 관해 궁금한 사항이 있을 경우 [pubs@haascnc.com](mailto:pubs@haascnc.com)으로 전자 우편을 보내 문의하십시오. 모든 제안을 기다리고 있습니다.

이 매뉴얼에 포함된 정보는 빈번하게 개정되고 있습니다. 최신 개정판과 기타 유용한 정보는 온라인에서 PDF 형식으로 무료로 다운로드할 수 있습니다. [www.haascnc.com](http://www.haascnc.com)로 이동하여 "매뉴얼 업데이트"의 페이지 하단에 있는 "소유주 리소스" 메뉴를 클릭하십시오.

자세한 도움말과 팁은 다음 웹사이트를 참조하십시오.



**[atyourservice.haascnc.com](http://atyourservice.haascnc.com)**

서비스: 공식 Haas 답변 및 정보 블로그



**[www.facebook.com/HaasAutomationInc](http://www.facebook.com/HaasAutomationInc)**

페이스북의 Haas Automation



**[www.twitter.com/Haas\\_Automation](http://www.twitter.com/Haas_Automation)**

트위터에서 저희를 따라 오십시오



**<https://www.linkedin.com/company/haas-automation>**

LinkedIn의 Haas Automation



**[www.youtube.com/user/haasautomation](http://www.youtube.com/user/haasautomation)**

제품 비디오 및 정보



**<http://www.flickr.com/photos/haasautomation>**

제품 사진 및 정보

### FCC 규정 준수

이 장비는 FCC 규약 제15부에 의거하여 시험을 통해서 클래스 A 디지털 장치의 제한 규정을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 규정은 장비가 상업적 환경에서 조작될 때 유해간섭에 대한 적합한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성 및 사용하고 방출할 수 있으며, 지침 설명서에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 대한 유해간섭을 유발할 수 있습니다. 이 장비를 주거 지역에서 조작하면 유해간섭이 발생할 수 있으며 이러한 경우 사용자는 자기 부담으로 유해간섭을 교정해야 합니다.



## 목차

개요 .....	1
포장 풀기와 설치 .....	1
일반 설치 .....	2
HIT 210 설치 및 조작 .....	5
HRT/TR-110 브레이크 부스터 장착 .....	7
다른 장비 인터페이싱 .....	9
원격 입력 .....	9
수동 장비를 이용한 원격 조작 .....	10
CNC 기계를 이용한 원격 조작 .....	11
RS-232 인터페이스 .....	11
FANUC CNC 제어장치를 이용한 원격 조작(HRT와 HA5C).....	14
업로드/다운로드 .....	16
HA2TS 설치와 조작(HA5C).....	18
콜릿, 척, 정면판의 사용 .....	19
에어 콜릿 클로저 .....	20
콜릿 클로저 제거(모델 AC25/AC100/AC125) .....	23
HAAS 수동 드로 튜브(HMDT) .....	23
콜릿 고착 .....	23
HA5C 툴링 위치 .....	24
이중축 좌표계 .....	24
조작 .....	25
전면 패널 디스플레이 .....	25
서보 켜기 .....	27
영점 위치 찾기 .....	28
영점 위치 상쇄 .....	28
조깅 .....	29
오류 코드 .....	29
서보 끄기 코드 .....	30
비상 정지 .....	30
제어장치 프로그래밍 .....	30
개요 .....	30
스텝 입력 .....	31
메모리에 프로그램 입력하기 .....	32
G 코드 .....	33
연속 동작 .....	34
절대/증분 동작 .....	34
이송속도 .....	34
중복 횟수 .....	34
서브루틴(G96) .....	35
지연 코드(G97) .....	35
원 분할 .....	35
자동 계속 실행 제어 .....	35
행 삽입 .....	36
행 삭제 .....	36
기본값 .....	36



저장된 프로그램의 선택.....	36
프로그램 삭제 .....	36
조작 요령.....	36
동시 회전과 밀링 .....	37
나선형 밀링(HRT와 HA5C) .....	37
발생 가능한 타이밍 문제 .....	38
프로그래밍 예제.....	38
단일축 프로그래밍.....	38
이중축 프로그래밍.....	41
프로그래밍형 파라미터.....	44
기어 보정.....	45
이중축 이동거리 한계.....	45
파라미터 목록 .....	46
문제 해결.....	53
CNC의 동작 인터페이스 문제 해결.....	53
A축의 B 오프셋.....	54
문제 해결 지침.....	56
일상적 유지보수.....	56
테이블 검사(HRT와 TRT).....	57
조정 .....	57
절삭유 .....	58
윤활.....	58
세척.....	59
HA5C 콜릿 키 교체 .....	59
HRT 조립도 .....	60
HRT160/210/310SP 조립도와 부품 목록.....	69
HRT160/210/310SP 조립도와 부품 목록.....	70
HA5C 조립도.....	72
HIT210 45도 인덱스 테이블 .....	75
TR110 회전 테이블과 HRT110 회전 테이블 .....	77
TR 조립도 .....	79
AC100 밸브 어셈블리와 슬립 링(AC100).....	82
밸브와 슬립 링의 어셈블리(AC 25/125).....	82
심압대 설치 .....	83
준비.....	83
심압대 정렬 .....	83
모스 테이블 부착장치의 장착/제거 .....	83
수동 심압대 .....	83
공압 심압대 .....	83
심압대 조작 .....	84
유지보수 .....	84



# 적합성 선언

제품: 제어장치가 탑재된 CNC 인덱서와 회전 테이블  
제조사: Haas Automation, Inc.  
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 805-278-1800

당사는 이 적합성 선언이 언급하는 상기 제품이 머시닝 센터에 대한 CE 지침에 명시된 규정을 준수함으로 선언하여 이를 전적으로 책임집니다:

- 기계 지침 2006/42/EC
- 전자파 적합성 지침 2004/108/EC
- 저전압 지침 2006/95/EC

추가 표준:

- EN 60204-1:2006/A1:2009
- EN 614-1:2006+A1:2009
- EN 894-1:1997+A1:2008
- EN 13849-1:2008/AC:2009
- EN 14121-1:2007

RoHS: 생산자 문서에 따라 면제에 의한 준수. 예외:

- a) 감시 및 제어장치
- b) 강, 알루미늄 및 동의 합금 요소인 납

기술 파일을 편집할 권한이 있는 사람:

주소: Patrick Goris  
Haas Automation Europe  
Mercuriusstraat 28  
B-1930 Zaventem  
Belgium




미국: Haas Automation은 이 기계가 아래 열거된 OSHA 및 ANSI 설계 및 제조 표준을 준수함을 인증합니다. 본 기계의 작동은 소유자 및 조작자가 아래 열거된 표준의 운전, 정비 및 훈련 요건을 지속적으로 준수하는 한 동 표준들만 준수할 것입니다.

- OSHA 1910.212 - 모든 기계의 일반 요건
- ANSI B11.5-1984 (R1994) 선반
- ANSI B11.19-2003 안전을 위한 성능 기준
- ANSI B11.22-2002 터닝 센터 및 자동 수치 제어 회전 기계의 안전 요건
- ANSI B11.TR3-2000 위험 평가 및 위험 감축 - 공작기계 관련 위험을 추정, 평가 및 감축하기 위한 지침

캐나다: 오리지널 장비 제조업체로서 우리는 열거된 제품이 기계 보호 규정 및 표준을 위한 산업체를 위한 직업보건안전법 규제의 규정 851의 제7조 시작전 보건안전 검토에 명시된 규제를 준수함을 선언합니다.

또한 본 문서는 온타리오주 보건안전 가이드라인인 2001년 4월의 PSR 가이드라인에 명시된 대로 열거되어 있는 기계류에 대한 시작전 검사의 면제를 위한 서면 통지 조항을 만족합니다. PSR 가이드라인은 해당 표준을 준수하기 위한 오리지널 장비 제조업체의 서면 통지를 시작전 보건안전 검토의 면제를 위해 받아들일 수 있는 것으로 허용합니다.

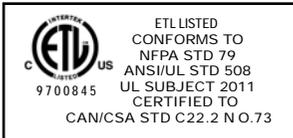

모든 Haas CNC 기계 공구에는 ETL 등록(ETL Listed) 마크가 표시되어 있어 산업용 기계용 전기 표준 NFPA 79와 캐나다의 산업용 기계용 전기 표준 CAN/CSA C22.2 No. 73을 준수하고 있음을 증명합니다. ETL 등록 마크와 cETL 등록(cETL Listed) 마크는 UL(Underwriters' Laboratories)과 동급의 ITS(ntertek Testing Services)의 시험을 통과한 제품에 부여됩니다.



ISA, Inc.(ISO 등록 기관)의 ISO 9001:2008 인증은 Haas Automation의 품질 관리 시스템에 대한 공정한 평가 역할을 합니다. 이러한 업적은 Haas Automation이 ISO의 표준을 준수하고 있음을 확인해 주는 것이며, Haas가 세계 시장에서 고객의 욕구와 요구사항을 충족하기 위해 노력하고 있음을 나타내는 것입니다.



## 개요

Haas 회전 테이블 및 인덱서는 프로그래밍형 전자동 위치 설정 장치입니다. 공작물을 고정하는 기계식 헤드와 제어장치로 구성되어 있습니다.

회전 장치는 밀링, 드릴링, 태핑과 같은 이차 조작에서 공작물들의 위치를 급속하게 설정하기 위한 것입니다. 특히 이 장치는 NC 밀과 자동 생산 기계와 같은 자동 기계에 특히 적합합니다. 제어장치는 사용자의 장비에 의해 원격으로 조작될 수 있으며 사람의 도움이 필요하지 않아 전자동으로 조작됩니다. 또한 하나의 장치를 여러 기계에서 사용할 수 있기 때문에 복수의 장치가 필요하지 않습니다.


공작물 위치는 각형 이동을 프로그래밍하여 설정되며, 제어장치에 저장됩니다. 최대 일곱 개의 프로그램을 저장할 수 있으며, 전원이 꺼지면 배터리 구동형 메모리에 프로그램을 보관합니다.

제어장치는 .001°에서 999.999°의 스텝(각도) 크기로 프로그래밍됩니다. 프로그램마다 99개의 스텝이 있을 수 있으며 스텝마다 999회 반복(중복)될 수 있습니다. 옵션인 RS-232 인터페이스는 데이터의 업로드, 다운로드와 입력, 위치 읽기, 시작, 모터 조작 정지에 사용될 수 있습니다.

회전 제어장치와 회전 장치로 구성된 이 장치는 "반-제4축"이라고 정의됩니다. 이것은 테이블이 다른 축들과 동시 보간을 할 수 없음을 뜻합니다. 선형 이동 또는 나선은 회전 테이블이 이동하는 때와 동시에 사용자의 밀의 축을 이동시키면 생성될 수 있습니다. 이것은 "프로그래밍" 단원에 자세히 설명되어 있습니다.

HRT, TRT, TR에는 공압 브레이크가 장착되어 있으며, 브레이크를 작동시키려면 압축 공기(약 100psi)가 필요합니다.

## 포장 풀기와 설치

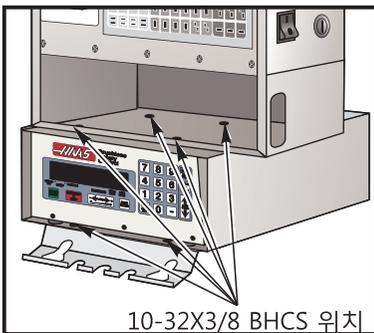

10-32X3/8 BHCS 위치


### 옵션인 서보 컨트롤 브래킷

Haas의 CNC 밀 제품군과 함께 작동하도록 되어 있습니다. 이 브래킷을 통해 조작자는 서보 제어장치에 쉽게 접근할 수 있기 때문에 Haas 밀과 회전 테이블 사이의 프로그래밍을 간편하게 수행할 수 있습니다. Haas 대리점에 문의하여 주문하십시오 (Haas 부품번호: SCPB).




## TR 시리즈 운반 브래킷 제거

운반 브래킷을 제거한 다음 사용하십시오.

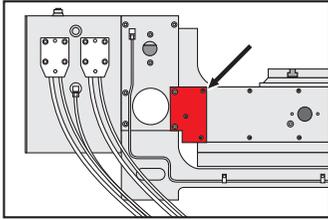

TR160(160-2)/TR210: 운반 브래킷은 장치의 좌측 후면에 있습니다.

(2개의) 10-32 스크루와 (2개의) 1/4-20 스크루를 재장착하고 1/2-13 볼트는 재장착하지 마십시오. TR160에는 1/2-13 볼트가 없습니다.

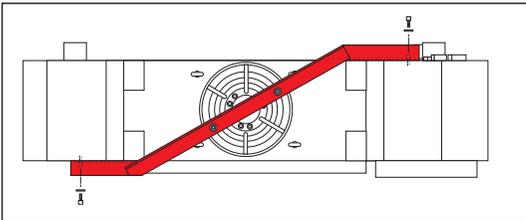

TR310: (4개의) 1/2-13 볼트와 와셔를 제거하고 (2개의) T 너트를 회전 플랫폼에서 제거하십시오.

모든 철물류와 운반 브래킷을 보관하십시오.

## Haas 심압대

라이브 센터가 장착된 심압대를 권장합니다.

**!경고!** 심압대는 HRT320FB 테이블과 함께 사용될 수 없습니다.

심압대 캐스팅의 바닥면을 닦은 다음 밀 테이블에 장착하십시오. 장착면에 눈에 띄는 우둘투둘하거나 움푹 패인 곳이 있을 경우 디버링 스톤으로 제거하십시오.

심압대는 회전 테이블에 대해 올바르게 정렬시킨 다음 사용해야 합니다. 자세한 내용과 공압 심압대의 작동 압력에 대해서는 이 매뉴얼의 심압대 섹션을 참조하십시오.


## 일반 설치

회전 제품을 장착하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 다음 그림을 지침으로 이용하십시오.

케이블을 테이블에서부터 배선하되 공구 교환장치와 테이블 가장자리를 지나가지 않게 하십시오. 기계 이동을 위해 케이블을 약간 느슨하게 배선해야 합니다. 케이블이 절단될 경우 모터가 고장납니다.



## 회전 테이블 장착

**참고:** HRT 160, 210, 450, 600 회전 테이블들은 아래와 같이 고정할 수 있습니다.


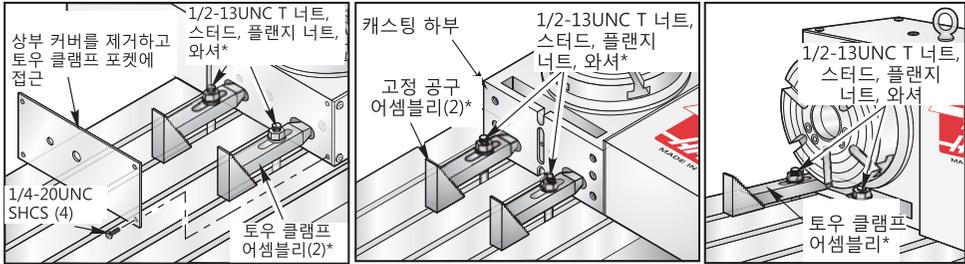


전면과 후면의 표준 스테드 장착. 고정성을 높으려면 토우-클램프(\*제공되지 않음)를 더 많이 사용하십시오.

HRT 310은 아래와 같이 고정할 수 있습니다(치수는 인치 단위).

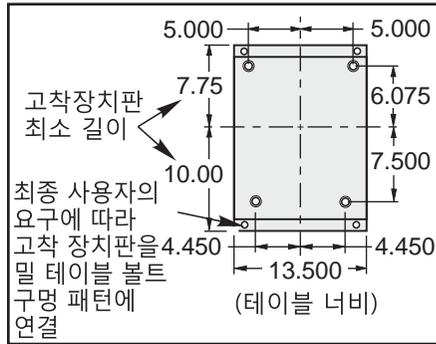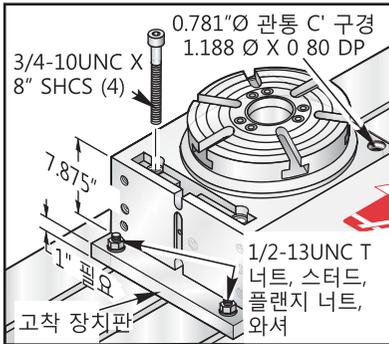


### HA5C 장착

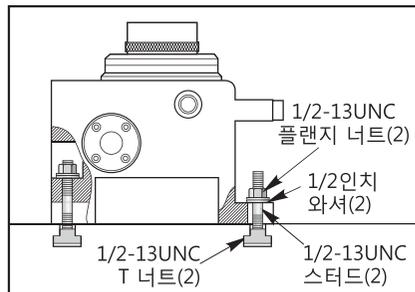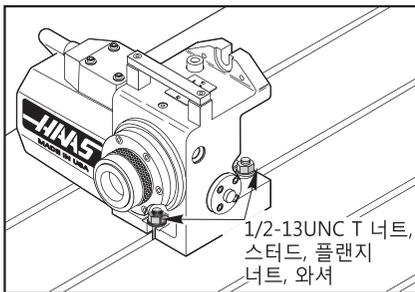

1. 장치를 밀 테이블에 고정하십시오.


2. 전원을 끄고 회전 장치에서 제어장치로 케이블을 연결하십시오. 전원이 켜진 상태에서 케이블을 연결하거나 분리하지 마십시오. 완전 제4축 또는 준 제4축으로서 연결할 수 있습니다. 다음 그림을 참조하십시오. 전체 제4축의 경우 인덱서는 Haas 밀의 "A axis"라고 표시된 커넥터에 직접 연결됩니다. 밀에는 완전 제4(제5)축을 동작시키기 위한 제4(제5)축 옵션이 장착되어 있어야 합니다.

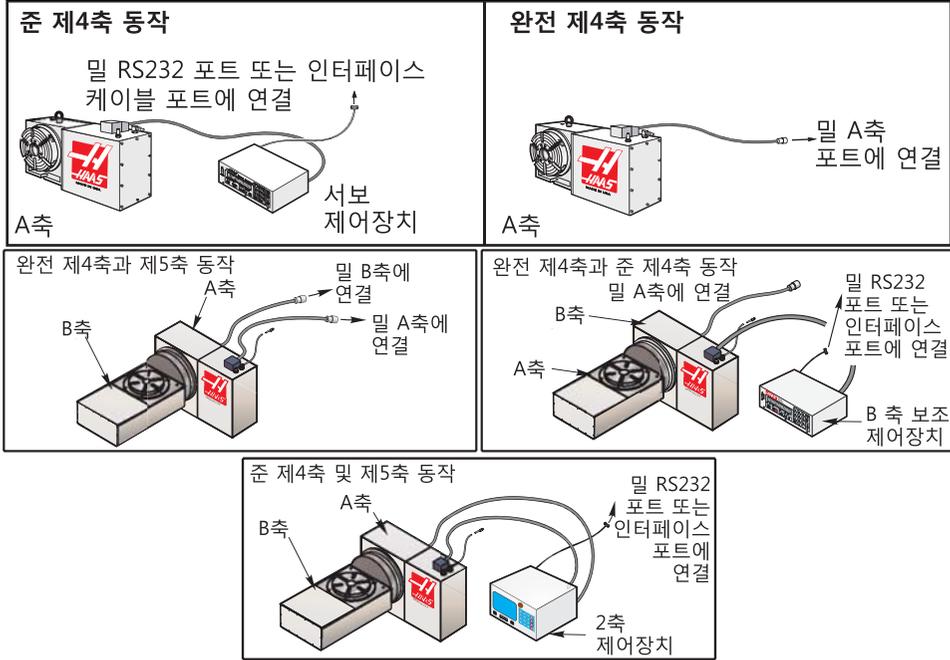

3. 케이블을 밀 판금 후면 너머로 배선한 다음 케이블 클램프를 설치하십시오. 클램프 어셈블리의 하부판을 제거하여 버린 다음 케이블 클램프를 밀에 설치해야 합니다. 케이블 클램프를 다음과 같이 밀에 조립하십시오.

4. 완전 제4축 또는 완전 제5축 회전 제품을 Haas 밀에 추가할 경우 해당 장치의 설정을 설정해야 합니다. 밀 매뉴얼의 지침(밀 설정 30과 78)을 참조하거나 Haas 서비스 부서에 문의하십시오.

5. **준 제4축:** 서보 제어장치를 서보 펜던트 브래킷에 고정하십시오(Haas 부품번호 SCPB). 제어장치의 표면을 덮지 마십시오. 과열될 수 있습니다. 서보 제어장치를 다른 발열형 전자 제어장치 위에 설치하지 마십시오.

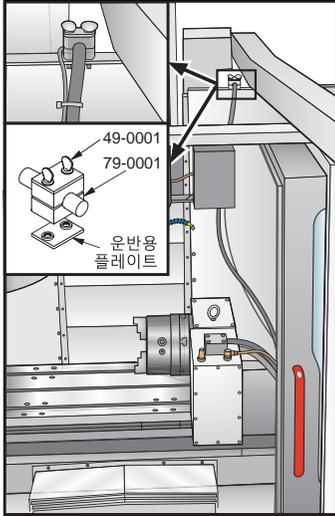

**6. 준 제4축:** AC 라인 코드를 전원공급장치에 연결하십시오. 코드는 3선 접지형이며 접지를 연결해야 합니다. 인입 배선은 최저 15A를 연속적으로 공급해야 합니다. 도관 와이어는 12 게이지 이상이어야 하며 최소 20A에 대해 퓨즈가 설치되어야 합니다. 확장 코드를 사용할 경우 3선 접지형을 사용해야 하며, 접지선이 연결되어야 합니다. 대형 전기 모터가 연결된 콘센트에는 연결하지 마십시오. 20A 부하를 감당할 수 있는 중부하 12 게이지 확장 코드만을 사용하십시오. 길이는 30피트를 초과해서는 안 됩니다.

**7. 준 제4축:** 원격 인터페이스 케이블을 연결하십시오. "다른 장비 인터페이스" 단원을 참조하십시오.

**8. HRT, TR, TRT -** 테이블을 급기 장치에 연결하십시오(최대 120psi). 브레이크에 대한 라인 압력이 조절되지 않습니다. 공기 압력 범위는 80psi -120psi 이어야 합니다.

Haas는 모든 테이블에 인라인 에어 필터/공기압력 조절장치를 사용할 것을 권장합니다. 에어 필터는 오염물이 에어 솔레노이드 밸브에 들어가는 것을 방지합니다.

9. 오일 레벨을 점검하십시오. 오일이 부족하면 보충하십시오. 사용할 정확한 오일을 판단하려면 이 매뉴얼의 "윤활" 섹션을 참조하십시오.

10. 밀(과 가능한 경우 서보 제어장치)을 켜고 Zero Return(영점 복귀) 버튼을 눌러 테이블/인덱서를 원점으로 복귀시키십시오. 모든 Haas 인덱서는 플랫폼/주축에서 볼 때 시계 방향으로 원점 복귀합니다. 테이블이 시계 반대 방향으로 원점 복귀할 경우 비상 정지 버튼을 대리점에 문의하십시오.

## HIT 210 설치 및 조작

HIT210의 설치에는 전원, 공기, 두 제어장치 케이블 가운데 하나를 연결하는 것이 포함됩니다. 세 번째 제어장치 케이블(원격 퀵 스위치)을 옵션으로 사용할 수 있습니다.


### 공기 연결

테이블을 급기 장치에 연결하십시오(최대 120psi). 공기 압력 범위는 80psi -120psi 이어야 합니다.

**참고:** 인라인 에어 필터를 사용하여 오염물이 에어 솔레노이드 밸브에 들어가는 것을 방지하십시오.

### 전원 및 제어장치 연결

전원 및 제어장치 케이블의 전원부(36-4110)를 표준 115V AC @ 15A 전원 콘센트에 연결합니다. 코드는 3선 접지형이며 접지를 연결해야 합니다.

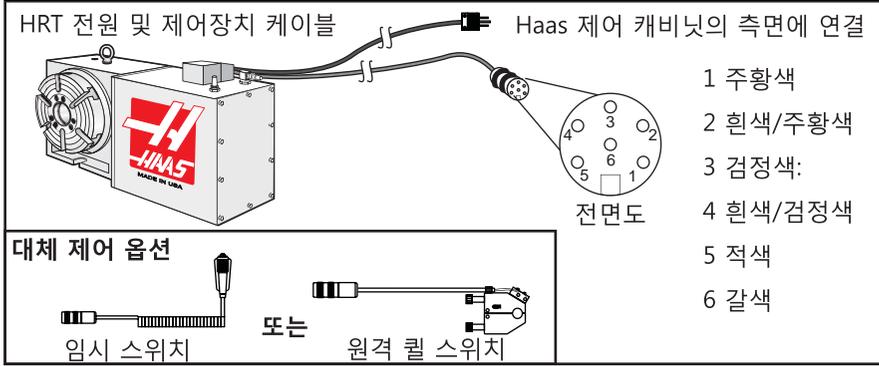

## 수동 조작

HIT210을 수동으로 제어하려면, 전원 및 제어장치 케이블의 제어장치부 끝에 연결된 임시 스위치 케이블(32-5104)을 사용하십시오. 테이블은 버튼을 누를 때마다 45도씩 회전합니다.

## 자동 조작

**직접 제어:** 회전 제어 케이블을 기계의 제어 캐비닛의 측면에 연결합니다. 자동 작동은 45도 이동 이외에도 '원점 복귀' 지령과 '원점에 있음' 신호를 제공합니다.

옵션인 사용자 M 기능 코드(M21과 M24)는 HIT210의 자동 조작을 제어합니다.

각 M21은 플랫터를 45도 회전시킵니다. 인덱싱이 완료되고 플랫터가 M24 후에 원점에 도달하면 장치가 P10에 종료 신호(M-FIN)를 보냅니다.

M24는 플랫터를 원점으로 복귀시킵니다. 장치가 원점 위치에 있는 한 P24에 "원점에 있음" 신호를 보냅니다.

모범적인 가공 작업은 프로그램의 끝에서 M24를 사용해 플랫터를 원점 위치로 복귀시킬 것을 권장합니다.

**원격 쥘 스위치(RQSI):** 옵션인 원격 쥘 스위치(364108)는 수동으로 작동하는 니 밑에서 매번 "사이클 시작" 버튼을 수동으로 누르는 대신 공작물을 자동으로 인덱싱하는 데 사용됩니다.

스위치를 인덱스 제어 케이블에 연결한 다음, 원격 쥘 스위치를 이동거리 상부에 장착합니다. 테이블은 쥘이 스위치를 작동할 때마다 45도를 인덱싱합니다.

## 비-Haas 제어장치에 연결하기

### 인덱싱 및 원점 복귀 명령

**색인:** 핀 4와 5을 최소 500 ms 동안 단락합니다. 45도마다 고정과 고정 해제 없이 인덱싱을 계속하려면, 장치가 인덱싱을 종료하기 전에 여러 개의 인덱싱 신호를 보내십시오.

**원점 이동:** 핀 3과 4을 최소 500 ms 동안 단락합니다.

**M-FIN:** 인덱싱이 완료되면 핀 1과 2가 단락됩니다. 명령 신호가 정지할 때까지 M-FIN 신호가 작동을 유지합니다. HIT가 인덱싱을 종료하기 전에 명령 신호가 정지하면, M-FIN 신호가 10  $\mu$ s 동안 작동을 유지합니다.

**원점 위치에 있음:** HIT가 원점 위치에 있는 한 핀 2와 6이 단락됩니다.

### 고급 조작

장치가 인덱싱을 완료하기 전에 여러 개의 인덱싱 명령을 보내 45도마다 고정 및 고정 해제를 하지 않고도 HIT에 명령을 보내 여러 번 인덱싱을 할 수 있습니다.


### 90도 인덱스 프로그래밍 예제(Haas 제어장치):

M51;  
G04 P500;  
M61;  
G04 P500;  
M21;

이 예제에서 M51/61 명령은 M-FIN 신호를 대기하지 않고 인덱스 신호를 시작하고 정지하는데, 일시정지로 500 ms 명령 지속 시간을 허용합니다. 이 세트의 명령에는 하나의 인덱스 명령이 포함되어 있습니다. 마지막 45도를 제외하고, 이 명령 세트 중의 하나를 사용하여 각 45도마다 인덱싱을 합니다. 마지막 인덱스 명령에 대해 M21을 사용합니다. 그리고 나서 제어장치가 진행하기 전에 M-FIN 명령을 대기합니다.

비-Haas 제어장치의 경우, 이 예제의 명령과 동등한 명령을 프로그래밍합니다.

### HRT/TR-110 브레이크 부스터 장착

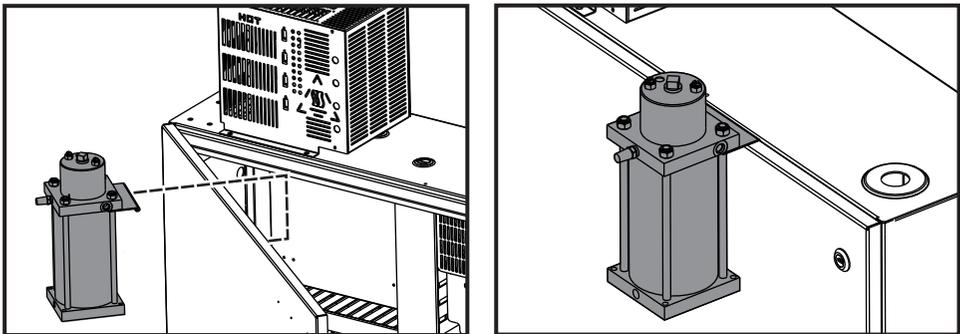

컨트롤 캐비닛 도어를 열어 부스터를 도어 상부에 고정한 다음 도어를 닫아서 브레이크 부스터를 컨트롤 캐비닛 도어의 뒤에 장착하십시오.





## 장착

브레이크 부스터는 오일 탱크를 가득 채우기 위한 추가 오일 용기를 포함하여 오일을 채워 출하됩니다. 브레이크 부스터는 배송 중에 부스터에 들어갔을 수 있는 공기를 제거하기 위해 작동 전에 공기를 빼야 합니다.

1. 브레이크 부스터 공기 압력 조절장치를 완전히 닫고(손잡이를 시계 반대 방향으로 돌림), 조절장치 입력 포트에 공장 에어를 연결합니다. 손잡이를 위로 잡아당겨야 돌릴 수 있습니다.

참고: 밸브를 닫기 전에 공장 에어를 브레이크 부스터에 연결하지 마십시오.

2. 오일 탱크 상단에 있는 사각 볼트 플러그를 탈거하십시오.

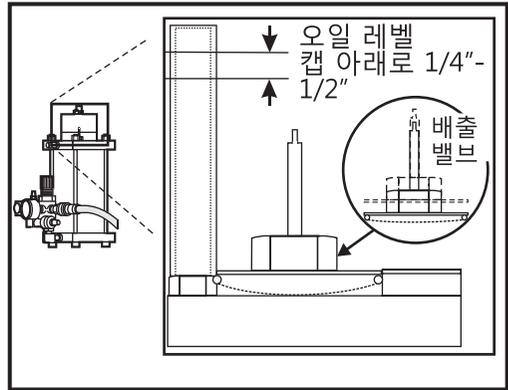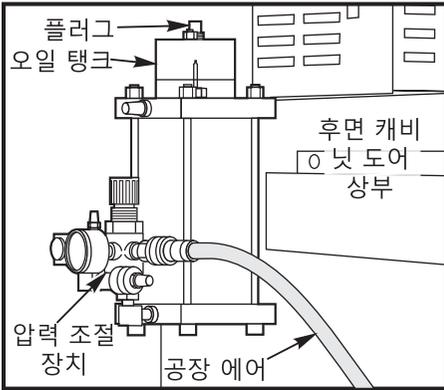

3. 게이지 눈금이 약 5 psi가 될 때까지 브레이크 부스터 공기 압력 손잡이를 시계 방향으로 돌립니다.
4. 배출 밸브를 여러 번 눌러 고압 실린더에 갇힌 에어를 배출합니다. 이 에어는 오일 탱크 안으로 배출됩니다.
5. 오일 탱크에 더 이상 기포가 나타나지 않으면 배출이 완료된 것입니다.
6. 오일 레벨이 오일 탱크 캡 아래의 1/4"~1/2"에 도달할 때까지 Mobil SHC 525를 추가합니다.

## 압력 조정

브레이크 부스터의 공기압을 35와 40 psi 사이에 설정하십시오. 공기압을 높이려면 손잡이를 시계 방향으로 돌리고 내리려면 시계 반대 방향으로 돌리십시오. 공기압이 설정되면 조절 손잡이를 눌러 잠그십시오.

주의: 조절장치 압력을 권장값보다 높게 설정하면 브레이크가 손상될 수 있습니다.

## 오일 레벨

브레이크 부스터 오일 레벨을 정기적으로 점검하십시오. 필요한 경우 오일 탱크 상부의 플러그(사각 볼트)를 탈거하고 Mobil SHC 525를 주입하십시오.



## 다른 장비 인터페이싱

Haas 제어장치에는 입력 신호 한 개와 출력 신호 한 개가 있습니다. 밀은 회전 제어장치에 (입력을) 인덱싱하라고 지령합니다. 그러면 제어장치는 인덱싱(출력)이 완료되었다는 신호를 밀에 다시 전송합니다. 이 인터페이스는 신호마다 전선을 두 개씩 할당할 것을 요구합니다. 두 개의 전선은 회전 원격 입력에서, 머지 두 개는 밀에서 끌어옵니다.

제어장치는 밀과 두 가지 방식으로 통신하도록 설치될 수 있습니다: RS-232 인터페이스 또는 CNC 인터페이스 케이블. 이러한 연결들은 다음 단원들에서 상세히 기술되어 있습니다.

### Haas 제어장치의 릴레이

제어장치 내부의 릴레이에는 최대 정격 2A(HA5C의 경우 1A)의 30V DC가 흐릅니다. 릴레이는 평상시 폐쇄형(사이클 중에 폐쇄되는) 릴레이 또는 평상시 개방형 릴레이(사이클 이후)로 프로그래밍됩니다. "파라미터" 단원을 참조하십시오. 릴레이는 다른 로직 릴레이 또는 소형 릴레이를 구동하기 위한 것도 아니며, 다른 모터, 자석식 스타터 또는 100W 초과 부하를 구동하지도 않습니다. 피드백 릴레이를 사용하여 다른 DC 릴레이(또는 다른 유도 부하)를 구동할 경우, 스너버 다이오드를 릴레이 코일 위에 코일 전류 흐름의 반대 방향으로 설치하십시오. 유도 부하에 스너버 다이오드 또는 다른 아크 억제 회로를 사용하지 않을 경우 릴레이의 접점이 손상됩니다.

오음계를 사용하여 핀 1과 2의 저항을 측정하여 릴레이를 시험하십시오. 측정값은 제어장치가 꺼진 상태에서 무한대이어야 합니다. 좀더 낮은 저항값이 측정될 경우 접점에 오류가 있는 것이며 따라서 릴레이를 교체해야 합니다.

## 원격 입력

CNC 인터페이스 케이블은 밀과 Haas 제어장치 사이의 통신을 제공합니다. 대부분의 CNC 기계 공구에 예비 M 코드가 탑재되어 있기 때문에 CNC 인터페이스 케이블의 한쪽을 이러한 예비 릴레이들(스위치들) 가운데 하나에 연결하고 다른쪽을 Haas 회전 제어장치에 연결하여 준 제4축 가공을 할 수 있습니다. 회전 장치용 지령은 회전 제어장치 메모리에 저장되어 있으며, 밀 릴레이의 개별 펄스는 회전 제어장치가 회전 장치를 그 다음의 프로그래밍된 위치로 이동시키게 합니다. 이동이 완료되면 회전 제어장치는 이동이 완료되었으며 그 다음 펄스에 대해 준비가 되어 있다는 신호를 알립니다.

제어장치 후면 패널에 원격 소켓이 있습니다. 원격 입력은 **사이클 시작** 신호와 **사이클 종료** 신호로 구성되어 있습니다. 원격 입력에 연결하려면 여러 소스들 가운데 어느 하나에서든 제어장치를 동작시키는 데 사용될 수 있는 커넥터(대리점에 문의)가 필요합니다. 사용된 케이블 커넥터는 4핀 DIN 수 커넥터입니다. Haas Automation 부품번호는 74-1510입니다(AmphenoI 부품번호는 703-91-T-3300-1). 제어 박스의 패널 콘센트용 Haas Automation 부품번호는 74-1509입니다(AmphenoI 부품번호는 703-91-T-3303-9).

### 사이클 시작

핀 3과 4는 최소 0.1초 동안 서로 연결되기 때문에 제어장치는 회전 장치를 한 사이클 또는 한 스텝 이동시킵니다. 다시 이동시키려면 핀 3과 4는 최저 0.1초 동안 개방되어야 합니다. 어떤 경우에도 핀 3과 4에 전원을 인가하지 마십시오. 릴레이 종료는 제어장치를 사용자 장비에 가장 안전하게 인터페이싱할 수 있는 방법입니다.





회전 장치를 인덱싱하려면 핀 3과 4를 연결해야 합니다.(이 전선들에 전원을 인가하지 마십시오.) 제어장치를 조작하기 위해 핀 1과 2를 연결할 필요는 없습니다. 그러나 핀 1과 2는 자동 드릴링 헤드와 같은 다른 옵션에 신호를 전송하는 데 사용될 수 있습니다.

편리한 장착을 위해 컬러 코드 지정 케이블이 제공됩니다(M 기능 제어). 케이블 색깔과 핀 번호는 다음과 같습니다:

1 = 적색, 2 = 녹색, 3 = 검정색, 4 = 흰색

**HA5C 원격 입력 예:** HA5C의 공통 용도는 전용 드릴링 조작입니다. 사이클 시작 케이블은 드릴링 헤드가 후진할 때 닫히는 스위치와 연결되어 있고 "종료" 케이블은 드릴링 헤드의 "시작" 케이블과 연결되어 있습니다. 조작자가 Cycle Start(사이클 시작)를 누르면, HA5C는 정위치로 인덱싱하여 드릴 헤드를 동작시켜 구멍을 뚫게 합니다. 드릴 헤드 상부에 장착된 스위치는 드릴이 후진할 때 HA5C를 인덱싱합니다. 그리하여 인덱싱과 드릴링이 무한하게 반복됩니다. 이 사이클을 정지시키려면 G97을 제어장치의 마지막 스텝으로 입력하십시오. G97은 제어장치에 피드백을 전송하지 말라고 지령하여 사이클이 중단될 수 있게 하는 **No Op** 코드입니다.

## CNC 기계를 이용한 원격 조작

**참고:** 모든 Haas 제어장치에는 1개의 CNC 인터페이스 케이블이 표준 사양으로 제공됩니다. 추가 CNC 인터페이스 케이블은 필요하면 주문할 수 있습니다(Haas P/N CNC).

CNC 밑에는 "M 기능"이라는 기타 기능들이 있습니다. 기타 기능들은 기타 밀 기능들을 켜거나 끄는 외장형 스위치(릴레이)를 제어합니다(주축, 절삭유 펌프 등). Haas 원격 사이클 시작 케이블은 예비 M 기능 릴레이의 평상시 개방형 접점에 연결됩니다. 그런 다음 원격 피드백 케이블들이 밑에 그 다음 정보 블록으로 진행하라고 지령하는 밀 제어장치 입력인 M 기능 종료 케이블(MFIN)에 연결됩니다. 인터페이스 케이블은 Haas P/N: CNC

## RS-232 인터페이스

RS-232 인터페이스에는 하나의 수 DB-25 커넥터와 하나의 암 DB-25 커넥터가 사용됩니다. 제어 박스를 데이지 체인 형태로 연결하여 여러 회전 제어장치가 연결됩니다. 컴퓨터에서 나온 케이블은 암커넥터에 연결됩니다. 나머지 하나의 케이블은 첫 번째 제어 박스의 수커넥터를 두 번째 제어 박스의 암커넥터에 연결하여 첫 번째 제어장치를 두 번째 제어장치에 연결합니다. 제어장치의 RS-232 커넥터는 프로그램을 업로드하고 다운로드하는 데 사용됩니다.

• **HRT & HA5C** - 대다수 PC의 후면에 있는 RS-232 커넥터는 수 DB-9 커넥터이며, 따라서 제어장치에 연결하거나 제어장치간에 연결하는 데는 한 가지 유형의 케이블만 필요합니다. 이 케이블은 한쪽 끝에는 DB-25 수 커넥터가 달려 있어야 하고 다른 한쪽 끝에는 DB-9 암 커넥터가 달려 있어야 합니다. 핀 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9를 일대일로 배선해야 합니다. 핀 2와 3의 위치를 바꾸는 널 모델 케이블이어서는 안 됩니다. 케이블 유형을 확인하려면 케이블 테스터를 이용하여 통신 선로가 정상인지 확인하십시오. 이것은 제어장치가 RXD 라인(핀 3)을 통해서 송신하고 TXD 라인(핀 2)을 통해 수신하는 DCE(데이터 통신장치)라는 뜻입니다.



대다수 PC에 탑재된 RS-232 커넥터는 DTE(데이터 단말장치)용으로 배선되어 있으며, 따라서 특수 점퍼가 필요하지 않습니다. 하향 라인(RS-232 OUT) DB-25 커넥터는 여러 제어장치가 사용될 때 사용됩니다. 첫 번째 제어장치의 하향(RS-232 출력) 라인 커넥터는 두 번째 제어장치의 상향(RS-232 입력) 라인 커넥터에 연결됩니다.

• **TRT** - 오늘날 사용되는 대다수 PC의 경우 RS-232 커넥터는 DB-9입니다. 둘을 연결하려면 널 모뎀 케이블의 한쪽에는 암 DB-9를 연결하고, 다른쪽에는 수 DB-25를 연결해야 합니다. PC와 이중축 제어장치는 DTE이기 때문에 널 모뎀 케이블이 필요합니다. 다음 연결을 사용하여 연결을 구축하거나 케이블을 시험하십시오:

<b>PC 암 DB-9</b>			<b>Haas 이중 제어장치 수 DB-25</b>	
핀 2, 데이터 수신	연결		핀 2, 데이터 송신*	
핀 3, 데이터 송신*	연결		핀 3, 데이터 수신*	
핀 5, 로직 접지	연결		핀 7, 로직 접지*	
핀 4, DTR	연결		핀 6, DSR	
핀 6, DSR	연결		핀 20, DTR	
핀 7, RQS	연결		핀 5, CTS	
핀 8, CTS	연결		핀 4, RQS	

\*Haas 컨트롤러에는 최소한 표시 신호가 필요합니다. 필요한 경우 나머지 신호들도 연결하십시오.

DB-9의 핀 1은 데이터 전송 신호 감지용이며 일반적으로 사용되지는 않습니다. DB-25의 핀 1은 케이블 차폐/어스 접지용이며 노이즈를 최소화하기 위해 한쪽에서 연결되어야 합니다.

Haas 이중 제어장치에는 직렬 포트가 2개가 있으며 하나는 업로드 포트(위에서 설명한 바와 같이, DCE일 경우 제외)이고 나머지 하나는 다운로드 포트입니다. 다운로드 커넥터, 즉 하향 라인 커넥터는 한 개 이상의 제어장치가 사용될 때만 사용됩니다. 첫 번째 제어장치의 하향 라인 즉 "RS-232 OUT" 커넥터는 두 번째 제어장치의 상향 라인 즉 "RS-232 IN" 커넥터에 연결됩니다. CNC 제어장치는 첫 번째 제어장치의 상향 라인 즉 "RS-232 IN" 커넥터에 연결됩니다.

RS-232 인터페이스는 **일곱 개의 데이터 비트, 짝수 패리티, 두 개의 정지 비트**를 수신합니다. 데이터 전송 속도는 초당 110bps에서 19200bps 사이일 수 있습니다. RS-232를 사용할 때 파라미터 26(RS-232 속도)과 33(X 켜짐/X 꺼짐 작동)이 회전 제어장치에서 PC와 같은 값으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 밀과 제어장치의 동작을 조정하려면 파라미터 12를 3으로 설정해야 합니다. 이렇게 하면 핸들 조그 모드에서 보조축 위치 불일치 알람(355)이 방지됩니다. 파라미터 33이 **ON**으로 설정될 경우 제어장치는 X-on 코드와 X-off 코드를 이용하여 수신을 제어하므로 컴퓨터가 이러한 코드들을 처리할 수 있는지 확인하십시오. 또한 제어장치는 X-off를 전송하는 때와 동시에 CTS(핀 5)를 상실하고 X-on을 전송할 때 CTS를 복구합니다. RTS 라인(핀 4)을 이용하여 컨트롤러에 의한 송신을 시작/정지시킬 수 있거나 X-on/X-off 코드를 사용할 수 있습니다. DSR 라인(핀 6)은 컨트롤러 전원이 켜질 때 동작하며 DTR 라인(PC의 핀 20)은 사용되지 않습니다. 파라미터 33이 0이면 여전히 CTS 라인을 이용하여 출력을 동기화할 수 있습니다. 두 개 이상의 Haas 회전 제어장치가 데이지 체인 형식으로 연결되어 있을 때 PC에서 전송된



데이터는 모든 제어장치에 동시에 전송됩니다. 따라서 축 선택 코드(파라미터 21)가 요구됩니다. 제어장치들에서 다시 PC로 전송된 데이터는 모두 OR 연산되며, 따라서 두 개 이상의 박스가 전송될 경우 데이터가 왜곡됩니다. 바로 이런 이유 때문에 축 선택 코드는 제어장치마다 달라야 합니다. 직렬 인터페이스는 원격 지령 모드에서 또는 업로드/다운로드 경로처럼 사용될 수 있습니다.

### RS-232 원격 지령 모드

파라미터 21은 원격 지령 모드가 동작하기 위해서는 0일 수 없습니다. 왜냐하면 제어장치가 이 파라미터에 의해 정의된 축 선택 코드를 찾기 때문입니다. 또한 컨트롤러는 RUN(실행) 모드에 있어야 인터페이스에 응답할 수 있습니다. 제어장치가 Run(실행) 모드에서 전원이 켜지기 때문에 원격 무인 조작이 가능합니다.

지령은 ASCII 코드의 형태로 제어장치에 전송되며 캐리지 리턴(CR)으로 종료됩니다. B 지령을 제외한 모든 지령은 축 선택 코드(U, V, W, X, Y, Z)에 후행해야 합니다. B 지령은 모든 축을 동시에 작동시키는 데 사용될 수 있기 때문에 축 선택 코드가 필요하지 않습니다. 제어장치를 지령하는 데 사용되는 ASCII 코드는 다음과 같습니다:

### RS-232 단일 축 지령

다음은 RS-232 지령입니다. 여기에서 **X**는 선택된 축입니다.

<b>xSnn.nn</b>	스텝 크기나 절대 위치를 지정합니다.
<b>xFnn.nn</b>	단위/초 단위의 이송속도를 지정합니다.
<b>xGnn</b>	G 코드를 지정합니다.
<b>xLnnn</b>	중복 횟수를 지정합니다.
<b>xP</b>	서보 상태 또는 위치를 지정합니다. (이 지령은 정상 동작이 가능할 경우 어드레스 지정된 제어장치가 서보 위치에 대응하게 하고, 정상 동작이 불가능할 경우 서보 상태에 대응하게 합니다.)
<b>xB</b>	X축의 프로그래밍된 스텝을 시작합니다.
<b>B</b>	모든 축에서 프로그래밍된 스텝을 한꺼번에 시작합니다.
<b>xH</b>	원점 위치로 복귀하거나 원점 오프셋을 이용합니다.
<b>xC</b>	서보 위치를 영점으로 소거하여 영점을 설정합니다.
<b>xO</b>	서보를 켭니다.
<b>xE</b>	서보를 끕니다.

### RS-232 이중축 지령(TRT)

**A축**- 위와 같음.

**B축**

<b>xSBnn.nn</b>	스텝을 지정합니다.
<b>xGBnn.nn</b>	이송속도를 지정합니다.
<b>xGBnn</b>	G 코드를 지정합니다.
<b>xLBnnn</b>	중복 횟수를 지정합니다.
<b>xPB</b>	서보 상태 또는 위치를 지정합니다.
<b>xHB</b>	원점 위치로 복귀하거나 원점 오프셋을 이용합니다.
<b>xCB</b>	서보 위치를 영점으로 소거하여 영점을 설정합니다.

### A와 B 모두의 경우

<b>xB</b>	X축의 프로그래밍된 스텝을 시작합니다.
-----------	-----------------------



**B** 모든 축에서 프로그래밍된 스텝을 한꺼번에 시작합니다.  
**xO** 서보를 컵니다.  
**xE** 서보를 끕니다.

### RS-232 응답

**xP** 지령은 현재 데이터로 응답하는 유일한 지령입니다. 다음으로 구성된 단일 행을 실행시킵니다.

**xnnn.nnn** (위치 **nnn.nnn**에서 정지 시에 서보) 또는  
**xnnn.nnnR** (위치 **nnn.nnn**을 지나 동작 중인 서보) 또는  
**xOn** (원인 **n**으로 인해 서보 꺼짐) 또는  
**xLn** (원인 **n**으로 인해 서보 원점 위치 상실)

## FANUC CNC 제어장치를 이용한 원격 조작(HRT와 HA5C)

### FANUC 제어장치 설치 요구사항

Haas 서보 제어장치를 FANUC 제어 밀과 인터페이싱하려면 다음과 같은 몇 가지 요구사항이 충족되어야 합니다.

1. FANUC 제어장치는 사용자 정의 매크로가 활성화되고 파라미터 6001, 비트 1과 4가 "1"로 설정되어 있어야 합니다.
2. FANUC 제어장치의 직렬 포트는 DPRNT 프로그램이 실행되는 동안 Haas 회전 제어장치에 의해 사용되게 해야 합니다.
3. 25' RS-232 차폐 케이블(DB25M/DB25M). Radio Shack 부품번호 RSU10524114.
4. 차폐 M 코드 릴레이 케이블 Haas Automation 부품번호: CNC  
 DB25 핀아웃: 1-1 2-2  
 3-3 4-4  
 5-5 6-6  
 7-7 8-8  
 20-20

### Haas 파라미터

상기 요구사항이 충족되면 Haas 제어장치의 파라미터를 변경하십시오. 다음은 변경할 필요가 있는 파라미터입니다. (초기 설정. 인터페이스가 동작한 후에만 초기 설정을 변경하십시오.)

파라미터 1 = 1	파라미터 2 = 0
파라미터 5 = 0	파라미터 8 = 0
파라미터 10 = 0	파라미터 12 = 3
파라미터 13 = 65535	파라미터 14 = 65535
파라미터 21 = 6(표 1 참조)	파라미터 26 = 3(표 2 참조)
파라미터 31 = 0	파라미터 33 = 1



### 표 1

0 = RS 232 프로그램 업로드/다운로드  
 1= U  
 2= V  
 3= W  
 4= X  
 5 = Y  
 6 = Z  
 7,8,9 예비 지정

### 표 2

0 = 110  
 1 = 300  
 2 = 600  
 3 = 1200  
 4 = 2400  
 5 = 4800  
 6 = 72007  
 7 = 9600  
 8 = 19200

## Fanuc 파라미터

다음 Fanuc 제어 파라미터를 설정해야만 Haas 회전 제어장치와 성공적으로 통신할 수 있습니다.

전송 속도	1200 (초기 설정. 인터페이스가 동작한 뒤에만 초기 설정을 변경하십시오.)
패러티	짝수 (필수 설정)
데이터 비트	7 또는 ISO(CNC 제어장치가 데이터 비트를 단어 길이 + 패러티 비트로 정의할 경우 8로 설정)
정지 비트	2
흐름 제어	XON/XOFF
문자 코딩(EIA/ISO)	ISO(필수 설정, EIA는 작동하지 않음)
DPRNT EOB	LF CR CR("CR"은 필수적으로 요구되며, "LF"는 언제나 서보 제어장치에 의해 무시됩니다.)
DPRNT	두부에 0을 붙이지 않고 비워둠 - OFF.

반드시 Haas 회전 제어장치에 연결된 실제의 직렬 포트와 관련된 FANUC 파라미터를 설정하십시오. 파라미터는 원격 조작용으로 설정되었습니다. 프로그램을 입력하거나 기존 프로그램을 실행할 수 있습니다. 프로그램이 성공적으로 실행되게 하기 위해 고려해야 하는 여러 주요 항목들이 있습니다.

DPRNT는 Haas 제어장치로 전송되는 모든 지령에 앞서야 합니다.

지령은 ASCII 코드의 형태로 제어장치에 전송되며 캐리지 리턴(CR)에 의해 종료됩니다.

축 선택 코드(U, V, W, X, Y, Z)는 모든 지령에 앞서야 합니다. 예를 들어 파라미터 21 = 6으로 설정하면 Z는 축 코드를 나타냅니다.

## RS 232 지령 블록

DPRNT [ ]	수신 버퍼 소거/리셋
DPRNT [ZGnn ]	G 코드 nn을 스텝 번호 00에 호출, "0"은 자리 표시자
DPRNT[ ZSnn.nnn ]	스텝 크기 nnn.nnn을 스텝 번호 00에 호출
DPRNT[ ZFnn.nnn ]	이송속도 nnn.nnn을 스텝 번호 00에 호출
DPRNT[ZLnnn]	중복 횟수를 스텝 번호 00에 호출
DPRNT[ZH]	M-FIN 없이 즉시 원점 복귀
DPRNT [ZB]	M-FIN 없이 원격 사이클 시작을 작동
DPRNT [B]	Haas 서보 제어장치의 파라미터 21의 설정과 무관하게 M-FIN 없이 원격 사이클 시작을 작동((이 응용 작업에 서는 범용성이 없음))

### 참고:

1. 위에서는 Haas 서보 제어장치의 파라미터 21 = 6으로 가정하고 "Z"를 사용하고 있습니다.
2. 두부와 미부에 "0"을 포함시켜야 합니다(올바름: S045.000, 틀림: S45).



3. 프로그램을 FANUC 포맷으로 작성할 경우 DPRNT문에 빈칸 또는 캐리지 리턴(CR)을 두지 **않는** 것이 중요합니다.

### DPRNT 프로그램 예제

다음은 FANUC 스타일을 사용하여 프로그래밍하는 방법의 예제입니다.

```

O0001
G00 G17 G40 G49 G80 G90 G98
T101 M06
G54 X0 Y0 S1000 M03
POPEN (FANUC 직렬 포트 개방)
DPRNT [ ] (HAAS 소거/리셋)
G04 P64
DPRNT [ZG090] (서보 컨트롤 스텝은 이제 "00"이어야 함)
G04 P64
DPRNT [ZS000.000] (스텝 크기 000.000을 스텝 00에 호출)
G04 P64
DPRNT [ZF050.000] (이송속도 50 단위/초를 스텝 00에 호출)
G04 P64
Mnn (원격 사이클 시작, P000.0000으로 이동, M-FIN 전송)
G04 P250 (M-FIN이 여전히 높은 상황에서 DPRNT를 피하기 위해 일시 중지)
G43 Z1. H01 M08
G81 Z-.5 F3. R.1 (드릴링 좌표: X0 Y0 P000.000)
DPRNT [ ] (HAAS 입력 버퍼가 비어 있는지 확인)
G04 P64
#100 = 90. (올바른 매크로 대체의 예)
DPRNT [ZS#100[33] ] (스텝 크기 090.000을 스텝 00으로 호출)
(두부 0을 자간 파라미터로 변환하기를 OFF로 설정해야 함)

G04 P64
Mnn (원격 사이클 시작이 P090.000으로 이동, M-FIN 전송)
G04 P250
X0 (드릴링 좌표: X0 Y0 P090.000)
G80 (드릴 사이클 취소)
PCLOS (FANUC 직렬 포트 폐쇄)
G00 Z0 H0
M05
M30

```

### 업로드/다운로드

직렬 인터페이스는 프로그램을 업로드 또는 다운로드 하는 데 사용될 수 있습니다. 모든 데이터는 ASCII 코드의 형태로 송수신됩니다. 제어장치가 전송한 행들은 캐리지 리턴(CR)과 라인 피드(LF)에 의해 종료됩니다. 제어장치로 전송된 행들에는 LF가 포함될 수 있지만 무시되며 행들은 CR에 의해 종료됩니다.

업로드 또는 다운로드를 G 코드가 표시된 상태에서 Program(프로그램) 모드에서 시작됩니다. 업로드 또는 다운로드를 시작하려면 G 코드가 표시되어 점멸하는 동안 마이너스(-) 키를 누르십시오. **Prog n**이 표시되면, **n**은 현재 선택된 프로그램



번호를 나타냅니다. 숫자 키를 눌러 다른 프로그램을 선택한 다음 Start(시작)를 눌러 Program(프로그램) 모드로 돌아가거나 Mode(모드)를 눌러 Run(실행) 모드로 돌아가거나, 마이너스(-) 키를 다시 눌러 화면에 다음을 표시합니다: **S**End **n**, 여기서 **n**은 현재 선택된 프로그램 번호입니다. 숫자 키를 눌러 다른 프로그램을 선택한 다음 Start(시작)를 눌러 선택된 프로그램의 전송을 시작하거나 마이너스(-) 키를 다시 눌러 화면에 다음을 표시합니다: **rEcE n**, 여기서 **n**은 현재 선택된 프로그램 번호입니다. 숫자 키를 눌러 다른 프로그램을 선택한 다음 Start(시작)를 눌러 선택된 프로그램의 수신을 시작하거나 마이너스(-) 키를 다시 눌러 화면에 Program(프로그램) 모드로 복귀시키십시오. 업로드와 다운로드 모두 CLR 버튼을 누르면 종료될 수 있습니다.

제어장치에 의해 송수신된 프로그램들은 다음 포맷을 갖습니다.

**단일축**

%  
 N01 G91 X045.000 F080.000 L002  
 N02 G90 X000.000 Y045.000  
 F080.000  
 N03 G98 F050.000 L013  
 N04 G96 P02  
 N05 G99  
 %

**이중축 프로그램(제어장치로 전송)**

%  
 N01 G91 S000.000 F065.000 G91  
 S999.999 F060.000  
 N02 G91 S-30.000 F025.001 G91 S-30.000  
 F050.000  
 N03 G97 L020  
 N04 G99  
 %

**이중축 프로그램(제어장치에 의해 수신)**

**모드 종속 변수 (M:A 또는 M:B):**

%  
 N01 G91 S045.000 F080.000 L002  
 N02 G90 S000.000 F080.000  
 N03 G98 F050.000 L013  
 N04 G96 P02  
 N05 G99  
 %

제어장치는 스텝을 삽입하고 필요한 데이터의 번호를 재지정합니다. P 코드는 G 코드 96의 서브루틴 이동 목적 코드입니다.

%는 제어장치가 입력을 처리하기 전에 발견되어야 합니다. 제어장치는 언제나 %로 출력을 시작합니다. 모든 행들에서 발견되는 N 코드와 G 코드와 나머지 코드들은 G 코드의 요구에 의해 입력됩니다. N 코드는 제어장치에 표시되는 스텝 번호와 똑같습니다. 모든 N 코드는 1에서 시작하는 연속 코이어야 합니다. 제어장치는 언제나 %로 출력을 종료하고 입력은 %, N99 또는 G99로 종료됩니다. 자간은 보이는 경우에만 허용됩니다.


제어장치는 프로그램이 전송되는 동안 "SEnding(전송 중)"을 표시합니다. 제어장치는 프로그램이 수신되는 동안 "LoAding(로드 중)"을 표시합니다. 각 경우에 정보가 전송되거나 수신되면 행 번호가 변경됩니다. 불량 정보가 전송되면 오류 메시지가 표시되며, 화면에는 마지막 수신행이 표시됩니다. 오류가 발생할 경우 우선 문자 O가 프로그램에서 우연히 0 대신 사용되지 않았는지 확인하십시오. "문제 해결" 단원을 참조하십시오.



RS-232 인터페이스를 사용할 때 프로그램을 Windows "Notepad" 또는 기타 ASCII 프로그램으로 작성할 것을 권장합니다. Word와 같은 워드 프로세싱 프로그램들은 추가적인 불필요한 정보를 삽입하기 때문에 권장되지 않습니다.

업로드/다운로드 기능은 전면 패널에서 조작자에 의해 수동으로 실행되기 때문에 축 선택 코드가 필요하지 않습니다. 그러나 축 선택 코드(파라미터 21)가 0이 아닐 경우, 프로그램을 제어장치로 전송하려는 시도는 실패합니다. 행들이 올바른 축 선택 코드로 시작하지 않기 때문입니다.


## HA2TS 설치와 조작(HA5C)

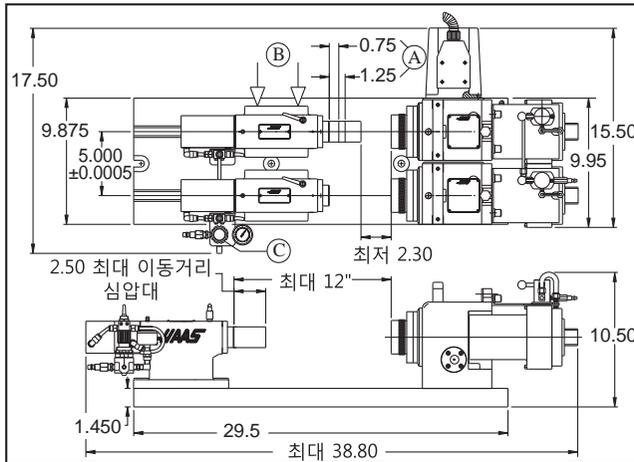

1. 심압대 위치를 설정하여 심압대 퀴이 3/4"에서 1-1/4" 사이에서 돌출되게 하십시오. 주축 경도가 최적화됩니다(항목 A).
2. 심압대와 HA5C 헤드의 정렬은 심압대(항목 B)를 T-슬롯의 한쪽 측면으로 밀어 플랜지 너트를 50ft-lb의 토크로 조이면 가능합니다. 심압대 하부에 장착된 정밀 로케이팅 핀은 주축 구멍의 0.001" 내에서 나란히 있기 때문에 신속하게 정렬될 수 있습니다. 그러나 두 심압대 장치 모두 T-슬롯의 같은 쪽에 설치되게 해야 합니다. 이러한 정렬은 라이브 센터의 사용 용도에 필요한 것입니다.
3. 공기 조절장치(항목 C)를 최대값 60psi를 기준으로 5psi - 40psi 사이로 설정하십시오. 공작물의 필요 경도를 제공하는 최저 공기 압력 설정값을 사용하십시오.



## 콜릿, 척, 정면판의 사용

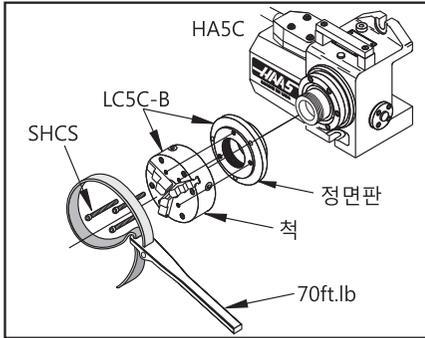

**HA5C** - 장치에는 표준 5C 콜릿과 스텝 콜릿을 탑재할 수 있습니다. 콜릿을 삽입할 때 콜릿의 키웨이를 주축 내의 핀과 정렬하십시오. 콜릿을 밀어 넣고 콜릿 드로바를 시계 방향으로 돌려 콜릿이 적절하게 고정되게 하십시오.


척과 정면판은 주축에 2 3/16-10 나사 인선을 사용합니다. 직경이 5" 이하이고 중량이 20파운드 미만인 척이 권장됩니다. 척을 설치할 때는 특별히 주의하고, 나사와 주축의 외경 모두 오물과 칩이 없는지 확인하십시오.

오. 주축에 오일을 얇게 도포한 다음 척을 부드럽게 죄어 주축 후면에 고정하십시오. 척을 스트랩 렌치를 이용하여 70ft-lb의 토크로 죄십시오. 언제나 일정하고 강한 압력을 이용하여 척 또는 정면판을 제거 또는 장착하십시오. 그렇지 않을 경우 인덱싱 헤드가 손상될 수 있습니다.

### 경고!



해머 또는 프라이바를 이용하여 척을 고정해서는 안 됩니다. 장치 내의 정밀 베어링이 손상됩니다.

## A6AC 에어 콜릿 클로저(HRT)

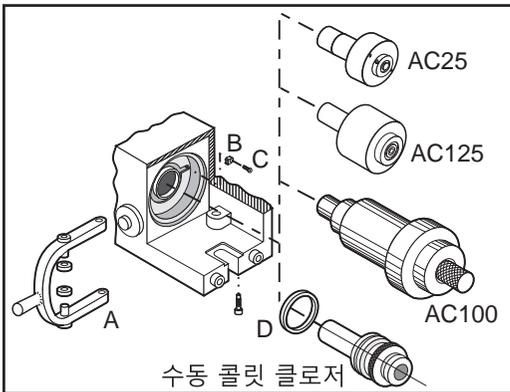

A6AC 콜릿 클로저는 볼트를 이용하여 HRT A6의 후면에 고정됩니다(다음 그림 참조). 드로바와 콜릿 어댑터는 Haas A6/5C 인선과 짝을 이뤄 사용되기 위한 것입니다. 옵션인 A6/3J와 A6/16C는 가까운 공구 판매점에서 구할 수 있습니다. A6AC 장착 지침을 따르지 않을 경우 스러스트 베어링이 고장날 수 있습니다.

**참고:** 16C와 3J에는 특수 드로 튜브 어댑터가 필요합니다. 공구 대리점에 아래와 같이 주축/드로바 세부 정보를 제공하십시오.

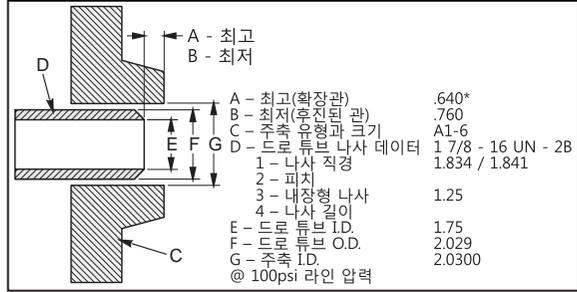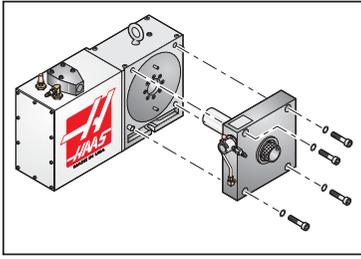

A6AC 콜릿 클로저가 HRT A6에 장착된 그림

드로 튜브 - 스피들간 치수(돌출/함입)

## 고정력과 급기


A6AC는 후면에서 조절할 수 있고 직경이 1-3/4"인 관통 구멍형 클로저입니다. 반탄력을 이용하여 최고 0.125"의 가로 이동과 120 psi 압력에서 5000 lb의 인력을 제공하여 공작물을 고정합니다.

## 조정

콜릿 클로저를 조정하려면 콜릿을 키웨이와 정렬시키고 콜릿을 주축에 장착한 다음 드로바를 시계 방향으로 돌려 콜릿을 안으로 잡아당기십시오. 최종 조정을 하려면 공작물을 콜릿에 설치하고 에어 밸브를 고정 해제 위치로 돌리십시오. 드로바를 정지할 때까지 죄고 나서 1/4-1/2 바퀴 풀고 에어 밸브를 "고정" 위치로 돌리십시오(최대 고정력을 위해 조정). 고정력을 줄이려면 드로바를 추가로 풀거나 공기 압력을 줄인 다음 조정하십시오.

## 에어 콜릿 클로저

### HA5C용 모델 AC25 / AC100 / AC125와 T5C

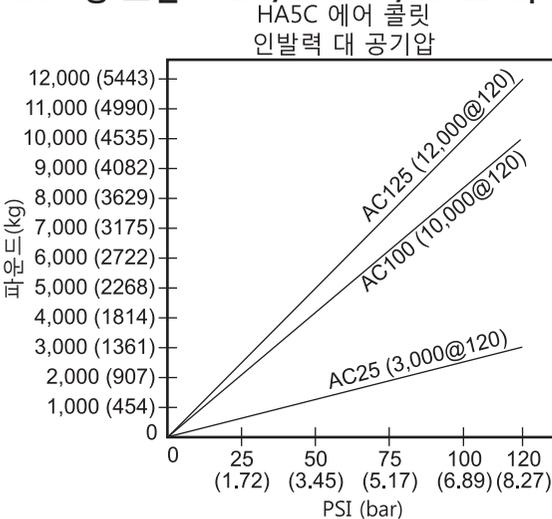

**AC25**는 공급되는 공기 압력에 따라 최대 3000 파운드의 인력을 제공하고 공기 압력을 이용하여 공작물을 고정하는 비관통 구멍형 클로저입니다. 이 장치는 .03"의 가로 이동을 제공하기 때문에 최고 .007"의 직경 변화부를 재조정없이 단단히 고정시킬 수 있습니다.

**AC100**은 최대 10,000 파운드의 인력을 제공하고 반탄력을 이용하여 공작물을 고정하는 관통 구멍형 클로저입니다. 이 장치는 0.025"의 가로 이동을 제공하기 때문에 최고 0.006"의 직경 변화부를 재조정없이 단단히 고정시킬 수 있습니다. 공기

압력은 85psi - 120psi로 설정하십시오.


**AC125** 에어 콜릿 클로저는 소직경 스톱을 장치 외부로 확장하게 하는 5/16" 관통 구멍이 있습니다. 또한 **AC125**에는 드로 튜브에 대직경 반대편 구멍이 있어서 표준 5C 콜릿을

통과하는 스톱을 콜릿 후면 외부로 최대 1.6" 정도 돌출시킬 수 있습니다. 또한 이것은 가장 표준적인 콜릿 정지장치를 이용하는 것도 가능하게 합니다. AC125는 공기 압력을 이용하여 최대 12,000lb의 인력을 제공합니다(고객이 공급하는 공기 압력 조절장치를 통해 조절 가능). 드로 튜브 이동거리 0.060"는 장치가 재조정없이 최고 .015"의 직경 변화로 공작물을 단단히 고정할 수 있게 합니다.

### 수동 콜릿 클로저 제거(모델 AC25/AC100/AC125)

에어 콜릿 클로저를 장치에 설치하기 전에 먼저 수동 콜릿 클로저 어셈블리(항목 B)를 제거해야 합니다. 핸들(항목 A)의 상부 및 하부 장착 볼트를 제거한 다음 핸들을 콜릿 클로저 어셈블리에서 밀어서 분리하십시오. 콜릿을 제거한 다음 콜릿 클로저 어셈블리를 밀어 주축 후면에서 빼십시오. 플랫폼드 스크루(항목 C)와 잠금 멈춤쇠(항목 B)를 제거한 다음 주축 너트(항목 D)를 풀어 주십시오. (주축 너트를 풀려면 1/8" 핀 두 개와 스크루드라이버 한 개가 필요할 수도 있습니다.)

### AC25 콜릿 클로저 장착

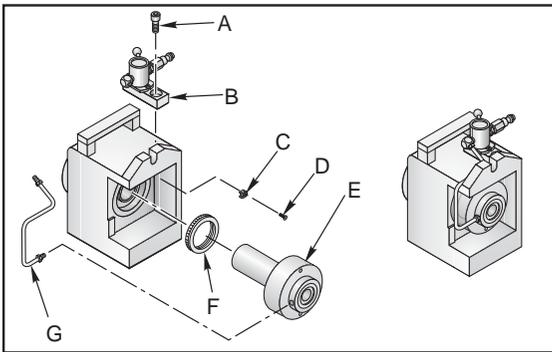

AC25를 장착하려면 새 주축 너트(항목 F), 잠금 멈춤쇠(항목 C), FHCS(항목 D)를 장착하십시오. 조립된 AC25의 드로 튜브(항목 E)를 HA5C 주축 후면에 삽입한 다음 본체를 주축 후면에 끼워 죄십시오. 스트랩 렌치로 30ft-lb정도의 토크로 죄십시오. 밸브 어셈블리(항목 B)를 그림과 같이 1/2-13 SHCS(항목 A)를 이용하여

HA5C 위에 장착하십시오. 동관 피팅(항목 G)을 콜릿 클로저 후면의 밸브와 피팅 사이에 끼운 다음 죄십시오.

**주의!** AC25 콜릿 클로저 모델은 공기 압력에 의존하여 고정력을 유지하며, 급기관이 우연히 제거될 경우 고정 해제됩니다. 이것이 무고장 문제를 야기할 경우, 급기관이 고장날 경우 에어 스위치를 평행하게 설치해야 합니다.


### AC 25 콜릿 장착

콜릿을 장착하려면 콜릿 키웨이를 주축 키와 일치시킨 다음 콜릿을 삽입하십시오. 드로 튜브를 돌려 콜릿을 조정하는 방법은 두 가지가 있습니다.

1. 11/64" 이상의 개구부가 있는 콜릿은 9/64" 육각 렌치를 이용하여 조정할 수 있습니다.
2. 11/64"보다 작은 콜릿은 슬롯을 관통하는 핀으로 드로 튜브를 돌려 조정합니다. 웜 기어 후면과 콜릿 클로저 사이를 보면 드로 튜브에 뚫린 구멍이 보입니다. 구멍이 보일 때까지 주축을 조그할 필요가 있을 수도 있습니다. 직경이 9/64인 핀을 사용하여 드로 튜브를 돌린 다음 콜릿을 고정시키십시오. 15개의 조정 구멍이 있으므로 드로 튜브를 일회전 시키는 데 15 스텝이 필요합니다. 콜릿에 공작물을 장착한 다음 콜릿을 돌려 드로 튜브를 고정하게 하고 나서 드로 튜브를 1/4 바퀴에서 1/2바퀴 정도 역회전시키십시오. 다중 헤드 HA5C 장치용이 아닙니다.



## AC100 콜릿 클로저(HA5C 전용) 장착

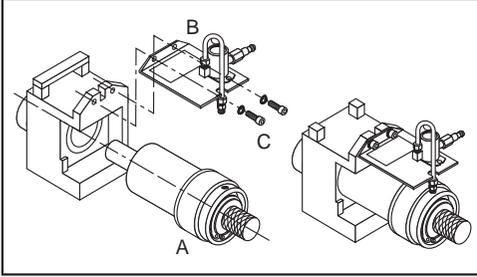

AC100을 장착하려면 아래 그림과 같이 청동 에어 피팅을 밸브와 슬립 링과 조립하십시오. 피팅을 조립할 때 피팅이 밸브에 단순히 고정되어 있는지 확인하십시오. 10-32 x 3/8" BHCS를 이용하여 밸브를 브래킷에 장착하십시오. 1/4-20 x 1/2" SHCS와 1/4" 스플릿 로크 와셔를 이용하여 브래킷을 인덱싱 헤드 후면에 장착하십시오. 슬립 링과 브래킷을

수평이 되게 하여 장치가 자유롭게 회전할 수 있게 하고 나서 브래킷을 아래로 죄십시오. 밸브와 슬립 링을 동관과 연결한 다음 이들 피팅들을 아래로 죄십시오.

**주의!** AC100 콜릿 클로저는 공기 압력이 OFF일 때 공작물을 고정하기 위한 것입니다. 공기 압력이 장치에 공급되는 동안 인덱싱하지 마십시오. 슬립 링에 과도한 부하를 가해 모터가 손상됩니다.


## AC 100 콜릿 장착

**참고:** AC100의 공기 압력은 85psi - 120psi 사이에서 설정되어야 합니다.

콜릿 키웨이를 주축 키와 정렬시킨 다음 콜릿을 삽입하십시오. 콜릿을 정위치에 고정시킨 다음 드로바를 손으로 아래로 죄십시오. 공기 압력 밸브를 작동시킨 상태에서 공작물을 콜릿에 장착한 다음 드로바를 멈출 때까지 죄십시오. 1/4-1/2바퀴 역회전 시킨 다음 공기 압력을 끄십시오. 콜릿은 최대의 고정력으로 공작물을 고정합니다.

벽면이 얇거나 깨지기 쉬운 공작물의 경우 공기 압력을 끄고 공작물을 콜릿에 장착한 다음 드로바를 멈출 때까지 죄십시오. 이것은 느슨한 쪽의 조정 시작점입니다. 공기 압력 밸브를 켜고 드로바를 1/4-1/2 바퀴만 죄십시오. 공기 압력 밸브를 끄십시오. 콜릿이 공작물을 고정하기 시작합니다. 원하는 수준의 고정력을 얻을 때까지 반복하십시오.

## AC125 콜릿 클로저

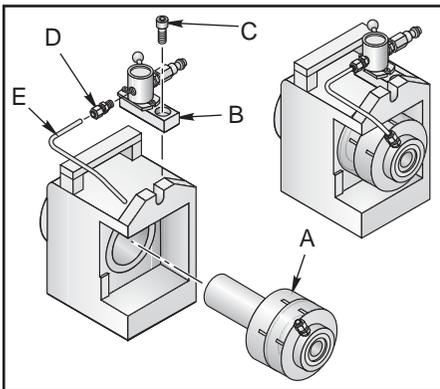

조립된 AC125의 드로 튜브(항목 A)를 HA5C 주축 후면에 주의하여 삽입한 다음 본체를 주축 후면에 끼워 죄십시오.

**주의:** 콜릿 어셈블리와 주축이 부딪치면 드로 튜브 단부의 나사가 손상될 수 있습니다.

스트랩 렌치를 이용하여 30ft/lb 정도의 토크로 죄십시오. 1/2-13 SHCS(항목 C)를



이용하여 밸브 어셈블리(항목 B)를 HA5C 상부에 장착하십시오. 피팅(항목 D) 부품 번호 58-16755와 동관(항목 E) 부품번호 58-4059를 콜릿 클로저 후면의 피팅과 밸브 사이에 끼운 다음 죄십시오.

해머를 이용하여 이들 항목들을 제거하거나 설치해서는 안 됩니다. 충격으로 인해 장치 내의 정밀 베어링과 기어가 손상됩니다.

### 콜릿 장착(AC125)

**AC125**와 함께 사용되는 모든 콜릿은 청결하고 양호한 상태에 있어야 합니다. 콜릿을 **AC125**에 장착하려면 콜릿 키웨이를 주축 키와 정렬시킨 다음 콜릿을 삽입하십시오. 5/16" 육각 렌치를 드로 튜브 후면의 육각부에 삽입한 다음 드로 튜브를 돌려 콜릿을 고정시키십시오. 드로 튜브를 공작물을 고정할 때까지 죄고 나서 1/4 바퀴 정도 풀어 주십시오. 고정 범위를 미세 조정하기 좋은 시작점입니다.

### 콜릿 클로저 제거(모델 AC25/AC100/AC125)

공장에서 장착된 에어 콜릿 클로저는 제거할 수 없습니다. 그러나 정비가 필요할 경우 워브 스트랩 렌치를 이용하여 콜릿 어셈블리를 제거하십시오. 해머 또는 임팩트 렌치를 사용하여 클로저 본체를 제거해서는 안 됩니다. 기어와 베어링 세트가 손상될 수 있습니다. 콜릿 클로저를 재장착할 때 스트랩 렌치를 이용하여 30ft-lb 정도의 토크로 죄십시오.

### HAAS 수동 드로 튜브(HMDT)

HMDT는 관통 구멍이 필요하거나 공간 제약이 있을 경우 공압 클로저 대신에 표준 및 경사형 멀티 헤드 5C 장치에 사용됩니다. HMDT는 5C 장치의 본체에 장착되며 1.12"(28mm)의 관통 구멍이 있습니다. 콜릿은 표준 1-1/2"(38mm) 소켓과 토크 렌치를 사용해 일관된 토크로 조입니다.

### 콜릿 고착

**참고:** 과잉 마모와 콜릿 고착을 방지하려면 콜릿을 양호한 상태에 있게 하고 우둘두룩한 부분이 없게 해야 합니다. 콜릿 마모면에 폴리브데넘 그리스를 얇게 도포하면 주축/콜릿의 수명이 연장되고 고착 방지에 도움이 됩니다.

**AC25**를 사용할 때 급기관을 제거하면 콜릿이 고정 해제됩니다. 그런 다음 콜릿이 에어 콜릿 내부의 무거운 스프링에 의해 밖으로 밀려 나옵니다.

**AC100**은 공장 에어를 이용하여 드로바를 전진시킨 다음 콜릿을 고정 해제시킵니다. 공기 압력을 증가시키면 콜릿 고정 시에 콜릿 고정 해체에 도움이 됩니다. 그러나 압력이 150psi를 초과해서는 안 됩니다.

**AC125**는 공장 에어를 이용하여 드로 튜브를 잡아당겨 넣고 무거운 내장 스프링을 이용하여 드로 튜브를 밖으로 밀어낸 다음 콜릿을 고정 해제시킵니다. 반복 사용 이후 스프링이 콜릿을 밖으로 밀어내지 못할 경우 다음 방법들 가운데 하나를 사용하여 콜릿을 제거하고 콜릿 외부에 그리스를 얇게 도포하여 콜릿을 윤활한 다음 다시 삽입하십시오.



1. 3방향 에어 밸브가 막힐 경우 배기 흐름이 제한될 수 있고 그로 인해 콜릿이 테이퍼에 고착될 수 있습니다. 밸브를 고정된 채로 두고 급기관을 여러 차례 연결했다가 분리했다가 하십시오.
2. 위의 절차를 실시해도 콜릿이 고정 해제 되지 않을 경우 밸브를 비고정 위치로 이동시킨 다음 플라스틱으로 둘러싸인 나무 망치로 드로 튜브의 후단부를 부드럽게 두드리십시오.


### HA5C 툴링 위치

HA5C는 설치 속도를 높이기 위한 툴링점들이 있습니다. 설치 시에 가장 시간이 많이 소비되는 절차들 가운데 하나는 헤드를 테이블과 정렬하는 것입니다. 장착면에는 3.000" 중심점들에 두 개의 0.500" 보링 구멍이 있습니다. 바닥면 구멍들은 6인치당 0.0005" 범위 내에서 그리고  $\pm 0.001$ " 이내의 중심점에서 주축과 평행합니다. 툴링 플레이트에 끼움 구멍을 뚫으면 설치가 간편해집니다. 툴링 구멍을 이용하면 공작물에 중절삭력이 가해질 때 헤드가 밀 테이블에서 이동하는 것을 방지합니다.


CNC 밀의 경우 Haas 헤드는 한쪽에 직경 0.500"의 스텝형 플러그가 있고 다른 한쪽에는 직경 0.625"의 스텝형 플러그가 있습니다. 0.625" 직경부는 밀 테이블의 T-슬롯에 장착됩니다. 따라서 평행 정렬이 신속하게 이루어집니다.

### 이중축 좌표계

Haas 5축 제어장치의 **A**축과 **B**축의 레이아웃은 다음 그림에 묘사되어 있습니다. **A**축은 **X**축을 중심으로 회전 운동을 하는 반면 **B**축은 **Y**축을 중심으로 하는 회전 운동을 결정합니다. **A**축과 **B**축의 축 회전을 결정하는 데는 오른손 법칙을 사용할 수 있습니다. 오른손 엄지 손가락을 양의 **X**축을 따라 놓으면 오른손 손가락들은 양의 **A**축 지령에 대한 공구 이동 방향을 가리킵니다. 마찬가지로 오른손 엄지 손가락을 양의 **Y**축을 따라 놓으면 오른손 손가락들은 양의 **B**축 지령에 대한 공구 이동 방향을 가리킵니다. 오른손 법칙은 공구 이동 방향을 결정할 뿐 테이블 이동 방향을 결정하는 것이 아님을 기억하는 것이 중요합니다. 오른손 법칙의 경우 손가락은 양의 회전 테이블 운동의 반대 방향을 가리킵니다. 다음 그림을 참조하십시오.

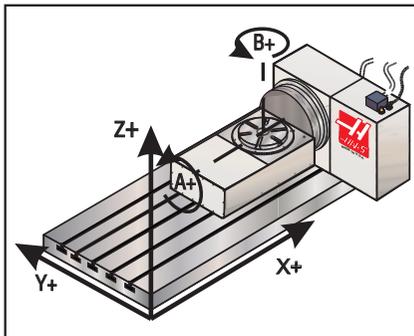

공작물 좌표(양의 방향)

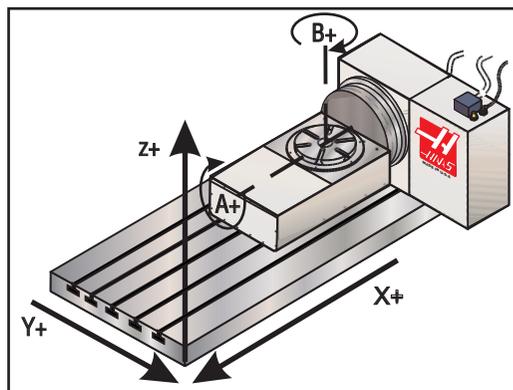

테이블 이동(양의 지령)



**참고:** 앞의 그림들은 수많은 가능한 머신 톨과 머신 테이블의 구성들 가운데 하나를 보여 줍니다. 사용되는 장비, 파라미터 설정 또는 5축 프로그래밍 소프트웨어에 따라 양의 방향에 대한 여러 가지 테이블 이동이 가능합니다.

## 조작

### 전면 패널 디스플레이

전면 패널은 회전 장치의 프로그램과 모드를 표시합니다. 표시부는 해당 최대 80문자의 네 행으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 행에는 주축의 현재 위치(POS)가 표시되며 뒤이어 G 코드(G)와 중복 횟수(L)가 표시됩니다.


두번째 또는 세번째 행은 스텝 크기와 이송 속도(F)가 뒤에 붙은 스텝 번호(N)를 표시합니다. 두번째 또는 세번째 행의 좌측에 있는 세 개의 문자는 스텝 번호이며 1에서 99까지입니다. 이들 문자는 숫자 키로 변경될 수 없으며 Step Scan(스텝 스캔) 화살표 버튼을 이용하여 선택됩니다.

네 번째 행은 제어장치 상태 행입니다. 세 가지 제어 조작, 즉 RUN(실행), STOP(정지), ALARM(알람)을 제공합니다. 이러한 조작 뒤에 부하올과 에어 브레이크의 최근 상태를 표시합니다.

모든 스텝(또는 블록)에는 프로그램에 필요한 몇 가지 정보가 포함되어 있지만 이러한 정보들은 동시에 표시되지는 않습니다. 데이터 앞에는 어떤 정보가 표시되고 있는지 알려 주는 문자가 표시됩니다.

오른쪽 화살표 버튼을 연속해서 누르면 화면이 그 다음 레지스터로 변경됩니다. 즉 Position(위치) - Step Size(스텝 크기) - Feed Rate(이송속도) - Loop Count(중복 횟수) - G Code(G 코드) - Position(위치) - 등의 순서로 변경됩니다. Run(실행) 모드에서 오른쪽 화살표 버튼은 이러한 다섯 가지 화면들 가운데 어느 하나를 선택할 수 있습니다. Program(프로그램) 모드에서는 위치를 제외한 모든 화면이 표시될 수 있습니다.

화면을 한 번에 하나의 프로그램 지령만 보여 주는 창이라고 생각합니다. Display Scan(화면 스캔) 버튼을 이용하면 단일 스텝의 모든 정보를 간접적으로 검색하여 볼 수 있습니다. Display Scan(화면 스캔) 버튼을 누르면 화면이 오른쪽으로 하나씩 변경되며 왼쪽에서 행의 끝의 오른쪽으로 반복됩니다. 위쪽 화살표를 누르면 이전 스텝이 표시되고 아래쪽 화살표를 누르면 다음 스텝이 표시됩니다. 이러한 세 개의 키들을 이용하여 프로그램의 어느 곳으로든 이동할 수 있습니다. 새 숫자가 그 위치에서 입력되면, 다른 위치로 이동할 때 또는 Run(실행) 모드로 복귀할 때 그 숫자가 저장됩니다.

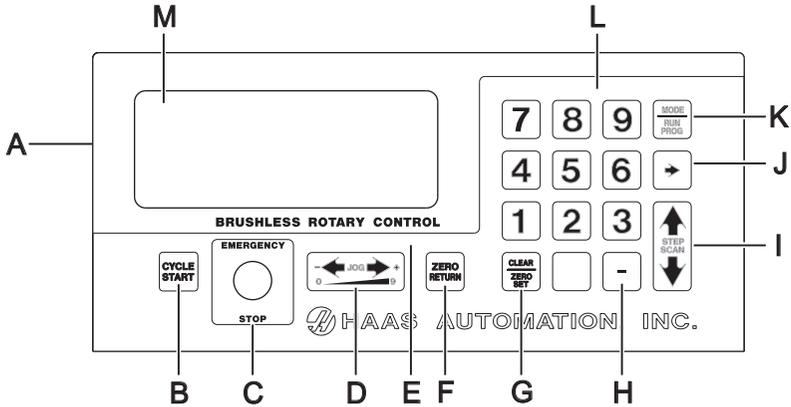

- A) 장치를 켜기 위한 메인 전원 스위치(후면 패널).
- B) Cycle Start(사이클 시작) - 스텝을 시작하거나 연속 동작을 정지시키거나 스텝을 삽입하거나 서보를 켭니다.
- C) Emergency Stop(비상 정지) - 작동되면 서보를 끄며 진행 중인 스텝을 중단시킵니다.
- D) Jog(조그) - 마지막으로 입력된 숫자 키에 의해 정의된 속도로 서보가 정회전 또는 역회전하게 합니다.
- E) 주축 부하계 - 주축 부하(%)를 나타냅니다. 부하율이 높으면 부하가 과도하거나 공작물 지지대가 오정렬되어 있음을 나타내는 것입니다. 시정되지 않을 경우 Hi-LoAd 알람 또는 Hi Curr 알람이 발생할 수 있습니다. 과도한 부하가 계속되면 모터 또는 테이블이 손상될 수 있습니다("문제 해결" 단원 참조).
- F) Zero Return(영점 복귀) - 서보를 원점 위치로 복귀시키거나, 기계 원점을 검색하거나, 스텝을 삭제하거나 기계 오프셋으로 전진합니다.
- G) Zero Set(영점 설정) - 입력된 데이터를 소거하거나, 프로그램을 0으로 리셋하거나 현재의 서보 위치를 원점으로 정의합니다.
- H) 마이너스 키 - 음수 스텝값 또는 Prog/Upload/Download(프로그램/업로드/다운로드) 기능을 선택합니다.
- I) Step Scan(스텝 스캔) - Run(실행) 모드에서 1-99 사이의 스텝 번호를 검색합니다. Program(프로그램) 모드에서는 상하로 검색합니다.
- J) Display Scan(화면 스캔) - 화면을 검색하여 Position(위치), Step Angle(스텝 각도), Feed Rate(이송속도), Loop Counts(중복 횟수), G Code(G 코드) 화면, 상태 표시줄 또는 RUN(실행) 모드에서 Position(위치) 화면과 상태 화면을 표시합니다. Program(프로그램) 모드에서는 좌우로 검색합니다.
- K) Mode/Run Prog(모드/프로그램 실행) - Run(실행) 모드를 Program(프로그램) 모드로 전환시킵니다(화면 점멸).
- L) 데이터 입력 키와 조그 속도 선택.
- M) 4줄 표시 - 현재 데이터, 주축 위치, 이송속도, 중복 횟수, 스텝 각도, G 코드, 현재 스텝 번호(스텝 번호는 1에서 99까지 이용 가능)를 표시합니다. 또한 전원을 켤 때 오류를 표시합니다.



화면의 네 줄 각각에는 20개 문자를 표시할 수 있습니다. 좌측에 있는 두 개의 문자는 스텝 번호이며 1에서 99까지입니다. 이들 문자는 숫자 키로 변경될 수 없으며 Step Scan(스텝 스캔) 화살표 버튼을 이용하여 선택됩니다. 모든 스텝(또는 블록)에는 프로그램에 필요한 몇 가지 정보가 포함되어 있지만 이러한 정보들은 동시에 표시될 수는 없습니다. Display Scan(화면 스캔) 버튼을 이용하여 각 스텝의 데이터를 볼 수 있습니다. 데이터 앞에는 어떤 정보가 표시되고 있는지 알려 주는 문자가 표시됩니다. 예를 들어 F가 숫자 앞에 표시되면 표시된 데이터는 이송속도입니다. "Display Scan"(화면 스캔) 키는 화면간에 이동할 때 사용됩니다.

### 이중축 회전 제품

화면 하단에 표시된 세 개의 변수는 이중 제어장치의 조작 모드를 표시합니다. "S:"는 서보가 켜져 있음을 나타냅니다. "R:"은 동작중임을 뜻하며 "M:"은 축 모드를 뜻합니다. 각 변수 뒤에는 축 문자 A 또는 B가 표시됩니다. 서보가 켜져 있고 두 축이 활성화되면 제어장치는 "S:AB R: M:A"를 표시합니다. 두 축이 동작중이면 제어장치는 "S:AB R:AB M:A"를 표시합니다.

### 화면 예제

오른쪽 그림은 제어장치가 켜지고 "Cycle Start"(사이클 시작)를 누를 때 표시되는 화면입니다.

화면은 A축과 B축 모두 원점 복귀하지 않았고 활성화되어 있음을 표시합니다(파라미터 47 = 0). "S:"는 "Servo On"(서보 켜짐)의 약자이며 "AB"는 서보가 켜져 있는 축을 나타냅니다. "M:"은 제어장치의 축 모드를 나타내며 뒤에 오는 문자들은 조작에 이용할 수 있는 축을 나타냅니다.

파라미터 47이 0으로 설정되면 A축과 B축이 활성화됩니다. 이 파라미터가 1로 설정되면 A축이 비활성화되고, 이 파라미터가 2로 설정되면 B축이 비활성화됩니다. 오른쪽에 있는 예제는 파라미터 47이 2로 설정할 경우 표시되는 화면을 보여줍니다.

Program(프로그램) 모드에서는 점멸하는 숫자를 편집할 수 있습니다. Display Scan(화면 스캔) 버튼을 이용하여 측면으로 이동한 다음 그 스텝의 모든 정보를 표시하십시오. Display Scan(화면 스캔) 버튼을 누르면 화면이 오른쪽으로 하나씩 변경되며 왼쪽에서 행의 끝의 오른쪽으로 반복됩니다. 위쪽 화살표를 누르면 이전 스텝이 표시되고 아래쪽 화살표를 누르면 다음 스텝이 표시됩니다. 새 값이 입력될 경우 새 스텝을 선택하거나 회전 제어장치가 Run(실행) 모드로 복귀할 때 저장됩니다.

### 서보 켜기

제어장치는 하나의 115V AC(220V AC - TRT 장치) 전원공급장치를 요구합니다. 전면 패널의 전원 스위치가 꺼져 있는지 확인한 다음 테이블/인덱서의 모터 케이블과 전원 코드를 연결하십시오. 제어장치를 켜십시오. 회전 장치는 자가 시험을 실행한 다음 화면을 표시합니다.

다른 메시지가 표시될 경우 이 매뉴얼의 "오류 코드" 단원을 참조하십시오. 숫자는 화면에 1초 정도만 표시됩니다. "Por On" 메시지는 서보(모터)가 꺼졌음을 나타냅니다(이것은 정상). 어떤 키를 눌러도 조작을 계속할 수 있습니다. 그러나 배터리 용량 부족으로 인해 프로그램 파라미터가 손실되었을 수도 있습니다. 전면 패널의



Start(시작) 스위치를 한 번 누르십시오. 패널에 다음 메시지가 표시됩니다: **01 no Ho** 이것은 모터 전원이 공급되었지만 영점 위치가 아직 정의되지 않았음을(원점 위치가 없음) 나타냅니다.

### 영점 위치 찾기

자동 원점 복귀 동작을 시작하려면 Zero Return(영점 복귀) 버튼을 누르십시오. 테이블/인덱서가 정지할 때 화면에 다음이 표시됩니다. **01 Pnnn.nnn**

Zero Return(영점 복귀) 기능은 2축 회전 테이블용으로 선택된 축 즉 M:A 또는 M:B 에 좌우됩니다(**오른쪽** 화살표 키를 이용하여 원하는 축을 선택).

화면에 0이 아닌 숫자가 표시될 경우 Clear(소거) 버튼을 3초 동안 누르십시오.

### 영점 위치 수동 찾기

왼쪽/오른쪽 Jog(조그) 스위치를 사용하여 테이블을 영점으로 사용하길 원하는 위치에 두고 Clear(소거) 버튼을 3초 동안 누르십시오. 화면에 다음이 표시되어야 합니다. **01 P 000.000**

이것은 영점 위치가 정해지고 제어장치가 정상 동작을 시작할 준비가 되어 있음을 나타냅니다. 다른 위치가 영점으로 사용될 경우 테이블을 새 위치로 조그시킨 다음 Clear(소거) 버튼을 3초 동안 누르십시오. 화면에는 다시 다음이 표시됩니다. **01 P 000.000**

새 원점 위치가 소거되면 화면에는 영점이 아닌 위치가 표시됩니다. 이러한 경우 Zero Return(영점 복귀) 버튼을 누르면 테이블이 미리 정의된 영점 위치로 이동합니다.

### 영점 위치 상쇄

왼쪽/오른쪽 조그 스위치를 이용하여 회전 장치를 영점으로 사용할 위치로 이동시킨 다음 Clear(소거) 버튼을 3초 동안 누르십시오. 다음이 표시됩니다: **01 P000.000**

이중축 장치 - 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 B축을 선택한 다음 반복하십시오.

이것은 영점 위치가 정해지고 제어장치가 정상 동작을 시작할 준비가 되어 있음을 나타냅니다. 다른 위치가 영점으로 사용될 경우 인덱서를 새 위치로 조그시킨 다음 Clear(소거) 버튼을 3초 동안 누르십시오. 다음이 표시됩니다: **01 P000.000**

제로 오프셋이 정의된 경우 0이 아닌 숫자가 표시됩니다. 이러한 경우 Zero Return(영점 복귀) 버튼을 한 번 더 누르면 장치가 미리 정의된 영점 위치로 이동합니다. 2축 장치의 경우 오른쪽 화살표 키를 눌러 B(회전)축을 선택한 다음 반복하십시오.

**참고:** 이중축 제어장치를 사용하는 2축 장치는 더 느린 속도로 영점 복귀합니다. 시간을 절약하려면 장치를 0에 가까운 위치로 조그시킨 다음 장치를 끄십시오.



## 조깅

회전 장치는 숫자 버튼(0-9)으로 조그시킵니다. 각 숫자는 최대 속도의 백분율입니다. 조그 속도는 전면 패널의 숫자 키를 이용하여 선택하며 최고 이송속도 대비 비율입니다.

2축 장치에서 오른쪽 화살표 버튼을 이용하요 조그할 축을 선택하십시오.

제어장치가 선형 동작에 대해 설정되어 있을 경우 양수와 음수의 이동거리 한계를 설정할 수 있습니다. 제어장치가 이동거리 한계를 초과하게 하는 스텝이 시작된 경우, 다음 메시지가 표시됩니다: **2 FAr**

제어장치는 해당 스텝을 실행하지 않습니다 A축 이동거리 범위에 대해서는 파라미터 13과 14를, B축 이동거리 범위에 대해서는 파라미터 59와 60을 참조하십시오.

## 오류 코드

제어장치를 켜면 일단의 자가 시험이 실행되며, 시험 결과가 제어장치 고장을 나타낼 수도 있습니다. 간헐적 저전압 오류 또는 정전은 제어장치 전원이 부적합한 결과일 수도 있습니다. 짧은 중부하 확장 코드를 사용하십시오. 공급되는 전원이 플러그에서 최저 15A인지 확인하십시오.

**Blank front panel** - 프로그램 CRC 오류(RAM 불량, 또는 ROM-RAM간 프로그램 전송 불량일 경우 사이클 전원 불량).

**E0 EProm** - EPROM CRC 오류

**Frnt Pnel Short** - 전면 패널 스위치 단힘 또는 단락

**원격 단락** - 원격 시작 스위치가 닫히고 활성화 또는 원격 CNC 입력 단락(케이블을 제거하여 시험)

**RAM Fault** - 메모리 오류

**Stored Prg Flt** - 저장된 프로그램의 오류(배터리 부족)

**Power Failure** - 정전(선로 전압 낮음)

**Enc Chip Bad** - 인코더 칩 불량

**Interrupt Flt** - 타이머/인터럽트 오류

**1kHz Missing** - 클록 생성 로직 오류(1kHz 신호 누락)

**Scal Cmp Lrge** - 최대 허용 회전 스케일 보상값 초과. HRT210SC만 해당.

**0 Margin Small** - (제로 마진이 너무 작음) 원점을 찾은 뒤 원점 스위치와 모터 최종 위치 사이의 거리가 모터 일회전의 1/8보다 작거나 7/8보다 큼니다. 이 알람은 회전 테이블을 원점 복귀시키면 발생할 수 있습니다. A-축의 경우 파라미터 45 또는 B축의 경우 파라미터 91을 올바르게 설정해야 합니다. 축 파라미터(45 또는 91)에 기본값 (0)을 사용하고 모터 1/2 회전을 추가하십시오. 모터 1/2 회전은 A축의 경우 파라미터 28의 값 또는 B축의 경우 파라미터 74의 값을 가져와서 2로 나눠 계산합니다. 파라미터 45 또는 91의 경우 이 값을 입력한 다음 회전 테이블을 다시 원점 복귀시키십시오.



## 서보 고기 코드

서보(모터)가 꺼질 때마다 원인 코드가 다음 코드들과 함께 표시됩니다. "A" 또는 "B"가 TRT 장치의 코드 앞에 표시될 수 있습니다. 이것은 오류를 발생시킨 축을 나타냅니다.

**Por On** - 전원이 방금 인가되었습니다(또는 방금 전에 정전되었습니다).

**Servo Err Lrge** - 서보의 다음 오차가 너무 큼니다(파라미터 22 또는 68 참조).

**E-Stop** - 비상 정지

**Servo Overload** - 소프트웨어 퓨즈. 과부하 상태로 인해 장치가 꺼졌습니다(파라미터 23 또는 69 참조).

**RS-232 Problem** - 원격 RS-232 꺼짐이 지령됨

**Encoder Fault** - Z 채널 오류(인코더 또는 케이블의 불량)

**Scale Z Fault** - 회전 스케일 Z 채널 고장(회전 스케일 인코더 또는 케이블의 불량) HRT210SC만 해당.

**Z Encod Missing** - Z 채널 누락(인코더 또는 케이블의 불량)

**Scale Z Missing** - 회전 스케일 Z 채널 누락(회전 스케일 인코더 또는 케이블의 불량) HRT210SC만 해당.

**Regen Overheat** - 선로 전압 높음

**Cable Fault** - 인코더 케이블 배선의 단선 감지

**Scale Cable** - 회전 스케일 케이블 배선의 단선 감지(HRT210SC만 해당)

**Pwr Up Phase Er** - 전원 켜기 위상 오류

**드라이브 고장** - 과전류 또는 드라이브 고장.

**Enc Trans Flt** - 인코더 이전 오류가 감지되었습니다.

**Indr Not Up** - 플랫폼이 완전히 상승하지 않았습니다(HRT320FB만 해당). 공기 압력 부족에 의해서 유발될 수 있습니다.

## 비상 정지

비상 정지 버튼을 누르면 서보가 꺼지고 주축이 감속하여 정지하며, 화면에 "**E-StoP(비상 정지)**"이 표시됩니다. 마지막 스텝이 완료되지 않은 경우 제어장치는 그 스텝에 머물러 있으며 회전 위치는 상실되지 않습니다. 다시 시작하려면 Cycle Start(사이클 시작)을 두 번 누르십시오.(한 번 누르면 서보가 켜지고 한 번 더 누르면 그 스텝이 다시 시작됩니다.) Start(시작)를 눌러 Emergency Stop(비상 정지)을 제거하지 않으면 원격 사이클 시작/종료는 실행되지 않습니다.

## 제어장치 프로그래밍

### 개요

프로그래밍은 전면 패널의 키패드를 이용하여 실행됩니다. 키패드의 우측 열에 있는 다른 버튼들은 프로그램 제어에 사용됩니다.

Mode(모드) 버튼은 "Run"(실행) 모드와 "Program"(프로그램) 모드 가운데 하나를 선택합니다. 화면은 "Run"(실행) 모드에서 정지 상태에 있고 "Program"(프로그램 모드)에서는 점멸합니다.



"Run"(실행) 모드는 미리 프로그래밍된 지령을 실행하는 데 사용되고 "Program"(프로그램) 모드는 지령을 메모리에 입력하는 데 사용됩니다. 서보 루프는 어떤 모드에서건 켤 수 있으며 공회전 시에 모터를 지령된 위치에 정지시킵니다.

처음에 제어장치를 켜면 "Run"(실행) 모드에 있게 되지만 서보는 꺼져 있습니다. 이것은 다음과 같이 표시됩니다. **Por On**. 아무 키나 누르면 조작을 계속할 수 있습니다.

언제나 버튼을 눌렀다가 즉시 놓으십시오. 버튼을 누르고 있으면 버튼 동작이 반복됩니다. 그러나 이것은 프로그램을 스크롤 할 때는 유용합니다. 모드에 따라 두 가지 이상의 기능을 실행하는 버튼들도 있습니다.

### 제어장치 메모리에 데이터가 저장되는 방식 (TRT와 TR)

	스텝 번호	스텝 크기	이송속도	중복 횟수	G 코드
1	(A축) (B축)	90.000	80	01	91
2	(A축) (B축)	-30.000	05	01	91
3	(A축) (B축)	0	80	01	99
에서					
99	(A축) (B축)	0	80	01	99

-프로그램 데이터-

화면 **오른쪽** 화살표 키를 누르면 화면이 우측으로 이동합니다.  
**위쪽** 화살표 키 또는 **아래쪽** 화살표 키를 누르면 화면이 상하로 이동합니다.

### 스텝 입력

#### 단일축

제어장치 메모리에 스텝을 입력하려면 Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 제어장치가 "Program"(프로그램) 모드에 있게 됩니다. 화면이 점멸하기 시작하고 스텝 크기가 표시됩니다. 필요한 경우 Clear(소거) 버튼을 3초 동안 눌러 마지막 프로그램을 소거하십시오.

45° 스텝을 입력하려면 "45000"을 입력하십시오. 화면에 "N01 S45.000 G91"이 표시되고 아래 행에 "F60.272 L001"이 표시됩니다(F값은 회전 테이블의 최대 속도입니다). 아래쪽 화살표 버튼을 누르십시오. 45° 스텝이 저장됩니다. 초당 20°의 이송속도를 입력한 다음 "20000"을 입력하십시오. 화면에 "01 F 20.000"이 표시됩니다. Mode(모드) 버튼을 눌러 제어장치를 "Run"(실행) 모드로 복귀시키십시오.

Cycle Start(사이클 시작) 버튼을 눌러 45° 스텝을 시작하십시오. 테이블이 새 위치로 이동해야 합니다.



## 2축

B축 45° 스텝과 동시 회전 90° 스텝을 입력하려면 오른쪽 화살표를 누른 다음 "45000"을 입력하십시오. 화면에 다음이 표시됩니다. **01 A 45.000** (M:A 표시 됨)

오른쪽 화살표 버튼을 누르십시오. 45° 스텝이 저장되고 이송속도가 표시됩니다.

Cycle Start(사이클 시작) 버튼을 눌러 45° 스텝을 시작하십시오. 인덱서는 새로운 위치로 이동해야 하며, 스텝 종료 시에 화면에 다음이 표시되어야 합니다.

**01 P045.000  
P090.000**

A축의 경우 초당 80°의 이송속도를 입력하려면 오른쪽 화살표를 다시 누른 다음 "80000"을 입력하십시오. 화면에 다음이 표시되어야 합니다. **01 A F 80.000**.

그런 다음 오른쪽 키를 두 번 누르고 "90000"을 입력하십시오. 화면에 다음이 표시되어야 합니다. **01 B 90.000**. B축의 경우 오른쪽 화살표를 다시 눌러 초당 80°의 이송속도를 입력한 다음 "80000"을 입력하십시오. 화면에 다음이 표시되어야 합니다. **01 B F 80.000**. 제어장치를 "Run"(실행) 모드로 복귀시키려면 Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 화면에 다음이 표시되어야 합니다.

**01 A P000.000  
B P000.000**

Cycle Start(사이클 시작) 버튼을 눌러 프로그램을 시작하십시오. 인덱서는 새로운 위치로 이동해야 하며, 스텝 종료 시에 화면에 다음이 표시되어야 합니다.

**01 A P045.000  
B P090.000**

## 메모리에 프로그램 입력하기

**참고:** 제어장치 버튼을 누르면 모든 데이터가 자동으로 메모리에 저장됩니다.

프로그래밍은 제어장치가 Program(프로그램) 모드에 있고 스텝 번호 01에 있는지 확인하는 데서 출발합니다. 이를 위해서는 서보가 동작하지 않는 상태에서 Mode(모드) 버튼을 누르십시오. **화면이 점멸해야 합니다.** 그런 다음 Clear(소거) 키를 5 초 동안 누르고 있으십시오. 이제 메모리를 소거하여 스텝 1에 있고 프로그래밍을 시작할 준비가 되었습니다. "01 000.000"이 표시됩니다. 데이터를 입력 또는 변경할 때마다 메모리를 소거할 필요가 없습니다. 프로그램에 입력된 데이터는 새 데이터를 이전 데이터에 덮어쓰기만 하면 변경할 수 있습니다.

단일축 제어장치에 7개의 프로그램(0번-6번까지 번호 지정)을 저장할 수 있고 이중축 제어장치에 4개의 프로그램(0번-3번)을 저장할 수 있습니다. 프로그램에 접근하려면 G 코드를 표시하는 동안 마이너스 키를 누르십시오. 화면이 다음과 같이 변경됩니다: 숫자 키를 눌러 새 프로그램을 선택한 다음 Mode(모드) 키를 눌러 Run(실행) 모드로 복귀하거나 Start(시작) 키를 눌러 Program(프로그램) 모드를 계속 실행하십시오. 하나의 프로그램에서 가능한 99개의 스텝 하나하나에 G 코드와 다음 중 하나가 포함되어 있어야 합니다.

a) 마이너스 기호가 붙은 숫자로 표시된 스텝 크기 또는 위치 지령



- b) F로 시작하는 이송속도
- c) L로 시작하는 중복 횟수
- d) Loc로 시작하는 이동 목표 위치

스텝과 관련된 추가 코드들을 표시하려면 **오른쪽** 화살표 키를 누르십시오.

```
S135.000 G91
F040.000 L001
```

코드 행의 예

일부 입력 항목들은 특정 G 코드의 경우 허용되지 않으며, 입력될 수 없거나 무시됩니다. 대부분의 스텝들은 증분식 위치 지령이며 이것은 기본 G 코드 (91)입니다. G 코드 86, 87, 89, 92, 93은 CNC 릴레이 기능을 작동해제한 상태에서 사용되어야 합니다(파라미터 1 = 2).

스텝 크기를 각도 단위로 소수점 셋째 자리까지 입력하십시오. 소수점 자리는 언제나 입력되어야 하며 입력값이 0일 경우에도 입력되어야 합니다. 역회전의 경우 마이너스(-) 기호를 입력하십시오. 이송속도 또는 중복 횟수를 편집하려면, **오른쪽** 화살표 키를 눌러 해당 레지스터를 보고 데이터를 입력하십시오.

이송속도 또는 중복 횟수를 이용하지 않는 공작물에 대해 프로그래밍하는 경우 다음 스텝으로 가려면 **아래쪽** 화살표를 누르십시오. G 코드와 스텝 크기를 삽입하고 그 다음 스텝으로 이동하십시오. 스텝은 가장 빠른 이송속도와 중복 횟수 1로 자동으로 설정됩니다.

틀린 숫자를 입력하거나 한계값을 초과한 숫자를 입력하면 제어장치는 다음 메시지를 표시합니다: **Error**(오류). 오류를 시정하려면 Clear(소거) 버튼을 누른 다음 올바른 숫자를 입력하십시오. 올바른 숫자를 입력해도 여전히 오류가 표시되는 경우 파라미터 7 (Memory Protect)을 점검하십시오.

마지막 스텝이 입력되면 종료 코드가 그 다음 스텝에서 표시되어야 합니다. 참고: 스텝 2-99는 메모리 소거 시에 종료 코드로 설정됩니다. 따라서 G99를 입력할 필요가 없습니다. 기존 프로그램에서 스텝을 제거하고 있을 경우 마지막 스텝 이후 G99를 입력했는지 확인하십시오.

**참고:** HRT320FB는 이송속도를 사용하지 않으며 최대 속도에서 인덱싱합니다.

## G 코드

- G28** 원점 위치 복귀(스텝 0인 상태의 G90과 동일)
- G33** 연속 동작
- G73** 심공 사이클(선형 동작만 해당)
- G85** 원의 소수 분할
- G86** CNC 릴레이 켜기
- G87** CNC 릴레이 끄기
- G88** 원점 위치 복귀(스텝 0인 상태의 G90과 동일)
- G89** 원격 입력 대기
- G90** 절대 위치 지령
- G91** 증분 지령
- G92** CNC 릴레이 펄스 작동과 원격 입력 대기



- G93** CNC 릴레이 펄스 작동
- G94** CNC 릴레이 펄스 작동과 그 다음 L 스텝들의 자동 실행
- G95** 프로그램 종료/복귀. 추가 스텝 후행.
- G96** 서브루틴 호출/이동(목표 위치는 스텝 번호)
- G97** 10초당 중복 횟수만큼 지연(0.1초로 하향)
- G98** 원 분할(원형 조작만 해당)
- G99** 프로그램 종료/복귀와 스텝 종료

**2축 참고:** G95, G96 또는 G99가 지령된 축은 다른 축들이 G 코드 지령들과 무관하게 동작합니다. 두 축 모두에 이러한 G 코드들 가운데 하나가 포함되어 있을 경우 A축 G 코드만 실행됩니다. 개별 스텝은 좀더 느린 축이 모든 루프를 종료할 때까지 기다리고 나서 그 다음 스텝으로 넘어갑니다. G97이 두 축 모두에 프로그래밍되면 지연 시간량은 두 지연 시간 모두의 합계입니다.

### 연속 동작

**G33**은 Cycle Start(사이클 시작) 버튼을 사용하여 연속 동작을 시작합니다. 이 버튼을 누르면 이 버튼을 놓을 때까지 G33 동작이 계속됩니다. CNC 제어장치의 M-Fin 신호가 "Remote Cycle Start"(원격 사이클 시작)에 연결되며, 임의의 이송속도가 이송속도 필드에 입력됩니다. G33 동작 방향은 스텝 크기가 1.000으로 설정될 때 시계 방향이며, -1.000으로 설정될 때 시계 반대 방향입니다. 중복 횟수는 1로 설정됩니다.

### 절대/증분 동작

**G90**과 **G91**은 절대 위치 설정(**G90**) 또는 증분 위치 설정(**G91**)을 선택하는 데 사용됩니다. G90은 절대 위치 설정을 가능하게 하는 유일한 지령입니다. G91은 기본값이며 증분 동작을 제공합니다.

G28과 G88 모두 프로그래밍된 원점 복귀 지령을 제공합니다. 입력된 이송속도는 영점 위치로 복귀하는 데 사용됩니다.

### 이송속도

#### 최고 이송속도

HA5C의 경우 410.000  
 HRT 160의 경우 130.000,  
 HRT 210의 경우 100.000  
 HRT 310의 경우 75.000  
 HRT 450의 경우 50.000

이송속도 표시 범위는 00.001과 회전 장치의 최대값 사이입니다(표 참조). 이송속도값은 앞에 **F**가 표시되며 선택된 스텝에 사용되는 이송속도를 표시합니다. 이송속도는 초당 회전 각도에 해당됩니다. 예제: 이송속도 80.000은 플래터가 일초에 80°회전한다는 것을 나타냅니다.

### 중복 횟수

Loop Counts(중복 횟수)는 스텝을 최고 999회까지 반복하고 나서 그 다음 스텝으로 이동할 수 있게 합니다. 중복 횟수 "L" 뒤에 1 ~ 999 사이의 값이 표시됩니다. "Run"(실행) 모드에서 중복 횟수는 선택된 스텝의 나머지 중복 횟수를 표시합니다.



또한 2에서 999 사이의 원 분할 갯수를 입력하기 위한 Circle Division(원 분할) 기능과 함께 사용되기도 합니다. G96과 함께 사용되는 경우 Loop Count(중복 횟수)는 해당 서브루틴을 반복하고자 하는 횟수를 지정합니다.

### 서브루틴(G96)

서브루틴은 시퀀스를 999회까지 반복할 수 있게 합니다. 서브루틴을 "호출"하려면 G96을 입력하십시오. 96을 입력한 다음 이동할 스텝을 입력하기 위해 등록된 스텝# 뒤에 점멸 표시되는 00을 이동시키십시오. 프로그램이 G96 스텝에 도달할 때 제어장치는 스텝# 레지스터에서 호출된 스텝으로 이동합니다. 제어장치는 그 스텝과 그 뒤의 스텝들을 G95 또는 G99가 발견될 때까지 실행합니다. 그런 다음 프로그램은 G96 이후의 스텝으로 복귀합니다.

G96의 중복 횟수를 이용하여 서브루틴을 반복할 수 있습니다. 서브루틴을 종료하려면 마지막 스텝 뒤에 G95 또는 G99를 삽입하십시오. 서브루틴 호출은 그 자체로서는 스텝으로 간주되지 않습니다. 왜냐하면 자가 실행되고 서브루틴의 첫 번째 스텝을 실행하기 때문입니다. 중첩은 허용되지 않습니다.

### 지연 코드(G97)

G 코드 97은 프로그램의 동작 일시 중지(일시 정지)를 프로그래밍하는 데 사용됩니다. 예를 들어 G97을 프로그래밍하고 L=10으로 설정하면 1초의 일시 정지가 실행됩니다. G97은 스텝 완료 시에 CNC 릴레이를 작동시키지 않습니다.

### 원 분할

원 분할은 **G98**(또는 TRT 장치의 경우 **G85**)로 선택합니다. **L**은 원이 몇 개의 똑같은 부분으로 나뉘는지 정의합니다. **L** 횟수 스텝 이후 장치는 출발한 위치와 동일한 위치에 있게 됩니다. 원 분할은 원형 모드에서만 가능합니다(즉, 파라미터 12=0, 5 또는 6). **G85**는 이중축 장치의 경우 360° 이외의 각도 분할을 선택합니다. 이중축 장치의 경우 한 축은 비영점 정지 모드에서 이동해야 하며 나머지 한 축은 영점 정지해야 합니다.

### 자동 계속 실행 제어

파라미터 10이 2로 설정될 경우 제어장치는 전체 프로그램을 실행하며, G99에 도달하면 정지합니다. 프로그램은 현재 스텝이 종료될 때까지 Cycle Start(사이클 시작)을 누르기 있으면 정지될 수 있습니다. 프로그램을 다시 시작하려면 Cycle Start(사이클 시작)를 다시 누르십시오.



## 행 삽입

Program(프로그램) 모드에서 3초 동안 Cycle Start(사이클 시작) 버튼을 눌러 새 스텝을 프로그램에 삽입할 수 있습니다. 이렇게 하면 현재 스텝과 그 이후의 모든 스텝이 아래로 이동하고 새 스텝이 기본값과 함께 삽입됩니다. 서브루틴 이동 번호는 재지정되어야 합니다.

## 행 삭제

Program(프로그램) 모드에서 3초 동안 Zero Return(영점 복귀) 스텝을 프로그램에서 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 그 뒤의 모든 스텝이 하나씩 위로 이동합니다. 서브루틴 이동 번호는 재지정되어야 합니다.

## 기본값

모든 회전 장치의 경우 기본값은 다음과 같습니다.

000.000	(스텝 크기 0 - 단일축)
A 000.000	(스텝 크기 0 - 이중축)
B 000.000	
F	(파라미터에 의해 정의된 최고 이송속도)
L	001
G	91(증분형)

입력값이 조작자에 의해 소거되거나 0으로 설정될 경우, 입력값은 제어장치에 의해 기본값으로 설정됩니다. 모든 입력값은 그 다음 표시 기능이나 스텝 번호를 선택하거나 Run(실행) 모드로 복귀하면 저장됩니다.

## 저장된 프로그램의 선택

Program(프로그램) 모드에서 G 코드가 표시되어 있는 동안 마이너스(-) 버튼을 누르면 프로그램이 선택됩니다. 화면이 다음과 같이 변경됩니다: Prog n. 숫자를 눌러 새 프로그램을 선택한 다음 Mode(모드) 버튼을 눌러 Run(실행) 모드로 복귀하거나 Cycle Start(사이클 시작)를 눌러 Program(프로그램) 모드를 계속 실행하십시오.

## 프로그램 삭제

프로그램(파라미터 비포함)을 삭제하려는 경우 Program(프로그램) 모드로 이동하고(화면이 점멸하고 있지 않은 경우 Mode(모드) 버튼을 누르고) Clear(소거) 버튼을 3초 동안 누르십시오. 화면은 99개 스텝을 차례 차례 모두 표시하고 첫 번째 스텝만 G99로 설정합니다. 첫 번째 스텝은 G91, 스텝 크기 0, 최고 이송속도, 중복 횟수 1로 설정됩니다.

## 조작 요령

1. Run(실행) 모드에서 Display Scan(화면 스캔) 버튼을 눌러 다른 화면을 선택할 수 있습니다.
2. 프로그램은 Up/Down(업/다운) 스캔 키를 이용하여 어떤 스텝에서도 시작할 수 있습니다.



3. 밀에 회전 제어장치의 스텝들과 똑같은 수의 M 기능들이 프로그래밍되어 있는지 확인하십시오.
4. 회전 제어장치를 인덱싱하려면 밀에서 두 개의 M 기능을 연속적으로 실행되게 프로그래밍해서는 안 됩니다. 밀의 타이밍 오류를 유발할 수도 있습니다. 두 기능 사이에 1/4초의 일시 정지 시간을 설정하십시오.

### 동시 회전과 밀링

G94는 동시 밀링을 하는 데 사용됩니다. 릴레이는 스텝 시작 시에 작동되므로 NC 밀은 그 다음 블록으로 나아갈 수 있습니다. 이때 회전 제어장치는 시작 지령을 기다리지 않고서도 L 스텝들을 실행합니다. 일반적으로 G94의 L 횟수는 1로 설정되며 해당 스텝 뒤에 NC 밀과 동시에 실행되는 스텝이 옵니다.

### 나선형 밀링(HRT와 HA5C)

나선형 밀링은 회전 장치와 밀 축의 조정 운동입니다. 동시 회전과 밀링 기능을 이용하여 캠 절삭, 나선 절삭, 각형 절삭 가공을 할 수 있습니다. 제어장치에서 G94를 이용하여 회전과 이송속도를 추가하십시오. 제어장치는 G94를 실행하고(밀에 계속 진행할 것을 지령) 후속 스텝 또는 스텝들을 하나의 스텝으로서 실행시킵니다. 두 개 이상의 스텝이 요구될 경우 L 지령을 이용하십시오. 나선 밀링을 하려면 밀 이송속도를 계산하여 회전 장치와 밀 축이 동시에 정지하게 해야 합니다.

밀 이송속도를 계산하려면 다음 정보를 다뤄야 합니다:

1. 주축의 각 회전(이것은 공작물 도면에 설명되어 있음).
2. 주축의 이송속도(임의로 적당한 이송속도, 예를 들어 초당 5도(5°)를 선택).
3. X축에서 이동하려는 거리(공작물 도면 참조).

예를 들어 회전 각도가 72°이고 X축에서 동시에 1.500" 이동하는 나선을 밀링하려는 경우:

1. 회전 장치가 설정 각도만큼 회전하는 데 걸리는 시간을 계산하십시오.  

$$\text{각도} \# / (\text{주축 이송속도}) = \text{인덱싱 시간}$$

$$72\text{도} / \text{초당 } 5^\circ = \text{장치 회전 시간 } 14.40\text{초}$$
2. X 거리를 이동하는 밀 이송속도를 계산하십시오. 14.40초(인치 단위의 이동거리/회전초의 #) x 60초 = 분당 인치 단위의 밀 이송속도.  

$$1.500\text{인치} / 14.4\text{초} = \text{초당 } 0.1042\text{인치} \times 60 = \text{분당 } 6.25\text{인치}.$$

따라서 인덱서를 초당 이송속도 5°에서 72°를 이동하도록 설정할 경우 밀을 분당 이송속도 6.25인치에서 1.500인치를 이동시켜야만 나선이 생성될 수 있도록 프로그래밍해야 합니다. Haas 제어장치의 프로그램은 다음과 같을 것입니다.



스텝	스텝 크기	이송속도	중복 횟수	G 코드
<b>(이전의 이송속도 표 참조)</b>				
01	0	080.000 (HRT)	1	[94]
02	[72000]	[5.000]	1	[91]
03	0	080.000 (HRT)	1	[88]
04	0	080.000 (HRT)	1	[99]

밀의 프로그램 화면은 다음과 같이 표시됩니다.

- N1 G00 G91 (중분 모드의 급속 이동)
- N2 G01 F10. Z-1.0 (Z축의 이송속도 감소)
- N3 M21 (스텝 1에서 인덱싱 프로그램 시작)
- N4 X-1.5 F6.25 (여기서 인덱스 헤드와 밀이 동시에 이동)
- N5 G00 Z1.0 (Z축의 급속 후진)
- N6 M21 (스텝 3에서 인덱서 원점 복귀)
- N7 M30

### 발생 가능한 타이밍 문제

장치가 G94를 실행할 때 그 다음 스텝을 시작하기 전에 250밀리초 지연 시간이 요구됩니다. 이것은 테이블이 회전하여 평평한 지점을 절삭 상태에 두기 전에 밀 축이 이동하게 할 수도 있습니다. 이것이 문제인 경우 밀에서 M 기능 이후 0밀리초에서 250밀리초 사이의 일시 정지 시간(G04)을 삽입하여 밀의 축 이동을 방지하십시오. 일시 정지 시간을 추가하면 회전 장치와 밀은 동시에 이동을 시작해야 합니다. 나선 절삭 종료 시에 타이밍 문제를 피하기 위해 밀의 이송속도를 변경할 필요가 있을 수도 있습니다. 밀이 더 정밀한 이송속도 조정 기능이 있으므로 회전 제어장치에서 이송속도를 조정하지 마십시오. X축 방향에서 과소 절삭이 발생하는 경우 밀 이송속도를 (0.1) 높이십시오. 과소 절삭이 반경 방향에서 발생하는 경우 밀 이송속도를 낮추십시오.

몇초 정도 시간이 지연되어 밀이 인덱서보다 먼저 이동을 완료하고, 여러 차례의 나선 이동을 차례로 하는 경우(나선 절삭 되돌리기의 경우와 같이), 밀이 정지할 수 있습니다. 그 이유는 밀이 첫 번째 이동을 완료하기 전에 회전 제어장치에 사이클 시작 신호(그 다음 절삭용)를 전송하기 때문입니다. 회전 제어장치는 첫 번째 시작 지령을 완료하기 전에는 다른 시작 지령을 수용하지 않습니다. 복수의 이동을 할 때의 시간 계산을 확인하십시오. 이것을 확인하는 방법은 제어장치를 단일 블록 모드로 작동시켜 스텝 간격을 5초로 설정하는 것입니다. 단일 블록 모드에서 프로그램이 성공적으로 실행되지만 연속 동작 모드에서 성공적으로 실행되지 않을 경우 시간이 지연된 것입니다.

### 프로그래밍 예제

#### 단일축 프로그래밍

##### 예제 #1

플래터를 90° 인덱싱하십시오.

1. 전원 스위치를 켜십시오(후면 패널에 있습니다).
2. Cycle Start(사이클 시작) 버튼을 누르십시오.
3. Zero Return(영점 복귀) 버튼을 누르십시오.
4. Mode(모드) 버튼을 눌렀다 놓으십시오. 화면이 점멸합니다.



5. Clear(소거) 버튼을 5초 동안 누르십시오. "01 000.000"이 표시됩니다.
6. 90000을 입력하십시오.
7. Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 정지 화면이 표시됩니다.
8. Cycle Start(사이클 시작)를 눌러 인덱싱하십시오.

## 예제 #2

플래터를 90°인덱싱하고(예제 #1, 스텝 1-8), 5도/초(F5)의 속도로 반대 방향으로 10.25도 회전시킨 다음 원점 복귀시키십시오.

9. Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 화면이 점멸합니다.
10. 아래쪽 화살표를 한 번 누르십시오. 스텝 2에 있어야 합니다.
11. 키패드에서 91을 입력하십시오. Clear(소거)를 이용하여 오류를 삭제하십시오.
12. Display Scan(화면 스캔) 버튼을 한 번 누르십시오.
13. 키패드에서 -10250을 입력하십시오.
14. 아래쪽 화살표를 한 번 누르십시오. 제어장치는 이제 이송속도 화면을 표시합니다.
15. 5000을 입력하십시오.
16. 아래쪽 화살표를 한 번 누르십시오. 제어장치는 이제 3 단계에 있습니다.
17. 88을 입력하십시오.
18. 위쪽 화살표를 네 번 누르십시오. 제어장치는 이제 1 단계에 있습니다.
19. Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 화면이 안정됩니다(점멸 없음).
20. Cycle Start(사이클 시작) 버튼을 세 번 누르십시오. 장치는 90도(90°) 인덱싱해야 하고, 반대 방향으로 느리게 10.25도(10.25°) 이송된 다음 영점으로 복귀해야 합니다.

다음 예제들은 제어장치에 입력하는 프로그램을 보여 줍니다. 사용자가 메모리를 소거했다고 가정하겠습니다. 굵은 글자체는 제어장치에 입력될 데이터를 나타냅니다.

## 예제 #3

4공 패턴을 드릴링한 다음 5공 패턴을 같은 공작물에 드릴링하십시오.

스텝	스텝 크기	이송속도 (이전의 이송속도 표 참조)	중복 횟수	G 코드
01	90.000	270.000 (HA5C)	4	91
02	72.000	270.000 (HA5C)	5	91
03	0	270.000 (HA5C)	1	99

예제 #3은 원 분할을 이용해서도 실행할 수 있을 것입니다.

스텝	이송속도 (이전의 이송속도 표 참조)	중복 횟수	G 코드
01	270.000 (HA5C)	4	98
02	270.000 (HA5C)	5	98
03	270.000 (HA5C)	1	99

## 예제 #4

90.12° 인덱싱한 다음 7공 볼트 패턴의 드릴링을 시작한 다음 영점 위치로 복귀하십시오.



스텝	스텝 크기	이송속도	중복 횟수	G 코드
01	90.120	270.000	1	91
02	0	270.000	7	98
03	0	270.000	1	88
04	0	270.000	1	99

### 예제 #5

90° 인덱싱한 다음 느린 속도로 15° 이송하고 이 패턴을 세 번 반복한 다음 원점 복귀하십시오.

스텝	스텝 크기	이송속도	중복 횟수	G 코드
01	90.000	270.000	1	91
02	15.000	25.000	1	91
03	90.000	270.000	1	91
04	15.000	25.000	1	91
05	90.000	270.000	1	91
06	15.000	25.000	1	91
07	0	270.000	1	88
08	0	270.000	1	99

이것은 서브루틴을 이용하는 같은 프로그램(예제 #5)입니다.

스텝	스텝 크기	이송속도	중복 횟수	G 코드
01	0	스텝 # [4]	3	96
02	0	270.000	1	88
03	0	270.000	1	95
04	90.00	270.000	1	91
05	15.00	25.000	1	91
06	0	270.000	1	99

### 예제 #5, 서브루틴을 이용한 경우의 설명

스텝 #1은 제어장치에 스텝 #4로 이동하라고 지령합니다. 제어장치는 스텝 #4와 #5를 세 번(스텝 1에서 중복 횟수 "3") 실행하고 스텝 #6은 서브루틴 종료를 표시합니다. 서브루틴 종료 후에 제어장치는 "G 96" 호출 이후의 스텝(이 경우 스텝 #2)으로 복귀합니다. 스텝 #3은 서브루틴에 포함되지 않기 때문에 프로그램 종료를 표시한 다음 제어장치를 스텝 #1로 복귀시킵니다.

예제 #5에서 서브루틴을 사용하면 두 개의 프로그램 행만 저장됩니다. 그러나 패턴을 8회 반복하기 위해 서브루틴은 12행을 저장하게 되며, 스텝 #1의 중복 횟수만 변경되어 패턴 반복 횟수가 증가할 것입니다.

서브루틴 프로그래밍의 보조 수단으로서, 서브루틴을 별도의 프로그램으로 생각하십시오. 서브루틴을 "호출"하고 싶을 때 "G96"을 이용하여 제어장치를 프로그래밍하십시오. 프로그램을 End 95 코드로 종료하십시오. 이제 서브루틴 프로그램을 입력한 다음 시작 스텝을 기록하십시오. 해당 스텝을 G96 행의 LOC 영역에 입력하십시오.



## 예제 #6

15도, 20도, 25도, 30도를 차례로 네 번 인덱싱한 다음 5공 볼트 패턴을 드릴링하십시오.

스텝	스텝 크기	이송속도	중복 횟수	G 코드
01	0	Loc 4	4	96
02	0	270.000 (HA5C)	5	98
03	0	270.000 (HA5C)	1	95
상기 메인 프로그램		스텝 01-03 - 서브루틴	스텝 04-08	
04	15.00	270.000 (HA5C)	1	91
05	20.00	270.000 (HA5C)	1	91
06	25.00	270.000 (HA5C)	1	91
07	30.00	270.000 (HA5C)	1	91
08	0	270.000 (HA5C)	1	99

## 이중축 프로그래밍

### 예제 #1

틸트 축이 아니라 회전 테이블을 90° 인덱싱하십시오.

1. 전원 스위치를 켜십시오
2. Cycle Start(사이클 시작) 스위치를 누르십시오.
3. Zero Return(영점 복귀) 스위치를 누르십시오.
4. Mode(모드) 버튼을 눌렀다 놓으십시오. 화면이 점멸합니다.
5. Clear(소거) 버튼을 5초 동안 누르십시오. "G 91"이 표시됩니다.
6. Display Scan(화면 스캔) 버튼을 M:A가 표시될 때까지 누르십시오("Steps"(스텝) 화면).
7. 90000을 입력하십시오. Clear(소거) 버튼을 이용하여 오류를 수정하십시오.
8. Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 정지 화면이 표시됩니다.
9. Cycle Start(사이클 시작)를 눌러 인덱싱하십시오.

### 예제 #2

회전축을 90°도 인덱싱하고(이전 스텝 1-9) 틸트 축을 45° 인덱싱하십시오.

10. Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 화면이 점멸합니다.
11. 아래쪽 화살표를 한 번 누르십시오. 제어장치가 스텝 2로 진행합니다.
12. 키패드에서 91을 입력하십시오.
13. Display Scan(화면 스캔) 버튼을 M:B가 표시될 때까지 누르십시오.
14. 키패드에서 45000을 입력하십시오.
15. 위쪽 화살표 버튼을 한 번 눌러 제어장치를 스텝 1로 진행시키십시오.
16. Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 정지 화면이 표시됩니다.
17. Cycle Start(사이클 시작) 스위치를 누르십시오. 테이블이 90° 움직입니다. Cycle Start(사이클 시작)를 다시 눌러 틸트 축이 45°로 움직이게 하십시오.



다음 예제들은 제어장치에 입력되는 프로그램을 보여 줍니다. 메모리는 소거되어 있다고 가정됩니다.

### 예제 #3

회전 테이블을 30° 기울인 다음 다음 4공 패턴을 드릴링하고 5공 패턴을 같은 공작물에 드릴링하십시오.

스텝	모드(M:)	G 코드	스텝 크기	이송속도	중복 횟수
01	A	91	000.000	080.000	1
	B	91	30.000	080.000	1
02	A	91	90.000	080.000	4
	B	91	000.000	000.000	4
03	A	91	72.000	080.000	5
	B	91	000.000	080.000	5
04	A	99	000.000	080.000	1
	B	99	000.000	080.000	1

스텝	모드(M:)	G 코드	스텝 크기	이송속도	중복 횟수
01	A	91	000.000	080.000	1
	B	91	30.000	080.000	1
02	A	98	000.000	080.000	4
	B	98	000.000	080.000	4
03	A	98	000.000	080.000	5
	B	98	000.000	080.000	5
04	A	99	000.000	080.000	1
	B	99	000.000	080.000	1

### 예제 #4

테이블을 37.9°기울이고 회전 테이블을 90.12° 인덱싱한 다음 7공 볼트 패턴을 시작하고 나서 영점 위치로 복귀하십시오.

스텝	모드(M:)	G 코드	스텝 크기	이송속도	중복 횟수
01	A	91	000.000	080.000	1
	B	91	37.900	080.000	1
02	A	91	90.120	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
03	A	98	000.000	080.000	7
	B	98	000.000	080.000	7
04	A	88	000.000	080.000	1
	B	88	000.000	080.000	1
05	A	99	000.000	080.000	1
	B	99	000.000	080.000	1

### 예제 #5

테이블을 22°기울이고 90°인덱싱하고 이송속도를 15°

스텝	모드(M:)	G 코드	스텝 크기	이송속도	중복 횟수
01	A	91	000.000	080.000	1
	B	91	22.000	080.000	1



02	A	91	90.00	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
03	A	91	15.00	25.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
04	A	91	90.00	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
05	A	91	15.00	25.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
06	A	91	90.00	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
07	A	91	15.00	25.000	1
	B	91	v000.000	080.000	1
08	A	88	000.000	080.000	1
	B	88	000.000	080.000	1
09	A	99	END 99	080.000	1
	B	99	000.000	080.000	1

이것은 서브루틴을 이용하는 같은 프로그램(예제 #5)입니다.

스텝	모드(M:)	G 코드	스텝 크기	이송속도	중복 횟수
01	A	91	000.000	080.000	1
	B	91	22.000	080.000	1
02	A	91	90.00	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
03	A	98	15.00	25.000	1
	B	98	000.000	080.000	1
04	A	88	90.00	080.000	1
	B	88	000.000	080.000	1
05	A	99	15.00	25.000	1
	B	99	000.000	080.000	1
06	A	91	90.00	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
07	A	98	15.00	25.000	1
	B	98	000.000	080.000	1

### 예제 #5, 서브루틴을 이용한 경우의 설명

스텝 #2는 제어장치에 스텝 #5로 이동하라고 지령합니다. 제어장치는 스텝 #5와 #6을 3회 실행하고 스텝 #7은 서브루틴 종료를 표시합니다. 서브루틴 종료 후에 제어장치는 "G 96" 호출 이후의 스텝 또는 스텝 #3으로 복귀합니다. 스텝 #4가 서브루틴의 일부가 아니기 때문에, 프로그램의 종료를 표시하고 제어장치를 스텝 #3으로 복귀시킵니다.

예제 #5에서 서브루틴 사용의 차이는 두 개의 프로그램 행을 저장합니다. 그러나 패턴을 8회 반복하면 12 프로그램 행이 저장되며, 스텝 #2의 중복 횟수만 변경되어 패턴 반복 횟수가 증가할 것입니다.



서브루틴 프로그래밍의 보조 수단으로서, 서브루틴을 별도의 프로그램으로 생각하십시오. 이전에 작성한 서브루틴을 호출하려면 "G 96"을 이용하여 제어장치를 프로그래밍하십시오. 완료하면 End 95 코드로 프로그램을 종료하십시오. 이제 서브루틴을 실행하고 시작 스텝을 기록하십시오; 그 스텝을 "G 96" 호출의 "Loc" 레지스터에 입력하십시오.

### 예제 #6

테이블을 -10°기울이고 15도, 20도, 25도, 30도를 차례로 4회 인덱싱한 다음 5공 볼트 패턴을 드릴링하십시오.

스텝	모드(M:)	G 코드	스텝 크기	이송속도	중복 횟수
01	A	91	000.000	080.000	1
	B	91	-10.000	080.000	1
01	A	96	000.000	Loc 4	4
	B	96	000.000	080.000	1
02	A	98	000.000	080.000	5
	B	98	000.000	080.000	1
03	A	95	000.000	080.000	1
	B	95	000.000	080.000	1
메인 프로그램 스텝 01-03 - 서브루틴 스텝 04-08					
04	A	91	15.000	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
05	A	91	20.000	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
06	A	91	25.000	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
07	A	91	30.000	080.000	1
	B	91	000.000	080.000	1
08	A	99	000.000	080.000	1
	B	99	000.000	080.000	1

### 프로그래밍형 파라미터

각 축과 관련된 파라미터들이 있습니다. 이 파라미터들은 제어장치와 회전 장치의 동작 방법을 변경하는 데 사용됩니다. 제어장치에는 파라미터(와 저장된 프로그램)를 최고 8년 동안 저장할 수 있는 배터리가 탑재되어 있습니다. 파라미터를 변경하려면 Mode(모드) 버튼을 눌러 Program(프로그램) 모드로 이동하십시오. 위쪽 화살표를 누른 다음 1단계에서 3초 동안 누르십시오. 3초 후 화면이 파라미터 입력 모드로 변경됩니다.

위쪽 화살표 키와 아래쪽 화살표 키를 이용하여 파라미터를 탐색하십시오. 오른쪽 화살표 키는 TRT 장치의 A축과 B축의 파라미터로 번갈아 이동하는 데 사용됩니다. 위쪽/아래쪽 화살표 키, 오른쪽 화살표 키 또는 Mode(모드) 버튼을 누르면 입력된 파라미터가 저장됩니다.

일부 파라미터는 불안정하거나 불안정한 조작을 피하기 위해 사용자에게 의한 변경이 금지되어 있습니다. 파라미터들 가운데 하나를 변경할 필요가 있을 경우 대리점에 연락하십시오. 비상 정지 버튼은 파라미터 값을 변경할 수 있기 전에 눌러야 합니다.



파라미터 입력 모드를 종료하려면 Mode(모드) 버튼을 눌러 Run(실행) 모드로 이동하거나 아래쪽 화살표 키를 눌러 스텝 1로 복귀하십시오.

## 기어 보정

이 제어장치에는 워م 기어의 작은 오차를 교정하기 위한 보정 테이블을 저장할 수 있습니다. 기어 보정 테이블은 파라미터의 일부입니다. 파라미터들이 표시되는 동안 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 기어 보정 테이블을 선택하십시오. 양수(+) 방향 테이블과 음수(-) 방향 테이블이 있습니다. 양수 테이블 또는 음수 테이블을 표시하려면 오른쪽 화살표 버튼을 이용하십시오. 기어 보정 데이터는 다음과 같이 표시됩니다.

**gP Pnnn cc:** 양수 테이블  
**G- Pnnn cc** 음수 테이블

nnn 값은 각도 단위의 기계 위치이며 cc는 인코더 스텝 단위의 보정값입니다. 001도에서 359도 2도마다 테이블 입력값이 있습니다. 제어장치의 기어 보정 테이블에 0이 아닌 값이 있을 경우 그 값은 변경하지 마십시오.

기어 보정 테이블이 표시되면 위쪽과 아래쪽 화살표 버튼이 그 다음 연속 세 개의 2°입력값을 선택합니다. 마이너스 (-) 버튼과 숫자 버튼을 이용하여 새 값을 입력하십시오. 오른쪽 화살표 버튼은 편집될 여섯 개의 보정값을 선택합니다.

### 경고

변경 시 비상 정지 버튼을 누르지 않을 경우, 장치는 조정량만큼 이동합니다.

파라미터를 소거하면 모든 기어 보정 테이블이 0으로 설정됩니다. 기어 보정 화면을 종료하려면 Mode(모드) 버튼을 누르십시오. 제어장치가 Run(실행) 모드로 복귀합니다.

테이블/인덱서가 기어 보정을 사용하고 있으면 파라미터 11의 값 또는 파라미터 57은 "0"으로 설정되어야 합니다.

## 이중축 이동거리 한계

이동거리 한계는 A축의 경우 파라미터 13과 14, B축의 경우 파라미터 59와 60에 의해 정의됩니다. 이 파라미터들을 변경하면 틸트 축이 정상 한계를 초과하여 회전할 수 있으며, 케이블과 급기 라인을 꼬이게 하여 손상시킬 수 있습니다.

케이블이 얽혀 있는 경우 제어장치를 끄고 케이블을 분리하여 손으로 풀어야 합니다.

**이 파라미터들을 조정하기 전에 대리점에 문의하십시오.**



## 파라미터 목록

이중축 장치의 B축은 ( ) 안에 표시됩니다.

**파라미터 1:** CNC 인터페이스 릴레이 제어장치, 범위 0-2

- 0 : 인덱서 동작 중의 릴레이 동작
- 1 : 동작 종료 시에 ¼ 초 동안 릴레이 작동
- 2 : 릴레이 작동 없음

**파라미터 2:** CNC 인터페이스 릴레이 극성 및 보조 릴레이 동작, 범위 0-3

- 0: 평상시 개방
- +1: 평상시 폐쇄된 사이클 종료 릴레이
- +2: 프로그램 종료 시에 옵션인 두 번째 릴레이를 작동시킵니다.

**파라미터 3(49):** 서보 루프 비례 이득, 범위 0-255 보호!

서보 루프 비례 이득은 목표 위치와의 근접도에 비례하여 전류를 증가시킵니다. 목표에서 멀수록 전류가 커지며 전류는 파라미터 40의 최고값까지 증가합니다. 기계적으로 비유할 경우 이것은 파생 이득에 의해 차단되지 않을 경우 목표를 통과하여 진동하는 스프링에 비유할 수 있습니다.

**파라미터 4(50):** 서보 루프 파생 이득, 범위 0-99999 보호!

이 파라미터는 p 이득에 비례하여 값이 커집니다.

**파라미터 5:** 이중 원격 트리거 옵션, 범위 0-1

이 파라미터가 1로 설정되면 원격 시작이 두 번 실행되어 제어장치를 작동시킵니다. 0으로 설정되면 원격 입력이 작동할 때마다 스텝이 실행됩니다.

**파라미터 6:** 전면 패널 시작 비활성화, 범위 0-1

1로 설정되면 전면 패널의 Start(시작) 버튼과 Home(홈) 버튼이 작동하지 않습니다.

**파라미터 7:** 메모리 보호, 범위 0-1

1로 설정되면, 저장된 프로그램을 변경할 수 없습니다. 파라미터 변경을 방지할 수 없습니다.

**파라미터 8:** 원격 시작 비활성화 범위 0-1

원격 시작 입력이 작동하지 않습니다.

**파라미터 9(55):** 프로그래밍된 단위당 인코더 스텝, 범위 0-99999

전체 단위(도, 인치, 밀리미터 등)를 완성하기 위해 요구되는 인코더 스텝수를 정의합니다.

**예제 1:** 회전 인코더당 2000 펄스(행당 4 펄스 또는 정사각형)와 60:1 기어비를 갖는 HA5C는 다음을 생성합니다:  $(8000 \times 60)/360 = 1333.333$  인코더 스텝. 1333.333은 정수 레지스터가 아니기 때문에 일부 수를 곱해 소수점을 제거해야 합니다. 위의 경우에는 파라미터 20을 사용하면 됩니다. 파라미터 20을 3으로 설정하십시오. 따라서  $1333.333 \times 3 = 4000$ (파라미터 9에 입력).

**예제 2:** 8192 라인 인코더(정사각형), 90:1 기어비, 최종 구동비 3:1을 갖는 브러시리스 HRT는 다음을 생성합니다.  $[32768 \times (90 \times 3)]/360 =$  동작 1도당 24576 스텝.



**파라미터 10:** 자동 계속 실행 제어, 범위 0-3

- 0 : 개별 스텝 이후 정지
- 1 : 모든 루프 스텝을 계속 실행한 다음 정지하여 그 다음 스텝을 실행합니다.
- 2 : 종료 코드 99 또는 95가 나올 때까지 모든 프로그램을 계속 실행합니다.
- 3 : 수동으로 멈출 때까지 모든 스텝을 반복하십시오.

**파라미터 11(57):** 방향 역전 옵션, 범위 0-3 보호!

이 파라미터는 모터 드라이브와 인코더의 방향을 역전시키기는 데 사용되는 두 개의 플래그로 구성되어 있습니다. 0에서 시작하여 다음 선택 옵션 각각에 대해 표시된 숫자를 더하십시오:

- +1 양의 모터 동작 방향을 역전시킵니다.
- +2 모터 전원의 극성을 반대로 변경합니다.

두 플래그를 반대의 상태로 변경하면 모터 동작 방향이 역전됩니다. 파라미터 11은 TR 또는 TRT 장치에서는 변경되지 않습니다.

**파라미터 12(58):** 단위와 정밀도(십진수 자리) 표시, 범위 0 - 6. 이동거리 한계가 사용되는 경우(이동거리 한계가 적용되는 원형 동작을 포함하여) 1, 2, 3, 4로 설정되어야 합니다.

- 0 : 도와 분(원형) 이 설정을 최고 9999의 네 자리수의 도 및 두 자리수의 분을 프로그래밍하는 데 사용하십시오.
- 1 : 1/10인치(선형)
- 2 : 1/100인치(선형)
- 3 : 1/1000인치(선형)
- 4 : 1/10000인치(선형)
- 5 : 1/100도(원형) 이 설정을 최고 9999의 네 자리수의 도 및 1/100 단위의 두 자리수의 소수 도를 프로그래밍하는 데 사용하십시오.
- 6 : 1/1000도(원형) 이 설정을 최고 999의 세 자리수의 도와 1/1000 단위의 세 자리수의 소수 도를 프로그래밍하는 데 사용하십시오.

**파라미터 13(59):** 최대 양수 이동거리, 범위 0-99999

이것은 단위\*10(입력값은 마지막 숫자가 없음)의 양수 이동거리 한계입니다. 이것은 선형 동작에만 적용됩니다(파라미터 12 = 1, 2, 3 또는 4). 1000으로 설정될 경우 양수 이동거리는 100인치로 제한됩니다. 입력값도 기어비 잿수(파라미터 20)의 영향을 받습니다.

**파라미터 14(60):** 최대 음수 이동거리, 범위 0-99999

이것은 단위\*10(입력값은 마지막 숫자가 없음)의 음수 이동거리 한계입니다. 이것은 선형 동작에만 적용됩니다(파라미터 12 = 1, 2, 3 또는 4). 예제에 대해서는 파라미터 13을 참조하십시오.

**파라미터 15(61):** 백래시의 양, 범위 0-99

이 파라미터는 기계 기어 백래시를 전자적으로 보정하는 데 사용됩니다. 단위는 인코더 스텝입니다. 이 파라미터는 기계적 백래시를 교정할 수 없습니다.

**파라미터 16:** 자동 계속 일시 정지, 범위 0-99

이 파라미터는 자동 연속 실행 옵션이 사용될 때 스텝 종료 시에 일시 정지를 유발



합니다. 지연 시간은 1/10초의 배수입니다. 따라서 값 13은 지연 시간 1.3초를 나타내는 것입니다. 주로 연속 부하에 사용되며 모터를 일시 정지시켜 냉각되게 하여 모터 수명을 연장합니다.

**파라미터 17(63):** 서보 루프 적분 이득, 범위 0-255 보호!

감속(오버슛을 줄이기 위해) 중에 정수 모드가 비활성화될 경우 그에 따라 파라미터 24를 설정하십시오. 정수 이득은 목표를 달성하기 위해 전류를 좀더 많이 증가시킵니다. 이 파라미터는 너무 높은 값으로 설정되면 기계가 웅웅거립니다.

**파라미터 18(64):** 가속도, 범위 0-999999 x 100 보호!

모터를 원하는 회전수까지 얼마나 빨리 가속할지 정의합니다. 사용되는 값은 인코더 스텝/초/초 단위의 (파라미터 18)\*10입니다. 따라서 최고 가속값은 TRT 장치의 경우 초당 655350 스텝입니다. 이것은 파라미터 19의 두 배보다 크거나 같아야 하며 대체로 2X입니다. 입력값 = 기어비 젯수가 사용될 경우 원하는 값/파라미터 20. 값이 낮으면 가속값이 낮아집니다.

**파라미터 19(65):** 최고 회전수, 범위 0-999999 x 100

최고 회전수(모터의 RPM)를 정의합니다. 사용되는 값은 인코더 스텝/초 단위의 (파라미터 19)\*10입니다. 따라서 최고 회전수는 TRT 장치의 경우 초당 250000 스텝입니다. 이것은 파라미터 18보다 작거나 같아야 합니다. 이 파라미터가 파라미터 36를 초과할 경우 좀 더 작은 수만 사용됩니다. 파라미터 36도 참조하십시오. 입력값 = 기어비 젯수가 사용될 경우 원하는 값/파라미터 20. 이 값을 낮추면 최고 회전수(모터 최고 RPM)가 낮아집니다.

**표준 계산식:** 초당 도(또는 인치) X 비율(파라미터 9)/100 = 파라미터 19에 입력된 값.

**기어비 젯수 계산식:** (파라미터 20): 초당 도(또는 인치) X 비율(파라미터 9)/[비율 젯수(파라미터 20) x 100] = 파라미터 19에 입력된 값.

**파라미터 20(66):** 기어비 젯수, 범위 0-100 보호!

파라미터 9의 비정수 기어비를 선택합니다. 파라미터 20이 2 이상으로 설정될 경우, 파라미터 9는 파라미터 20에 의해 나누어진 다음 사용됩니다. 이 파라미터가 0 또는 1로 설정되면 파라미터 9의 값은 변경되지 않습니다.

**예제 1:** 파라미터 9 = 2000이고 파라미터 20 = 3일 경우 단위당 스텝수는 2000/3 = 666.667이 되어 소수 기어비를 보상합니다.

**예제 2(기어비 젯수 파라미터 20이 필요한 경우):**회전수당 32768 인코더 펄스 X 기어비 72:1 X 벨트비 2:1 / 회전수당 360도 = 13107.2 13107.2는 비정수이므로 5로 설정된 비율 젯수(파라미터 20)가 필요합니다. 따라서: 13107.2 비율 = 65536(파라미터 9) 인코더 스텝/5(파라미터 20) 비율 젯수.

**파라미터 21:** RS-232 인터페이스 축 선택, 범위 0-9

0으로 설정되면 원격 RS-232 기능은 이용할 수 없습니다. 1에서 9 사이일 경우 해당 숫자는 이 제어장치의 축 코드 정의에 사용됩니다. U는 1, V는 2, W는 3, X는 4, Y는 5, Z는 6입니다. 7-9는 다른 ASCII 문자 코드입니다.



**파라미터 22(68):** 서보 루프의 최대 허용 오차, 범위 0-99999 보호!  
 0으로 설정되면 서보에는 최고 오차 한계 시험이 적용되지 않습니다. 0이 아니면 해당 숫자는 서보 루프가 꺼지고 알람이 생성되기 이전의 최고 허용 오차입니다. 이러한 자동 끄기가 실행되면 다음 화면이 표시됩니다: **Ser Err(서보 오류)**

**파라미터 23(69):** 퓨즈 레벨 %, 범위 0-100 보호!  
 서보 제어장치 루프의 퓨즈 레벨을 정의합니다. 그 값은 제어장치에 적용할 수 있는 최고 전원 레벨의 비율입니다. 30초 정도의 맥지수 시간 상수를 갖고 있습니다. 설정된 레벨이 드라이버에 의해 연속적으로 출력될 경우, 서보는 30초 후 꺼집니다. 설정 레벨이 두 배가 되면 15초 정도 후 서보가 꺼집니다. 이 파라미터는 공장 설정 파라미터이며 대체로 제품에 따라 25%에서 35% 사이에서 설정됩니다. 이러한 자동 끄기가 실행되면 다음 화면이 표시됩니다: **Hi LoAd(고부하)**.

**경고!**

**Haas 권장값을 변경하면 모터가 손상됩니다.**

**파라미터 24(70):** 범용 플래그, 범위 0-4095 보호!  
 서보 기능을 제어하기 위한 다섯 개의 개별 플래그로 구성되어 있습니다. 0에서 시작하여 다음 선택 옵션 각각에 대해 표시된 숫자를 더하십시오:

- +1: 파라미터 9를 입력값의 두 배라고 해석합니다.
- +2: 감속 중에 정수를 비활성화합니다(파라미터 17 참조).
- +4: 브레이크 작동 시에 정수를 비활성화합니다(파라미터 17 참조).
- +8: 파라미터 보호 활성화(파라미터 30 참조)
- +16: 직렬 인터페이스 비활성화
- +32: 기동 시의 "Haas" 메시지 비활성화
- +64: 보정 시에 지연 시간을 낮춥니다.
- +64: 경과 시간 표시 활성화
- +128: Z 채널 인코더 시험을 비활성화합니다.
- +256: 정상시 폐쇄형 과온 센서
- +512: 케이블 시험 비활성화
- +1024: 회전 스케일 인코더 케이블 시험 비활성화(HRT210SC만 해당)
- +2048: 회전 스케일 인코더 Z 시험 비활성화(HRT210SC만 해당)

**파라미터 25(71):** 브레이크 해제 시간, 범위 0-19 보호!  
 0으로 설정될 경우 브레이크는 작동하지 않습니다(언제나 맞물리지 않습니다); 그렇지 않을 경우 모터 기동 전에 공기를 배출하기 위한 지연 시간입니다. 단위는 1/10초입니다. 따라서 5는 5/10초 동안 지연된다는 것을 나타냅니다. (HA5C에서는 사용되지 않고, 기본값은 0으로 설정)

**파라미터 26:** RS-232 속도, 범위 0-8  
 RS-232 인터페이스의 데이터 전송 속도를 선택합니다. HRT와 HA5C 파라미터 값과 전송 속도는 다음과 같습니다.

0: 110	1: 300	2: 600	3: 1200	4: 2400
5: 4800	6: 7200	7: 9600	8: 19200	



TRT는 언제나 데이터 전송 속도 4800에서 이 파라미터를 5로 설정되게 합니다.

**파라미터 27(73): 자동 원점 복귀 제어, 범위 0-512 보호!**

모든 Haas 인덱서에는 반복 정밀도를 위해 모터 인코더의 Z 펄스(모터 개별 회전수당 한 개)와 함께 사용되는 원점 스위치를 사용합니다. 원점 스위치는 자석(Haas P/N 69-18101)과 자기 민감형 트랜지스터형인 근접도 스위치(Haas P/N 36-3002)로 구성되어 있습니다. 제어장치가 꺼졌다가 재시작되면, 사용자에게 "Zero Return"(영점 복귀) 버튼을 누를 것을 요구합니다. 그런 다음 모터는 근접도 스위치가 자기적으로 작동한 다음 첫 번째 Z 펄스로 복귀할 때까지 시계 방향(회전 테이블의 플랫폼에서 볼 때)으로 천천히 동작합니다(실제 옵션용 파라미터 단원의 파라미터 코드 옵션 참조). 원점 스위치를 찾을 때 방향을 역전시키려면(원점 시퀀스 중에 원점 스위치에서 다른 쪽으로 현재 이동하고 있을 경우), 256을 파라미터 27의 값에 추가하십시오.

**이 파라미터는 서보의 원점 제어 기능을 사용자 정의하는 데 사용됩니다.**

- 0: 이용할 수 있는 자동 원점 복귀 기능 없음(원점 스위치 없음)
- 1: 테이블의 영점 위치 스위치만 이용 가능
- 2: Z 채널 원점만 이용 가능
- 3: Z 채널과 테이블 원점 스위치의 원점
- +4: 반전된 Z의 경우 원점(사용된 인코더에 의해 결정되는)
- +8: 음수 방향으로 영점 위치로 복귀
- +16: 양수 방향으로 영점 위치로 복귀
- +24: 최단거리 방향으로 영점 위치로 복귀
- +32: 전원을 켤 때 서보 자동 켜기
- +64: 전원을 켤 때 영점 자동 검색("전원을 켤 때 서보 자동 켜기"를 선택한 경우)
- +128: 반전된 Home(원점) 스위치의 경우(사용된 원점 스위치에 의해 결정)
- +256: 양수 방향으로 원점 검색

**파라미터 28(74): 모터 회전당 인코더 스텝, 범위 0-99999 보호!**

인코더 정확도를 점검하기 위해 Z 채널 옵션과 함께 사용됩니다. 파라미터 27이 2 또는 3일 경우, 이 파라미터는 회전수당 올바른 인코더 스텝수가 수신되고 있는지 확인하는 데 사용됩니다.

**파라미터 29(75) 사용되지 않음**

**파라미터 30: 보호, 범위 0-1**

다른 파라미터들 가운데 일부를 보호합니다. 제어장치가 켜질 때마다 이 파라미터는 새로운 무작위값을 갖게 됩니다. 보호가 선택될 경우(파라미터 24), 보호되는 파라미터들은 이 파라미터가 초기 무작위값의 함수인 다른 값으로 설정되기 전까지는 변경될 수 없습니다.

**파라미터 31: CNC 릴레이 일시 정지 시간, 범위 0-9**

CNC 인터페이스 릴레이가 스텝 종료 시에 활성화되는 시간의 양을 지정하는 데 사용됩니다. 0일 경우 릴레이 시간은 0.25초입니다 다른 값들은 모두 0.1초의 배수로 시간을 표시합니다.



**파라미터 32(78):** 브레이크 작동용 지연 시간, 범위 0-19 보호!  
 동작 종료와 에어 브레이크 작동 사이의 지연 시간의 양을 설정합니다. 단위는 1/10초입니다. 따라서 "4"는 4/10초 동안 지연된다는 것을 나타냅니다.

**파라미터 33:** X-on/X-off 작동, 범위 0 또는 1  
 RS-232 인터페이스를 통한 X-on 코드와 X-off 코드의 전송을 활성화합니다.  
 컴퓨터에 이들 코드가 필요한 경우 이 파라미터는 1로 설정되어야 합니다.  
 그렇지 않을 경우 RTS행과 CTS행만 통신 동기화에 사용될 수 있습니다 (RS-232 인터페이스에 대한 단원 참조.)

**파라미터 34(80):** 벨트 장력 조정, 범위 0-399 보호!  
 모터를 이동 중인 부하에 연결하는 데 벨트를 사용하는 경우 벨트 장력을 조정합니다. 이 파라미터는 부하 이동 중에 모터 위치에 추가되는 모터 스텝수입니다. 이 파라미터는 언제나 부하 이동 방향과 같은 방향으로 적용됩니다. 따라서 이동이 중단되면 모터는 후진하여 벨트에서 부하를 제거합니다. 이 파라미터는 HA5C에서는 사용되지 않으며 기본값으로서 0으로 설정되어 있습니다.

**파라미터 35(81):** 데드존 보정, 범위 0-19 보호!  
 드라이버 전자장치의 데드 존을 보정합니다. 정상시에는 0 또는 1로 설정됩니다.

**파라미터 36(82):** 최고 회전수, 범위 0-999999 x 100 보호!  
 최고 이송속도를 정의합니다. 사용되는 값은 인코더 스텝/초 단위의 (파라미터 36)\*10입니다. 최고 회전수는 TRT 장치의 경우 초당 250000 스텝이고 HRT와 HA5C 장치의 경우 초당 1,000,000 스텝입니다. 이것은 파라미터 18보다 작거나 같아야 합니다. 이 파라미터가 파라미터 19를 초과할 경우 좀 더 작은 수만 사용됩니다. 파라미터 19도 참조하십시오.

**파라미터 37(83):** 인코더 시험 창 크기, 범위 0-999  
 Z 채널 인코더 시험을 위한 공차창을 정의합니다. 공차는 실제 인코더 위치와 Z 채널 실행 시의 이상적인 값 사이의 차이의 범위에서 허용됩니다.

**파라미터 38(84):** 루프 이차 차동 이득, 범위 0-9999  
 서보 루프 이차 차동 이득.

**파라미터 39(85):** 위상 오프셋, 범위 0-9  
 위상 동기 각도를 영점 복귀시키기 위한 인코더 Z 펄스의 오프셋.

**파라미터 40(86):** 최고 전류, 범위 0-2047  
 모터에 대한 최고 첨두 전류 출력. 단위 DAC 비트. **경고!** Haas 권장값을 이 파라미터로 변경하면 모터가 손상됩니다.

**파라미터 41: 장치 선택**  
 0은 표시된 장치 없음  
 1 도("deg"로 표시)  
 2 인치("in")  
 3 센티미터(cm)  
 4 밀리미터(mm)



**파라미터 42(88):** 모터 전류 계수, 범위 0-3  
출력 전류용 필터 계수.

- 0은 65536의 0%
- 1은 65536의 50% 또는 0x8000
- 2는 65536의 75% 또는 0xC000
- 3은 65536의 7/8 또는 0xE000

**파라미터 43(89):** 기계적 회전당 전기적 회전, 범위 1-9  
기계적 일회전당 모터의 전기적 회전수.

**파라미터 44(90):** 먹지수 가속도 시간 상수, 범위 0-999  
먹지수 가속도 시간 상수. 단위는 1/10000초입니다.

**파라미터 45(91):** 그리드 오프셋, 범위 0 - 99999  
원점 스위치와 원점 복귀 이후 최종 모터 정지 위치 사이의 차이가 이러한 그리드 오프셋 양만큼 추가됩니다. 그것은 파라미터 28의 계수입니다. 즉 파라미터 45 = 32769이고 파라미터 28 = 32768인 경우 그것은 1이라고 해석됩니다.

**파라미터 46:** 비퍼 신호음 길이, 0-999  
밀리초 단위의 비퍼 신호음 길이. 0 - 35 신호음 없음. 기본값 150밀리초.

**파라미터 47:** HRT320FB 제로 오프셋, 범위 0-9999, HRT320FB용.  
영점 위치를 상쇄하기 위한 각도값. 단위는 1/1000도입니다.

**파라미터 48:** HRT320FB 증분값, 범위 0-1000, HRT320FB만 해당  
인덱스 증분값을 제어하기 위한 각도값. 단위는 1/1000도입니다.

**파라미터 49:** 도당 스케일 스텝, 범위 0-99999 x 100, HRT210SC만 해당  
회전 스케일 스텝을 도로 변환하여 회전 보정 테이블의 값에 액세스합니다.

**파라미터 50:** 사용되지 않음

**파라미터 51:** 회전 스케일 범용 플래그, 범위 0-63, HRT210SC만 해당.  
회전 인코더 기능을 제어하기 위한 여섯 개의 개별 플래그로 구성되어 있습니다.

- +1 - 회전 스케일의 사용을 활성화
- +2 - 회전 스케일의 방향을 반전
- +4 - 회전 스케일 보정 방향을 음수로 반전
- +8 - 영점 복귀 시에 모터 Z 펄스 이용
- +16 - 회전 스케일을 스텝 단위와 육각 형태로 표시
- +32 - 브레이크 작동 중에 회전 스케일 보정 비활성화

**파라미터 52:** 데드존(사용되지 않음), HRT210SC만 해당



**파라미터 53:** 회전 배수, 범위 0-9999, HRT210SC만 해당  
 절대 회전 스케일 위치에 대한 근접도에 비례하여 전류를 증가시킵니다. 절대 회전 스케일 목표 위치에서 멀리 있을수록 전류가 파라미터 56의 최대 보정값까지 커집니다. 최대 보정값을 초과할 경우 알람이 생성됩니다. 파라미터 56을 참조하십시오.

**파라미터 54:** 스케일 범위, 범위 0-99, HRT210SC만 해당  
 파라미터 49의 비정수 기어비를 선택합니다. 파라미터 5가 2 이상으로 설정될 경우, 파라미터 49는 파라미터 54에 의해 나누어진 다음 사용됩니다. 이 파라미터가 0 또는 1로 설정되면 파라미터 49의 값은 변경되지 않습니다.

**파라미터 55:** 회전당 스케일 스텝, 범위 0-999999 x 100, HRT210SC만 해당  
 회전 스케일 스텝을 인코더 스텝으로 변환합니다. 또한 회전 스케일 인코더의 정확도를 점검하기 위해 Z 옵션과 함께 사용됩니다.

**파라미터 56:** 스케일 최대 보정, 범위 0-999999, HRT210SC만 해당  
 알람 "rLS Err"이 생성되기 전에 회전 스케일이 보정할 수 있는 최고 인코더 스텝 수.

## 문제 해결

### CNC의 동작 인터페이스 문제 해결

문제가 있을 경우 Haas 회전 제어장치와 밀을 따로따로 점검하여 해당 문제를 별도로 해결하십시오. 두 개의 신호만 있으며 신호마다 따로 점검할 수 있습니다. 회전 장치가 인터페이스 문제 때문에 인덱싱을 중단할 경우 다음의 간단한 점검을 실시하십시오.

#### 1. HAAS 제어장치 원격 입력만 점검하기

원격 케이블을 제어장치 후면에서 분리하십시오. 제어장치를 90°의 단일 스텝을 인덱싱하도록 설정하십시오. 통전 시험기 또는 전압계(디지털 전압계는 약식 펄스를 샘플링할 만큼 충분히 빠르지 않을 수도 있음)를 핀 1과 2에 걸쳐 저항용으로 설정하여 연결하십시오. 핀들은 제어장치 후면에 Finish Signal(종료 신호)로 표시되어 있습니다. 개방 회로가 보여야 합니다. 그렇지 않을 경우 릴레이 파라미터 #1(1이어야 함)과 #2(0이어야 함)를 점검하십시오. 제어장치 가 꺼진 상태에서 릴레이는 개방 회로를 보여 줘야 하며 그렇지 않을 경우 릴레이 결함입니다. 점퍼 와이어를 이용하여 핀 3과 4를 함께 단락시키십시오(제어장치 후면에 "Cycle Start"(사이클 시작)라고 표시되어 있음). 장치는 인덱싱해야 하며, 인덱싱 종료 시에 전압계는 낮은 오옴 또는 도통성으로 약간 편향되어야 합니다. 이러한 조치가 효과가 있을 경우 문제는 회전 장치에 있는 것이 아니라 인터페이스 케이블 또는 밀에 있을 수 있습니다.

#### 2. CNC 케이블 인터페이스만 점검하기

전압계를 이용하여 CNC의 신호를 점검하십시오. 핀 방향이 반대인지 확인하십시오. 밀의 M 기능을 실행하여 회전시키십시오. 밀 Cycle Start(사이클 시작) 표시등이 켜져 있어야 합니다. 전압계를 이용하여 사이클 시작 핀들의 도통성을 점검하십시오(핀 3과 4). 시험 도선과 핀을 수 플러그의 쉴드에 대해 단락시키려 하지 마십시오.



**참고:** 회전 장치를 작동하기 위해 핀 4에 +12V ~ +24V의 신호가 있는 밀도 있습니다. 핀 4와 접지 사이에 전압이 흐르는지 점검하십시오. 도통성 시험이 실패하더라도, 이것 또한 유효한 사이클 시작 신호입니다. 핀 4에 전압이 흐를 경우 Haas 인터페이스 상자를 사용해야 합니다(부품 # IB). 인터페이스 상자를 사용하는 방법에 대해 궁금한 사항이 있을 경우 대리점에 문의하십시오.

사이클 종료 신호를 점검하려면 전압계 시험 프로브를 이용하여 밀 케이블의 핀 1과 2를 함께 단락시키십시오. 밀의 사이클 시작 표시등이 꺼져야 합니다.

**시험(1과 2)을 통과하면, 밀에서 유효한 신호가 나옵니다.**

### 3. HAAS 제어장치와 밀을 함께 점검하기

Reset(리셋) 버튼을 누르거나 밀을 꺼서 밀을 리셋하십시오. 원격 케이블을 연결한 다음 회전 장치와 밀을 모두 켜십시오. 일단 연결되면 회전 장치는 공운전 상태이어야 합니다. 회전 장치가 동작하면 밀의 Cycle Start(사이클 시작) 신호가 단락됩니다. 공운전 상태일 경우 밀의 M 기능을 실행하거나 수동 입력(MDI) 하십시오. 단일 블록을 사용하지 않은 경우 프로그램에서 인덱싱하지 마십시오. 회전 장치가 이동하지 않을 경우 밀이 신호를 출력하지 않고 있거나 케이블이 단선된 것입니다.


회전 장치가 올바르게 인덱싱할 경우, 밀의 사이클 시작 표시등이 인덱싱 종료 시에 꺼지지 않는지 확인하십시오. 꺼질 경우 사이클 종료 신호가 밀로 복귀하지 않습니다. 이것은 원격 케이블의 단선 또는 CNC에 연결되는 케이블의 문제일 수 있습니다.

장치가 단일 블록에서만 동작하고 Run(실행) 모드에서는 동작하지 않을 경우 두 개의 M 기능을 포함한 시간 문제가 있거나 동시 밀링 문제가 있을 수 있습니다. 동시 밀링에 대한 단원을 참조하십시오. 두 개의 M 기능이 있을 경우

## A축의 B 오프셋

### 틸팅 회전 제품만 해당

이 절차는 틸팅 회전 제품상의 B축 플래터의 평면과 A축 중심선 사이의 거리를 결정합니다. 일부 CAM 소프트웨어 응용 프로그램은 오프셋을 요구합니다.

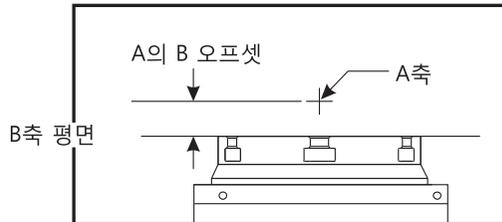


1. B축이 수직이 될 때까지 A축을 회전시키십시오. 다이얼 인디케이터를 기계 주축(또는 테이블 동작과 무관한 다른 면)에 장착하고 플래터 정면을 표시하십시오. 인디케이터를 0으로 설정하십시오.
2. Y축 조작자 위치를 0으로 설정하십시오(이 위치를 선택한 다음 ORIGIN(원점)을 누름).
3. A축을 180° 회전시키십시오.
4. 플래터 정면을 첫번째 표시와 같은 방향에서 표시해야 합니다. 1-2-3 블록을 플



래터 정면과 마주보게 놓고 플래터 정면과 마주보는 블록 정면을 표시하십시오. Y 축을 이동시켜 블록과 인디케이터 팁이 닿게 하십시오. 인디케이터를 0으로 리셋 하십시오.

5. 새 Y축 위치를 읽으십시오. 이 값을 2로 나누어 A축의 B 오프셋을 계산하십시오.

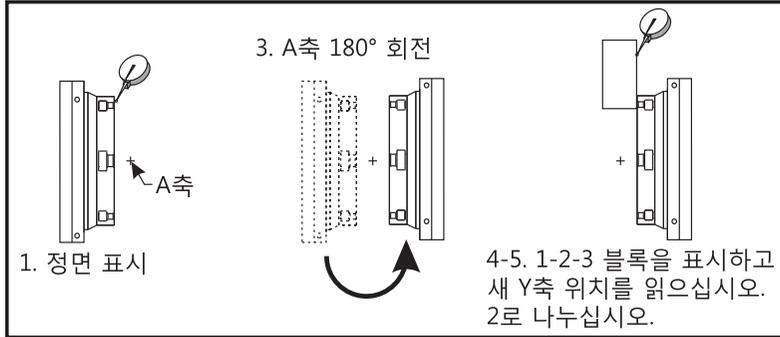

A축의 B 도해 절차



## 문제 해결 지침

증상	추정 원인	문제 해결
장치가 켜져도 전원 스위치가 점등되지 않습니다.	제어장치에 전원이 공급되지 않고 있습니다.	전원 코드, 퓨즈, AC 전원공급을 점검하십시오.
전면 패널의 Start(시작) 버튼과 Zero Return(영점 복귀) 버튼이 작동하지 않습니다.	PROGRAM(프로그램) 모드에 있거나 파라미터 6이 1로 설정되었습니다.	파라미터 6을 0으로 변경하십시오. RUN(실행) 모드로 설정하십시오.
프로그래밍하려고 할 때 오류가 표시됩니다.	파라미터 7이 1로 설정되어 있습니다.	파라미터 7을 0으로 변경하십시오.
작동 중에 또는 오작동 중에 Lo Volt 또는 Por On이 표시됩니다.	제어장치 전원공급이 부적절합니다.	120V AC의 15A의 전원을 제공할 수 있어야 합니다. 좀더 짧은 또는 좀더 무거운 게이지 코드를 사용하십시오.
인덱서가 정지하지 않고 전체 프로그램을 실행합니다.	파라미터 10이 3으로 설정되어 있습니다.	파라미터 10을 0으로 변경하십시오.
일차 원점 발견 시작 중의 또는 인덱싱 시의 Ser-Err(서보 오류).	1. 메인 케이블 또는 케이블 커넥터의 고장. 2. 중부하 구동, 또는 장치 걸림. 3. 파라미터 25를 점검하십시오.	1. 케이블과 모터 퓨즈를 점검하고 손상된 경우 교환하십시오. 2. 작업부하 중량 또는 이송속도를 줄이거나 장애물을 제거하십시오. 3. HRT 160, 210, 450의 경우 파라미터 25를 8(HRT 310의 경우 19)로 설정해야 합니다.
고부하(Hi LoAd) 드라이브 고장(DR FLT)	1. 치구 또는 공작물이 왜곡되어 있거나 회전 장치가 걸림 상태입니다. 2. 심압대 또는 공작물 지지대가 올바르게 정렬되어 있지 않습니다. 3. 중작업부하. 4. 브레이크가 해제되지 않습니다. 5. 절삭유 공급관이 손상된 관로 박스. 6. 모터 단락	1. 치구 공작물 장착면의 편평도가 .001" 이내 인지 확인하거나 장애물을 제거하십시오. 2. 심압대 또는 지지대를 .003 TIR 이내의 범위에서 테이블에 정렬하십시오. 3. 이송속도를 줄이십시오. 4. 브레이크 솔레노이드 밸브를 검사하고 필요 한 경우 교환하십시오. 에어 라인이 꼬여 있거나 배기 머플러가 막혀 있습니다. 머플러를 솔벤트로 세척하거나 교환하십시오. 5. 관로 박스를 검사하고 필요한 경우 교환하십시오. 6. Haas 서비스 부서에 문의하십시오.
인덱싱과 연속 절삭 동작 중의 공작물의 진동 소음.	1. 브레이크 작동 안 함(HRT와 TRT). 2. 과도한 백래시. 3. 과도한 월사프트 동작.	Haas 서비스 부서에 문의하십시오.
HA5C와 A6의 데드 길이 콜릿 고착 또는 불충분한 고정력.	과도한 주축/콜릿 마찰.	이황화 몰리브데넘 그리스로 주축과 콜릿을 윤활하십시오.
브레이크 디스크 주변의 공기 누출-HRT와 TRT.	O-링과 브레이크 디스크 사이에 칩이 날려들어 왔습니다.	Haas 서비스 부서에 문의하십시오. (브레이크 디스크 주변에서 에어 건을 사용하지 마십시오.)
오일 누출 배기 머플러(TRT)	브레이크 에어 라인 압력이 너무 낮습니다 (TRT).	공기 압력은 85psi - 120psi로 설정하십시오 (TRT).
HRT320FB만 해당 - "Indr dn"이 표시되고 플랫폼이 올라가지 않습니다.	공기 압력 불량 또는 플랫폼 정면이 부양 불가능한 상태.	공기 압력을 점검하십시오(최저 60psi). 플랫폼이 여유 거리 또는 공작물 중량의 과도함 여부를 점검하십시오.
HRT (A6) - 데드 길이 콜릿 고착 또는 불충분한 고정력.	과도한 주축/콜릿 마찰.	이황화 몰리브데넘 그리스로 주축과 콜릿을 윤활하십시오.
리어 브레이크 디스크 주변의 공기 누출.	O-링과 브레이크 디스크 사이에 칩이 날려들어 왔습니다.	Haas 서비스 부서에 문의하십시오. 브레이크 휠 디스크 주변에서 에어 건을 사용하지 마십시오.

## 일상적 유지보수

Haas 회전 장치는 일상적 정비가 거의 필요하지 않습니다. 그러나 신뢰성과 작동 수명 연장을 위해 정비를 수행하는 것이 중요합니다.



## 테이블 검사(HRT와 TRT)

테이블이 정확하게 작동하게 하기 위해 수시로 검사해야 하는 몇 개의 검사 항목이 있습니다. 1. 플랫터면 흔들림 2. 플랫터 I.D. 흔들림 3. 웜 동작 4. 웜과 기어 사이의 백래시 5. 시스템의 백래시 6. 팝아웃(정면 기어 장치).

**플랫터면 흔들림:** 플랫터 흔들림을 점검하려면 표시기를 테이블 본체에 장착하십시오. 스타일러스를 플랫터면에 놓고 테이블을 360°인덱싱하십시오. 흔들림은 0.0005" 이하이어야 합니다.

**플랫터 I.D. 흔들림:** 플랫터 I.D. 흔들림을 점검하려면 표시기를 테이블 본체에 장착하십시오. 스타일러스를 플랫터 관통 구멍에 놓고 테이블을 360°인덱싱하십시오. 흔들림은 0.0005" 이하이어야 합니다.

**웜 유격:** 웜 동작은 플랫터의 백래시로 표시됩니다; 따라서 웜 동작은 의미있는 백래시 측정이 이루어질 수 있기 전에 측정되어야 합니다. 테이블 급기관을 제거하십시오. 먼저 오일을 배출한 다음 웜 하우징 커버를 테이블 측면에서 제거하십시오. 표시기를 테이블 본체에 장착하고 감지 암을 웜의 노출단에 놓으십시오. 알루미늄 막대를 이용하여 플랫터를 앞뒤로 굴리십시오. 감지 가능한 측정값이 없어야 합니다. HRT210SHS에는 적용할 수 없습니다.

**웜과 기어 사이의 백래시:** 웜과 기어 사이의 백래시를 점검하려면 급기관을 먼저 분리해야 합니다. 자석을 반경 4"에서 플랫터면에 놓으십시오. 표시기를 테이블 본체에 장착한 다음 스타일러스를 자석에 놓으십시오. 알루미늄 막대를 사용하여 플랫터를 앞뒤로 흔드십시오(시험 중에 10ft-lb 정도의 토크를 가하십시오). 백래시는 0.0001"(HRT의 경우 0.0002")와 0.0006" 사이이어야 합니다. HRT210SHS에는 적용할 수 없습니다.

**시스템의 백래시:** 급기관을 테이블에 연결하십시오. 테이블을 음수 방향으로 360° 인덱싱하십시오. 표시기를 플랫터의 가장자리에 두십시오. .001"이동하기를 제어 장치에 프로그래밍하십시오. 표시기로 이동을 감지하기 전에 .001"로 회전 테이블을 회전시키십시오. 시스템의 백래시의 양을 확인하십시오. HRT210SHS에는 적용할 수 없습니다.

**팝아웃 (정면 기어만 해당):** 팝아웃을 점검하려면 장치에서 급기관을 분리한 다음 테이블을 360°인덱싱하십시오. 표시기를 테이블 본체에 장착하십시오. 스타일러스를 플랫터면에 놓고 다이얼을 0으로 설정하십시오. 급기관을 연결한 다음 표시기 다이얼에서 팝아웃의 값을 확인하십시오. 팝아웃은 0.0001"와 0.0005" 사이이어야 합니다.

## 조정

페이스 흔들림, I.D. 흔들림, 웜과 기어 사이의 백래시, 팝아웃은 공장에서 설정되며 현장에서 정비할 수 없습니다. 이들 규격 가운데 어느 하나가 공차를 벗어나면 대리점에 문의하십시오.

**시스템의 백래시:** 시스템의 백래시는 파라미터 15를 이용하여 보정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Haas 서비스 부서에 문의하십시오.



## 절삭유

수용성 합성유 기반 또는 합성 기반 절삭유/윤활유를 기계 절삭유로 사용해야 합니다. 광물성 절삭유를 사용하면 고무 부품이 손상되며 보증 수리를 받을 수 없습니다.

순수는 절삭유로 사용해서는 안 됩니다. 부품이 부식됩니다. 인화성 액체를 절삭유로 사용해서는 안 됩니다.


**장치를 절삭유에 담그지 마십시오.** 절삭유 공급관이 회전 장치쪽에서 공작물에 절삭유를 분사하게 하십시오. 공구 분사 및 분무는 괜찮습니다. 회전 장치가 실제로 잠기도록 절삭유가 넘치는 밀들도 있습니다. 작업에 적합하게 하려면 유량 감소를 차단하십시오.

케이블과 가스킷이 절단되거나 또는 부품 곳이 있는지 확인하십시오. 손상이 있으면 즉시 수리해야 합니다.

## 윤활

2년마다 회전 장치 오일을 교환하십시오.

### HRT 윤활

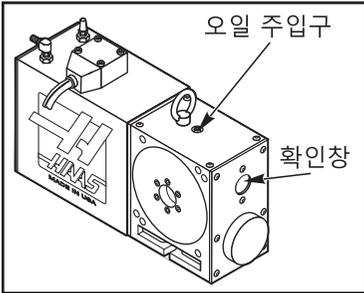


회전 테이블의 주입구 위치

투시창을 이용하여 오일 레벨을 점검하십시오. 장치를 멈추고 똑바로 있게 해야만 오일 레벨을 정확히 알 수 있습니다. 오일 레벨은 투시창 높이의 상부에 있어야 합니다. **HRT210SHS** - 오일 레벨은 투시창의 1/3을 넘지 않아야 합니다.

오일을 회전 인덱서에 보충하려면 오일 주입구에서 파이프 마개를 제거하십시오. 오일 주입구는 상부 플레이트에 있습니다. Mobil SHC-627(**HRT110, HRT210SHS, TR110은 Mobil SHC-625을 사용**) 오일을 적절한 레벨까지 보충하십시오. 주입구 볼트를 다시 끼워 체결하십시오.

### HA5C 윤활

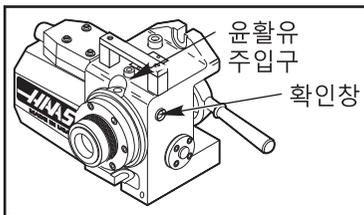


회전 인덱서의 주입구 위치

투시창을 이용하여 오일 레벨을 점검하십시오. 장치를 멈추고 똑바로 있게 해야만 오일 레벨을 정확히 알 수 있습니다. 투시창은 장치 측면에 있습니다. 윤활유 레벨은 확인창의 중간 정도에 있어야 합니다. 필요한 경우 확인창의 중간 지점까지 오일을 보충하십시오.

윤활유를 회전 인덱서에 보충하려면 윤활유 주입구에서 파이프 플러그를 제거하십시오. 이것은 핸들 아래의 캐스팅에 있습니다(아래 그림 참조). Mobil SHC-627 오일을 적정 레벨에 도달할 때까지 보충하십시오. 주입구 볼트를 다시 끼워 체결하십시오.



## TRT, T5C 및 TR 윤활

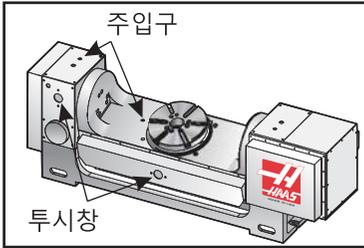


트리니언 테이블의 주입구 위치


테이블은 MOBIL SHC 634로 윤활됩니다. 오일 레벨은 투시창 레벨보다 낮아지면 안 됩니다. 오일 레벨이 낮을 경우 본체의 파이프 플러그를 통해 테이블에 오일을 주입하십시오. 투시창 상부까지 오일을 보충하십시오. 너무 많이 보충하지 마십시오. 오일이 더러우면 오일을 배출하고 새 오일(Mobil SHC-634)을 보충하십시오.

## 세척

사용 후 회전 테이블을 청소하는 것이 중요합니다. 모든 금속 칩을 장치에서 제거하십시오. 장치 표면은 정확한 위치 설정을 위해 정밀하게 연마되어 있으므로 금속 칩이 장치 표면을 손상시킬 수 있습니다. 콜릿 테이퍼 또는 플랫터에 방청제를 도포하십시오. **프런트 슝 또는 리어 슝 주변에서 에어 건을 사용하지 마십시오.** 칩이 에어건으로 인해 바람에 날릴 경우 슝이 손상될 수 있습니다.

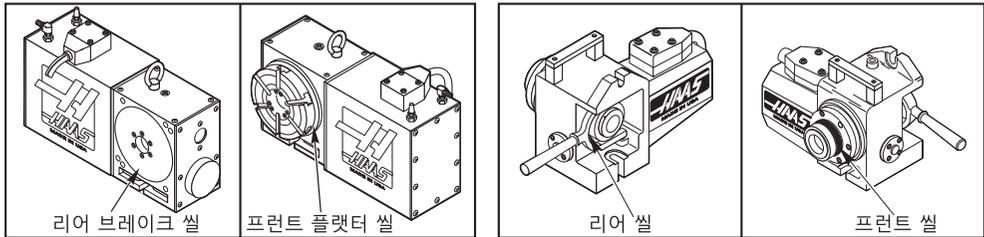

## HA5C 콜릿 키 교체

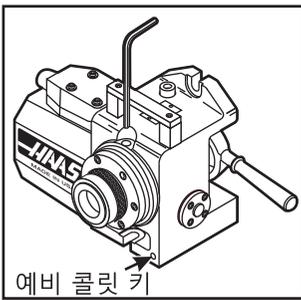

3/16 알렌 렌치를 이용하여 파이프 마개를 접근 구멍에서 제거하십시오. 주축을 조그하여 콜릿 키를 접근 구멍과 정렬시키십시오. 3/32 알렌 렌치로 콜릿 키를 제거하십시오. 콜릿 키는 Haas P/N 22-4052로만 교체하십시오! 예비 콜릿 키가 전면 캐스팅 정면에 있습니다. 콜릿을 주축에 끼워 내경으로 돌출되게 하십시오. 새 콜릿을 주축에 끼우고 키웨이를 키와 정렬시키십시오. 키를 키웨일의 바닥에 닿을 때까지 죄고 나서 1/4 바퀴 역회전시키십시오. 콜릿을 잡아당겨 빼서 자유롭게 미끄러지는지 확인하십시오. 파이프 플러그를 접근 구멍에 다시 끼우십시오.


**참고:** 콜릿 키를 역회전시켜 빼낸 상태에서 인덱서를 작동시키지 마십시오. 주축이 손상되고 주축 구멍이 마모됩니다.





# HRT 조립도

## HRT160 브러시리스 회전 테이블

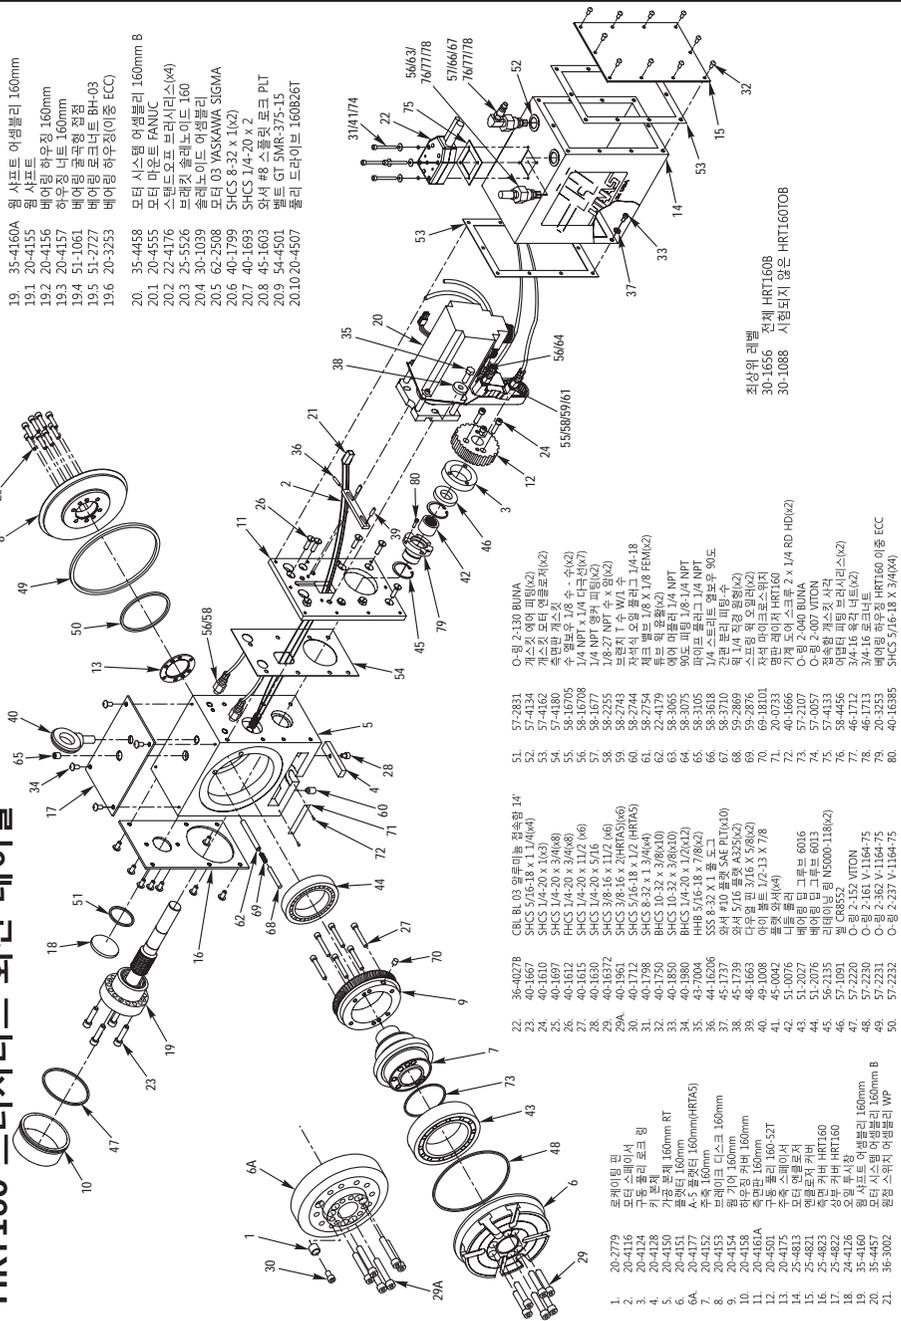

- 19. 35-4160A 원 샤프트 어셈블리 160mm
- 19.1 20-4155 원 샤프트
- 19.2 20-4156 배어링 하우징 160mm
- 19.3 20-4157 하우징 너트 160mm
- 19.4 51-1061 배어링 결속링
- 19.5 51-2727 배어링 로크너트 BH-03
- 19.6 20-3253 배어링 하우징(ECC)
- 20. 모터 시스템 어셈블리 160mm B
- 20.1 20-4455 모터 마운트 FANUC
- 20.2 22-4176 스프레드오브 드라이브(4)
- 20.3 25-5526 플레노이드 160
- 20.4 30-1039 모터 O3 YASKAWA SIGMA
- 20.6 40-1799 SHCS 6-32 x 1(1/2)
- 20.7 40-1695 아연도금 스프링
- 20.8 54-1501 볼트 C1 5/16 x 3/16
- 20.9 54-1501 볼트 C1 5/16 x 3/16
- 20.10 20-4507 플러 드라이프 160B26T

- 1. 20-7779 로케이션 핀
- 2. 20-4116 모터 프레임
- 3. 20-4124 구동 플러 링크 링
- 4. 20-4128 구동 플러 링크
- 5. 20-4151 플랜지 160mm
- 6. 20-4175 A5 플랜지 160mm(HRTA5)
- 6A. 20-4172 주축 160mm
- 7. 20-4153 브러시리스 모터 160mm
- 8. 20-4158 구동 플러 링크 160mm
- 9. 20-4159 구동 플러 링크 160mm
- 10. 20-4161A 구동 플러 링크 160mm
- 11. 20-4175 구동 플러 링크 160mm
- 12. 20-4175 구동 플러 링크 160mm
- 13. 20-4175 구동 플러 링크 160mm
- 14. 20-4175 구동 플러 링크 160mm
- 15. 25-4823 구동 플러 링크 160mm
- 16. 25-4822 구동 플러 링크 160mm
- 17. 25-4822 구동 플러 링크 160mm
- 18. 24-4126 구동 플러 링크 160mm
- 19. 20-4151 플랜지 160mm
- 20. 35-4457 모터 시스템 어셈블리 160mm B
- 21. 36-3002 원 샤프트 어셈블리 WP
- 22. 36-40278 CBL BL 03 양쪽마찰 축속립 14°
- 23. 40-1667 SHCS 5/16-18 x 1.14(4)
- 24. 40-1610 SHCS 1/4-20 x 1(1/2)
- 25. 40-1610 SHCS 1/4-20 x 3/4(6)
- 26. 40-1617 PHCS 1/4-20 x 3/4(6)
- 27. 40-1615 SHCS 1/4-20 x 1(1/2) (6)
- 28. 40-1630 SHCS 1/4-20 x 5/16
- 29. 40-1632 SHCS 3/8-16 x 1(1/2) (6)
- 30. 40-1711 SHCS 5/16-18 x 1(1/2) (6)
- 31. 40-1798 SHCS 8-32 x 1.34(4)
- 32. 40-1750 BHCS 10-32 x 3/8(4x10)
- 33. 40-1850 SHCS 10-32 x 3/8(4x10)
- 34. 40-1850 SHCS 10-32 x 3/8(4x10)
- 35. 43-7000 BHCS 5/16-18 x 7/8(4x2)
- 36. 44-16206 S5S 8-32 x 1.1 롱 스톱
- 37. 45-1737 9/16 #10 볼트 SAE PT(4x10)
- 38. 45-1739 9/16 5/16 볼트 A235(2)
- 39. 49-1003 구동 플러 링크 160mm
- 40. 49-1003 구동 플러 링크 160mm
- 41. 45-0042 구동 플러 링크 160mm
- 42. 51-0076 배어링 너트
- 43. 51-2027 배어링 너트
- 44. 51-2315 배어링 너트
- 45. 51-2315 배어링 너트
- 46. 57-1091 원 샤프트 어셈블리 160mm
- 47. 57-2220 O-링 2.152 VITON
- 48. 57-2220 O-링 2.161 V.1164-75
- 49. 57-2220 O-링 2.232 V.1164-75
- 50. 57-2222 O-링 2.232 V.1164-75
- 51. 57-2831 O-링 2.130 Buna
- 52. 57-4134 게스킷 예면 패킹(2)
- 53. 57-4162 게스킷 예면 인출포레(2)
- 54. 58-16705 수 역 연결 링(2) 수 - 수(2)
- 55. 58-16705 1/4 NPT x 1/4 다급(8)
- 56. 58-16708 1/4 NPT 양극 패킹(2)
- 57. 58-1677 1/8-27 NPT 수 x 암(2)
- 58. 58-2255 1/8-27 NPT 수 x 암(2)
- 59. 58-2255 1/8-27 NPT 수 x 암(2)
- 60. 58-2744 1/4 NPT x 1/4 다급(8)
- 61. 58-2754 제크 볼트 1/8 x 1/8 FEM(2)
- 62. 22-4179 수 역 연결 링(2)
- 63. 58-3065 수 역 연결 링(2)
- 64. 58-3065 수 역 연결 링(2)
- 65. 58-3065 수 역 연결 링(2)
- 66. 58-3618 1/4 스트리트 볼트 90도
- 67. 58-3710 간편 분리 체결수
- 68. 59-8869 1/4 직경 동형(2)
- 69. 59-8869 1/4 직경 동형(2)
- 70. 62-1810 구동 플러 링크 160mm
- 71. 62-1810 구동 플러 링크 160mm
- 72. 40-1666 기체 도어 스크류 2 x 1/4 RD HD(2)
- 73. 57-2107 원 샤프트 어셈블리 160mm
- 74. 57-4134 게스킷 예면 패킹(2)
- 75. 57-4162 게스킷 예면 인출포레(2)
- 76. 58-16705 수 역 연결 링(2) 수 - 수(2)
- 77. 46-1712 O-링 2.152 VITON
- 78. 46-1713 O-링 2.161 V.1164-75
- 79. 46-1713 O-링 2.161 V.1164-75
- 80. 40-1638S SHCS 3/8-18 x 3/4(6)

최상위 레벨  
30-1656 전체 HRT160B  
30-1088 서명되지 않은 HRT100T08


참고: 모터 회전 테이블은 폴리우레탄 관을 에어 라인으로 사용합니다. 규격: 1/4 O.D. x .160 I.D. 95A 경도계.







# HRT310B 회전 테이블

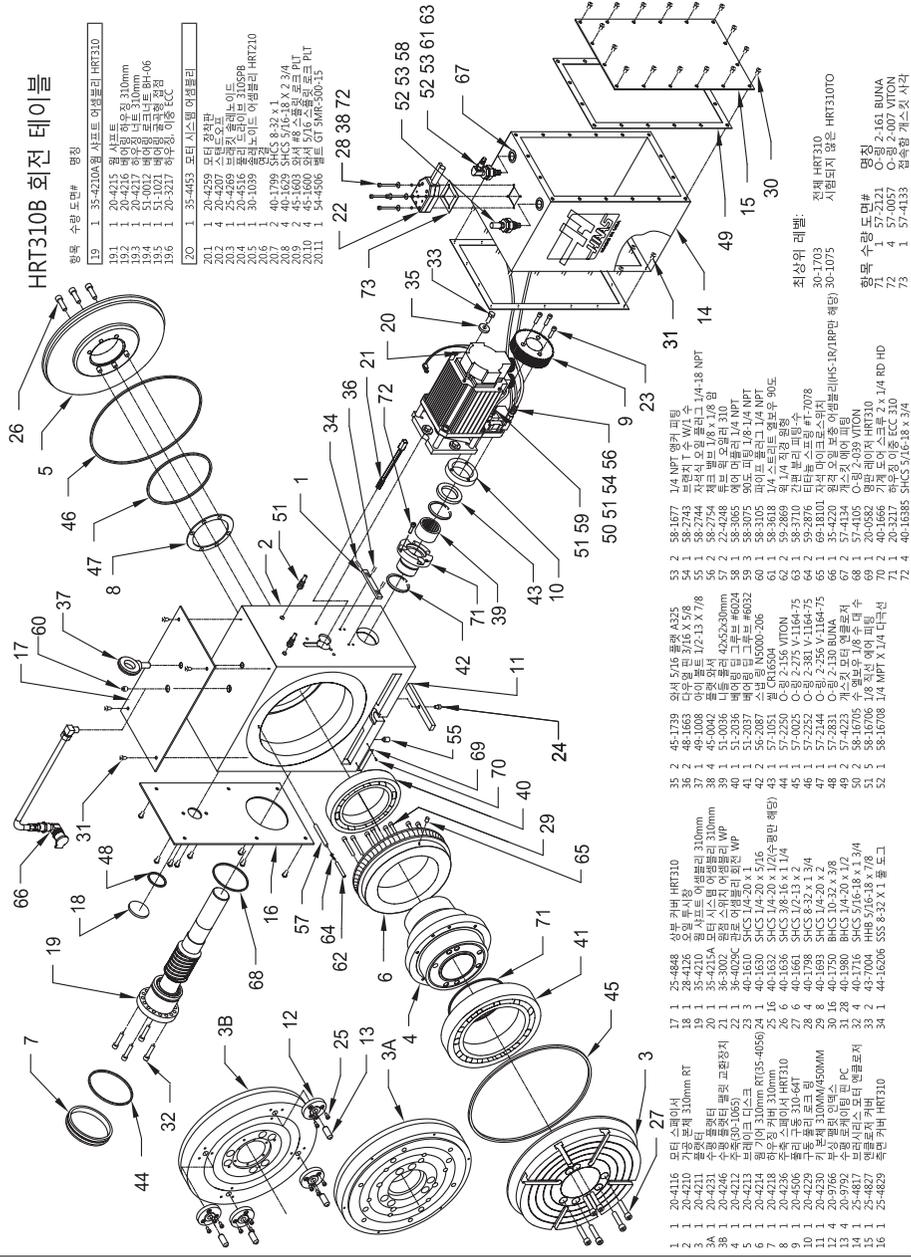

명목	수량	도면번호	명칭
19	1	35-4210A	플라스틱 하우징 어셈블리 HRT310
191	1	20-4215	원사프트
192	1	20-4216	베어링 후링 20mm
193	1	20-4217	베어링 후링 20mm
194	1	51-0012	스프링 볼트 BHM-06
195	1	51-1021	베어링 후링 고정
196	1	30-3217	하우징 ECC
197	1	35-4053	모터 시스템 어셈블리

201	1	20-4259	모터 장착핀
202	4	20-4207	스프링 볼트
203	1	20-4210	플라스틱 하우징
204	1	20-4316	플라스틱 하우징 어셈블리 HRT210
205	1	30-1039	플라스틱 하우징 어셈블리
207	2	40-1799	SHCS 8-32 x 1
208	4	40-1629	SHCS 5/16-18 x 2.3A
209	4	40-1630	SHCS 5/16-18 x 2.3A
210	4	45-1600	하우징 어셈블리 PUI
211	1	54-4506	플레이트 GT 5MM-300-15


22	1	28-38-72	플라스틱 하우징
23	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
24	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
25	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
26	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
27	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
28	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
29	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
30	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
31	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
32	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
33	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
34	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
35	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
36	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
37	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
38	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
39	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
40	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
41	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
42	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
43	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
44	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
45	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
46	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
47	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
48	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
49	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
50	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
51	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
52	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
53	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
54	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
55	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
56	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
57	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
58	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
59	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
60	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
61	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
62	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
63	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
64	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
65	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
66	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
67	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
68	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
69	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
70	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
71	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
72	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징
73	1	50-51-54-56	플라스틱 하우징

명목	수량	도면번호	명칭
35	2	45-1739	외지 5/16 볼트 A325
36	2	48-1663	하우징 핀 1/16 x 9/8
37	2	48-1663	하우징 핀 1/16 x 9/8
38	4	45-0042	외지 1/2-13 x 7/8
39	1	51-0036	플라스틱 하우징 어셈블리 310mm
40	1	51-0036	플라스틱 하우징 어셈블리 310mm
41	1	51-0036	플라스틱 하우징 어셈블리 310mm
42	1	51-0036	플라스틱 하우징 어셈블리 310mm
43	1	57-0051	볼트 A193094
44	1	57-2250	O-링 2-135 VITON
45	1	57-2252	O-링 2-135 VITON
46	1	57-2252	O-링 2-135 VITON
47	1	57-0344	O-링 2-383 V-1164-75
48	1	57-0344	O-링 2-383 V-1164-75
49	1	57-0344	O-링 2-383 V-1164-75
50	2	58-16705	1/8 직경 에어 피팅
51	5	58-16705	1/8 직경 에어 피팅
52	1	58-16708	1/4 MPT X 1/4 덕트
53	2	58-1677	1/4 NPT 에어 피팅
54	1	58-2743	1/4 인치 1.5 인치 수
55	1	58-2743	1/4 인치 1.5 인치 수
56	2	58-2754	플라스틱 볼트 1/8 x 1/8 인치
57	2	22-4248	플라스틱 볼트 3/16 x 3/16 인치
58	1	58-3055	1/4 인치 1.5 인치 수
59	1	58-3105	1/4 인치 1.5 인치 수
60	1	58-3105	1/4 인치 1.5 인치 수
61	1	58-3618	1/4 인치 1.5 인치 수
62	1	58-3618	1/4 인치 1.5 인치 수
63	1	58-3618	1/4 인치 1.5 인치 수
64	2	59-2859	O-링 2-135 VITON
65	2	59-2859	O-링 2-135 VITON
66	2	59-2859	O-링 2-135 VITON
67	2	59-2859	O-링 2-135 VITON
68	1	69-18101	플라스틱 하우징 어셈블리 HRT310
69	1	69-18101	플라스틱 하우징 어셈블리 HRT310
70	2	35-4220	플라스틱 하우징 어셈블리 HRT310
71	2	35-4220	플라스틱 하우징 어셈블리 HRT310
72	2	35-4220	플라스틱 하우징 어셈블리 HRT310
73	1	57-4105	O-링 2-039 VITON

참고: 모든 회전 테이블은 폴리우레탄 관을 에어 라인으로 사용합니다. 규격: 1/4 O.D. x .160 I.D. 95A 경도계.



HRT450B 및 HRT600 브라시리스 회전 테이블

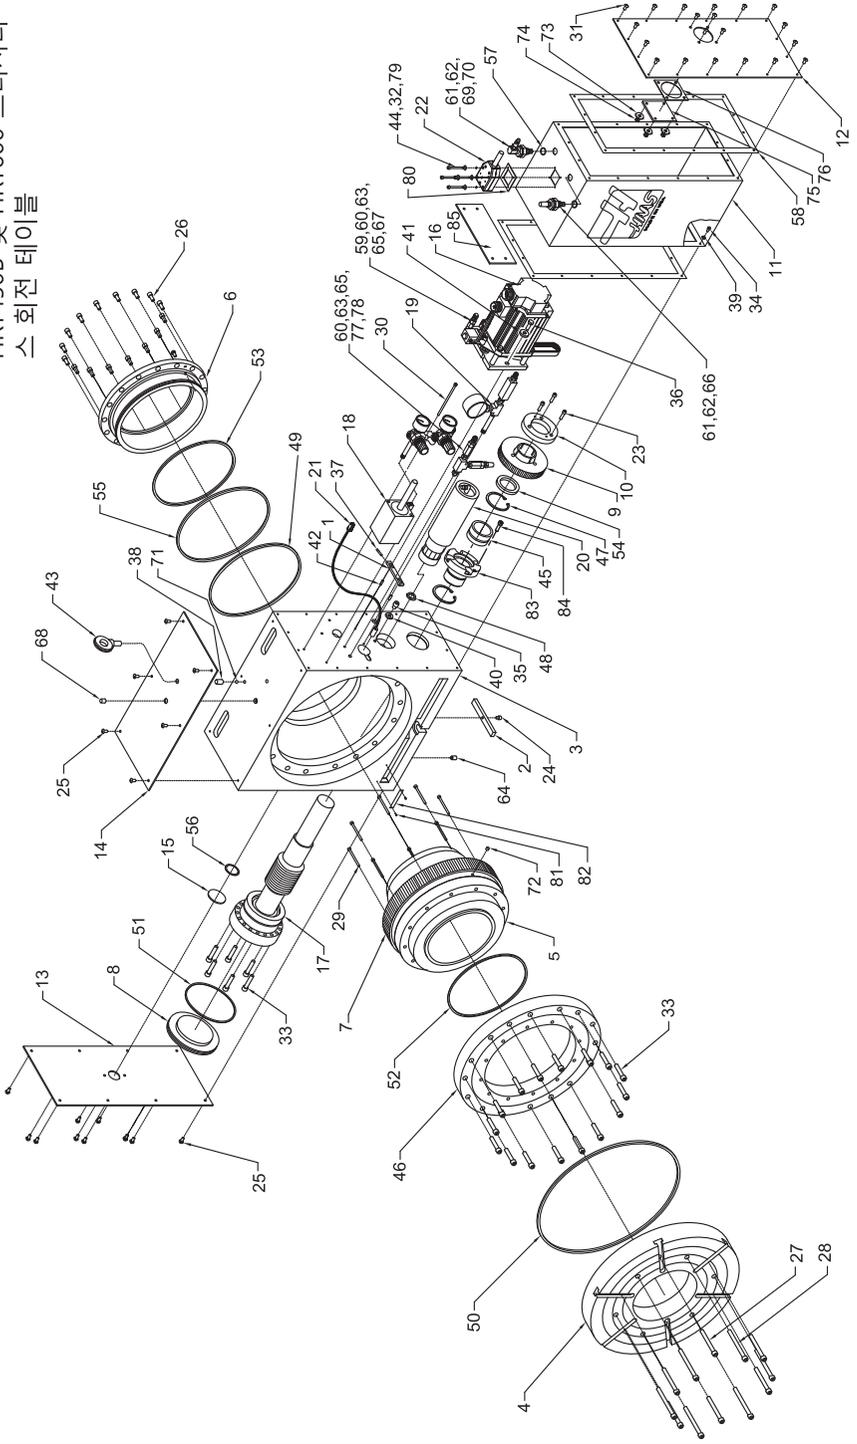

참고: 모든 회전 테이블은 폴리우레탄 관을 에어 라인으로 사용합니다. 규격: 1/4 O.D. x .160 I.D. 95A 경도계.



ID	수량	도면#	설명	ID	수량	도면#	설명
1	1	20-4116	모터 스페이서	58	2	57-4261	개스킷 엔클로저 커버 (HRT600: 57-4489)
2	1	20-4230	키 본체	59	2	58-16705	수 엘보우 1/8 수 대 수
3	1	20-4250	가공 본체 450mm RT (HRT600:20-4485A)	60	4	58-16706	1/8 직선 에어 피팅
4	1	20-4251	플랫터(HRT600: 20-4487)	61	2	58-16708	1/4 MPT X 1/4 다극선
5	1	20-4252	주축	62	2	58-1677	1/4NPT 앵크 피팅
6	1	20-4253A	플렉스 브레이크	63	2	58-2743	브랜치 T 수 W/1 수
7	1	20-4254	웜 기어	64	1	58-2744	자석식 오일 플러그 1/4-18
8	1	20-4258	하우징 커버	65	4	58-2754	체크 밸브 1/8 X 1/8 FEM
9	1	20-4508	구동 폴리 450-78T (HRT600: 20-4509)	66	1	58-3065	에어 머플러 1/4 NPT
10	1	20-4264	로크 링	67	1	58-3075	90도 피팅 1/8-1/4 NPT
11	1	25-4814	모터 엔클로저(HRT600: 25-4815)	68	1	58-3105	파이프 플러그 1/4 NPT
12	1	25-4830	엔클로저 커버(HRT600: 25-4833)	69	1	58-3618	1/4 스트리트 엘보우 90도
13	1	25-4832	측면 커버(HRT600: 25-4836)	70	1	58-3710	간편 분리 피팅-수
14	1	25-4831	상부 커버(HRT600: 25-4834)	71	1	59-2055	3/8" 강철 볼
15	1	28-4126	오일 투시창	72	1	69-18101	자석 마이크로스위치
16	1	35-4454	모터 시스템 어셈블리 450MM B (HRT600: 35-4455)	73	4	45-1850	와셔 1/4펜더 PLT
17	1	35-4245	웜 샤프트 어셈블리 (HRT600: 35-1107A)	74	4	46-1625	너트 1/4-20 육각 BLK
18	1	35-4250	축압기 어셈블리	75	1	28-4278	투시창 압력 게이지
19	1	35-4255	체크 밸브 어셈블리	76	1	57-4279	개스킷, 투시창
20	1	35-4260	유압 실린더 어셈블리	77	1	58-2262	에어 머플러 중심 정렬
21	1	36-3002	원점 스위치 어셈블리 WP	78	2	58-16732	1/8X1/8 수 육각 조인트
22	1	36-4030B	CBL BL 알루미늄 접속함 18.5'	79	4	57-0057	O-링 2-007 VITON
23	3	40-1610	SHCS 1/4-20 X 1	80	1	57-4133	접속함 개스킷 사각
24	1	40-1630	SHCS 1/4-20 X 5/16	81	2	40-1666	기계 도어 스크루 2 X 1/4 RD
25	16	40-1980	BHCS 1/4-20 X 1/2	82	1	20-0733	명판 레이저
26	16	40-16385	SHCS 5/16-18 X 3/4	83	1	20-3401	하우징, 이중 ECC
27	6	40-16437	SHCS 3/8-16 X 3 1/4	84	4	40-16385	SHCS 5/16-18 x 3/4
28	6	40-16438	SHCS 3/8-16 X 4	85	1	25-4835	모터 측면 커버(HRT600만 해당)
29	8	40-1679	SHCS 1/4-20 X 2 1/2	<b>35-4245A</b>	<b>웜 샤프트 어셈블리</b>		
30	2	40-1696	SHCS 1/4-20 X 4 1/2	<b>ID</b>	<b>수량</b>	<b>도면#</b>	<b>설명</b>
31	16	40-1750	BHCS 10-32 X 3/8	17.1	1	20-4255	웜 샤프트
32	4	40-1804	SHCS 8-32 X 2	17.2	1	20-4256	베어링 하우징
33	20	40-1960	SHCS 3/8-16 X 1	17.3	1	20-4257	하우징 너트
34	16	40-1632	SHCS 1/4-20 X	17.4	1	51-1013	베어링 굴곡형 접점
35	1	40-16391	SHCS 3/8-16 X 1/2	17.5	1	51-2043	베어링 로크너트 BH-09
36	3	43-7004	HMB 5/16-18 X 7/8	17.6	1	20-3401	하우징, 이중 ECC
37	1	44-16205	SSS 8-32 X 1 풀 도그	<b>35-4245</b>	<b>체크 밸브 어셈블리</b>		
38	1	44-1696	SSS 1/2-13 X 3/4 풀 도그	<b>ID</b>	<b>수량</b>	<b>도면#</b>	<b>설명</b>
39	16	45-16390	와셔 1/4 플랫 SAE PLT	19.1	1	58-16708	1/4 MPT X 1/4 다극선
40	1	45-1730	와셔 3/8 하드	19.2	1	58-1734	유압식 육각 니플 1/4 NPT
41	3	45-1739	와셔 5/16 플랫 A325	19.3	1	58-27396	건조 게이지 2000PSI 1/4NPT
42	2	48-1663	다우얼 핀 3/16 X 5/8	19.4	1	58-2753	유압 체크 밸브
43	1	49-1008	아이 볼트 1/2-13 X 7/8	19.5	1	58-3695	1/4NPT 암 T
44	4	45-0042	플랫 와셔	19.6	1	58-1682	니플 1/4NPT X 2 SST
45	1	51-0077	니들 롤러	<b>35-4250</b>	<b>축압기 어셈블리</b>		
46	1	51-2038	베어링 크로스 롤러	<b>ID</b>	<b>수량</b>	<b>도면#</b>	<b>설명</b>
47	2	56-2083	리테이닝 링 N5000-244	18.1	2	58-1627	1/8-27 파이프 플러그
48	1	57-0020	O-링 2-210 VITON	18.2	2	58-16732	1/8X1/8 수 육각 조인트
49	1	57-0025	O-링 2-275 V-1164-75	18.3	1	58-16700	스트리트 엘보우 1/8인치
50	1	57-0094	O-링 2-384 V-1164-75 (HRT600:57-2247 O-링 / 57-4494 테프론 쉘)	18.4	1	58-1683	긴 니플 1/8-27 X 3 황동
51	1	57-0097	O-링 2-162 VITON	18.5	2	58-27395	공기 압력 게이지
52	1	57-0098	O-링 2-270 VITON	18.6	2	58-2740	공기 조절장치
53	1	57-0101	O-링 2-373 V-1164-75	18.7	3	58-3075	90도 피팅 1/8-1/4 NPT
54	1	57-2086	셸 CR19606	18.8	1	58-3100	암 브랜치 T 1/8NPT
55	1	57-2251	O-링 2-276 V-1164-75	18.9	1	59-2736	에어 실린더 QJ92-1673
56	1	57-2831	O-링 2-130 BUNA				
57	2	57-4134	개스킷 에어 피팅				

**35-4454    모터 시스템 어셈블리 450MMB**


<b>I D</b>	<b>수량</b>	<b>도면#</b>	<b>설명</b>
16.1	4	22-4207	스택드오프
16.2	1	20-4259	모터 장착판
16.3	1	20-4519	폴리 드라이브 45600B
16.4	1	25-4269	브래킷 솔레노이드
16.5	1	30-1103	솔레노이드 어셈블리 WP
16.6	1	62-0014	모터 09 YASKAWA SIGMA
16.7	4	40-1629	SHCS 5/16-18 X 2 3/4
16.8	2	40-1799	SHCS 8-32 X 1
16.9	4	45-1600	와셔 5/16 스플릿 로크 PLT
16.10	2	45-1603	와셔 #8 스플릿 로크 PLT
16.11	1	54-4508	벨트 GT 5MR-800-15
16.12	1	57-0149	셸 1.188 CR400301

**35-4260    유압 실린더 어셈블리**

<b>I D</b>	<b>수량</b>	<b>도면#</b>	<b>설명</b>
20.1	1	20-4270	일차 실린더
20.2	1	20-4271	일차 피스톤 450MM
20.3	1	20-4272	일차 실린더 캡
20.4	1	20-4273A	이차 실린더
20.5	1	20-4274	이차 피스톤
20.6	1	56-2084	리테이닝 링 N5000-200
20.7	1	57-1036	폴리셸 1870-16250
20.8	1	57-1037	마모밴드 W2-2000-375
20.9	2	58-3075	90도 피팅 1/8-1/4 NPT
20.10	1	59-2058	1/4 강철 볼
20.11	1	59-2083	스프링 31/64 X 4 7/16
20.12	1	58-0058	O-링 2-014 V-1164-75
20.13	1	57-0096	O-링 2-133 VITON
20.14	1	57-1038	폴리셸 12500250



# HRT320FB

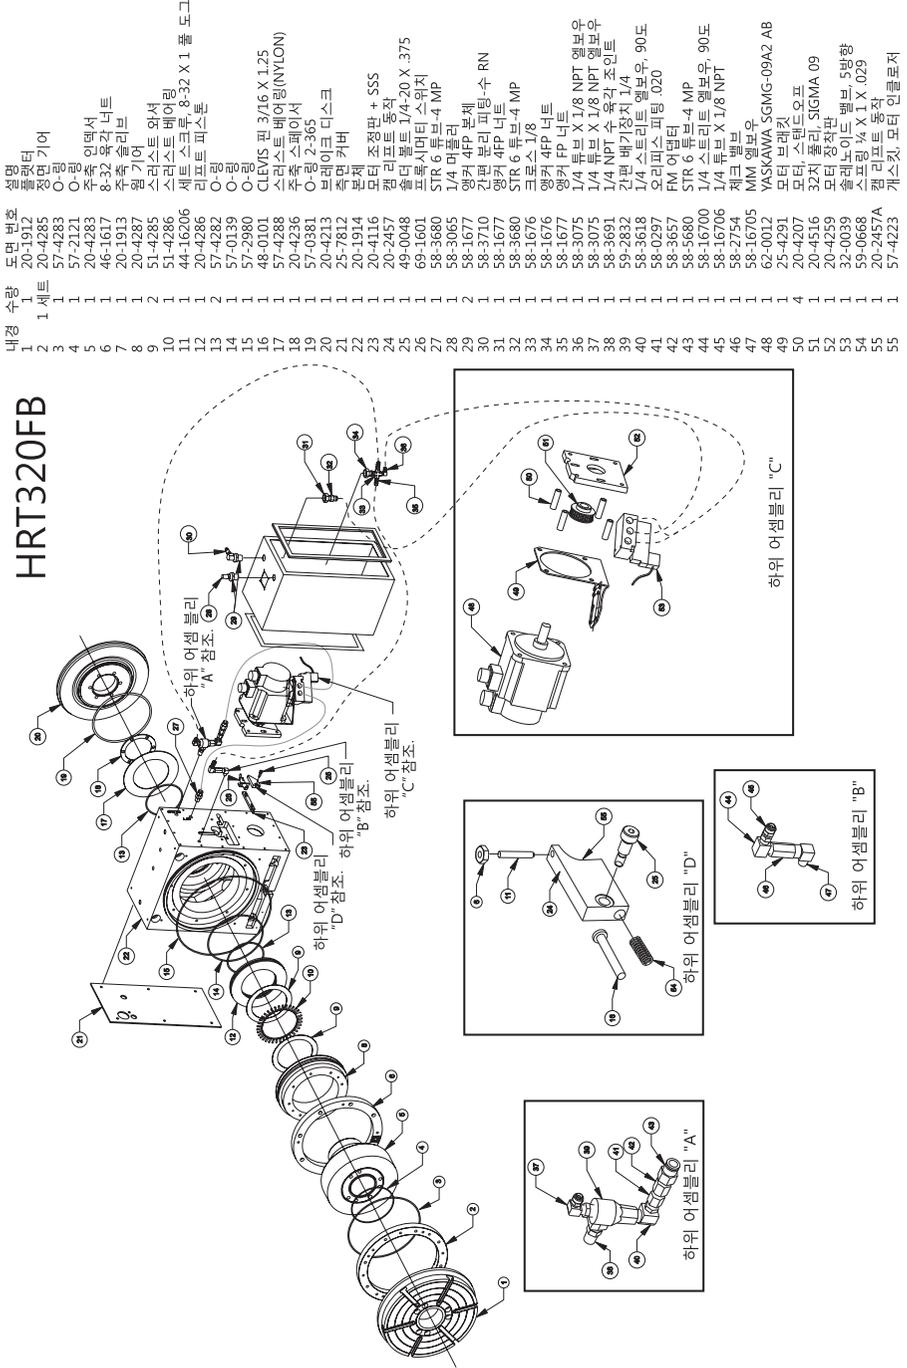


내경	수량	도면 번호	설명
1	1	20-1912	결명터
2	1	20-4285	정면 기어
3	1	57-4283	O-링
4	1	57-2121	O-링
5	1	20-4283	수축 인덱서
6	1	46-1617	8-32 육각 너트
7	1	20-1913	수축 클리브
8	1	20-4287	링 기어
9	2	51-4285	스러스트 와셔
10	1	44-16206	스러스트 베어링
11	1	20-4286	세트 스크류 8-32 X 1 폴 도그
12	2	57-4282	O-링
13	2	57-4282	O-링
14	1	57-2039	O-링
15	1	48-0100	O-링
16	1	57-4288	O-링
17	1	20-4286	스러스트 베어링(NYLON)
18	1	57-4288	수축 스프링
19	1	57-0381	O-링 2-365
20	1	20-4213	비메이크 디스크
21	1	25-7812	중면 커버
22	1	20-1914	클래
23	1	20-4116	단터
24	1	20-2457	캡리프트 + SSS
25	1	49-0048	송더 볼트 1/4-20 X .375
26	1	69-1601	프롤시머티 스위치
27	1	58-3680	STR 6 튜브 4 MP
28	1	58-3065	1/4 리플러
29	2	58-1677	앵커 4FP 보체
30	1	58-3710	간편 분리 피팅-수 RN
31	1	58-1677	앵커 4FP 너트
32	1	58-3680	STR 6 튜브 4 MP
33	1	58-1676	크로스 1/8
34	1	58-1676	앵커 4FP 너트
35	1	58-1677	앵커 FP 너트
36	1	58-3075	1/4 튜브 X 1/8 NPT 엘보우
37	1	58-3075	1/4 튜브 X 1/8 NPT 엘보우
38	1	58-3691	1/4 NPT 수 육각 조인트
39	1	59-2832	간편 배기장치 1/4
40	1	58-3618	1/4 스테리트 엘보우, 90도
41	1	58-0297	오리피스 피팅 020
42	1	58-3657	FM 어댑터
43	1	58-5680	STR 6 튜브 4 MP
44	1	58-16700	1/4 스테리트 엘보우, 90도
45	1	58-16706	1/4 튜브 X 1/8 NPT
46	1	58-2754	체크 밸브
47	1	58-16705	MIM 엘보우
48	1	62-0012	YASKAWA SGMG-09A2 AB
49	1	25-4291	모터 브래킷
50	4	20-4207	모터 스프링오프
51	1	20-4516	32치 볼리, SIGMA 09
52	1	20-4239	모터 장착인
53	1	56-0038	홀리노이드 벨트 5방향
54	1	20-2859	캐리너트 동자
55	1	20-2857A	캐리너트 동자
55	1	57-4223	게스킷, 모터 인클로저

참고: 모든 회전 테이بل은 폴리우레탄 관을 에어 라인으로 사용합니다. 규격: 1/4 O.D. x .160 I.D. 95A 경도계.




# HRT 160-2와 210-2

항목	수량	부품 번호	설명
1.	4	20-2312	가이드 핀
2.	1	20-4467	160-2 헤드 베이스플레이트
3.	1	20-4136	210-2 헤드 베이스플레이트
4.	1	25-4468	160-2 상부 커버
5.	1	25-4137	210-2 상부 커버
6.	8	40-1663	SHCS, 1/2-13 X 1 3/4"
7.	4	40-1678	HHB, 1/2-13 X 1 1/4"
8.	4	40-1750	BHCS, 10-32 X 3/8"
9.	8	40-1980	BHCS, 1/4-20 X 1/2"
10.	2	45-1740	외서 볼트 헤드 1/2"(양쪽)
	2	20-2300	외서 개스(양쪽)
	1	52-4469	카플링, 22mm X 15mm
	1	49-4131	커플링, 28mm X 18mm
	2	49-1008	아이 볼트 1/2-13 X 7/8

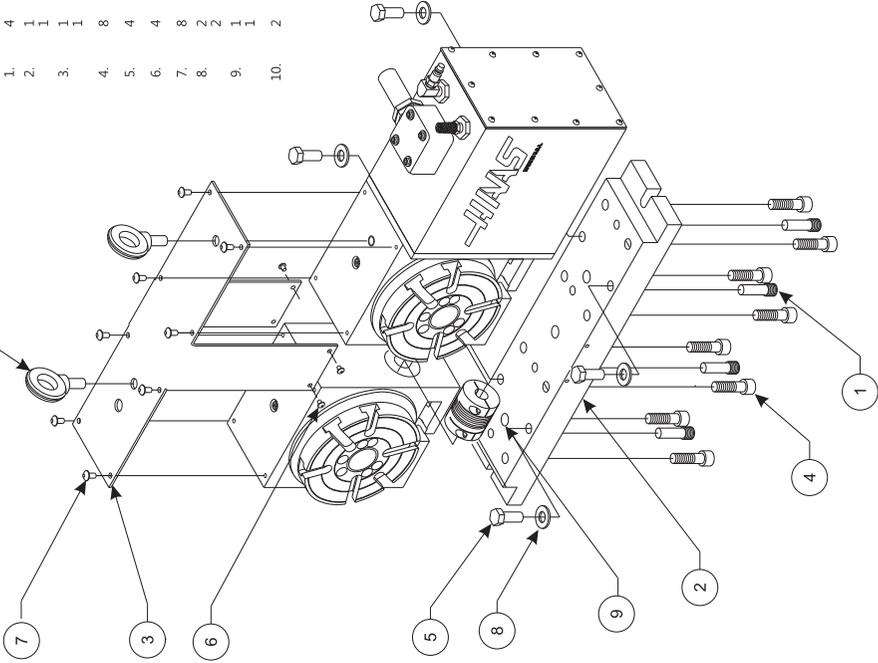



# HRT160/210/310SP 조립도와 부품 목록

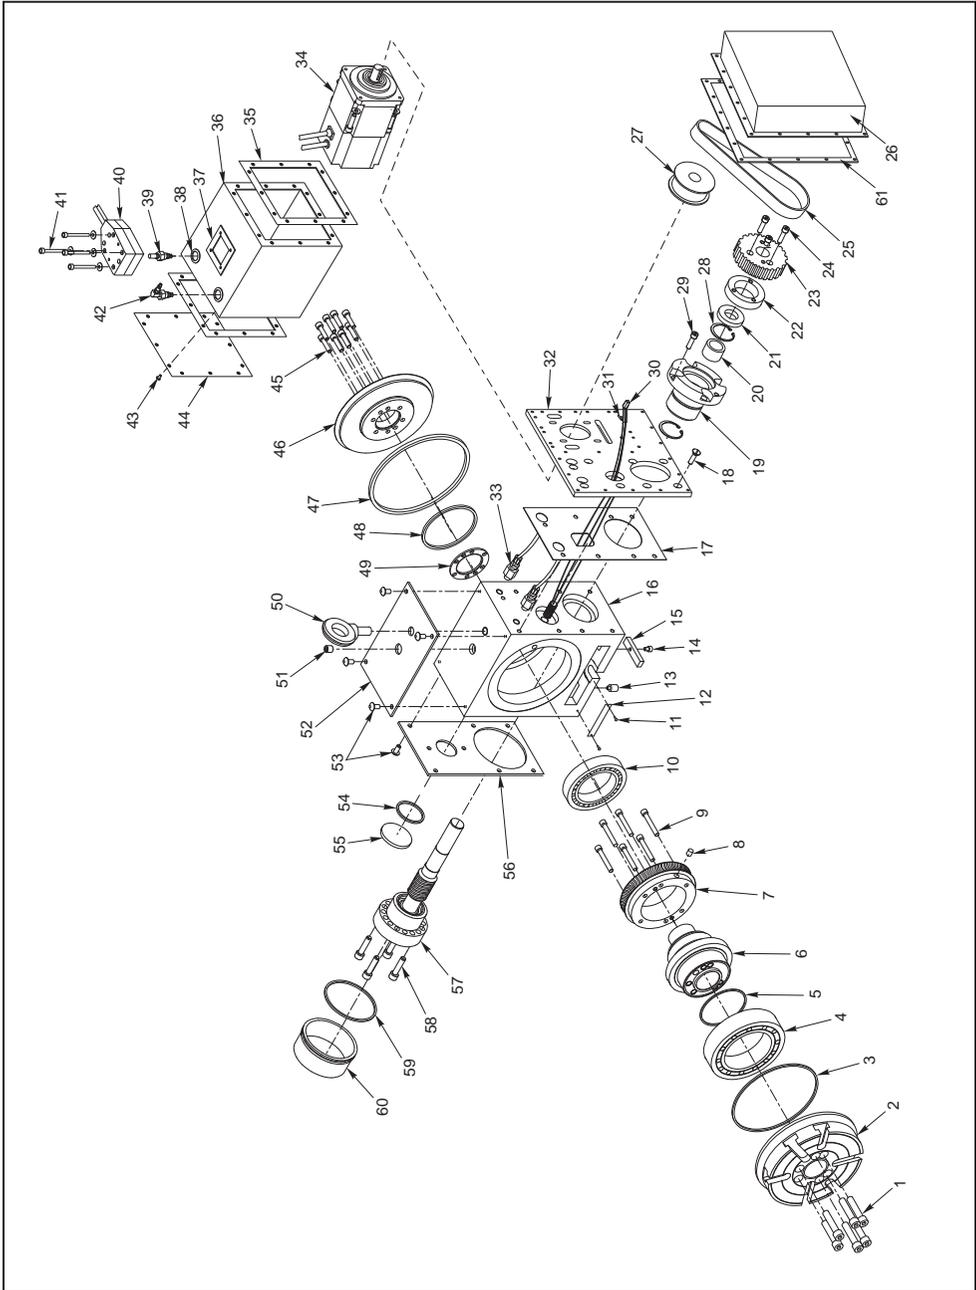



## HRT160/210/310SP 조립도와 부품 목록

### HRT160SP

- |              |                          |              |                           |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 1. 40-16372  | SHCS 3/8-16 x 1 -1/2(x4) | 34. 62-2508  | 브레이크 없는 모터 Yask Sigma08   |
| 2. 20-4151   | 플래터 160mm                | 35. 57-4188  | 개스킷 모터 엔클로저(x2)           |
| 3. 57-2230   | O-링 2-161                | 36. 25-4841  | 모터 엔클로저                   |
| 4. 51-2027   | 베어링 딥 그루브 6016           | 37. 57-4133  | 사각 접촉함 개스킷                |
| 5. 57-2107   | O-링 2-040                | 38. 57-4134  | 개스킷 에어 피팅                 |
| 6. 20-4152   | 주축 160mm                 | 39. 58-3065  | 에어 머플러 NPT-1/4-M          |
| 7. 20-4154   | 웜 기어 160mm               | 58-16708     | 피팅 폴리 1/4 X NPT-1/4-M     |
| 8. 69-18101  | 자석 마이크로스위치               | 40. 36-4046A | 케이블 BL08 주철 접촉함 14'       |
| 9. 40-2003   | SHCS 1/4-20 x 1 -1/2(x6) | 41. 40-1798  | SHCS 8/32 x 1-3/4         |
| 10. 51-2076  | 베어링 딥 그루브 6013           | 45-0042      | 플랫 와셔                     |
| 11. 40-1666  | 기계 도어 스크루 2 X 1/4        | 57-0057      | O-링 2-007                 |
| 12. 29-0606  | 명판                       | 42. 58-3618  | 피팅 NPT-1/4-F x NPT-1/4-M  |
| 13. 58-2744  | 피팅 NPT-1/4-M 플러그 Mag     | 58-3710      | 피팅 Quik-1/4-M x NPT-1/4-M |
| 14. 40-1630  | SHCS 1/4-20 x 5/16       | 58-1677      | 피팅 벌크헤드 NPT-1/4 x 직경 750  |
| 15. 20-4602  | 정렬 키                     | 43. 40-1750  | BHCS 10/32 x 3/8(x12)     |
| 16. 20-4150  | 가공 본체 160mm              | 44. 25-4842  | 모터 엔클로저 커버                |
| 17. 57-4180  | 개스킷 측면판                  | 45. 40-0247  | SHCS 1/4-20 x 3/4(x8)     |
| 18. 40-1612  | FHCS 1/4-20 x 3/4(x8)    | 46. 20-4153  | 브레이크 디스크 160mm            |
| 19. 20-3253  | 베어링 하우징 이중 ECC           | 47. 57-2231  | O-링 2-362                 |
| 20. 51-0076  | 니들 베어링                   | 48. 57-2232  | O-링 2-237                 |
| 21. 57-1091  | 실 22mm CR8552            | 49. 20-4175  | 주축 스페이서                   |
| 22. 20-4124  | 구동 폴리 로크 링               | 50. 49-1008  | 아이 볼트 1/2-13 x 7/8        |
| 23. 20-4501  | 구동 폴리 160-52T            | 51. 58-3105  | 피팅 NPT-1/4-M 플러그          |
| 24. 40-2001  | SHCS 1/4-20 x 1(x3)      | 52. 25-4822  | 상부 커버                     |
| 25. 54-4501  | 드라이브 벨트 PGGT 5M x 15     | 53. 40-1980  | BHCS 1/4-20 x 1/2         |
| 26. 25-4805  | 벨트 엔클로저                  | 54. 57-2831  | O-링 2-130                 |
| 27. 20-4507  | 폴리 드라이브 Sigma08 26T      | 55. 28-4126  | 오일 투시창                    |
| 28. 56-2135  | 고정 링 1.188 (x2)          | 56. 25-4823  | 측면 커버                     |
| 29. 40-16385 | SHCS 5/16-18 X 3/4(X4)   | 57. 35-4160A | 웜 샤프트 어셈블리 160 Ecc        |
| 30. 36-3002  | 마이크로 스위치 어셈블리            | 58. 40-1667  | SHCS 5/16-18 x 1 -1/4(x4) |
| 31. 44-16206 | SSS 8-32 X 1 풀 도그        | 59. 57-2220  | O-링 2-152                 |
| 32. 20-4552  | 모터 측면판                   | 60. 20-4158  | 하우징 커버 160mm              |
| 33. 58-16708 | 피팅 폴리 1/4 X NPT-1/4-M    | 61. 57-4187  | 개스킷 벨트 엔클로저               |
| 58-2255      | 피팅 NPT-1/8-F x NPT-1/8-M |              |                           |

### HRT210SP

- |             |                          |              |                          |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. 40-1960  | SHCS 3/8-16 x 1 -3/4(x4) | 20. 51-0026  | 니들 베어링                   |
| 2. 20-4101  | 플래터 210mm                | 21. 57-1041  | 실 28mm CR10957           |
| 3. 57-2221  | O-링 2-260                | 22. 20-4124  | 구동 폴리 로크 링               |
| 4. 51-2027  | 베어링 딥 그루브 6016           | 23. 20-4502  | 구동 폴리 210-52T            |
| 5. 57-0054  | O-링 2-044                | 24. 40-1610  | SHCS 1/4-20 x 1(x3)      |
| 6. 20-4102  | 주축 210mm                 | 25. 54-0218  | 드라이브 벨트 PGGT 5M x 15     |
| 7. 20-4102  | 웜 기어 210mm               | 26. 25-4804  | 벨트 엔클로저                  |
| 8. 69-18101 | 자석 마이크로스위치               | 27. 20-4507  | 폴리 드라이브 Sigma08 26T      |
| 9. 40-2035  | SHCS 1/4-20 x 1 -3/4(x6) | 28. 56-2085  | 고정 링 1.456 (x2)          |
| 10. 51-2026 | 베어링 딥 그루브 6021           | 29. 40-1500  | SHCS 5/16-18 x 1(x4)     |
| 11. 40-1666 | 기계 도어 스크루 2 X 1/4        | 30. 36-3002  | 마이크로 스위치 어셈블리            |
| 12. 29-0606 | 명판                       | 31. 44-16206 | SSS 8-32 X 1 풀 도그        |
| 13. 58-2744 | 피팅 NPT-1/4-M 플러그 Mag     | 32. 20-4191  | 모터 측면판                   |
| 14. 40-1630 | SHCS 1/4-20 x 5/16       | 33. 58-16708 | 피팅 폴리 1/4 X NPT-1/4-M    |
| 15. 20-4128 | 키 본체                     | 58-2255      | 피팅 NPT-1/8-F x NPT-1/8-M |
| 16. 20-4100 | 가공 본체 210mm              | 34. 62-2508  | 브레이크 없는 모터 Yask Sigma08  |
| 17. 57-4135 | 개스킷 측면판                  | 35. 57-4194  | 개스킷 모터 엔클로저(x2)          |
| 18. 40-1612 | FHCS 1/4-20 x 3/4(x8)    | 36. 25-4843  | 모터 엔클로저                  |
| 19. 20-3186 | 베어링 하우징 이중 ECC           | 37. 57-4133  | 사각 접촉함 개스킷               |
|             |                          | 38. 57-4134  | 개스킷 에어 피팅                |




- |     |          |                           |     |          |                           |
|-----|----------|---------------------------|-----|----------|---------------------------|
| 39. | 58-3065  | 에어 머플러 NPT-1/4-M          | 48. | 57-2223  | O-링 2-242                 |
|     | 58-16708 | 피팅 폴리 1/4 X NPT-1/4-M     | 49. | 20-4130  | 주축 스페이서                   |
| 40. | 36-4046A | 케이블 BL08 주철 접속함 14'       | 50. | 49-1008  | 아이 볼트 1/2-13 x 7/8        |
| 41. | 40-1799  | SHCS 8/32 x 1             | 51. | 58-3105  | 피팅 NPT-1/4-M 플러그          |
|     | 45-0042  | 플랫 와셔                     | 52. | 25-4825  | 상부 커버                     |
|     | 57-0057  | O-링 2-007                 | 53. | 40-1980  | BHCS 1/4-20 x 1/2         |
| 42. | 58-3618  | 피팅 NPT-1/4-F x NPT-1/4-M  | 54. | 57-2831  | O-링 2-130                 |
|     | 58-3710  | 피팅 Quik-1/4-M x NPT-1/4-M | 55. | 28-4126  | 오일 투시창                    |
|     | 58-1677  | 피팅 벨크헤드 NPT-1/4 x 직경 750  | 56. | 25-4826  | 측면 커버                     |
| 43. | 40-1750  | BHCS 10/32 x 3/8(x12)     | 57. | 35-4110A | 웜 샤프트 어셈블리 210 Ecc        |
| 44. | 25-4844  | 모터 엔클로저 커버                | 58. | 40-1715  | SHCS 5/16-18 x 1 -1/2(x4) |
| 45. | 40-1500  | SHCS 5/16-18 x 1(x8)      | 59. | 57-2220  | O-링 2-152                 |
| 46. | 20-4103A | 브레이크 디스크 210mm            | 60. | 20-4108  | 하우징 커버 210mm              |
| 47. | 57-2222  | O-링 2-369                 | 61. | 57-4195  | 개스킷 벨트 엔클로저               |

### HRT310SP

- |     |          |                          |          |                           |                           |
|-----|----------|--------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | 40-1661  | SHCS 1/2-13 x 2(x4)      | 39.      | 58-3065                   | 에어 머플러 NPT-1/4-M          |
| 2.  | 20-4211  | 플래터 310mm                | 58-16708 | 피팅 폴리 1/4 X NPT-1/4-M     |                           |
| 3.  | 57-0025  | O-링 2-275                | 40.      | 36-4044A                  | 케이블 BL08 주철 접속함 28.5'     |
| 4.  | 51-2037  | 베어링 딥 그루브 6032           | 41.      | 40-1798                   | SHCS 8/32 x 1-3/4         |
| 5.  | 57-2121  | O-링 2-161                | 45-0042  | 플랫 와셔                     |                           |
| 6.  | 20-4212  | 주축 310mm                 | 57-0057  | O-링 2-007                 |                           |
| 7.  | 20-4214  | 웜 기어 310mm               | 42.      | 58-3618                   | 피팅 NPT-1/4-F x NPT-1/4-M  |
| 8.  | 69-18101 | 자석 마이크로 스위치              | 58-3710  | 피팅 Quik-1/4-M x NPT-1/4-M |                           |
| 9.  | 40-1693  | SHCS 1/4-20 x 2(x6)      | 58-1677  | 피팅 벨크헤드 NPT-1/4 x 직경 750  |                           |
| 10. | 51-2036  | 베어링 딥 그루브 6024           | 43.      | 40-1750                   | BHCS 10/32 x 3/8(x12)     |
| 11. | 40-1666  | 기계 도어 스크루 2 X 1/4        | 44.      | 25-4846                   | 모터 엔클로저 커버                |
| 12. | 29-0606  | 명판                       | 45.      | 40-1636                   | SHCS 3/8-16 x 1 1/4(x8)   |
| 13. | 58-2744  | 피팅 NPT-1/4-M 플러그 Mag     | 46.      | 20-4213                   | 브레이크 디스크 310mm            |
| 14. | 40-1630  | SHCS 1/4-20 x 5/16       | 47.      | 57-2252                   | O-링 2-381                 |
| 15. | 20-4128  | 키 본체                     | 48.      | 57-2144                   | O-링 2-256                 |
| 16. | 20-4210  | 가공 본체 310mm              | 49.      | 20-4236                   | 주축 스페이서                   |
| 17. | 해당 없음    |                          | 50.      | 49-1008                   | 아이 볼트 1/2-13 x 7/8        |
| 18. | 40-1612  | FHCS 1/4-20 x 3/4(x8)    | 51.      | 58-3105                   | 피팅 NPT-1/4-M 플러그          |
| 19. | 20-3217  | 베어링 하우징 이중 ECC           | 52.      | 25-4828                   | 상부 커버                     |
| 20. | 51-0036  | 니들 베어링                   | 53.      | 40-1980                   | BHCS 1/4-20 x 1/2         |
| 21. | 57-1051  | 실 42mm CR16504           | 54.      | 57-2831                   | O-링 2-130                 |
| 22. | 20-4229  | 구동 폴리 로크 링               | 55.      | 28-4126                   | 오일 투시창                    |
| 23. | 20-4506  | 폴리 구동 310-64T            | 56.      | 25-4829                   | 측면 커버                     |
| 24. | 40-1610  | SHCS 1/4-20 x 1(x3)      | 57.      | 35-4210A                  | 웜 샤프트 어셈블리 310 Ecc        |
| 25. | 54-4508  | 드라이브 벨트 PGGT 5M x 15     | 58.      | 40-1716                   | SHCS 5/16-18 x 1 -3/4(x4) |
| 26. | 25-4806  | 벨트 엔클로저                  | 59.      | 57-2250                   | O-링 2-156                 |
| 27. | 20-4516  | 폴리 드라이브 Sigma08 26T      | 60.      | 20-4218                   | 하우징 커버 310mm              |
| 28. | 56-2087  | 고정 링 2.047 (x2)          | 61.      | 57-4475                   | 개스킷 모터 엔클로저 310SP         |
| 29. | 40-1500  | SHCS 5/16-18 x 1(x4)     |          |                           |                           |
| 30. | 36-3006  | 마이크로 스위치 어셈블리            |          |                           |                           |
| 31. | 44-16206 | SSS 8-32 X 1 풀 도그        |          |                           |                           |
| 32. | 20-4470  | 모터 측면판                   |          |                           |                           |
| 33. | 58-16708 | 피팅 폴리 1/4 X NPT-1/4-M    |          |                           |                           |
|     | 58-2255  | 피팅 NPT-1/8-F x NPT-1/8-M |          |                           |                           |
| 34. | 62-0014  | 서보모터 Yask 08 브레이크 없음     |          |                           |                           |
| 35. | 57-4475  | 개스킷 모터 엔클로저(x2)          |          |                           |                           |
| 36. | 25-4845  | 모터 엔클로저                  |          |                           |                           |
| 37. | 57-4133  | 사각 접속함 개스킷               |          |                           |                           |
| 38. | 57-4134  | 개스킷 에어 피팅                |          |                           |                           |




# HA5C 조립도

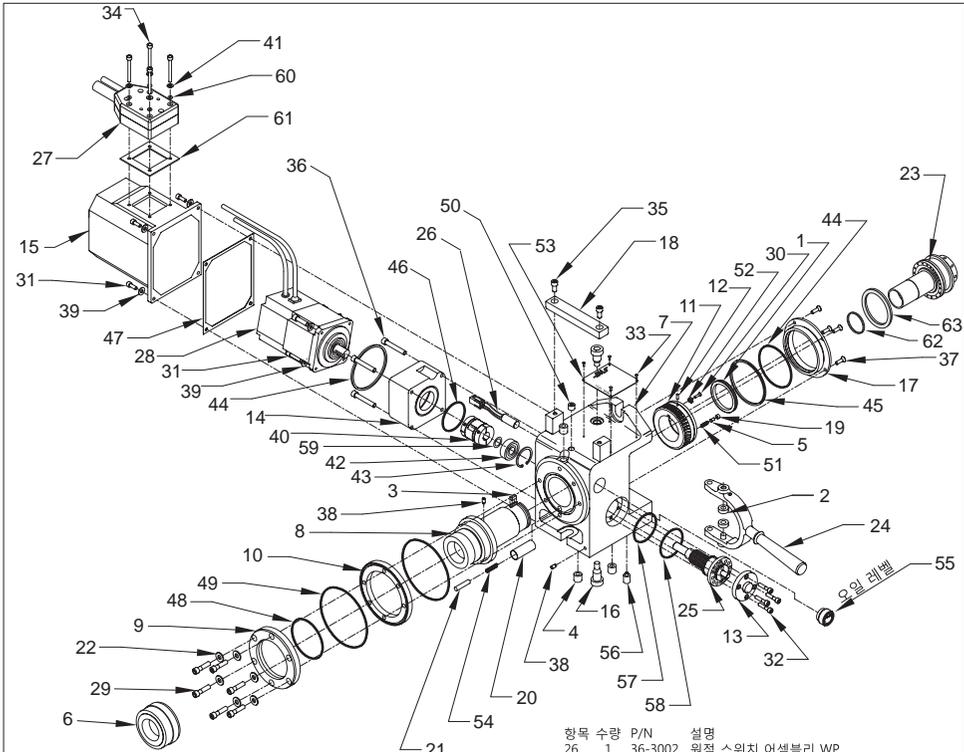


항목	수량	P/N	설명
1	1	20-2052	주축 너트(MANCCA)
2	2	22-2060	부싱 핸들(MANCCA)
3	1	22-4019	키 주축
4	2	22-5017	로케이팅 핀
5	1	22-2069	멈춤쇠 핀 SSC(30-1122)
6	1	20-2072	주축 커버 SSC
7	1	20-4000B	본체 가공 인덱스
8	1	35-4057	주축/스퍼서치 어셈블리 HA5C
9	1	20-4001A	주축 5CV
10	1	20-4002A	주축 잠금
11	1	20-4003	주축 스퍼서치
12	1	20-4004	웹 기어(30-1122)
13	1	69-18103	자석 #89 F 1405(30-1122)
14	1	20-4008	베어링 엔드캡
15	1	20-4451	모터 마운트
16	2	20-4810	BL 모터 엔클로저
17	2	20-4012	핸들 볼트(MANCCA)
18	1	20-4013A	리어 오일 웰드 5CV
19	1	20-4014	탈착식 핸들
20	1	22-4018	멈춤 플러그(30-1122)
21	1	20-4020	튜브 웹 오일러
22	1	59-2869	웹 1/4 직경 환형
23	6	49-4101	와셔 1/4 구리
24	1	35-3050	클림 홀더 어셈블리(MANCCA)
25	1	57-2057	파이버 와셔
26	1	35-3073	인덱스 핸들 어셈블리(MANCCA)
27	1	20-2059	핸들 골릿 클로저
28	1	48-1664	롤 핀 3/16 X 5/8
29	2	48-1665	다우얼 핀 5/16 X 3/4
30	1	35-4000	웹 사프트 어셈블리 HA5C
31	1	20-4005	웹 사프트 HA5C
32	1	20-4007A	베어링 허우징 웹 HA5C
33	1	20-4015	베어링 너트
34	1	51-4010	베어링 굴곡형 접점 10X26X6MM
35	1	51-4115	베어링 로크너트 BH-00
36	1	57-4100	O-링 2-024 VITON

항목	수량	P/N	설명
37	1	36-3002	원점 스위치 어셈블리 WP
38	1	36-4046A	브러시리스 04 케이블 WP 14
39	1	62-2495	모터 AC 서보 YASKAWA 04
40	6	40-1610	SHCS 1/4-20X1
41	30	40-1613	FHCS 4-40 X 3/8
42	31	40-1645	SHCS 10-32 X 5/8
43	32	40-1645S	SHCS 10-32 X 7/8
44	33	40-1666	기계 도어 스크루 2 X 1/4 RD HD
45	34	40-1798	SHCS 8-32 X 1 3/4
46	35	40-1632	SHCS 1/4-20 X 1/2
47	36	40-1620S	SHCS 10-32 X 1 3/4
48	37	40-1703	FHCS 10-32 X 1/2
49	38	22-4052	콜릿 키 HA5C
50	39	45-1735	와셔 #10 플랫 SAE T18-8
51	40	52-4478	14mm X 12mm 굵은 조 커플링
52	41	45-0042	플랫 와셔 .60 TAK
53	42	51-4000	방사형 베어링 12X32X10MM
54	43	56-0010	스날 링 N5000-125
55	44	57-2022	O-링 2-150 V-1164-75
56	45	57-2105	O-링 2-143 V-1164-75
57	46	57-2235	O-링 2-032 VITON
58	47	57-4011	모터 엔클로저 개스킷
59	48	57-4102	O-링 2-035 V-1164-75
60	49	57-4110	O-링 2-045 V-1164-75
61	50	58-1627	1/8-27 파이프 플러그
62	51	59-2070	스프링 멈춤쇠(30-1122)
63	52	59-2071	잠금 멈춤쇠
	53	20-0732	명반 레이저 HA5C
	54	59-2876	스프링 웹 오일러
	55	59-4110	투시창 LSP501-O8RGL
	56	58-2745	자석식 오일 플러그
	57	57-4100	O-링 2-024 VITON
	58	57-4130	O-링 2-138 VITON
	59	55-4478	웨이브 와셔 C06
	60	47-0057	O-링 2-007 VITON
	61	57-4133	접속함 개스킷 사각
	62	57-4114	O-링 2-127 V-1164-75
	63	57-2057	파이버 와셔




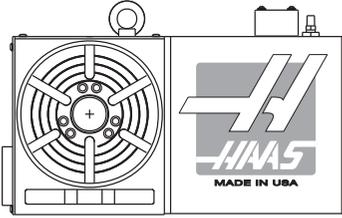


참고:  
플래터가 원점 위치에 있  
을 때 짧은 T-슬롯이 있  
는 HRT210을 사용해야  
합니다.

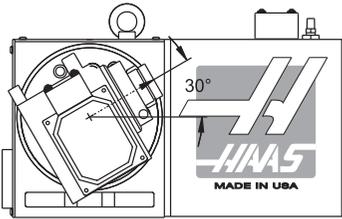

조립된 T5C2, 3, 4가 원점 위치  
에 있을 때 주축의 위치

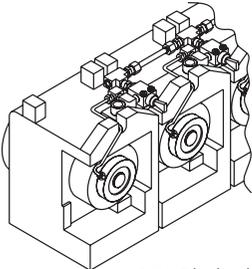

AC25의 후면도

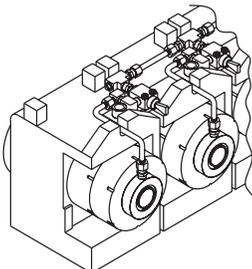

AC125의 후면도


ID	부품 번호	설명
1.	20-4072A	측면판
2.	20-4073	하부판(T5C3)
	20-4082	하부판(T5C4)
	20-4085	하부판(T5C2)
3.	20-4074	상부판(T5C3)
	20-4083	상부판(T5C4)
	20-4086	상부판(T5C2)
	20-4088	밸브 마운트 스트립(T5C2)
4.	20-4089	밸브 마운트 스트립(T5C4)
	20-4090	밸브 마운트 스트립(T5C3)
	20-4093	베어링 지지대
6.	20-4340	A 프레임 지지대
7.	22-4183	파일럿팅 플러그
8.	25-4812	칩 가드(T5C3)
	25-4803	칩 가드(T5C4)
	25-4811	칩 가드(T5C2)
9.	40-16093	BHCS, 10-32 X 3/4"
10.	40-1610	SHCS, 1/4-20 X 1"
11.	40-1654	SHCS, 1/2-13 X 1"
12.	40-1678	HHB, 1/2-13 X 1 1/4"
13.	40-2030	SHCS, 3/8-16 X 3/4"
14.	41-1604	PPHS, 8-32 X 3/4"
15.	43-16012	HHB, 1/2-13 X 2"
16.	45-1740	와셔, 블랙 하드 1/2"
17.	46-3000	너트 "T" 1/2-13
18.	48-1665	핀, 다우얼 5/16 X 3/4"
19.	51-0006	니들 롤러, 50 X 58 X 25mm
20.	57-2086	오일 씬, CRW1 19606
21.	57-4094	관로 배출구개스킷
22.	58-1627	1/8-27 파이프 플러그
23.	58-16700	스트리트 엘보우, 1/8"
24.	58-16732	1/8 X 1/8 수 육각 조인트
25.	58-16752	90 압축 티트
26.	58-16755	수 에어 피팅, 1/8"
27.	58-3105	파이프 플러그, 1/4 NPT
28.	58-4055	동관, BET 밸브
29.	58-4080	.040 오리피스 피팅 1/8"
30.	58-4091	동관(T5CN)
31.	59-2746	역동차, TV-4DMP
32.	40-1697	SHCS 1/4-20 X 3/4
33.	22-2065	로케이팅 핀
34.	40-1632	SHCS, 1/4-20 X 1/2
35.	58-3100	암 브랜치 T 1/8NPT

✳ AC25와 함께 사용하기 위한 것.

36.	58-2110	슬리브 너트
37.	58-2130	슬리브 압축 나일론관
38.	59-3058	5/32 튜브 엘보우
39.	58-4096	동관(T5CN AC25)



# HIT210 45도 인덱스 테이블

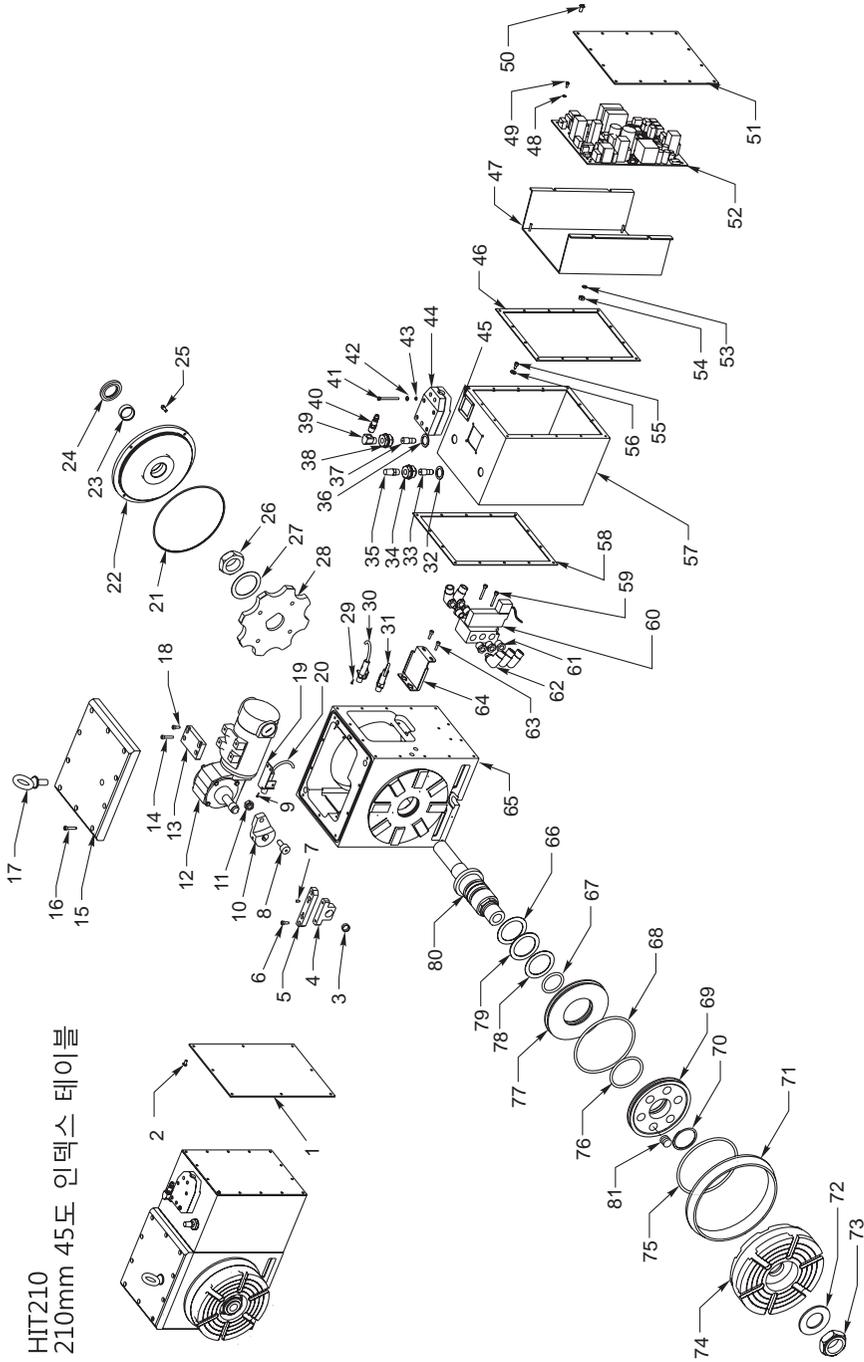

HIT210  
210mm 45도 인덱스 테이블

참고: 모든 회전 테이블은 폴리아레탄 관을 에어 라인으로 사용합니다. 규격: 1/4 O.D. x .160 I.D. 95A 경도계.




ID	수량	도면#	설명
1.	1	25-9057	측면 커버 HIT210
2.	8	40-1750	BHCS 10-32 X 3/8
3.	1	51-0196	베어링 슬리브 청동
4.	1	20-4076	샤프트 서포트 HIT210
5.	1	20-4299	샤프트 서포트, 조절장치
6.	4	40-1640	SHCS 10-32 X 1/2 아연판
7.	2	44-1634	SSS 10-32 X 3/8 풀 도그
8.	1	51-0051	캠 팔로우 3/4 육각
9.	2	40-16413	SHCS M3 X 5
10.	1	20-4061	드라이버 제네바 1핀
11.	1	46-16551	너트 3/8-24 육각
12.	1	33A-5R와	33A-5L DC 직각 기어모터
13.	1	20-4077	모터 장착판 HIT210
14.	2	40-2026	SHCS 10-32 X 1
15.	1	20-4048	상부판, HIT210
16.	10	40-2026	SHCS 10-32 X 1
17.	1	49-1008	아이 볼트 1/2-13 X 7/8
18.	2	40-1640	SHCS 10-32 X 1/2 아연 도금
19.	1	25-9072	근접 브래킷 인덱스 표시
20.	1	69-1700	근접도 SW NC 2WR 1.0M
21.	1	57-0016	O-링 2-167 BUNA
22.	1	20-4078	커버 플레이트, 후면 HIT210
23.	1	51-10059	S BRG 1.25 슬리브 청동 1.25 X 1.5 X .5
24.	1	57-0476	씰 1.25 CR12340 1.756ODCR12340
25.	4	40-1640	SHC S 10-32 X 1/2 아연 도금
26.	1	40-0114	너트 1 3/8-12 잼
27.	1	51-2984	스러스트 와셔 TRB-3446
28.	1	20-4062	제네바 스타, 8 STN HIT210
29.	4	40-16413	SHCS M3 X 5
30.	1	69-1700	근접도 SW NC 2WR 1.0M
31.	1	69-1700	근접도 SW NC 2WR 1.0M
32.	1	57-4134	개스킷 에어 피팅
33.	1	58-16708	피팅 폴리-1/4 X NPT-1/4 M
34.	1	58-1677	피팅 벌크헤드 NPT -1/4 x 직경 .750
35.	1	58-3065	에어 머플러 NPT-1/4-M
36.	1	57-4134	개스킷 에어 피팅
37.	1	58-16708	피팅 폴리-1/4 X NPT-1/4 M
38.	1	58-1677	피팅 벌크헤드 NPT -1/4 x 직경 .750
39.	1	58-3618	피팅 NPT-1/4-F X NPT-1/4-M 90 BR

ID	수량	도면#	설명
40.	1	58-3710	피팅 QUIK CONN-1/4-M X NPT-1/4-M STR
41.	4	40-1798	SHCS 8-32 X 1 3/4 아연 도금
42.	4	45-0042	플랫 와셔, 내경 0.170 X 외경 0.400
43.	4	57-0057	O-링 2-007 VITON
44.	1	20-3071/3072	접속함, 인코더
45.	1	57-4133	사각 접속함 개스킷
46.	1	57-0459	모터 인클로저 개스킷 HIT210
47.	1	25-9076	브래킷, 보드 장착 HIT210
48.	4	45-16982	와셔 #4 INT 로크 PLT
49.	4	41-1005	PPHS 4-40 X 1/4 아연
50.	14	40-1750	BHCS 10-32 X 3/8
51.	1	25-9056	엔클로저 커버 HIT210
52.	1	32-5064	HAAS 인덱스 테이블 CCA
53.	4	45-1603	와셔 #8 스프링 로크 PLT MED
54.	4	46-1617	8-32 육각 너트
55.	14	40-1850	SHCS 10-32 X 3/8 W/LOC
56.	14	45-1737	와셔 #10 플랫 SAE PLT
57.	1	25-9055	모터 엔클로저 HIT210
58.	1	57-0459	모터 인클로저 개스킷 HIT210
59.	2	40-2028	SHCS 10-32 X 1 1/4
60.	1	32-5631	TT 에어 슬레노이드 어셈블리
61.	5	58-3664	피팅 리듀서 NPT-3/8-M X NPT-1/8-F
62.	5	58-3658	피팅 LBO-3/8 X NPT-1/8-M 90
63.	2	40-1632	SHCS 1/4-20 X 1/2 아연 도금
64.	1	25-9059	근접 브래킷, 원점
65.	1	20-4056	바디 - 가공, HIT210
66.	1	51-2984	스러스트 와셔 TRB-3446
67.	1	57-0095	O-링 2-327 VITON
68.	1	57-2146	O-링 2-358 VITON
69.	1	20-3405	GT-20 T/C 상부 피스톤
70.	1	56-0055	RTNG 링 2.125 SH
71.	1	20-4060	플랫터 링, HIT210
72.	1	45-0124	1 1/2 스틸 와셔
73.	1	44-0113	너트 1 1/2 잼 NY로크
74.	1	20-4059	플랫터, HIT210
75.	1	57-2146	O-링 2-358 VITON
76.	1	57-2983	O-링 2-336 VITON
77.	1	20-3409	GT-20 T/C 하부 피스톤
78.	1	51-2984	스러스트 와셔 TRB-3446
79.	1	51-0200	스러스트 2.125-2.875-0.0781
80.	1	20-4057	샤프트 HIT210
81.	6	59-3014	스프링



## TR110 회전 테이블과 HRT110 회전 테이블

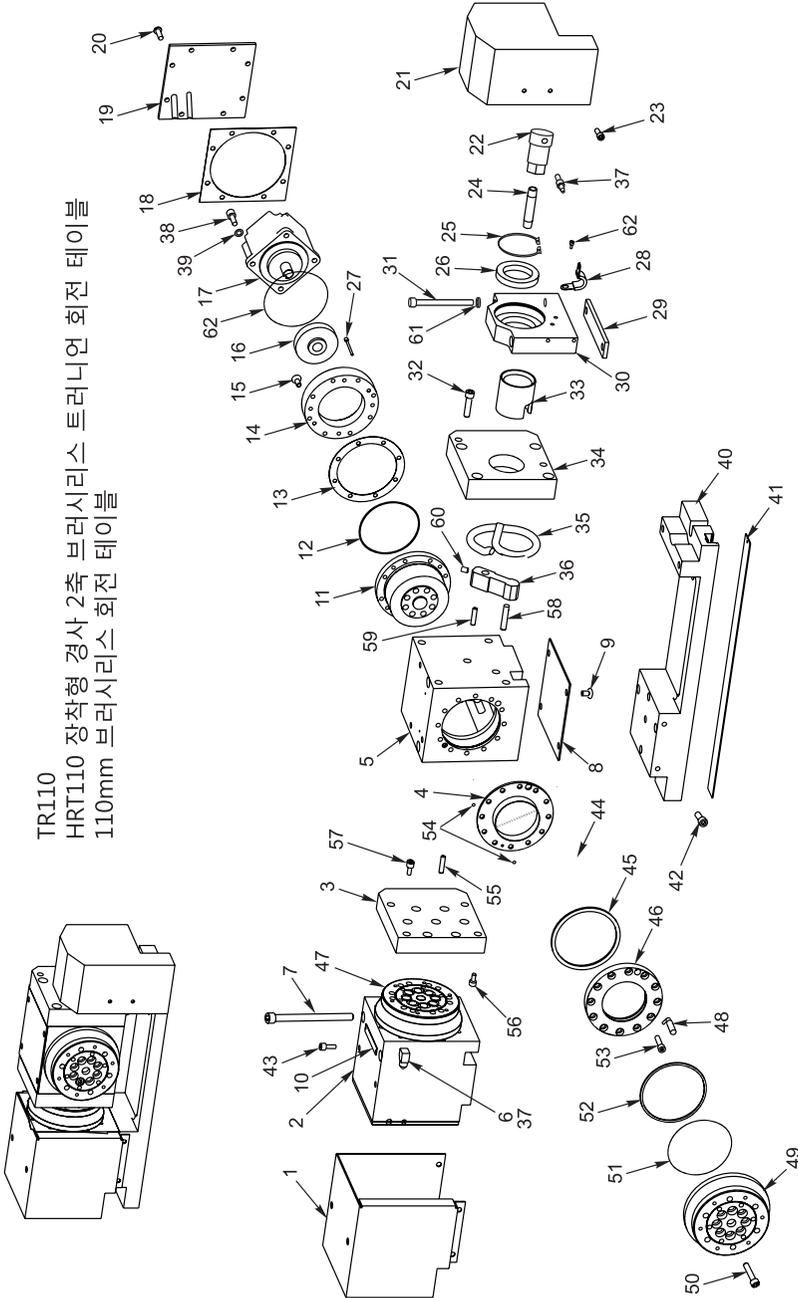

TR110  
HRT110 장착형 경사 2축 브러시리스 트러니언 회전 테이블  
110mm 브러시리스 회전 테이블

ID	수량	부품 번호	설명
1	1	25-7809	스플래시 실드, TR110
2	1	20-2947B	가공 바디, HRT110
3	1	20-3023	드라이브 플레이트, TR110
4	2	20-3235	브레이크 플렉서블 실린더, HRT110, TR110
5	1	20-3021	가공 바디, HRT110 개조


참고: 모든 회전 테이블은 폴리우레탄 관을 에어 라인으로 사용합니다. 규격: 1/4 O.D. x .160 I.D. 95A 경도계.



ID	수량	부품 번호	설명
6	1	58-16700	피팅 NPT-1/8"-F x NPT-1/8"-M 90 BR
7	2	40-0048	SHCS 3/8-16 x 6-1/4"
8	1	25-6771	B축 커버, TR110
9	4	40-1962	FHCS 8-32 x 3/8"
10	1	29-0606	명판
11	2	59-0787	하모닉 드라이브 RGH-25-80SP
12	2	57-0378	O-링, 85 x 1.5 mm
13	2	20-3030	플랫터 스페이서
14	2	20-2949	모터 어댑터, HRT110
15	8	40-1920A	FHCS 1/4-20 x 5/8"
16	1	59-2930의 일부	하모닉 드라이브 커플러
17	2	62-2492	인코더에 있는 Brk 2K AU 핀이 없는 Yask 02
18	2	57-0368	개스킷, 모터 커버, HRT110
19	2	20-2952	모터 커버 플레이트
20	16	40-1976	BHCS 1/4-20 x 3/4" 아연 도금
21	1	25-7766	커버, 서포트 프레임
22	1	58-0959	피팅 스위블 90도 1/4-18NPT x 1"
23	3	40-1750	BHCS 10-32 x 3/8"
24	1	58-1671	니플 1/8"NPT x 2" 황동 Loctite V
25	1	56-0111	고정 링 N5000-281 Truarc 2.812"
26	1	51-0183	베어링, 딥 그루브 50 ID x 72 mm OD
27	2	40-2028	SHCS 10-32 x 1-1/4"
28	1	59-2044	케이블 클램프 3/4" RICHCO SPN-12
29	1	20-3026	شم 플레이트, TR110
30	1	20-3029	서포트 프레임, TR110
31	2	40-16438	SHCS 3/8-16 x 4"
32	4	40-16372	SHCS 3/8-16 x 1-1/2"
33	1	20-3025	서포트 슬리브, TR110
34	1	20-3024	서포트 플레이트, TR110
35	1	58-2458	테플론 호스
36	1	20-3571	유압 피팅, TR110
37	2	58-3082	피팅 JIC-3-M x NPT-1/8"-M 파이프
38	4	40-1697	SHCS 1/4-20 x 3/4" Loctite 검은색 산화물
39	2	40-1666	기계 드라이브 스크루 2 x 1/4" RD HD 타입 U
40	1	20-3022	베이스 플레이트, TR110
41	1	25-6770	케이블 커버 채널, TR110
42	4	40-1980	BHCS 1/4-20 x 1/2" 아연 도금
43	2	40-1666	기계 드라이브 스크루 2 x 1/4" RD HD 타입 U
44	2	57-0399	O-링 2-042 Buna
45	2	57-0398	쿼드 링 Q4-334
46	2	20-3234	브레이크 캡, HRT110, TR110
47	1	20-3438	슬롯 포함 플랫터, TR110
48	2	32-0053	회전 원점 센서 스위치 16, HRT110, TR110
49	1	20-2948	슬롯 없는 플랫터, TR110
50	16	40-0089	SHCS M8 x 35 국내 전용
51	2	57-0400	O-링 2-245 Buna
52	2	57-0397	테플론 플랫터 썰, TR110
53	12	40-1610	SHCS 1/4-20 x 1" 국내 전용
54	4	57-0057	O-링 2-007 Viton
55	1	48-1750	다우얼 핀 1/2 x 1-1/2"
56	4	40-1639	SHCS 3/8-16 x 1" 국내 전용
57	6	40-1500	SHCS 5/16-18 x 1" 국내 전용
58	1	58-10029	니플 1/8" NPT 클로즈 S.S.
59	1	48-0019	다우얼 핀 1/4 x 5/8"
60	1	58-1627	피팅 NPT-1/8"-M 플러그
61	2	45-0121	와셔 3/8" SAE 하드
62	1	57-2107	O-링 2-040 BUNA



# TR 조립도

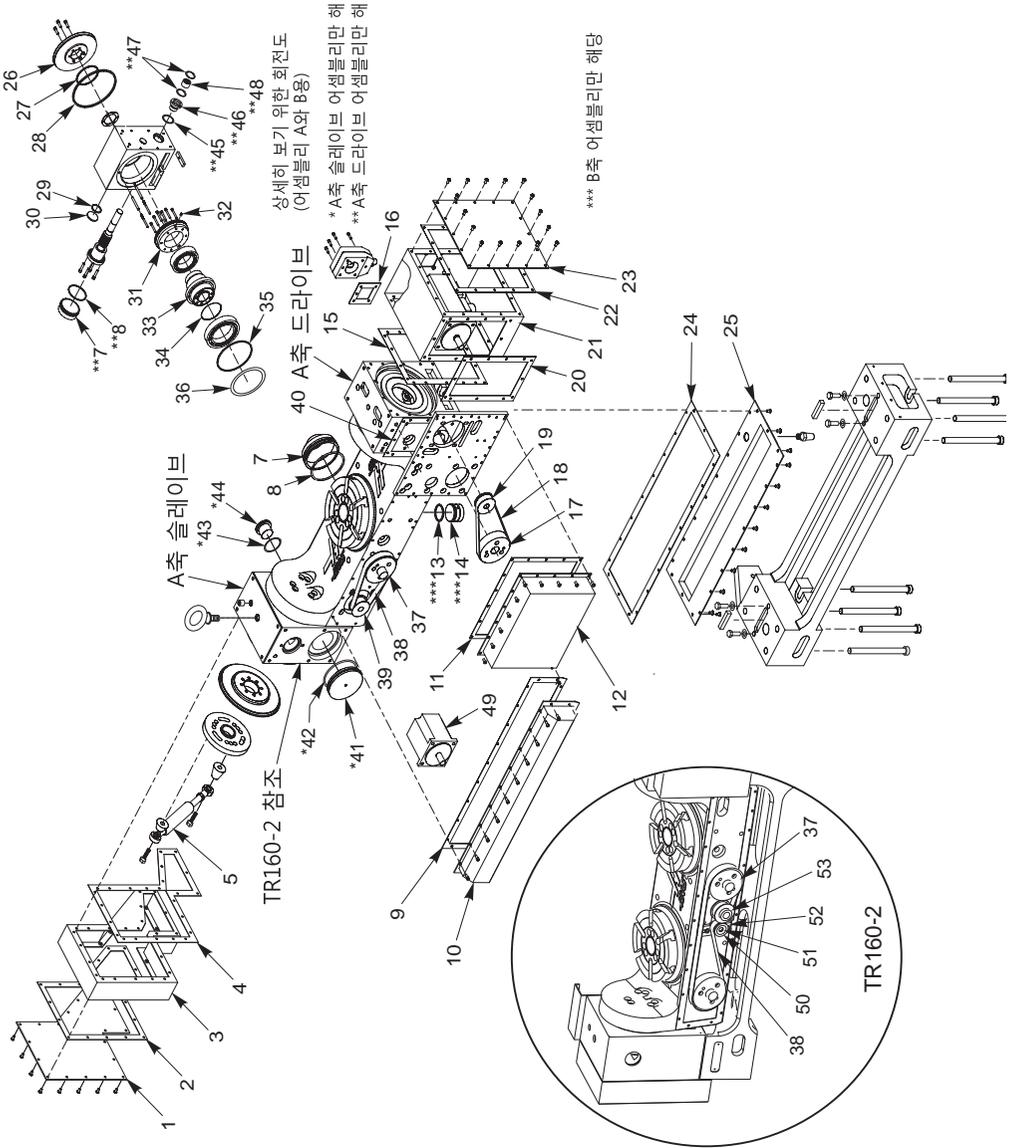

참고: 모든 회전 테이블은 폴리우레탄 관을 에어 라인으로 사용합니다. 규격: 1/4 O.D. x .160 I.D. 95A 경도계.



## TR160

1. 25-4859
2. 57-4726
3. 25-4858
4. 57-4725
5. 59-4700
6. 해당 없음
7. 20-4158
- \*\*8. 57-2220
- \*\*9. 57-4724(TR-160-2: 57-4738)
10. 25-4857(TR-160-2: 25-4868)
11. 57-4730
12. 25-4809
13. 57-2834
14. 20-4710
15. 57-4728
16. 57-4133
17. 20-4501
18. 54-4505
19. 20-4507
20. 57-4727
21. 25-4860
22. 57-4729
23. 25-4861
24. 57-4723(TR-160-2: 57-4737)
25. 25-4855 (TR-160-2: 25-4866)
26. 20-4712
27. 57-2232
28. 57-2231

29. 57-2831
  30. 28-4126
  31. 20-4154
  32. 69-18101
  33. 20-4152
  34. 57-2107
  35. 57-2144(A축)  
57-2230(B축)
  36. 57-4731
  37. 20-4501
  38. 54-4700(TR-160-2: 54-4509)
  39. 20-4511
  40. 57-4180
  - \*41. 20-4709
  - \*42. 57-2220
  - \*43. 57-0194
  - \*44. 20-4708
  - \*\*45. 57-0194
  - \*\*46. 20-3253
  - \*\*47. 56-2135
  - \*\*48. 51-0076
- |         |          |           |
|---------|----------|-----------|
|         | 틸트       | 회전        |
| 49. 케이블 | 36-4122A | 36-4122A  |
| 모터      | 62-2508  | 62-2495A  |
|         | 35-0146  | (TR160-2) |
50. 20-4738
  51. 51-4732
  52. 20-4735
  53. 20-4507

\* A축 슬레이브 어셈블리만 해당 \*\* A축 드라이브 어셈블리만 해당 \*\*\* B축 어셈블리만 해당

## TR210

1. 25-4872
  2. 57-4657
  3. 25-4871
  4. 57-4656
  5. 59-4367
  6. 해당 없음
  - \*\*7. 20-4108
  - \*\*8. 57-2220
  9. 57-4664
  10. 25-4876
  11. 57-4660
  12. 25-4808
  13. 57-0015
  14. 20-4670
  15. 57-4658
  16. 57-4133
  17. 20-4502
18. 54-4653
  19. 20-4511
  20. 57-4653
  21. 25-4869
  22. 57-4652
  23. 25-4870
  24. 57-4662
  25. 25-4874
  26. 20-4103A
  27. 57-2223
  28. 57-2222
  29. 57-2831
  30. 28-4126
  31. 20-4104
  32. 59-18101
  33. 20-4102
  34. 57-0054



35. 57-0139(A축) 57-2221 (B축)	*43. 57-4115		
36. 57-4654	*44. 20-4668		
37. 20-4502	**45. 57-2234		
38. 54-4654	**46. 20-3186		
39. 20-4507	**47. 56-2085		
40. 57-4135	**48. 51-0026		
*41. 20-4108	49. 케이블	틸트 36-4030C	회전 36-4122A
*42. 57-2220	모터	62-0014	62-2508


\* A축 슬레이브 어셈블리만 해당 \*\* A축 드라이브 어셈블리만 해당 \*\*\* B축 어셈블리만 해당

### TR310


1. 25-4889	27. 57-2144		
2. 57-4644	28. 57-2252		
3. 25-4888	29. 57-2831		
4. 57-4643	30. 28-4126		
5. 59-4602	31. 20-4214		
6. 해당 없음	32. 69-18101		
**7. 20-4382	33. 20-4212		
**8. 57-2250	34. 57-2121		
9. 57-4619	35. 57-2251 (A축) 57-0025 (B축)		
10. 25-4882	36. 57-4384		
11. 57-4425	37. 20-4505		
12. 25-4807	38. 54-0218		
13. 57-4604	39. 20-4519		
14. 20-4604	40. 해당 없음		
15. 57-4641	*41. 20-4382		
16. 57-4133	*42. 57-2250		
17. 20-4505	*43. 57-4120		
18. 54-4510	*44. 20-4388		
19. 20-4515	**45. 57-0052		
20. 57-4624	**46. 20-3217		
21. 25-4886	**47. 56-2087		
22. 57-4641	**48. 51-0036		
23. 25-4887		틸트	회전
24. 57-4625	49. 케이블	36-4030C	36-4030C
25. 25-4884	모터	62-0016	62-0014
26. 20-4213			



## AC100 밸브 어셈블리와 슬립 링(AC100)

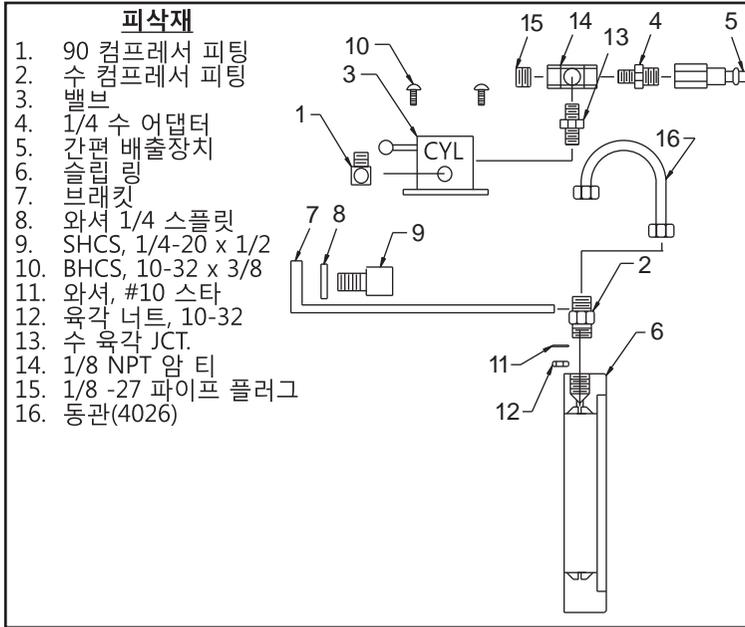

## 밸브와 슬립 링의 어셈블리(AC 25/125)

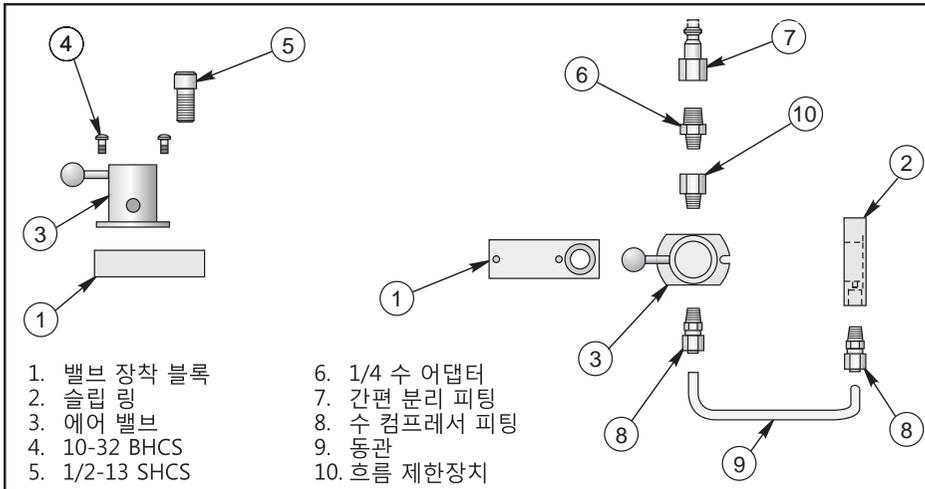

\* AC25에는 흐름 제한장치가 없습니다.



## 심압대 설치

**중요!** 보증서를 기재한 다음 조작해야 합니다.

**서보 5c 인덱서를 사용할 때 Haas Automation은 라이브 센터만을 사용할 것을 권장합니다!**

**심압대는 HRT320FB 테이블과 함께 사용될 수 없습니다.**

## 준비

심압대 캐스팅의 바닥면을 닦은 다음 밀 테이블에 장착하십시오. 장착면에 눈에 띄는 우둘두툴하거나 움푹 패인 곳이 있을 경우 디버링 스톤으로 제거하십시오.

## 심압대 정렬

1. 제품과 함께 제공되는 직경 0.625의 로케이팅 핀을 **1/4-20 x 1/2" 소켓 헤드 캡 스크루(SHCS)**를 사용하여 심압대 하부에 장착하십시오.
2. 심압대를 장착하고 밀 테이블을 청소하십시오.
3. **1/2-13 육각 헤드 볼트(HHB), 경화 툴링 와셔와 1/2-13 T 너트**를 이용하여 밀 테이블을 가볍게 고정하십시오.
4. 심압대 주축을 본체에서 잡아당겨 빼십시오. 주축면을 이용하여 주축 중심선을 회전 제품 중심선에 맞춘 다음 0.003 TIR 범위 내에서 정렬하십시오. 장치가 올바르게 정렬되면 50ft-lb의 토크로 1/2-13 너트를 죄십시오.

## 모스 테이퍼 부속장치의 장착/제거

1. 심압대 테이퍼와 라이브 센터의 테이퍼 가공면을 검사하고 청소하십시오.
2. 센터에 오일을 얇게 도포한 다음 주축대에 삽입하십시오. 이것은 센터를 제거하는 데 도움이 되며 부식 형성을 방지합니다.

## 수동 심압대

**라이브 센터 또는 데드 센터:** 주축을 본체로 후진시키면 리드스크루가 센터를 강제로 배출합니다.

## 공압 심압대

**라이브 센터:** 알루미늄 막대를 주축면과 라이브 센터의 플랜지의 후면 사이에 박으십시오.

**데드 센터:** 스톤 데드 센터가 권장됩니다(N/C 데드 센터라고도 합니다). 렌치를 사용하여 센터를 정위치에 고정한 다음 너트를 주축에서 센터를 뒤로 돌려 뺄 때까지 돌리십시오.



## 심압대 조작

### 수동 심압대 조작

1. 심압대 위치를 설정하여 주축이 1" 정도 이동한 뒤 센터가 공작물/고착장치와 접촉하게 해야 합니다. 심압대 위치를 재설정할 필요가 있을 경우 심압대 정렬 4단계를 반복하십시오.
2. 접촉하면 핸드휠에 충분한 힘을 가해 공작물/고착장치를 단단히 고정시키십시오.

참고: 핸드휠에 요구되는 힘은 일반적인 수도꼭지를 잠그는 데 사용되는 힘과 비슷합니다.

3. 이때 주축 로크를 죄십시오.

### 공압 심압대 조작

1. 심압대 위치를 설정하여 주축이 1" 정도 이동한 뒤 센터가 공작물/고착장치와 접촉하게 해야 합니다. 심압대 위치를 재설정할 필요가 있을 경우 심압대 정렬 4단계를 반복하십시오.
2. 주축 로크의 사용은 공압 심압대 모델 사용 시의 선택 사항입니다. 다음 정보를 이용하여 심압대 공기 압력을 결정하십시오.

- 회전 테이블: 정상 동작 범위 10-60psi(.7-4.1 bar), 최고: 100psi(7바)
- 서보 5c 인덱서\*: 정상 동작 범위 5-40 psi. (.3-2.7 bar) 최고: 60psi인지 확인하십시오. (4.1바) 라이브 센터만 해당!
- 최대 공기압 = 150psi (10.3 bar)이면 심압대 힘은 450lb(204kg)가 됩니다.
- 최저 공기압 = 5psi(0.3 bar)이면 심압대 힘은 15lb(6.8kg)가 됩니다.

참고: 심압대 힘이 과도하고 오정렬이 0.003을 초과할 경우 기어트레인과 모터가 조기 마모됩니다.

### 유지보수

- **일 1회:** 공장 걸레를 이용하여 장치에서 칩을 철저히 제거한 다음 WD-40과 같은 방청제를 도포하십시오.
- **주 1회:** 표준 그리스 건을 사용하여 공압 심압대의 상부 마운트 저크 피팅에 1회 왕복하여 도포하십시오.




• **월 1회:** 표준 그리스 건을 사용하여 수동 심압대의 상부 마운트 저크 피팅에 1-2회 왕복하여 도포하십시오.

**윤활:** Moly(이황화 몰리브덴) 또는 동종 물질이 함유된 Mobil 다목적 그리스를 사용하십시오.

## 조립도

### HTS 4, 5, 6, 9 수동 심압대

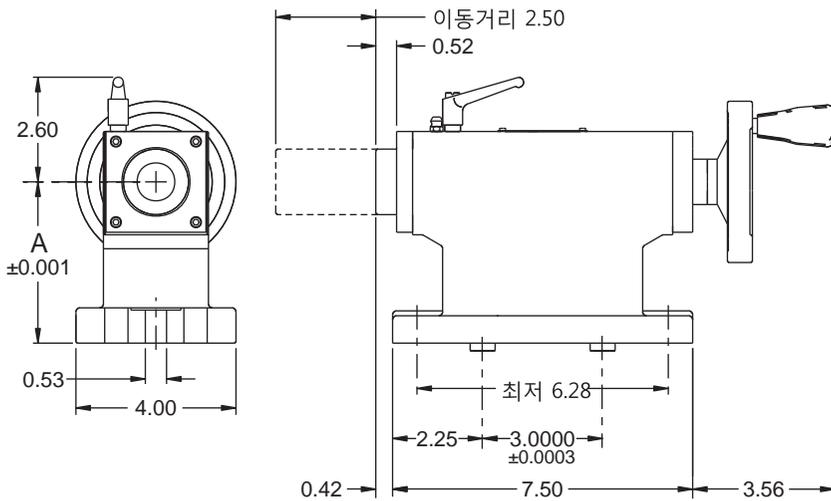


참고 별도로 지정되지 않을 경우.

본체 - 심압대  
 직경 A {  
 20-5000 (4.000)  
 20-5001 (5.000)  
 20-5002 (6.000)  
 20-5013(스페이서 적용시 9.000)





## HPTS 4, 5, 6, 9 공압 심압대

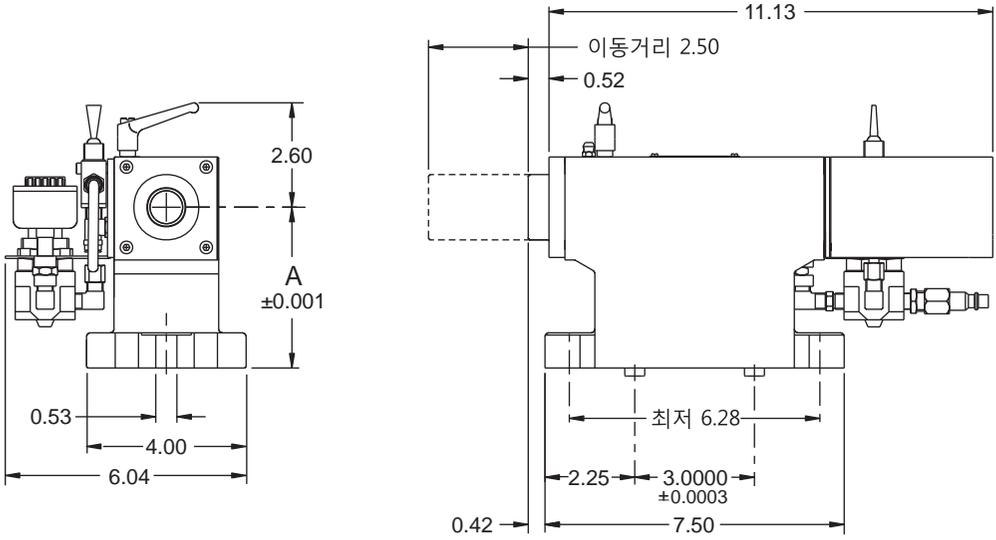



## HTS 수동 심압대

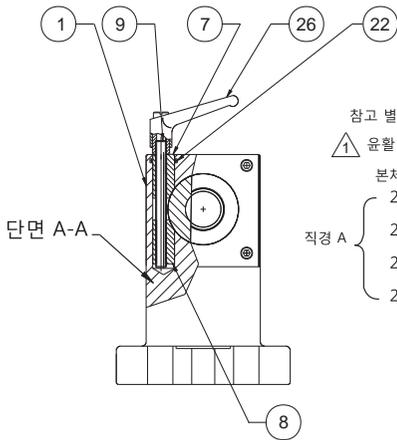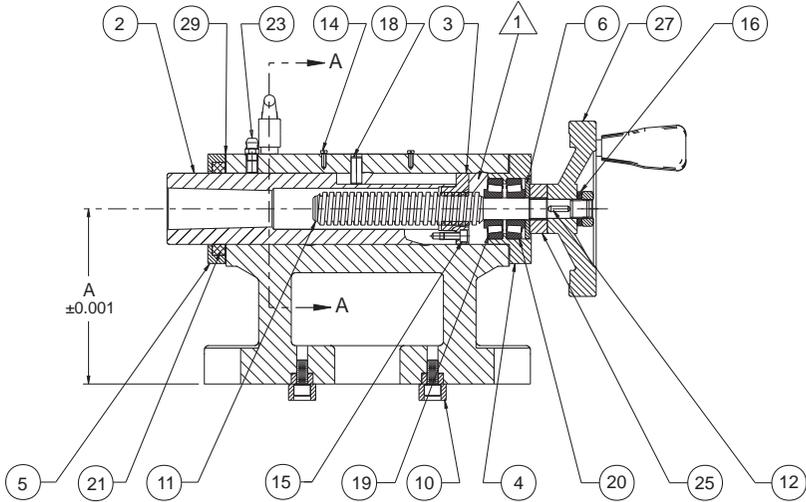


참고 별도로 지정되지 않을 경우.

① 윤활 경로

본체 - 심압대

- 20-5000 (4.000)
- 20-5001 (5.000)
- 20-5002 (6.000)
- 20-5013(스페이서 적용시 9.000)

직경 A

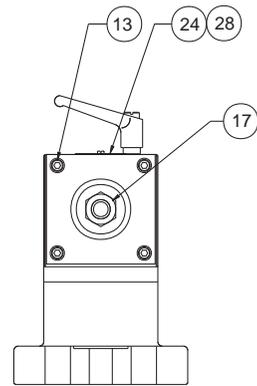


참고: 그림에서 핸드휠 생략.

### 30-50000 심압대 조립도

1 1	20-5000	본체 - 심압대 4"	14 2	40-1666	기계 도어 스크류#2 x 1/4" RD 헤드
1 1	20-5001	본체 - 심압대 5"	15 4	40-1801	SHCS.8-32 x 3/8"
1 1	20-5002	본체 - 심압대 6"	16 1	45-1680	플랫 와셔.7/16 SAE
1 1	20-5013	본체 - 심압대 7.25"	17 1	46-1660	육각 잼 너트.7/16-20
2 1	20-5003	주축	18 1	48-0060	풀 핀 1/4 x 5/8 LG
3 1	20-5005	너트, 리드 스크루	19 2	51-5000	베어링 캡,TIMKEN #A 4138
4 1	20-5006	베어링 하우징	20 2	51-5010	베어링 CONE.TIMKEN #A 4050
5 1	20-5007	셸 캡	21 1	57-5012	와이어, 두께 1/4"
6 1	20-5008	슬러스트 와셔	22 1	57-0058	O'링2-014
7 1	20-5009	상부 클램프	23 1	59-2016	그리스 피팅
8 1	20-5010	하부 클램프	24 1	59-2091	명판, 범용
9 1	20-5011	클램프 스테어	25 1	59-6010	샤프트 칼라,#TCL8-20F
10 2	22-5017	로케이팅 핀	26 1	59-6700	클램핑 핸들
11 1	22-5004	리드 스크루	27 1	59-6800	핸드휠.GN 321-100-B10D
12 1	22-5014	사각 키, 1/8"	28 1	29-5022	심압대 라벨
13 10	40-1632	SHCS.1/4-20 x 1/2"	29 2	57-5020	게스킷, 에어 실린더




## HPTS 공압 심압대

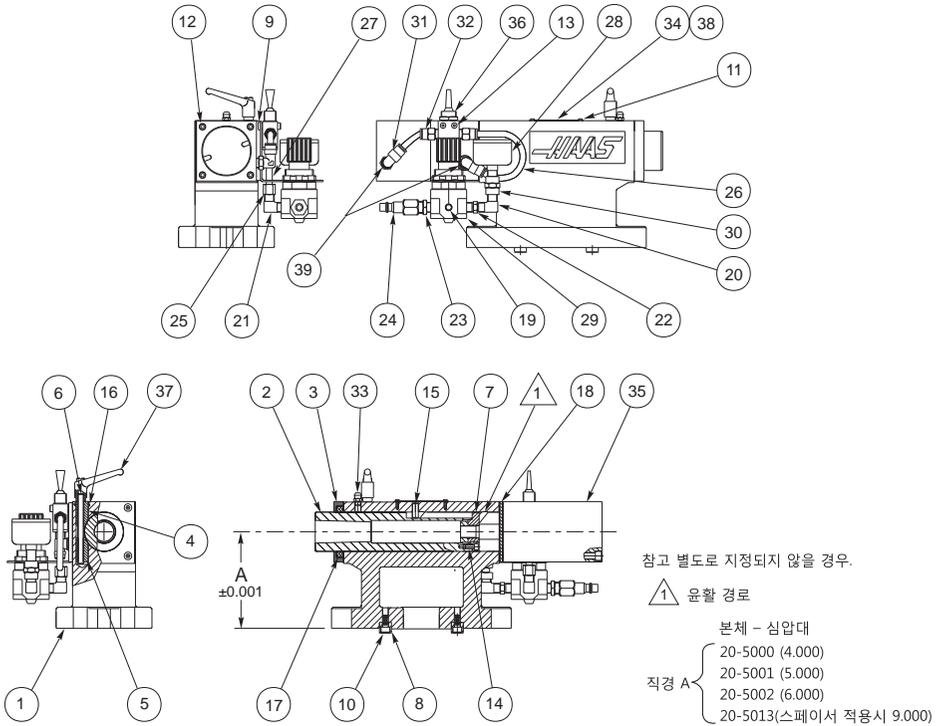

항목	수량	HAAS P/N	명칭	항목	수량	HAAS P/N	명칭
1	1	20 - {	5013	본체 - 심압대	19	58 - 1627	1/8 - 27 파이프 플러그
			5002		20	58 - 16700	스트리트 엘보우 1/8"
			5001		21	58 - 16705	수 엘보우 1/8 수 대 수
			5000		22	58 - 16732	1/1 x 1/8 수 육각 조인트
					23	58 - 1674	어댑터 수 1/4 NPT
2	1	20 - 5003	주축	24	1	58 - 1675	간편 분리 피팅, 암
3	1	20 - 5007	씰 캡	25	2	58 - 16755	수 에어 피팅
4	1	20 - 5009	상부 클램프	26	2ft	58 - 1981	배관 에어 라인, 1/4 O.D.
5	1	20 - 5010	하부 클램프	27	2"	58 - 19900	동관
6	1	20 - 5011	클램프 스탠드	28	1	58 - 27395	공기 압력 게이지
7	1	20 - 5016	너트, 에어 실린더	29	1	58 - 2740	공기 조절장치
8	2	22 - 5017	로케이팅 핀	30	1	58 - 2746	1/8 대 1/8 암 커플러 연결
9	1	25 - 5021	벨브 브래킷	31	2	58 - 3050	엘보우 1/8 NPT-1/4
10	6	40 - 1632	SHCS, 1/4-20 x 1/2"	32	2	58 - 3070	피팅, 1/8 NPT-1/4
11	2	40 - 1666	기계 도어 스크류#2 x 1/4" RD 헤드	33	1	59 - 2016	그리스 피팅
12	4	40 - 1696	SHCS, 1/4-20 x 4 1/2"	34	1	59 - 2091	명판, 범용
13	2	40 - 1800	SHCS, 8 - 32 x 3/8"	35	1	59 - 2736	에어 실린더, #QJ 92-1673
14	4	40 - 1801	SHCS, 8 - 32 x 3/8"	36	1	59 - 2746	4방향 밸브, CLIPPARD, #TV-4DP
15	1	48 - 0060	폼 핀 1/4 x 5/8"	37	1	59 - 6700	클램핑 핸들
16	1	57 - 0058	O-링 2-014	38	1	29 - 5022	심압대 라벨
17	1	57 - 5012	와이퍼, 1/4" 두께	39	2	58 - 4040	에어 초크 디스크
18	2	57 - 5020	가스킷, 에어 실린더				



### HTS 11.5와 HTS 14.5 수동 심압대

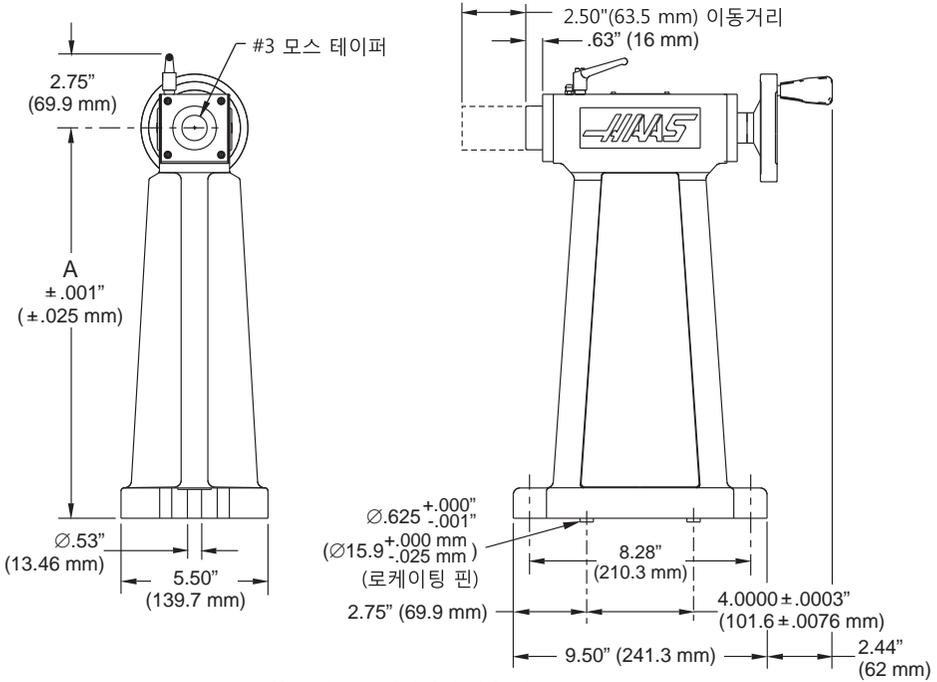


참고 별도로 지정되지 않을 경우.

본체 - 심압대

직경 A { 20-5025 (11.500" (292.1 mm))  
 20-5026 (14.500" (368.3 mm))



## HPTS 11.5와 HPTS 14.5 공압 심압대

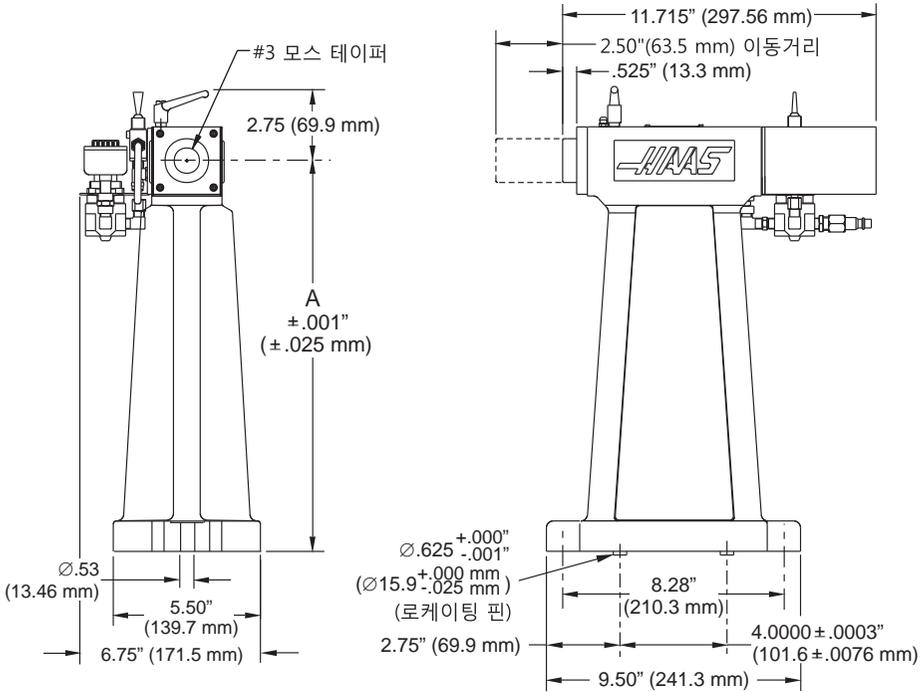

참고 별도로 지정되지 않을 경우.

본체 - 심압대  
 직경 A { 20-5025 (11.500" (292.1 mm))  
 20-5026 (14.500" (368.3 mm))

